



धातुकर्म परिभाषा कोश

Definitional Dictionary of Metallurgy

वैज्ञानिक तथा तकनीकी
शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग,
भारत सरकार

धातुकर्म परिभाषा कोश

DEFINITIONAL DICTIONARY
OF
METALLURGY



वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

COMMISSION FOR SCIENTIFIC AND
TECHNICAL TERMINOLOGY
(DEPARTMENT OF EDUCATION)
GOVERNMENT OF INDIA

© भारत सरकार, 1996

प्रकाशक

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
पश्चिमी खंड-7,
रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066

विषय-सूची

1. प्रस्तावना	(v)
2. भूमिका	(vi)
3. विशेषज्ञ परामर्श मंडल	(vii)
4. संपादन परामर्श मंडल	(ix)
5. परिभाषा कोश	1—433
6. हिंदी-अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द-सूची	434—441

प्रस्तावना

विज्ञान विषयों और प्रौद्योगिकी में पर्याप्त शब्दावली का निर्माण हो जाने के बाद यह आवश्यक समझा गया कि निर्धारित पर्यायों के स्पष्टीकरण के लिए परिभाषा कोशों का निर्माण किया जाए। परिभाषाओं से ही शब्दावली सुस्थिर होती है और तकनीकी शब्दों में निहित धारणाएँ और संकल्पनाएँ, पाठक के लिए सरल और बोधगम्य हो जाती हैं। वस्तुतः परिभाषाओं से नवनिर्मित तकनीकी शब्दों के पर्यायों का परीक्षण एवं मानकीकरण होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आयोग ने परिभाषा कोशों के निर्माण की परियोजना प्रारंभ की है। अब आपके समक्ष "धातु कर्म परिभाषा कोश" प्रस्तुत है।

"इम्प्रात एवं अलोह धातुकर्म शब्दावली" आयोग द्वारा 1988 में प्रकाशित हो चुकी है जिसमें धातुकर्म-इंजीनियरी की सभी शाखाओं में संबंधित लगभग 13,000 तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय दिए गए हैं। प्रस्तुत परिभाषा कोश वस्तुतः उपर्युक्त प्रकाशन का ही अगला चरण है। इस परिभाषा कोश में धातुकर्म इंजीनियरी की विभिन्न शाखाओं से 2200 प्रविष्टियों का चयन कर उनकी परिभाषाएँ दी गई हैं। परिभाषाओं का निर्माण आयोग के अधिकारियों ने विषय में उपलब्ध मानक पुस्तकों और शब्द-कोशों के आधार पर किया है और इन परिभाषाओं को अंतिम रूप विभिन्न अग्रणी संस्थाओं के विशेषज्ञों के सहयोग से किया गया है।

आशा की जाती है कि प्रस्तुत "परिभाषा कोश धातु कर्म-इंजीनियरी" के शिक्षकों तथा स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा और पाठक वर्ग इसका स्वागत करेगा। हम उन सभी विद्वानों के आभारी हैं जिन्होंने इस परिभाषा कोश के निर्माण में योगदान दिया। पाठकों से मेरा अनुरोध है कि वे इस परिभाषा कोश के संबंध में अपने सुझाव हमें अवश्य भेजें ताकि आगामी संस्करण को अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

नई दिल्ली

प्रेम स्वरूप सकलानी

जुलाई, 1996

अध्यक्ष

भूमिका

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की परिभाषा कोश निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित "धातुकर्म परिभाषा कोश" आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस परिभाषा कोश में धातुकर्म निम्नलिखित तीनों प्रमुख शाखाओं से लगभग 2200 प्रमुख प्रविष्टियों का चयन करके उनकी संक्षिप्त परिभाषाएं दी गई हैं:—

- (1) निष्कर्षण धातुकर्म (Extractive Metallurgy)
- (2) भौतिक धातुकर्म (Physical Metallurgy)
- (3) औद्योगिक धातुकर्म (Industrial Metallurgy)

इस परिभाषा के निर्माण का कार्य, कई वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था परंतु कतिपय कारणों से कार्य बीच में रुक गया था। इस बीच यह निर्णय लिया गया कि शब्दावली के निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दी जाए, जिसके फलस्वरूप "इस्पात एवं अलौह धातुकर्म शब्दावली" 1988 में प्रकाशित हुई जिसमें धातुकर्म और इस्पात-निर्माण से संबंधित लगभग 13000 प्रविष्टियों के हिंदी पर्याय दिए गए हैं।

इस परिभाषा कोश की प्रविष्टियों का चयन मानक पुस्तकों और सर्वप्रथम ग्रंथों से किया गया और विशेषज्ञों के सहयोग से इन्हें अद्यतन किया गया। यह भी प्रयास किया गया कि विषय से संबंधित सभी प्रमुख संकल्पनात्मक शब्दों की परिभाषाएं सम्मिलित हो जाएं। प्रविष्टियों के चयन के बाद परिभाषाओं के निर्माण का कार्य आयोग के अधिकारियों ने किया। परिभाषाओं का प्रथम प्रारूप बन जाने के बाद इन परिभाषाओं को विषय के विशेषज्ञों ने परस्पर विचार-विमर्श कर अंतिम रूप दिया। अत्यंत हर्ष का विषय है इस परिभाषा कोश के निर्माण में हमें धातु कर्म इंजीनियरी से संबंधित देश की अग्रणी संस्थाओं और विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसी सभी संस्थाओं और विशेषज्ञों की सूची संलग्न है जिन्होंने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना में हमें सहयोग प्रदान किया। वस्तुतः यह परिभाषाकोश पिछले कई वर्षों के अथक परिश्रम, सामूहिक चिंतन और विचार-विमर्श का परिणाम है। परिभाषाओं का परिमार्जन बारंबार किया गया है और उन्हें अद्यतन बनाने का यथासंभव प्रयास किया गया है।

(vii)

प्रस्तुत परिभाषा कोश में सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी के अकरादि क्रम में हैं। व्यक्तिवाचक प्रविष्टियों को छोड़ कर सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखी गई हैं। कहीं-कहीं मूल प्रविष्टि से संबंधित सभी प्रविष्टियां पाठक की सुविधा को ध्यान में रखकर उपप्रविष्टियों के रूप में दी गई हैं परंतु ये उपप्रविष्टियां अंग्रेजी के अपने अकरादि क्रम में भी मिलेंगी। कुछ परिभाषाओं की अन्य परिभाषाओं से तुलना भी कराई गई है और उस परिभाषा के नीचे लिखा गया देखिए भी। उदाहरणार्थ, converter प्रविष्टि के अंतर्गत सभी प्रकार के converters अर्थात् Bessemer, Great Fall, Kaldo, L.D. Pierce Smith rotor, तथा Thomas Gilchrist आदि की परिभाषाएं दी गई हैं और ये उपप्रविष्टियां अपने-अपने अंग्रेजी के क्रम में भी मिलेंगी जहां उनका उल्लेख मात्र ही होगा। इसी प्रकार casting defects, forging defects तथा rolling defects आदि की परिभाषाएं एक ही साथ दी गई हैं पर इन सभी दोषों का उल्लेख अपने-अपने क्रम से भी मिलेगा। इस परिभाषा कोश के निर्माण में शब्दाकोष विज्ञान के इसी सिद्धांत का अनुसरण किया गया है।

आशा की जाती है यह शब्दकोश धातु कर्म-इंजीनियरी के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और विषय के हिंदी माध्यम से पठन-पाठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो विद्वान धातुकर्म-इंजीनियरी की स्नातक स्तर अथवा पॉलिटेक्नीक स्तर की पुस्तकें अथवा विषय से संबंधित लेख आदि लिखना चाहें उन्हें इन परिभाषाओं से निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। पाठकों की सुविधा के लिए पांडुलिपि के अंत में हिंदी-अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द सूची भी दी गई है। रुड़की विश्वविद्यालय, प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिंदू वि० वि०), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (कानपुर), पंजाब इंजीनियरी महाविद्यालय (चंडीगढ़), मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी महाविद्यालय (जयपुर) के धातुकर्म इंजीनियरी विभागों तथा राष्ट्रीय धातुकी प्रयोगशाला (जमशेदपुर) के धातुकर्म इंजीनियरी विभागों तथा राष्ट्रीय धातुकी प्रयोगशाला (जमशेदपुर) के कृतज्ञ हैं जहां समय-समय पर विशेषज्ञ समिति की बैठकें सफलतापूर्वक आयोजित हुईं।

सतीश चंद्र सक्सेना
पूर्व उपनिदेशक (तकनीकी)

(viii)

विशेषज्ञ परामर्श मंडल

(1) धातुकर्म-इंजीनियरी विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की

1. प्रो० विश्वनाथ सिंह माथुर
2. प्रो० आर० डी० अप्पलाल
3. प्रो० मदन लाल कपूर
4. प्रो० देश बंधु गोयल
5. डॉ० गिरीश चन्द्र कौशल
6. डॉ० सुरेंद्र सिंह

(2) धातुकर्म-इंजीनियरी विभाग, प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी

7. प्रो० भानु प्रकाश
8. प्रो० रमेश चंद्र गुप्ता
9. प्रो० शोभनाथ तिवारी
10. डॉ० जगदीश सिंह कच्छवाह
11. डॉ० वकील सिंह

(3) धातुकर्म-इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

12. प्रो० टी० आर० रामचंद्रन
13. प्रो० रवींद्र कुमार दुबे
14. डॉ० वीरेंद्र वंसल
15. डॉ० एस० सी० कारिमा
16. प्रो० कमला प्रसाद सिंह

(4) ब्रोकारो इस्पताल संयंत्र, ब्रोकारो, धनबाद

17. श्री वाई० पी० साहू
18. श्री अलख कुमार सिन्हा

(ix)

(5) धातुकर्म-इंजीनियरी विभाग—मालवीय क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महा विद्यालय, जयपुर

19. प्रो० धर्मेन्द्र कुमार
20. प्रो० टी० पी० राजन
21. श्री एच० एन० धारवाड़कर
22. डॉ० एम० के० भार्गव
23. श्री के० एल० नारंग

(6) धातुकर्म-इंजीनियरी विभाग—पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालय चंडीगढ़

24. प्रो० एल० पी० श्रीवास्तव
25. प्रो० पी० एन० गर्ग
26. प्रो० एस० आर० प्रभाकर

(7) राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर

27. डॉ० राजेन्द्र कुमार, उपनिदेशक
28. डॉ० बी० के० सक्सेना, वैज्ञानिक

(8) भाषाविद

29. प्रो० रामखेलावन राय, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, पटना विश्व-विद्यालय, पटना

संपादन एवं समन्वय

प्रमुख संपादक

- प्रो० प्रेम स्वरूप सकलानी, अध्यक्ष

भाषा परामर्श

1. डॉ० नगेन्द्र, परामर्शदाता, वै० त० श० आयोग
2. डॉ० एस० के० धिंगरा, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी
3. श्री वीर सिंह आर्य, सहायक निदेशक

(x)

संपादक

श्री सतीश चंद्र सक्सेना, पूर्व उपनिदेशक (तकनीकी)

संपादन सहायक

1. श्री जगदीश चंद्र सोना, पूर्व सहायक शिक्षा अधिकारी
2. श्री आत्मा राम भट्ट, पूर्व अनुसंधान सहायक
3. श्री पूर्ण चंद्र वत्स, अनुसंधान सहायक
4. श्री अशोक कुमार, अनुसंधान सहायक
5. डॉ० रतन चंद्र शर्मा, अनुसंधान सहायक

प्रकाशन तथा मुद्रण

1. श्री धीरेंद्र राय, सहायक निदेशक
2. श्री भगत सिंह नेगी, अनुसंधान सहायक
3. श्री आलोक वाही, कलाकार
4. श्रीमती कमला त्यागी, प्रूफ वाचक

धातुकर्मिकी परिभाषा कोश

Accumulator metal संचायक धातु

संश्लारणरोधी और अधिक मजबूत सीस-मिश्रातु जिसमें 0.1% कैल्सियम होता है। इसका उपयोग बैटरी-प्लेटों को बनाने में किया जाता है।

acid bessemer process अम्ल बेसेमर प्रक्रम

देखिए—Bessemer process

acid brittleness अम्लीय भंगुरता

देखिए—pickling brittleness

Acid bronze अम्ल कांस्य

ताम्र आधारित संश्लारणरोधी मिश्रातु, जिसमें 8—10% Sn और 0—1.5% Ni तथा 2.17% Pb होता है। इसका उपयोग पंप-उपस्कर बनाने में होता है।

acid process अम्ल प्रक्रम

इस्पात बनाने की अम्लीय विधि जिसमें प्रयुक्त भ्राष्ट्र का अस्तर मुख्यतः सिलिका आदि किसी अम्लीय उच्च तापसह पदार्थ का होता है तथा इस्पात को बनाने के लिए अम्ल-धातुमल का प्रयोग किया जाता है। इन अवस्थाओं में धान से फॉस्फोरस और गंधक को हटाया नहीं जाता है और ऑक्सीकरण द्वारा शोधन किया जाता है।

acid refractory अम्लीय उच्चतापसह

देखिये—refractory के अंतर्गत

1

adaptive metallurgy अनुप्रयोगी धातुकर्मिकी

देखिए—metallurgy के अंतर्गत

Admiralty brass ऐडमिरैल्टी पीतल

देखिए brass के अंतर्गत

Admiralty gun metal ऐडमिरैल्टी गन मेटल

ताम्र मिश्रातु जिसमें 88% तांबा, 2% जस्ता और 10% वंग होता है। यह मजबूत तथा समुद्री संश्लारणरोधी होता है। इसका उपयोग भापरुद्ध और दाबरुद्ध संचकों, बेयरिंगों, बाल्बों, पंप पिस्टनों आदि में होता है।

Advance metal ऐडवान्स धातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 56% Cu, 42.5% Ni और 15% Mn होता है। यह कान्सटेन्टन के समान होता है। इसका ताप-गुणांक और प्रतिरोधी नाण्य होता है। इसका उपयोग विद्युत् यथार्थमापी उपकरणों और न्यूनताप उत्तापमापियों में होता है।

after blow पश्चधमन

क्षारकीय बेसेमर प्रक्रम का अंतिम चरण/कार्बन को पूर्णतया पृथक् कर देने के बाद तीन या चार मिनट तक हवा का प्रवाह जारी रखा जाता है। इस अवधि में अधिकांश फॉस्फोरस अलग हो जाता है। इस समय को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि लोह का अधिक ऑक्सीकरण न हो।

तुलना—fore blow

age hardening काल कठोरण

किन्हीं अलोह मिश्रातुओं की सामर्थ्य एवं कठोरता में काल प्रभावन और अवक्षेपण द्वारा वृद्धि की जा सकती है। यह प्रभाव ठोस विलयन बनाने वाले मिश्रातुओं में ही पाया जाता है जैसे ताम्र-लोह, टूरेलिमिन, मोलिब्डेनम-लोह और निकैलमूलक मिश्रातु। इस विधि में

मिश्रातु की विशिष्ट उच्च ताप तक गर्म करके उसे शामिल किया जाता है और फिर उसका ताप बढ़ाकर कृत्रिम काल प्रभावन द्वारा अवक्षेपण कठोरण किया जाता है जिससे कि असंतृप्त ठोस विलयन से धात्विक यौगिक, सूक्ष्म अवक्षेप के रूप में अवक्षिप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रम के फलस्वरूप मिश्रातुओं की सूक्ष्म संरचना में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे अवक्षेपण कठोरण भी कहते हैं।

ageing

काल प्रभावन

वायुमंडलीय ताप पर संग्रहित अनेक मिश्रातुओं में स्वतः कठोरण हो जाता है। यह प्रभाव अति संतृप्त ठोस विलयन से अवक्षेपण द्वारा उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन को काल प्रभावन कहते हैं। इसे सर्वप्रथम ड्रैलमिन में पाया गया था। काल प्रभावन के फलस्वरूप धातुओं का प्रमाणिक प्रतिबल, अधिकतम प्रतिबल एवं कठोरता बढ़ जाती है और मृगुरता किंचित कम हो जाती है। प्रायः काल प्रभावन शब्द का प्रयोग इस्पात के लिए और काल कठोरण शब्द का प्रयोग अलौह मिश्रातुओं के लिए किया जाता है। जब ताप बढ़ाकर काल प्रभावन किया जाता है तो इसे कृत्रिम काल प्रभावन को और प्रक्रम अवक्षेपण कठोरण कहते हैं।

ageing index

कालप्रभावन सूचकांक

देखिए—ageing test

ageing test

कालप्रभावन परीक्षण

इस प्रक्रिया में तनित परीक्ष्य वस्तु की विकृति द्वारा पराभव बिंदु के बाद 10 प्रतिशत तक दैर्घ्यवृद्धि की जाती है। इस अवस्था में भार को ज्ञात कर लिया जाता है और परीक्ष्य वस्तु को अलग कर 100°C पर 24 घंटे के लिए काल-प्रभावन हेतु छोड़ दिया जाता है। परीक्ष्य वस्तु को फिर से तनन मशीन में रखकर भार लगाया जाता है। नए पराभव बिंदु पर भार को पुनः ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार भार में वृद्धि को आरंभिक भार के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्राप्त परिणाम को कालप्रभावन सूचकांक कहते हैं।

agglomeration

संपिंडन

एक या अधिक घटकों के चूर्णित कणों का संयोजन जो दाब द्वारा अथवा अवसिंटरन ताप से कम ताप पर गरम करने से परस्पर संयुक्त रहते हैं। संपिंडन के फलस्वरूप कणों के आमाप में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। संपिंडन की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं—

3

1. गुलिकायन (balling)—यह सूक्ष्म कणों के संपिंडन की विधि है। डिस्क ड्रम अथवा शंकु के घूर्णन द्वारा कण परस्पर जुड़ जाते हैं। गुटिकाओं और ग्रंथिकाओं को बनाने के लिए कणों को परस्पर जोड़ने वाले आबंधों के प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं।
2. इष्टिकायन (briquetting)—इस प्रक्रम में अयस्क-चूर्ण को बंधक के साथ या बंधक के बिना दबाकर उपयुक्त आकार और आमाप की इष्टिकाएं बनाई जाती हैं। इन इष्टिकाओं का कठोरण किया जाता है। प्रयुक्त बंधक का प्रकार और मात्रा, इष्टिकायन दाब और ताप और बाद में किया जाने वाला कठोरण प्रक्रम आदि कच्चे पदार्थ और उत्पाद के वांछित गुणधर्मों पर निर्भर करते हैं। आबंध का प्रकार बनने के तरीके पर भी निर्भर करता है। संपिंडन का यह प्रक्रम कोक-इष्टिकाओं को बनाने में अधिक तथा लोह-इष्टिकाओं को बनाने में कम प्रयुक्त होता है।
3. उत्सारण (extrusion)—इस प्रक्रम द्वारा अयस्क और कोयला-चूर्ण से बेलनाकार संपिंड बनाए जाते हैं। मिश्रण में पानी और उपयुक्त बंधक मिलाकर उसे घृताकार छिद्र से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकल रहे उत्पाद को कच्ची अवस्था में ही, चाकू से काटकर छोटे-छोटे बेलन बना लिए जाते हैं। इन बेलनाकार संहतियों को सुखा कर गरम किया जाता है जिससे वे कठोर हो जाते हैं।
4. ग्रंथिकरण (nodulizing)—इसमें लोह-अयस्क और कोक के बारीक चूर्ण को क्षैतिज से कुछ डिग्री पर झुके घूर्णी भट्टों में से निकाला जाता है। ज्वालक से उत्पन्न गरम गैसों की धारा को विपरीत दिशा में भेजा जाता है जिससे अयस्क के धातुमल-घटक पिघल जाते हैं। इसके फलस्वरूप सघन, धातुमल युक्त ग्रंथिकाएं बनती हैं जो गोलाकार न होकर संहत ग्रंथिकाएं होती हैं।
5. गुटिकायन (pelletization)—इस प्रक्रम में दो क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया में सामान्य ताप पर कच्ची गोलियां बनाई जाती हैं और दूसरी में उनका उन्नत ताप (1200°C के आसपास) पर ज्वालन किया जाता है। लगभग 200 मेश वाले अयस्क चूर्ण को बंधक के साथ अथवा बिना बंधक के, पानी में मिलाकर बेलने से कच्ची गोलियां बनाई जाती हैं। ये गोलियां क्षैतिज ड्रम शंकु अथवा नताघूर्णी-चक्रिका में बनाई जाती हैं। कच्ची गोलियों की मजबूती केशिका-बलों और कूटकर ठोस बनाने के कारण होती है। उच्च ताप पर ज्वालन करने पर धातुमल आबंधों के बनने के कारण ये गोलियां अधिक मजबूत हो जाती हैं। गुटिका बनाने की मशीन, चक्रिका, गुटिकायित्र एवं ड्रम गुटिकायित्र कहलाती है।

6. सिंटरिंग (sintering)—यह विधि साधारणतया स्थूल-कणों के लिए उपयुक्त है। इसमें कणों का संपिंडन आरंभी गलन के कारण होता है। इस प्रक्रम में लोह-अयस्क चूर्ण, कोक-धूलि और आवश्यकता होने पर चूने का पत्थर, डोलोमाइट आदि योज्यों को मिलाया जाता है। यह मिश्रण, गैसों के लिए पारगम्य होता है और उसे स्थिर या चल संस्तर में ढाला जाता है। संस्तर के ऊपरी भाग का दहन करने पर कोक-धूलि जलती है जिससे सिन्टरिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। कोक-दहन से उत्पन्न गरम उत्पाद, प्रयुक्त चूर्ण के फलस्वरूप नीचे की पर्त में गिरते हैं जिससे उनका शुष्कन और संलयन हो जाता है। दहन-पर्त के संस्तर की तली पर पहुंचने तक सिन्टरिंग होता रहता है। तत्पश्चात् उसे ठंडा करने के बाद उचित आमाप के टुकड़ों में तोड़कर चालनी में छान लिया जाता है। छोटे सिन्टरों का पुनर्चक्रण किया जाता है जबकि बड़े सिन्टरों को वात्या भट्टी में भेज दिया जाता है। एकीकृत लोह-संयंत्रों में अयस्क चूर्ण के उपयोग की यह सबसे अधिक प्रयुक्त होनी वाली विधि है क्योंकि इसमें कोक-धूलि का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है जो एक अपशिष्ट पदार्थ है। सिन्टरिंग से वात्या भट्टियों में काम आने वाला उच्च क्षारकता सिन्टर बनाया जा सकता है जिसे गुटिकायन द्वारा बनाना संभव नहीं है।

air acetylene welding

वायु ऐसीटिलीन वेल्डिंग

देखिए—oxyacetylene welding

aircomatic welding

अक्रिय गैस रक्षित वेल्डिंग

देखिए—inert gas welding

air hardening steel

वायु कठोरण इस्पात

वह इस्पात जिसे उसके क्रांतिक ताप-परास में अथवा उससे अधिक ताप से वायु में ही ठंडा कर कठोर किया जा सकता है और जिसमें कठोरता उत्पन्न करने के लिए उससे अधिक ताप में शमन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका विशिष्ट उदाहरण निकल-क्रोमियम इस्पात है जिसमें 0.3% कार्बन, 4% निकेल और 1.5% क्रोमियम होता है। टंगस्टन, मैंगनीज, वैनेडियम, निकेल और क्रोमियम के निम्न-मिश्रातु इस्पात (low alloy steel) इस वर्ग में आते हैं।

2—231 M of HRD/96

5

Aitch's metal

ऐच धातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 60% Cu, 38.2% Zn और 1.8% Fe होता है। इसके उत्तम संचकन गुण होते हैं। इसका उपयोग पंपों, वाल्वों, पाइप-फ्लेज आदि में होता है।

Ajax metal

ऐजेक्स धातु

सीसा युक्त कांसों की श्रेणी जिनमें 5% तक Zn, 5—12% Sn, 1% तक Ni और 10—30% Pb होता है और किंचित मात्रा में फॉस्फोरस अथवा सिलिकन भी होता है। ये मजबूत और उत्तम संचकन गुणों वाले होते हैं। इनका उपयोग बेयरिंग बनाने में होता है।

Ajax—Wyatt furnace

ऐजेक्स—वाइअट फ़र्नास

देखिए—induction furnace

Albatra metal

एल्बेट्रा धातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 20% Zn, 20% Ni और 1.25% तक Pb होता है। यह मजबूत, तन्य और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग हार्डवेयर, घरेलू बर्तनों आदि बनाने में होता है।

Albion metal

ऐल्बिऑन धातु

वंग-अधिपट्टित सीस पन्नी जिसे पर्याप्त दाब के प्रभाव में वंग की चादरों के बीच दबी सीस की चादर को बेलकर बनाया जाता है। इससे चादरें वेल्ड होकर एक अधिपट्टित चादर बन जाती है। ऐल्बिऑन धातु का प्रयोग कुछ धातु-बटनों, खिलौनों, सस्ते आभूषणों, तंबाकू तथा अस्त्रादय उत्पादों को लपेटने के लिए पन्नी के रूप में, तथा दबाने वाली द्यूकों को बनाने के लिए किया जाता है।

Alcan

ऐल्कैन

ऐलुमिनियम कंपनी ऑफ कनाडा द्वारा निर्मित ऐलुमिनियम मिश्रातुओं की श्रेणी का वंश-नाम। इन मिश्रातुओं में Cu, Si, Fe और Mn और कभी-कभी Mg, Zn, Cr, Ni

अथवा Ti भी होते हैं। इनका ऊष्मा-उपचार हो सकता है। ये उत्तम अभिरूपणीय, संचकनीय और संक्षारण-प्रतिरोधी होते हैं। इनका उपयोग वायुयानों और जलयानों के निर्माण में और इंजन अवयवों को बनाने के लिए होता है। इस श्रेणी के कुछ विशिष्ट मिश्रातु हैं—16s, 17s, 26s, 50s, 75s, 160, 340, GB 117 और GB 162।

ALCAN process

एल्कैन प्रक्रम

इस प्रक्रम में बाक्साइट और कोक को 2000°C पर विद्युत भ्राष्ट्र में गलाकर ऐलुमिनियम का अपरिष्कृत मिश्रातु प्राप्त किया जाता है। इस मिश्रातु की 1300°C पर पूर्ववत् $AlCl_3$ के साथ क्रिया की जाती है। जिससे ऐलुमिनियम मोनोक्लोराइड वाष्प प्राप्त होता है। गैसीय क्लोराइड एक अपघटक में प्रवाहित किया जाता है जहां उसे द्रव ऐलुमिनियम की सूक्ष्म बूंदों की धारा में 700°C तक ठंडा किया जाता है। मोनोक्लोराइड के अपघटन से ऐलुमिनियम और $AlCl_3$ प्राप्त होते हैं। $AlCl_3$ को पुनः इस्तेमाल किया जाता है।

alclad M, H

एल्क्लैड

डुरैलिमिन जैसे किसी ऐलुमिनियम मिश्रातु पर शुद्ध ऐलुमिनियम धातु का लेप करने से बनी समग्र चादर। इसका उद्देश्य मिश्रातु की प्रबलता का और शुद्ध धातु के लेप के संक्षारणरोधी गुण का संयोग करना है।

देखिए—cladding

Alcoa

एल्कोआ

ऐलुमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ अमरीका द्वारा निर्मित मिश्रातुओं की श्रेणी। इनमें Cu और Si के अलावा कभी-कभी Fe और Mg भी होता है। इनकी संचकनीयता घर्षणरोध और काल कठोरता उत्तम होते हैं। इनका उपयोग प्रबलित संचकों, पिस्टनों वाल्वों और फॉर्जित नोदक ब्लेडों को बनाने में होता है।

ALCOA smelting —rocess

एल्कोआ प्रगलन प्रक्रम

ऐलुमिनियम कंपनी ऑफ अमेरिका ALCOA का संक्षिप्त नाम है। इस प्रक्रम में ऐलुमिनियम अयस्कों से प्राप्त ऐलुमिना को क्लोरीन गैस के साथ 700—900°C पर, क्लोराइड में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ऐलुमिनियम क्लोराइड से 700°C

7

ताप पर गलित लवण के विद्युत-अपघटन द्वारा, ऐलुमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। सेल में उत्पन्न क्लोरीन गैस को क्लोरीनीकरण यूनिट में भेजा जाता है। हाल प्रक्रम की तुलना में इस प्रक्रम में अवांछनीय गैस नहीं बनती और 30% कम विद्युत की खपत होती है।

Alcomax

एल्कोमैक्स

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 15% निकेल, 25% कोबाल्ट, 10% ऐलुमिनियम और सूक्ष्म मात्रा में तांबा, टाइटेनियम और नियोबियम होते हैं। यह अत्यधिक लोह चुंबकीय होता है तथा इसका उपयोग स्थायी चुंबकों के निर्माण में किया जाता है।

aldip process O.B.M

एल्डिप प्रक्रम

देखिए—hot dipping

Alfenide metal

आल्फेनाइड धातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 60% तांबा, 30% Zn, 10% Ni और 1% तक Fe होता है। यह तनु अम्लों के प्रति संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग रसायन संयंत्रों में और सजावट सामग्री बनाने में होता है।

Al-Fib process

एल्फिन प्रक्रम

ढलवां लोहे और इस्पात की वस्तुओं पर ऐलुमिनियम का लेप करने का प्रक्रम। विघ्रीजन अम्ल-मार्जन, प्रक्षालन और सुखाने के बाद उस वस्तु को द्रवित गालक में डुबाया जाता है और फिर तुरंत पिघले ऐलुमिनियम कुंड में ले जाया जाता है। वस्तु को हिलाकर अतिरिक्त ऐलुमिनियम को पृथक् कर दिया जाता है और उस वस्तु का तेल या पानी में शमन किया जाता है।

Alfenol

एल्फेनॉल

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 16% ऐलुमिनियम और शेष लोहा होता है। इसकी चुंबकशीलता बहुत अधिक और शैथिल्य हानि बहुत कम होती है। इसका उपयोग विद्युत चुंबकों में होता है।

Alger metal

एल्गर धातु

एक वंग मिश्रातु जिसमें 10% ऐन्टिमनी और 0-0.3% तांबा होता है। इसका उपयोग सजावटी कार्य में जटिल संचकन के लिए किया जाता है। इसे ऐलिंगयर धातु भी कहते हैं।

alligator effect

नक्र प्रभाव

देखिए—orange peel effect

alligatoring

नक्रण

शलाकाओं और सिलिलियों के सिरों का अनुदैर्घ्य दिशा में, बेलने की दिशा के समानांतर तल में, विपाटित होना।

alligator skin

नक्र त्वचा

देखिए—orange peel effect

allotropy

अपरूपता

किसी तत्व का दो या अधिक रूपों में पाया जाना जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों में एक-दूसरे से पर्याप्त भिन्न होते हैं। भिन्न रूपों में अंतर का कारण (1) क्रिस्टल-संरचना या (2) गैस के अणुओं में परमाणुओं की संख्या या (3) द्रव की अणु-संरचना होती है। कार्बन, भिन्न क्रिस्टल-संरचना का उदाहरण है जिसके हीरा, कार्बन कज्जल और ग्रेफाइट क्रिस्टल रूप हैं। द्विपरमाणुक ऑक्सीजन और ओजोन दूसरे वर्ग के तथा द्रव गंधक और हीलियम तीसरे वर्ग के उदाहरण हैं। यूरोनियम के तीन, मैंगनीज के चार और प्लूटोनियम के कम से कम छः क्रिस्टल रूप होते हैं। इनके अतिरिक्त अनेक अन्य तत्वों के भी अपरूप होते हैं।

alloy

मिश्रातु

धात्विक गुणधर्मों वाला कोई पदार्थ। यह दो या अधिक तत्वों का बना होता है जिसमें कम से कम एक धातु होता है। धातु में अन्य तत्वों को मिलाने का उद्देश्य मिश्रातु में कठोरता, मजबूती, चर्मलता आदि विशेष गुणधर्म उत्पन्न करना है। पीतल, कांसा, इस्पात आदि इसके मुख्य उदाहरण हैं।

यूटेक्टिक मिश्रातु (eutectic alloy)—ऐसा मिश्रातु जिसका संघटन साम्य-आरेख पर यूटेक्टिक बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा जो यूटेक्टिक अभिक्रिया करता है जैसे AL-Si, Sn-Sn; Cu-Al

9

यूटेक्टॉयड मिश्रातु (eutectoid alloy)—ऐसा मिश्रातु जिसका संघटन साम्य आरेख पर यूटेक्टॉयड बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा जो यूटेक्टॉयड अभिक्रिया करता है, जैसे Fe—0.8%C.

पेरिटैक्टिक मिश्रातु (peritectic alloy)—ऐसा मिश्रातु जिसका संघटन साम्य-आरेख पर पेरिटैक्टिक बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा जो पेरिटैक्टिक अभिक्रिया करता है, जैसे Pb-Bi; Cu-Sn; Sb-Sn; Ag-Zn.

पेरिटैक्टॉयड मिश्रातु (peritectoid alloy)—ऐसा मिश्रातु जिसका संघटन साम्य आरेख पर पेरिटैक्टॉयड बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है तथा जो पेरिटैक्टॉयड अभिक्रिया करता है।

ठोस विलयन (solid solution)—एकल ठोस समांग क्रिस्टलीय प्रावस्था जिसमें दो या अधिक रासायनिक तत्व होते हैं जिनका संघटन बदलता रहता है जैसे Cu-Ni, Au-Ag, Fe-C (ऑस्टेनाइट)। यदि घटकों की परमाणु त्रिज्याओं में 12% से अधिक अंतर हो तो प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन (Substitutional solid solution) बन सकते हैं। यदि आमाप में बहुत अंतर हो तो अंतराली विलेय (interstitial solute) बन सकते हैं।

alloying

मिश्रात्वयन

किसी धातु में सामान्यतया गलित अवस्था में अन्य धातु अथवा उपधातु को मिलाने का प्रक्रम। शुद्ध धातुओं के सीमित अनुप्रयोग हैं जबकि मिश्रातुओं का इंजीनियरी उद्योग में अत्यंत महत्व है। इस्पात सबसे उपयोगी मिश्रातु है जो लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनता है। इसी प्रकार ताम्र मूलक मिश्रातुओं में पीतल और कांसा प्रमुख हैं तथा ऐलुमिनियम मूलक मिश्रातुओं में ऐलुमिनियम-सिलिकन मिश्रातु प्रमुख हैं जिसका प्रयोग पिस्टन बनाने में होता है।

alloying element

मिश्रात्वयन तत्व

गुणधर्मों को बदलने के उद्देश्य से किसी धातु अथवा मिश्रातु में मिलाया जाने वाला तत्व जो उस धातु अथवा मिश्रातु में समाविष्ट रहता है।

alloy steel

मिश्रातु इस्पात

यह इस्पात जिसमें एक या एक से अधिक मिश्रातन धातु मिलाए जाते हैं ताकि वांछित भौतिक, यांत्रिकीय और रासायनिक गुणधर्म प्राप्त हो सकें जो अन्यथा केवल लोहे तथा कार्बन से प्राप्त नहीं होते। प्रमुख मिश्रातु इस्पात इस प्रकार है—

उच्च मिश्रातु इस्पात (high alloy steel)—इन इस्पातों में मिश्रातन तत्व की कुल मात्रा 5% से अधिक होती है।

अल्प मिश्रातु इस्पात (low alloy steel)—इन इस्पातों में मिश्रातन तत्व की कुल मात्रा 5% से कम होती है।

सूक्ष्म मिश्रातु इस्पात (micro alloy steel)—इन इस्पातों में मिश्रातन तत्व की मात्रा 0.1% से कम होती है।

Alnico

ऐलिनको

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 20% तक निकेल, 20% तक कोबाल्ट, 15% तक ऐलुमिनियम, कुछ टाइटेनियम और शेष लोहा होता है। यह पर्याप्त चुंबकशील होता है और चुंबकत्वावशेष बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग स्थायी चुंबकों के लिए किया जाता है।

'Alnico' alloy

ऐलिनको मिश्रातु

जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा निर्मित स्थायी चुंबक मिश्रातुओं की एक श्रेणी। इन मिश्रातुओं में मुख्यतः ऐलुमिनियम, निकेल, कोबाल्ट तथा लोहा होता है परंतु इनमें कुछ अन्य घटक भी हो सकते हैं।

Alpax

ऐल्पैक्स

ऐलुमिनियम मिश्रातु, जिसमें 10-13.5% सिलिकन होता है। ये उत्तम संचारणरोधी और संचकन गुणों वाले होते हैं। संशोधित रूप में इनका प्रयोग उच्च सामर्थ्य/भार अनुपात के संचकों में होता है।

Alpha brass

ऐल्फा पीतल

11

ऐसे ताम्र-जस्ता मिश्रातु जिनमें 38% तक जस्ता होता है। ये तांबे में जस्ते को समांग ठोस विलयन होते हैं। सर्वाधिक प्रयुक्त ऐल्फा पीतल में 30-37% जस्ता होता है। इस प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मिश्रातु हैं—स्वर्णपट्टन धातु (10-15% जस्ता), ऐलुमिनियम पीतल (22% जस्ता और 2% ऐलुमिनियम), ऐंडमिरैल्टी पीतल (29% जस्ता और 1% टिन)। इन सभी मिश्रातुओं का प्रयोग अतप्त कर्मण (cold working) के लिए होता है। इस पीतल में केवल एक ही ठोस विलयन प्रावस्था होती है। इसमें अच्छी तनन सामर्थ्य रहती है तथा ठंडी अवस्था में पर्याप्त तन्यता होती है। तारों, चादरों, पट्टियों और नलिकाओं के बनाने के लिए यह अधिक उपयुक्त है।

Alpha bronze

ऐल्फा कांसा

ताम्र मिश्रातुओं की श्रेणी जिसमें 14% तक Sn होता है। ये फॉस्फोरस से विऑक्सीकृत होते हैं और इनका आसानी से अतप्त कर्मण होता है। इनका उपयोग संघानित्र नलियों और कर्मानियों को बनाने में होता है।

Alpha ferrite

ऐल्फा फेराइट

देखिए—ferrite

Alpha iron

ऐल्फा लोह

देखिए—iron के अंतर्गत

alplate process

ऐल्प्लेट प्रक्रम

इस्पात एवं नाइक्रोम मिश्रातुओं पर ऐलुमिनियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम आदि का लेप करने का एक पेटेन्ट प्रक्रम। इसमें इस्पात-पृष्ठों को 1,000°C पर हाइड्रोजन संतृप्त कर दिया जाता है और फिर इस्पात को कम ताप पर पिघले ऐलुमिनियम के कुंड में डुबाया जाता है। ठंडे पिघले ऐलुमिनियम के साथ संपर्क के समय निकली हाइड्रोजन, ऑक्साइड की पृष्ठ-परतों को अपचरित कर देती है। ऑक्साइड के बनने को ऐलुमिनियम रोकता है और उत्तम लेप उत्पन्न करता है।

Alrak process

ऐल्रैक प्रक्रम

ऐलुमिनियम और ऐलुमिनियम मूल के मिश्रातुओं के पृष्ठ को रासायनिक क्रिया द्वारा सुरक्षित रखने का प्रक्रम। इसमें उपयुक्त वस्तुओं को 5% सोडियम कार्बोनेट और 1% सोडियम क्रोमेट के उबलते विलयन में डुबाया जाता है।

एक निकैल मूलक मिश्रातु जिसमें लगभग 2.5% मैगनीज, 2% ऐलुमिनियम तथा 1% सिलिकन होता है। इस मिश्रातु का प्रयोग मुख्यतः तापयुग्मों के घटक के रूप में किया जाता है।

alumilite process

ऐलुमिलाइट प्रक्रम

हल्की धातुओं के लिए प्रयुक्त एक एनोडी ऑक्सीकरण प्रक्रम। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का विद्युत-अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है।

Aluminal

ऐलुमिनल

ऐलुमिनियम के संचक मिश्रातुओं और पिटवा मिश्रातुओं का व्यापारिक नाम। इनमें Al, Cu और Si के अतिरिक्त Ti, Fe, Mn, Mg, Ni और Zn में से एक अथवा अधिक धातुएं होती हैं। ये मजबूत और संक्षारणरोधी होते हैं। इनका उपयोग रूपदा-संचकन और सामान्य अनुप्रयोग के अलावा जलयानों के निर्माण में होता है।

aluminising

ऐलुमिनन

ऐलुमिनियम फुहारन द्वारा कार्बन इस्पात या मिश्रातु इस्पात के पृष्ठ को संसिकृत करने का प्रक्रम जिसके फलस्वरूप उच्च ताप पर फलू गैसों द्वारा होने वाले ऑक्सीकरण और संक्षारण से रक्षा की जा सके। यह लोह-ऐलुमिनियम परत सामान्यतया 0.635-0.762 मिमी मोटी होती है। इस प्रक्रम का उद्देश्य 1000°C से अधिक ताप पर इस्पात पर बनने वाली पपड़ी को रोकना है। इस लेप में निम्नांकित तीन परतें होती हैं—

1. निचली परत में इस्पात पर लोह और ऐलुमिनियम का ठोस विलयन संलीन रहता है।
2. बीच की परत में Fe Al_3 मिश्रातु रहता है जिसमें मुक्त ऐलुमिनियम की कुछ अधिकता रहती है।
3. अंत में सबसे ऊपर ऐलुमिनियम ऑक्साइड की पतली परत होती है।

aluminite process

ऐलुमिनाइट प्रक्रम

हल्की धातुओं के लिए प्रयुक्त एक एनोडी ऑक्सीकरण प्रक्रम। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन का विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है।

Aluminium bronze

ऐलुमिनियम कांसा

देखिए—bronze के अंतर्गत

Aluminium solder

ऐलुमिनियम सोल्डर

कम गलनांक वाले वंग मिश्रातुओं की श्रेणी जिसमें कैडमियम, यशदः यशदः, ऐलुमिनियमः यशदः, बिस्मथ अथवा ऐलुमिनियम, तांबा और यशद होता है। इनका उपयोग ऐलुमिनियम और उसके मिश्रातुओं के लिए मृदु सोल्डर के रूप में किया जाता है।

aluminothermic process

ऐलुमिनो ऊष्मिक प्रक्रम

देखिए—metallothermic process के अंतर्गत

alundum

एलंडम

क्षारकीय उच्चतापसह पदार्थ जिसे प्राकृतिक ऐलुमिनियम ऑक्साइड (बाक्साइड) को विद्युत भट्टी में संगलित कर बनाया जाता है। अपद्रव्यों को निःसादन (settling) द्वारा पृथक कर दिया जाता है और उत्पाद को मृत्तिका तथा फेल्सपार के साथ पीसकर, 1500°C पर जलाया जाता है। इसका प्रयोग उच्च तापसह सीमेंट तथा अपघर्षी के रूप में किया जाता है।

Alzak process

ऐलजक प्रक्रम

ऐलुमिनियम परावर्तकों को बनाने की विधि। इसमें पृष्ठ विशेष को चमकाने के लिए उसकी किसी अम्ल विद्युत-अपघट्य, सामान्यतया फलूओबोरिक अम्ल के साथ क्रिया की जाती है और फिर उसे गरम क्षारीय विलयन में डुबोया जाता है। अंत में ऐलुमिनियम ऑक्साइड की पारदर्शक संरक्षी परत उत्पन्न करने के लिए उसका एनेडीकरण किया जाता है।

स्वर्ण और रजत को उनके अयस्कों से निष्कर्षित करने की एक विधि। पहले अयस्क के बॉल मिल में पानी के साथ पीसकर लुगदी बनाई जाती है। तत्पश्चात् इस चूर्णित अयस्क की लुगदी को पारद या पारदित ताम्र प्लेटों के ऊपर से बहाया जाता है। अयस्क के बड़े कण पारे के साथ अमलगमित हो जाते हैं जिन्हें थोड़े-थोड़े समय बाद प्लेटों से खुरचकर निकाल दिया जाता है। इस खुरचन से पारे को आसवन द्वारा पृथक् कर दिया जाता है जिससे स्वर्ण और रजत रिटर्न में रह जाते हैं। इस प्रक्रम के पश्चात् अयस्क लुगदी में थोड़ा स्वर्ण रह जाता है जिसका निष्कर्षण सायनाइड प्रक्रम द्वारा किया जाता है।

American gold

अमरीकी स्वर्ण

एक स्वर्ण-ताम्र मिश्रातु जिसमें 10% तांबा होता है। अमरीका में इसका उपयोग सिक्कों के निर्माण में किया जाता है।

Anatomical alloys

शारीरीय मिश्रातु

कम गलनांक (60°C) वाला मिश्रातु जिसमें 19% वंग, 17% सीसा, 53.5% बिस्मथ और 10.5% पारा होता है। इसका उपयोग शारीरीय मॉडलों को बनाने में किया जाता है।

angle of bite

दंश-कोण

धातुओं के बेल्लन में, जहां संपूर्ण बल बेलनों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, पहले संस्पर्श पर, बेल्लन त्रिज्या और बेल्लन केंद्रों के मध्य बनने वाला अधिकतम कोण, दंश-कोण कहलाता है।

angle of contact

संपर्क कोण

साम्यावस्था में परस्पर संपर्क करने वाली दो प्रावस्थाओं के मध्य बनने वाला कोण।

angle of nip

अभिग्राह कोण

बेल्लन, हनु अथवा परिघ्रामी संदलन में कार्यकारी-पृष्ठों के बीच दो स्पर्श-बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं द्वारा बनाया जाने वाला प्रवेश-कोण। यदि प्रचालन-कोण कम हो तो उसे स्पर्श कोण या बेल्लन कोण (rolling angle) कहते हैं।

angle of repose

विश्राम-कोण

जब दलित द्रव्य एक ढेर के रूप में होता है तो उस द्रव्य के नत पृष्ठ का (आधार पर) क्षैतिज के साथ बना कोण, विश्राम-कोण कहलाता है।

anglesite

ऐंग्लीसाइट

लेड सल्फेट (PbSO_4), जो विषमलंवाक्ष क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। यह गैलेना के साथ मिलता है और गैलेना के अपघटन से प्राप्त होता है। यह बहुमूल्य अयस्क है। कठोरता 2.5—3 तथा विशिष्ट घनत्व 6.3।

anisotropy

विषमदैशिकता

वह गुणधर्म जिसके कारण किसी पदार्थ के अभिलक्षणों के विभिन्न क्रिस्टलीय दिशाओं में भिन्न भिन्न मान होते हैं।

annealing

अनीलन

ठोस पदार्थों, विशेषतः कांच और धातुओं के लिए प्रयुक्त एक ऊष्मा-उपचार प्रक्रम। इसमें धातु को कुछ समय तक अनीलन-ताप पर बनाए रखने के बाद धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अनीलन ताप और शीतलन-दर प्रयुक्त पदार्थ विशेष पर और उस प्रयोजन पर निर्भर करता है जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। प्रयोजन निम्न हो सकते हैं—(1) पदार्थ में मृदुता उत्पन्न करना (2) संचकन अथवा पूर्व ऊष्मा-उपचार से उत्पन्न आंतरिक प्रतिबलों को दूर करना (3) क्रिस्टल-संरचना का परिष्करण (4) तन्यता, चर्मलता, विद्युत या चुंबकीय आदि भौतिक गुणधर्मों में सुधार करना (5) धुली गैसों को पृथक् करना (6) निश्चित सूक्ष्म संरचना उत्पन्न करना।

कृष्ण अनीलन (block annealing) (1) चादरों या धातु की अन्य वस्तुओं के अनीलन की विधि जिसके परिणामस्वरूप विवर्णन के साथ साथ पपड़ी निकल आती है। ऐसी वस्तुओं का उपयोग केवल तब होता है जब विवर्णन और पपड़ी का निकलना हानिकारक न हो। (2) लोह मूलक मिश्रातु की चादरों के पेटी अनीलन की विधि जो तप्त बेल्लन, कर्तन और अम्लोपचार के बाद की जाती है। यदि इस क्रिया को ठीक ढंग से किया जाए तो वस्तु काली नहीं पड़ती है।

पेटी अनीलन (box annealing) (1) अनीलन की एक विधि जिसे धातु के बंद पात्र में, पैकिंग पदार्थ के साथ या उसके बिना, संपन्न किया जाता है ताकि उत्पाद का ऑक्सीजन न हो। इसमें धान को रूपांतरण ताप-परास के अंदर या कभी कभी कुछ

अधिक ताप तक गरम करने के बाद ठंडा किया जाता है। (2) तप्त फोर्जनों को फोर्जन प्रक्रिया के बाद सीधे बंद पात्र में रखकर धीरे-धीरे ठंडा करना जिससे फोर्जन विकृतियाँ कम हों। इसे संवृत अनीलन और पात्र अनीलन भी कहते हैं।

दीप्त अनीलन (bright annealing) अनीलन की एक क्रिया जिसे भ्राष्ट्र के नियंत्रित वायुमंडल में संपन्न किया जाता है ताकि उत्पाद के पृष्ठ का कम से कम ऑक्सीकरण हो। इससे पृष्ठ अपेक्षाकृत चमकीला रहता है। इसे श्वेत अनीलन भी कहते हैं।

ज्वाला अनीलन (flame annealing)—अनीलन प्रक्रम जिसमें लोह मूलक मिश्रातु का पृष्ठ, सुनियंत्रित उच्च ताप टार्च की ज्वाला से प्राप्त ऊष्मा द्वारा मृदु किया जाता है।

पूर्ण अनीलन (full annealing)—एक मृदुकरण प्रक्रम जिसमें किसी लोह मूलक मिश्रातु को रूपांतरण ताप-परास से अधिक ताप तक गरम किया जाता है। इस ताप पर निश्चित समय तक रखने के बाद उसे धीरे-धीरे रूपांतरण ताप परास से कम ताप तक पूर्व निर्धारित दर से ठंडा किया जाता है। वस्तुओं को धीरे-धीरे स्वयं भट्टी में अथवा ऐसे माध्यम में ठंडा किया जाता है जिसमें वे मंद गति से ठंडी हो सकें। ठंडा होने की दर जितनी कम होगी मिश्रातु की कठोरता भी उतनी ही कम होगी।

माध्यमिक अनीलन (intermediate annealing) अंतिम परिष्कृति से पहले अनेक अतप्त-अभिरूपण (cold forming) और परिष्करण क्रियाओं के बीच अर्ध-तैयार, अतप्त-पिटवा-धातु के उत्पादों का अनीलन करना। यह अतप्त-कर्मण के प्रभावों को समाप्त करने और फलस्वरूप अनुवर्ती परिष्करण क्रिया को संपन्न करने के लिए किया जाता है।

समतापी अनीलन (isothermal annealing) किसी फेरस मिश्रातु का ऑस्टेनाइटन करने के बाद उसे किसी ऐसे ताप तक ठंडा कर उस ताप पर बनाए रखना जिस पर ऑस्टेनाइट अपेक्षाकृत मृदु फोराइट-कार्बाइड (पर्लाइट) समुच्चय में परिवर्तित हो जाता है।

प्रक्रम अनीलन (process annealing) एक प्रक्रम जिसमें प्रायः चादर या तार रूप में विद्यमान लोह मूलक मिश्रातु को रूपांतरण ताप परास की निचली सीमा से कुछ कम ताप तक गरम करने के बाद ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रम का उपयोग अतप्त कर्मण में मृदुकरण करने के लिए होता है।

17

मोचन अनीलन (relief annealing) एक अल्प ताप अनीलन प्रक्रम जो धातु की बनी वस्तुओं से आंतरिक विकृतियों को दूर करने के लिए उपयुक्त होता है। ये विकृतियाँ ठंडा करने, यांत्रिक कर्मण अथवा अन्य क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। इसमें धातु को क्रांतिक ताप परास की निचली सीमा तक गरम करने के बाद धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है। यदि बड़े कर्ण विद्यमान हों और धातु में अधिक मृदुता अपेक्षित हो तो वस्तु को निचले क्रांतिक बिंदु से अधिक ताप तक गरम करना चाहिए जो कण-संरचना के परिष्करण के लिए पर्याप्त हो।

स्व-अनीलन (self annealing) जब बड़े संचकों का मंद शीतलन किया जाता है या जब अनेक गर्म वस्तुओं को ढेर रूप में इकट्ठा किया जाता है तो उनके यांत्रिक गुणधर्मों में ह्रास हो जाता है। इन प्रक्रम को स्व-अनीलन कहते हैं।

गोलाभन अनीलन (spheroidize annealing) इस्पात में गोलाभीय कार्बाइड उत्पन्न करने के लिए उसका तापन तथा तत्पश्चात् शीतल करना।

दाखण—spheroidizing भी।

प्रतिबल मोचन अनीलन (stress relief annealing)—एक अनीलन प्रक्रम जिसमें धातुओं को उचित ताप तक गर्म कर पर्याप्त समय तक उसी ताप पर रखा जाता है ताकि उनके अवशिष्ट प्रतिबलों में कमी हो जाए। तत्पश्चात् उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है जिससे नए अवशिष्ट प्रतिबल कम से कम उत्पन्न हों।

anode corrosion efficiency

एनोड संक्षारण दक्षता

किसी एनोड के वास्तविक संक्षारण और सैद्धांतिक संक्षारण का अनुपात। सैद्धांतिक संक्षारण का परिकल्प वेद्युत रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त विद्युत मात्रा से किया जाता है।

anode effect

एनोड प्रभाव

संगलित लवणों के विद्युत अपघटन में एनोड के ध्रुवीकरण से उत्पन्न प्रभाव। इसमें एनोड के गैस फिल्म द्वारा विद्युत अपघटन से पृथक् हो जाने के कारण वाह्यता में एकाएक वृद्धि हो जाती है और तदनुसार एंपीयरों में कमी हो जाती है।

anode efficiency

ऐनोड दक्षता

ऐनोड के धुलने की वास्तविक दर और फैराडे नियम द्वारा प्रयुक्त सैद्धांतिक दर का अनुपात। इसे प्रायः प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

anode mud

ऐनोड पंक

देखिए—anode slime

anode slime

ऐनोड अवपंक

विद्युत-अपघटनी परिष्करण प्रक्रमों में ऐनोड पर बचा हुआ या गिरकर जमा होने वाला अविलेय अवशिष्ट। यह सूक्ष्म चूर्णित अविलेय धातुओं तथा विलेय ऐनोड के पृष्ठ पर बनने वाले धातु यौगिकों का मिश्रण होता है। इसे ऐनोड पंक भी कहते हैं।

anodic oxidation

ऐनोडी ऑक्सीकरण

विद्युत-अपघटनी सेल के ऐनोडों पर मुक्त नवजात ऑक्सीजन द्वारा होने वाले ऑक्सीकरण। किसी धातु अथवा हल्के मिश्रतुओं के पृष्ठ पर ऑक्साइड की कठोर संक्षारणरोधी परत बनाने का प्रक्रम। विद्युत अपघटनी सेल में क्रोमिक अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसमें धातु को ऐनोड बनाया जाता है। क्रोमिक अम्ल धूसर अपारदर्शी लेप उत्पन्न करता और सल्फ्यूरिक अम्ल उसे स्वच्छ और पारभासी बना देता है।

anodic protection

ऐनोडी रक्षण

किसी धातु के विभव को पर्याप्त धनविद्युती बना कर उसकी संक्षारण-दर को कम करना ताकि वह निष्क्रिय से जाए। सामान्यतः इसके लिए नियंत्रित विद्युत वाहक बल प्रयुक्त किया जाता है।

anodic treatment

ऐनोडी उपचार

एक प्रक्रिया जिसमें वस्तु को, किसी उपर्युक्त विद्युत अपघटय की उपस्थिति में, ऐनोड और एक अक्रिय धातु को कैथोड बनाया जाता है और विभव प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया का प्रभाव प्रयुक्त वस्तु पर निर्भर करता है। ऐलुमिनियम और उसके मिश्रतुओं के संदर्भ में ऐनोडी प्रक्रिया और ऐनोडीकरण समानार्थक है परंतु जंगरोधी इस्पात के संदर्भ में इस प्रक्रिया का उद्देश्य पृष्ठ को साफ करना अथवा चमकाना होता है।

देखिए—anodic oxidation भी

anodising

ऐनोडीकरण

ऐनोडी ऑक्सीकरण द्वारा जब ऐलुमिनियम या उसके मिश्रतुओं पर ऐलुमिनियम की संक्षारणरोधी परत चढ़ाई जाती है तो यह प्रक्रम ऐनोडीकरण कहलाता है। कुछ ऐनिलीन रंजकों का प्रयोग करके पृष्ठ पर विभिन्न रंग उत्पन्न किए जा सकते हैं।

anthracite coal

ऐन्थ्रासाइट कोयला

antiferromagnetism

प्रतिलोह चुंबकत्व

देखिए—magnetism के अंतर्गत

इस प्रकार का कठोर, संहत, काले रंग का चमकीला कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 85 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक होती है। इसमें वाष्पशील पदार्थ की मात्रा कम होती है और यह मंद गति से जलता है। जलने के पश्चात् बहुत कम राख बनती है।

antifriction alloys

प्रतिघर्षण मिश्रतु

बेयरिंग बनाने में काम आने वाले बैब्ट मिश्रतु और कुछ अन्य मिश्रतु ये प्रायः तांबा, सीसा, वंग, ऐन्टिमनी, ऐलुमिनियम और जस्त के मिश्रतु होते हैं। इनकी विशेषता यह है कि बेयरिंग में इनके इस्तेमाल से घर्षण शक्ति की हानि कम होती है।

antifriction metals

प्रतिघर्षण धातु

देखिए—bearing metals

Antimonial lead

ऐन्टिमनीय सीसा

संक्षारणरोधी सीसा मिश्रतु जिसमें 30% ऐन्टिमनी और शेष सीसा होता है। इसका उपयोग बैटरी प्लेटों और रासायनिक संयंत्रों में आस्तर के रूप में किया जाता है।

Antimony bronze

ऐंटिमनी कांस्य

एक ताम्र मिश्रतु जिसमें 1.5-2.5% Ni और 7-8% Sb होता है। यह अत्यंत मजबूत होता है और इसका उपयोग गियरों को बनाने में किया जाता है।

दंतुरण कठोरता-परीक्षण में प्रतिदर्श में उत्पन्न स्थानीय उभार। यह उभार उस पार्श्व के सामने पीछे की ओर दूसरी तरफ बनता है जिस पर मुद्रांक किया जाता है। ऐसे उभार से त्रुटिपूर्ण कठोरता मान प्राप्त होते हैं और यह उभार तब उत्पन्न होता है जब प्रतिदर्श बहुत पतला हो।

apatite

ऐपटाइट

कैल्सियम का एक अयस्क, जिसका सूत्र $[3 \text{ Ca}_3 (\text{PO}_4)_2 \text{ CaF}_2]$ है। यह कैल्सियम के फॉस्फेट तथा फ्लुओराइड का द्विलवण है। इसमें फ्लुओराइड के स्थान पर क्लोराइड भी हो सकता है जिसे क्लोर-ऐपटाइट कहते हैं। अक्सर फ्लुओराइड और क्लोराइड साथ पाए जाते हैं। यह आग्नेय शैलों में प्राथमिक घटक के रूप में तथा कशेरुक जीवों की अस्थियों एवं दांतों में पाया जाता है। कठोरता 5, आपेक्षिक घनत्व 3-2।

aquaregia

ऐक्वारेजिया

नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1 : 3 के अनुपात में मिश्रण। यह जंगरोधी इस्पात के लिए रसोत्क्रिक (etchant) का कार्य करता है। इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि यह तीव्रता के साथ क्रिया करता है। ग्लिसरीन में ऐक्वारेजिया के विलयन (जिसमें आयतनानुसार 20 मिली नाइट्रिक अम्ल, 40 मिली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 60 मिली ग्लिसरीन होता है) का उपयोग लोह-क्रोमियम मिश्रतुओं और आस्ट्रेनाइट क्रोमियम-निकैल इस्पातों के रसोत्क्रिकण के लिए होता है।

arbeiter process

आर्बिटर प्रक्रम

यू०एस०ए० की अनाकॉन्डा कंपनी द्वारा विकसित एक प्रक्रम जिससे रासायनिक सांद्रण क्रिया की जाती है। इसमें न्यून दाब पर ऑक्सीकरण और अमोनियामय निक्षालन करने के बाद लिक्स विलायक द्वारा निष्कर्षण और फिर प्लवन किया जाता है।

arc—blow

आर्क धमन

आर्क वेल्डिंग के दौरान होने वाली एक परिघटना जिसका संबंध आर्क के भ्रमण की प्रवृत्ति से है। लघुतम पथ से आर्क का विचलन, स्वतः प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र के बनने से होता है। यदि लोह चुंबकीय पदार्थों के साथ प्रत्यक्ष धारा का उपयोग किया जाए तो यह प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है।

देखिए—welding के अंतर्गत

3—231 M of HRD 96

21

Argentine metal

आर्जेन्टाइन धातु

उत्तम संचक गुणधर्मों वाला एक तरल वंग मिश्राण जिसमें 15% ऐन्टिमनी और 85% वंग होता है। इसका उपयोग खिलौनों को ढालने में किया जाता है।

argentite

अर्जेन्टाइट

चांदी का एक प्रमुख सल्फाइड अयस्क जिसमें 87% चांदी होती है। यह घनीय समुदाय में क्रिस्टलित होता है। इस खनिज को सिल्वर ग्लान्स भी कहते हैं। कठोरता 2-2.5 तथा आपेक्षिक घनत्व 7.2—7.36।

argillaceous ore

मृण्मय अयस्क

देखिए—ore के अंतर्गत

argon arc welding

आर्गन आर्क वेल्डिंग

एक प्रकार का आर्क वेल्डिंग प्रक्रम जिसमें आर्क को आर्गन गैस में उत्पन्न किया जाता है। आर्गन गैस वेल्ड-क्षेत्र का परिरक्षण करती है और साथ ही ऑक्साइड को बनने से रोकती है।

देखिए—welding भी

Armco iron

आर्मको लोह

देखिए—iron के अंतर्गत

Armstrong process

आर्मस्ट्रांग प्रक्रम

फोर्जन या बेलन द्वारा संयुक्त इस्पात-बिलेटों को बनाने की विधि बिलेट बनाने वाली दो धातुओं का परस्पर बंधन विद्युत-अपघटनी लोहे द्वारा किया जाता है जो संयुक्त किए जाने वाले पृष्ठों पर निक्षिप्त रहता है। गर्म करने से विद्युत अपघटनी लोहे और आधारी धातु के बीच विसरण हो जाता है और फोर्जन या बेलन से ऑक्साइड मुक्त वेल्ड प्राप्त होता है। यदि बिलेट बनाने वाली दो धातुओं के परस्पर तप्त कर्म तन्यता में पर्याप्त अंतर रहे तो कम भंगुर धातु के चारों ओर अधिक भंगुर धातु के प्रवाह को रोकने के लिए विशेष बेलनों और गाइडों का उपयोग करना चाहिए।

आर्सेनिक का एक अयस्क जिसका सूत्र FeAs_2S है। इसमें 46.2% आर्सेनिक होता है और यह सल्फाइड अयस्कों के साथ पाया जाता है।

artificial ageing

कृत्रिम काल प्रभाव

ताप बढ़ाकर कालप्रभाव—प्रक्रिया की गति को बढ़ाना।

देखिए—hardening के अंतर्गत age hardening भी

A.S.T.M., number

ए०एस०टी०एम० संख्या

(American Society for Testing Materials)

ए.एस.टी.एम. संख्या निम्नलिखित व्यंजक द्वारा व्यक्त की जाती है—

$$n = 2N-1$$

जिसमें N, ए.एस.टी.एम. संख्या और n, 100 आवर्धन (magnification) पर प्रति वर्ग इंच क्षेत्र में कणों की संख्या है। जैसे जैसे ए. एस. टी. एम. संख्या बढ़ती जाती है वैसे-वैसे कण-आमाप घटता जाता है।

Aston-Byer's Process

ऐस्टन-बायर प्रक्रम

पिटवा लोहा बनाने का प्रक्रम जिसे आलैडन का वैकल्पिक प्रक्रम माना जा सकता है। लोह ऑक्साइड और सिलिका से बने धातुमल को खुली भट्टी में पिघलाया जाता है। फिर एक लैडल में उड़ेल कर उसमें धीरे धीरे बेसेमरीकृत कच्चा लोहा (pig iron) मिलाया जाता है। जब गैस का निकलना बंद हो जाता है तो लैडन में रखे द्रव्य का निःसादन (setling) होने दिया जाता है। धातुमल सतह पर आ जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। शेष धातु का पीडन और बेलन करने से आलोटित लोहे जैसा पदार्थ प्राप्त होता है। उसे बायर प्रक्रम भी कहते हैं।

Atlas alloy

एटलस मिश्रातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 9% Al और 1% Fe होता है। इसका ऊष्मा उपचार किया जा सकता है और यह ऊष्मारोधी और बहुत मजबूत होता है। इसका उपयोग वायु इंजनों में किया जाता है।

atomic arc welding

परमाण्विक आर्क वेल्डिंग

आर्क वेल्डिंग प्रक्रम जिसमें दो टंगस्टन इलेक्ट्रोडों के बीच बने आर्क में हाइड्रोजन प्रधार प्रवाहित किया जाता है। इससे हाइड्रोजन अणुओं के अपघटन से हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं के पुनः संयुक्त होने से बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो आपस में जोड़ने वाली धातुओं को गलाने के काम आती है। यह विधि 18/8 प्रकार के इस्पात के वेल्डिंग के लिए विशेष रूप से लाभदायक है और उस अवस्था में विशेष रूप से उपयोगी होती है जब पॉलिश के बाद वेल्ड-धातु और मूल चादर के बीच रंग के मेल की आवश्यकता होती है।

atomic hydrogen arc welding

परमाण्विक हाइड्रोजन आर्क (वेल्डिंग)

देखिए—atomic arc welding

atomization

कणीकरण

पिघली धातु को छोटे छोटे कणों में विकसित करना जो ठंडा होने पर ठोस में बदल जाते हैं। सामान्य कणीकारक में एक क्रूसिबल होता है जिसमें पिघली धातु रखी रहती है। इस क्रूसिबल के पैदे में एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिससे होकर धातु पतली धारा के रूप में बाहर निकलती है। धातु की धारा का कणीकरण उच्च दाब पर उससे टकराने वाली हवा, भाप या पानी द्वारा किया जाता है। इसे द्रव विघटन भी कहते हैं।

Atrament process

एट्रामेंट प्रक्रम

देखिए—phosphatizing

Auer metal

ऑएर धातु

एक स्वजलनी फेरस मिश्रातु जिसमें 35% लोहा और 25% मिश्र धातु होता है। इसका उपयोग हल्के फिल्टों में होता है।

ausforming

अभिरूपण

उन इस्पातों के साथ की जाने वाली एक तापीय/यांत्रिक क्रिया जिनके टी०टी०टी० आरेख में पर्लाइट और बेनाइट तापों के बीच काफी अंतराल होता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि पर्लाइट न बने, इस्पात को पर्लाइट तथा बेनाइट तापों के अंतराल तक ठंडा किया जाता है। फिर उसे बेलित कर मार्टेन्साइट रूपांतरण-ताप से कम ताप तक ठंडा किया जाता है। ऑसकृत इस्पात मजबूत और भंगुर होता है। इसमें लोहे के अलावा 0.4% कार्बन, 5.00% क्रोमियम, 1.3% मॉलिब्डेनम, 1% सिलिकन और 0.5% वैनेडियम होता है।

इस्पात के ऊष्मा उपचार के अंतर्गत शमन प्रक्रम जिसमें इस्पात को क्रान्तिक परास से ऊपर उपयुक्त ताप तक गरम किया जाता है ताकि वह ऑस्टेनाइटी हो जाए। फिर किसी प्रचलित विधि से सामान्य ताप तक ठंडा करने के बजाय इस्पात को गरम शमन कुंड में डाल दिया जाता है। इस कुंड का पूर्वनिर्धारित स्थिर ताप बना रहता है जो क्रान्तिक परास से कम किंतु मान्तेसाइटी परिवर्तनांक (change point) से अधिक होता है। यह प्रायः 260°C से 370°C के बीच में होता है। इस्पात को इस ताप पर कुछ समय तक रखा जाता है ताकि ऑस्टेनाइटी का बेनाइट में पूर्णतया रूपांतरण हो जाए। इसके बाद पदार्थ को किसी सुविधाजनक विधि से सामान्य ताप तक ठंडा कर दिया जाता है।

austenite (γ -ferrite)ऑस्टेनाइट (γ -फेराइट)

देखिए—ferrite के अंतर्गत

austenitic stainless steel

ऑस्टेनाइटी स्टेनलेस इस्पात

देखिए—stainless steel के अंतर्गत

austenitizing

ऑस्टेनाइटन

इस्पात को ऊपरी क्रान्तिक सीमा से अधिक ताप पर गरम करना। इस ताप पर इस्पात की पूर्णतया फलक केंद्रित घन संरचना (face centered cubic structure) होती है। इस्पात के तप्त कर्मण अथवा ऊष्मा-उपचार के लिए ऑस्टेनाइटन किया जाता है। ऑस्टेनाइटन के बाद यदि इस्पात का कठोरण करना हो तो द्रुत शमन प्रसामान्यीकरण (normalise) करना हो तो वायु-शीतनल और पूर्ण-अनीनल करना हो तो उसे धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है। ऑस्टेनाइटन केवल लोह धातुओं का किया जाता है।

देखिए—hot working भी।

austenitizing

ऑस्टेनाइटन

फेरस मिश्रातु को गरम कर ऑस्टेनाइट बनाने का प्रक्रम। यदि फेरस मिश्रातु को रूपांतरण ताप-परास में गरम किया जाए तो इस प्रक्रम को आंशिक ऑस्टेनाइटन और यदि फेरस मिश्रातु को रूपांतरण ताप परास से ऊपर गरम किया जाए तो इस प्रक्रम को पूर्ण ऑस्टेनाइटन कहते हैं।

autoclave

ऑटोक्लेव

रासायनिक द्रव्यों को उच्च ताप और उच्च दाब पर विलीन करने और निर्जलीकरण के लिए प्रयुक्त बंद पात्र। सामान्यतया यह पात्र इस्पात का बना होता है और उपयोग के अनुसार उसमें उपयुक्त आस्तर लगाया जाता है।

autogeneous

स्वतः आत्मजन्य

1. इसका शाब्दिक अर्थ है "सामान्य संघटन" वाला। वेलडिंग में इसका अर्थ है—वेलडिंग का प्रायः वही संघटन है जो मूल धातु का।

2. भर्जन के संदर्भ में इसका अर्थ है—धान का स्वयं जलकर ऊष्मा उत्पन्न करना। इसमें किसी बाहरी ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है।

3. स्वतः पेषण के संदर्भ में इसका अर्थ है—अयस्क के टुकड़ों का स्वयं टकराकर या घर्षण द्वारा चूर्णित होना। इसके लिए किसी बाह्य पेषण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।

autogenous roasting

स्वतः भर्जन

देखिए—roasting के अंतर्गत

autogenous welding

स्वतः वेलडिंग

देखिए—welding

azurite

ऐजुराइट

तांबे का नीला कार्बोनेट $[2\text{CuCO}_3\text{Cu(OH)}_2]$ जिसके एकनताक्ष क्रिस्टल होते हैं। यह ताम्र लोड (lode) के अपक्षीण अंचल (weathered zone) में ताम्र अयस्क के साथ पाया जाता है। पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होने पर यह तांबे का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह फ्रांस, साइबेरिया, यू.एस.ए. में पाया जाता है। इसे चेसिलाइट भी कहते हैं।

Babbitt metal

बैबिट धातु

बंग मूल के बंग ऐन्टिमनी-ताम्र मिश्रातु जिनका उपयोग बेयरिंगों के लिए होता है। आरंभ में इस शब्द का अर्थ था—किसी सख्त खोल पर मृदु धातु का लेप चढ़ाना। किंतु

अब इसका प्रयोग बंग मूल की बेयरिंग धातुओं के पूरे वर्ग को व्यक्त करने में होता है। मुख्यतः इसमें 3.5-15 प्रतिशत ऐन्टिमनी, 2-6 प्रतिशत तांबा और शेष बंग होता है। किसी किसी मिश्रातु में 1 प्रतिशत कैडमियम भी होता है।

back draft उत्क्रमित टेपर

एक उलटी शृंङ्गाकृति जो सांचे से पैटर्न को बाहर आने से रोकता है।

backing roll (back up roll) पृष्ठक बेल्लक

देखिए—roll के अंतर्गत

Bahn metal बाहन धातु

मृदु घर्षणरोधी सीसा मिश्रातु जिसमें 0.7% कैल्सियम, 0.6% सोडियम और अतिसूक्ष्म मात्रा में निकैल होता है। इसका उपयोग रेलवे बेयरिंगों में होता है।

bainite बेनाइट

ऑस्टेनाइट का एक अपघटन उत्पाद जिसमें फेराइट तथा कार्बाइड के पुंज रहते हैं। सामान्यतया इसके बनने का ताप-परास अत्यंत सूक्ष्म पर्लाइट के बनने के ताप से कम तथा उस ताप से अधिक होता है जब ठंडा करने पर मार्टेन्साइट बनना प्रारंभ हो जाता है। यदि बेनाइट, ताप के ऊपरी परास में बने तो वह देखने में पंख (feathery) जैसा होता है। परंतु यदि ताप के निचले परास में बने तो वह सूच्याकार तथा देखने में पायित (tempered) मार्टेन्साइट जैसा होता है।

baking sand पृष्ठक बालू

देखिए—sand के अंतर्गत

balanced draught संतुलित प्रवात

देखिए—draught के अंतर्गत

balanced steel संतुलित इस्पात

देखिए—semikilled steel

balling गुलिकायन

देखिए—agglomeration के अंतर्गत

27

ball mill गुलिका पपणी

एक घूर्णी मिल जो देखने में बेलनाकार अथवा बेलनाकार शंकु जैसी होती है। इस मिल का प्रयोग सूखे तथा गीले शैलों या खनिजों को पीसने में होता है। इस मिल के पपण माध्यम में इस्पात अथवा ढलवां लोहे की गोलियों का प्रयोग किया जाता है।

banded structure पट्टित संरचना

1. ऐसी संरचना जिसमें भिन्न घटक अथवा प्रावस्थाएं, समांतर पट्टी या पट्टों (bands) में पृथक् हो जाती हैं, जैसे पट्टित हेमेटाइट क्वार्ट्जाइट और बिटुमनी कायले में। इस प्रक्रम को पर्लाइट पट्टन भी कहते हैं।

2. तप्त कर्मण किए गए धातुओं और मिश्रातुओं के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ है—सिल्लियों के जमते समय कार्बन, फॉस्फोरस और गंधक का पृथक् होना और तत्पश्चात् उनका समांतर पट्टों बैंडों में संरक्षित हो जाना।

banking निष्क्रियण

वाल्था भट्टी द्वारा लोह-उत्पादन की वह अवस्था जिसमें उत्पादन रुका हुआ हो किंतु भट्टी में सिर्फ कोक भरा हो। इस विधि में लोह अयस्क का डालना रोककर सिर्फ कोक और चूने का पत्थर डालना शुरू किया जाता है। वायु के झोंके को तब तक प्रवाहित करते रहते हैं जब तक निष्क्रियण के लिए प्रयुक्त कोक की पहली तह टर्बोयर की सतह तक नहीं पहुँच जाती। तत्पश्चात् प्रवाह को पूर्ण रूप से बंद कर संपूर्ण धातुमूल को भट्टी से निकाल दिया जाता है। इसके बाद भट्टी को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है ताकि हवा का भट्टी में प्रवेश न हो और कोक न जल सके। यह गर्म कोक भट्टी को फिर से चालू करने के लिए उपलब्ध रहता है। इसे पूर्ण निष्क्रियण भी कहते हैं।

Barba's law बार्बा नियम

पदार्थों के तनन परीक्षण में विभंग पर प्रतिशत देर्ध्यवृद्धि किसी एक पदार्थ के लिए स्थिर होती है। और इस पर प्रतिदर्श के बिस्तार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यदि

$$\frac{\text{गज लंबाई}}{\text{अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्र}} = \text{स्थिरांक}$$

कुछ इस्पात उत्पादों पर की जाने वाली एक पृष्ठ-परिष्कृति क्रिया। इससे पृष्ठ पर लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड (Fe_3O_4) की पर्त जमा हो जाती है जो पृष्ठ को निष्क्रिय कर देती है। जिन वस्तुओं का परिष्करण करना हो उन्हें पहले साफ कर लिया जाता है। फिर उन्हें वायुरुद्ध कक्ष में रखकर मंद लाल होने तक गरम किया जाता है। तत्पश्चात् $4216-7027 \text{ Kg/m}^2$ दाब पर अतिताप भाप प्रविष्ट की जाती है। पर्त को आर्द्रतारोधी बनाने के लिए उसका रंजन कर तेल अथवा मोम के साथ उपचार किया जाता है।

baryte (barytes)

बैराइट (बैराइटीज)

एक प्राकृत क्रिस्टलीय बेरियम सल्फेट जो सफेद या कभी-कभी रंगीन सुविकसित विषमलंबाक्ष क्रिस्टलों में मिलता है। आपेक्षिक घनत्व 4.5, कठोरता 2.5-3.5। विशुद्ध बैराइट रंगहीन या श्वेत होता है परंतु अशुद्धियों के कारण इसमें भूरी या नीली आभा आ जाती है। इसका उपयोग बेरियम यौगिकों के स्रोत, वर्णक, लिथोपोन और कागज-भरक के रूप में होता है। इसे बैराइटीज या हैवीस्पायर भी कहते हैं।

base metal

1. अपधातु 2. आधार धातु

1. वह धातु जो हवा में गरम करने पर ऑक्सीकृत हो जाती है, जैसे तांबा, सीसा, जस्त, आदि। इसके विपरीत स्वर्ण, प्लैटिनम आदि बहुमूल्य धातुएं हवा में ऑक्सीकृत नहीं होती हैं।

2. वैद्युत धातुकर्मिकी में विद्युत रासायनिक श्रेणी के निचले सिरे पर स्थित धातु जो उत्कृष्ट धातु से पृथक् होती है। इन धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव कम होता है।

3. संधान और कर्तन के लिए प्रयुक्त धातु।

4. पटलित धातुओं में, दो धातुओं की बनी चादरों में अधिक मोटी धातु।

5. पटलित या लेपित होने वाली धातु।

6. किसी मिश्रातु में प्रमुख धात्विक तत्व जिसके नाम पर मिश्रातु का नामकरण किया जाता है। जैसे ऐलुमिनियम आधार धातु।

7. विद्युत लेपन में जिस धातु का लेप चढ़ाना हो या व धातु जिस पर लेप चढ़ाना हो।

Basic Bessemer process

क्षारकीय बैसेमर प्रक्रम

देखिए—Bessemer process के अंतर्गत

basicity ratio

क्षारकता अनुपात

किसी अयस्क में भार की दृष्टि से क्षारकीय घटकों और अम्लीय घटकों का अनुपात। प्रमुख क्षारकीय घटक CaO और MgO होते हैं, जबकि प्रमुख अम्लीय घटक SiO_2 और Al_2O_3 होते हैं। इस शब्द का प्रयोग लोह उद्योग में अयस्क संपिंडों और धातुमत्तों में विद्यमान क्षारकों और अम्लों के आपेक्षिक अनुपात को व्यक्त करने में किया जाता है।

basic process

क्षारकीय प्रक्रम

इस्पात बनाने की एक क्षारकीय विधि जिसमें प्रयुक्त भ्राष्ट्र के अंदर मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, आदि क्षारकीय उच्चतापसह पदार्थ का लेप लगा होता है। इस्पात का परिष्करण क्षारकीय धातुमल की उपस्थिति में किया जाता है। इस प्रक्रम की विशेषता यह है कि इसमें उत्पन्न धातुमल में चूने की मात्रा अधिक रहती है तथा धान के साथ क्रिया के समय गंधक और फॉस्फोरस, धातुमल के रूप में पृथक् हो जाते हैं।

basic refractory

क्षारकीय उच्चतापसह

देखिए—refractory के अंतर्गत

batch operation

गण प्रचालन

वह प्रचालन जिसमें संसाधित और विसर्जित होने तक भरण उपस्कर में उपस्थित रहता है। सतत प्रचालन से यह इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें वस्तुओं का गणों में प्रचालन किया जाता है। उदाहरणार्थ कोक भट्टी में कोकन की क्रिया, रिटार्टों में धातु-अपचयन, परिवर्तित में इस्पात बनाना आदि।

तुलना

1. continuous operation

2. semicontinuous operation

bath metal

बाथ धातु

दो प्रकार के पीतल जिनमें 17% अथवा 43% Zn होता है। इनका उपयोग छुरी कांटे और स्नानगृह उपस्कर बनाने में होता है।

बहुक्रिस्टलीय धातुओं द्वारा प्रदर्शित एक परिघटना। इन धातुओं में एक दिशा में प्रतिबल लगाने से सुघट्य विरूपण उत्पन्न होता है। यह सुघट्य विरूपण प्रतिबल को विपरीत दिशा में लगाने पर, पराभव सामर्थ्य को कम कर देता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग एकल और बहुक्रिस्टलीय धातुओं के अभिलाक्षणिक प्रतिबल-विकृति संबंधी परिवर्तनों के लिए भी होता है। ये परिवर्तन विकृति-कठोरता से उत्पन्न परिवर्तनों से पृथक् होते हैं और धातुओं में वितरित सूक्ष्मदर्शी प्रतिबलों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं।

bauxite

बॉक्साइट

मृत्तिकामय खनिज जिसमें मुख्यतः जलयोजित ऐलुमिना ($\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) होता है। इसमें सिलिका, आयरनऑक्साइड और कुछ अन्य अपघट्य भी होते हैं। इस खनिज का उपयोग अपघर्षक के रूप में, ऐलुमिनियम यौगिकों के निर्माण में तथा भट्टियों के अंदर लगाने के लिए उच्च तापसह पदार्थों के रूप में होता है।

Bayer process

बैयर प्रक्रम

बॉक्साइट से ऐलुमिना के निष्कर्षण का प्रक्रम। इसमें बॉक्साइट को पीसकर उसकी सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन के साथ उच्च दाँब एवं ताप पर क्रिया की जाती है जिससे ऐलुमिना, सोडियम ऐलुमिनेट के रूढ़ में पृथक् हो जाता है और अधिकांश अपद्रव्य लाल अवर्षक के रूप में निकल जाते हैं। छाने गए द्रव का ऐलुमिनियम हाइड्रॉक्साइड के साथ बीजन (Seeding) किया जाता है जिससे अधिकतर ऐलुमिनियम, ऐलुमिनियम हाइड्रॉक्साइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है जिसका निस्तापन करके ऐलुमिना प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ऐलुमिना का प्रयोग वैद्युत निष्कर्षण द्वारा ऐलुमिनियम प्राप्त करने में होता है।

bazar metal

बाजार धातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 30% Zn और 8-10% Ni होता है। यह तन्य होता है तथा उसका उपयोग घरेलू बर्तनों और आभूषण को बनाने में किया जाता है।

beach sand

पुलिन बालू

देखिए—black sand

31

bear

बेयर

देखिए—salamander

bearing bronze

बेयरिंग कांस्य

एक ताम्र-वंग मिश्रातु जिसमें 5-20% वंग और 0.2% सीसा होता है। इसमें अल्प मात्रा में फॉस्फोरस भी होता है। यह काफी मजबूत और घर्षणरोधी होता है। इसका उपयोग पहियों, गियरों और बेयरिंगों को बनाने में होता है।

bearing metal

बेयरिंग धातु

भिन्न संघटन वाली घर्षणरोधी धातुएं। इनका घर्षण-गुणांक कम होता है जिस कारण इनका उपयोग तेल-स्नेहन के साथ बेयरिंग में होता है। जैसे पीतल, कांसा, Al-Zn मिश्रातु, Al-Si मिश्रातु, धूसर ढलवा लोहा। इसे प्रतिघर्षण धातु भी कहते हैं।

Back process

बैक प्रक्रम

द्वितीयक ऐलुमिनियम के परिष्करण का प्रक्रम। इसमें ऐलुमिनियम उच्छिष्ट में मिलाया जाता है ताकि 25% Mg और 75% Al का मिश्रण प्राप्त हो जाए। मिश्रण को 500°C तक गरम किया जाता है और प्राप्त द्रव को बेसाल्ट ग्रिट में छान लिया जाता है। निस्संद का $900-950^\circ\text{C}$ पर निर्वात-निस्संदन किया जाता है जबकि मैग्नीशियम छनकर पृथक् हो जाता है। इससे परिष्कृत ऐलुमिनियम-तांबा मिश्रातु प्राप्त होता है। इस प्रक्रम से अंशतः शुद्ध उत्पाद ही प्राप्त होता है।

beehive coke process

छल्ला कोक प्रक्रम

धातुकर्मिकी कोक के निर्माण का एक प्रक्रम जिसमें कोयला वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। कोक-कक्ष में वायु की नियंत्रित मात्रा प्रविष्ट की जाती है ताकि कोयले को वाष्पशील उत्पादों का दहन हो जाए और इस तरह उत्पन्न ऊष्मा द्वारा आगे आसवन होता रहे। इस प्रक्रम द्वारा कोयले के उपोत्पाद प्राप्त नहीं होते।

bell metal

घंटी धातु

देखिए—bronze के अंतर्गत

bench moulding

बेंच संचन

देखिए—moulding के अंतर्गत

देखिए—mechanical test के अंतर्गत

beneficiation

सज्जीकरण

अयस्कों में मूलांश (value) की सांद्रता बढ़ाना अथवा धातु-निष्कर्षण प्रक्रमों के लिए अयस्कों के वांछित आमाप में परिणत करना।

देखिए—Ore preparation भी

bentonite

बेन्टोनाइट

मुल्लानी मिट्टी के समान गुणधर्मों वाली मृत्तिका जो मुख्यतः मैग्नीशियम, कैल्शियम अथवा सोडियम का जलयोजित सिलिकेट होता है। यह पानी का अवशोषण करती है अतः इसका उपयोग मृत्तिका पात्रों की सुघट्यता को बढ़ाने और संधान-संचन-रेत के लिए बंधक-मृत्तिका के रूप में होता है।

beryl

बैटूर्य, बेरिल

बेरिलियम और ऐलुमिनियम का सिलिकेट, $3\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ जो षट्कोणीय क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। यह खनिज बेरिलियम का प्रमुख स्रोत है। यह अपारदर्शी होता है तथा इसका रंग मरकत हरित (emerald green) फीका हरा, फीका नीला, पीला या सफेद होता है। कठोरता 7.5-8 और आपेक्षिक घनत्व 2.7—1 बेरिल, अम्ल-आग्नेय शैलों, ग्रैनाइटों और पेग्माटाइटों में गौण खनिज के रूप में पाया जाता है। मरकत (हरा) और ऐक्वामेरिन (फीका नीला) इसकी बहुमूल्य किस्में हैं जो चमकीली और पारदर्शक होती हैं।

beryllium bronze

बेरीलियम कांस्य

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 2% Sn और 2.5% Be होता है। यह घर्षणरोधी होता है तथा उसका उपयोग कमानियों के लिए होता है।

beryllium copper

बेरालियम ताम्र

एक ताम्र मूलक मिश्रातु जिसकी ऊष्मा और विद्युत चालकता उत्तम होती है। यह अच्छी श्रान्ति तथा उत्तम संक्षारण प्रतिरोध दर्शाता है। इसमें 2-2.5% तक बेरीलियम होता

है। इसका प्रयोग सिप्रिंगों, तारों तथा अचुंबकीय घटकों को बनाने में होता है। ज्वलनशील गैसों वाली खानों के लिए स्फुलिंग रहित उपकरणों को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है।

Bessemer converter

बैसेमर परिवर्तित्र

देखिए—converters के अंतर्गत

Bessemer process

बैसेमर प्रक्रम

इस्पात के उत्पादन की एक विधि। इसमें वायु को पिघले कच्चे लोहे में प्रवाहित किया जाता है। कच्चा लोहा, एक उच्चतापसह पदार्थ के आस्तर वाले नाशपाती के आकार के बेलनाकार पात्र में रखा जाता है। इस पात्र को बेसेमर परिवर्तित्र कहते हैं। यह पात्र ऊपर से खुला रहता है जिससे गैसें निकल सकें। सिलिकन, मैग्नीज और कार्बन आदि अपद्रव्यों का हवा के झोंके में विद्यमान ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। संपीडित वायु, परिवर्तित्र के अधस्तल पर स्थित टवीयरों द्वारा प्रवेश करती है। पार्श्व धमित प्रक्रम में ऑक्सीकारक गैसों को लोह-कुंड के पृष्ठ के निकट परिवर्तित कर पार्श्व भित्तियों में स्थित टवीयरों से प्रविष्ट किया जाता है।

अम्ल बेसेमर प्रक्रम में गैनिस्टर का आस्तरण लगाया जाता है तथा कच्चे लोहे में उपस्थित फॉस्फोरस अपरिवर्तित रहता है। क्षारकीय बेसेमर प्रक्रम (थॉमस प्रक्रम) में फॉस्फोरस को धातुमल के रूप में पृथक कर दिया जाता है। इसमें अम्ल गैनिस्टर के स्थान पर मैग्नीशिया अथवा डोलोमाइट का आस्तर लगाया जाता है और धमन आरंभ करने से पहले धान में चूना मिलाया जाता है। इसमें फॉस्फोरस की उच्च मात्रा वाले कच्चे लोहे का उपयोग किया जाता है और लोहे की तरलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक अधिकांश ऊर्जा, फॉस्फोरस के दहन से प्राप्त की जाती है।

इस प्रक्रम में धमन दो चरणों में होता है। पहला चरण अग्नि-धमन (fire blow) कहलाता है जिसमें कार्बन मैग्नीज तथा सिलिकन का ऑक्सीकरण होता है। दूसरा चरण पश्च-धमन (after blow) कहलाता है जिसमें केवल फॉस्फोरस ऑक्सीकृत होकर चूने के साथ क्रिया कर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। इसे धातुमल के रूप में पृथक कर लिया जाता है और इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है।

beta iron

बीटा लोहा

अचुंबकीय ऐल्फा लोहा जो 768°C और 910°C के बीच पाया जाता है। इस नाम का प्रयोग अब बहुत कम होता है।

देखिए—iron के अंतर्गत

इस्पात के तार पर यशद लेपित करने का विद्युत अपघट्य प्रक्रम। इस प्रक्रम की विशेषता यह है कि इसमें अविलेय ऐनाडों का प्रयोग किया जाता है। इसमें यशद-अयस्क अथवा डोंस को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलकर विद्युत अपघट्य तैयार किया जाता है और प्राप्त विलयन का शोधन कर लिया जाता है।

Betterton-Kroll process

बेटर्टन-क्रॉल प्रक्रम

देखिए—Kroll-Betterton process

Betterton process

बेटर्टन प्रक्रम

सीसा बुलियन से अपद्रव्य के रूप में उपस्थित यशद को अलग करने की विधि। इसमें गलित सीसे में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है जिससे जिंक क्लोराइड, पृथक प्रावस्था के रूप में प्राप्त होता है जो सीसे में अविलेय है।

Betts process

बेट्स प्रक्रम

सीसे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। इसमें लोड फ्लुओसिलिकेट और मुक्त हाइड्रोफ्लुओसिलिकेट अम्ल, विद्युत अपघट्य के रूप में तथा सीसा-बुलियन ऐनोड का और विद्युत-अपघटनी सीसा कैथोड का कार्य करता है। इस प्रक्रम का उपयोग अतिशुद्ध सीसे के उत्पादन में होता है जो वर्णक-उद्योग में इस्तेमाल होता है।

Bidery metal (Bidri metal)

बिदरी धातु

Bidri metal

बिदरी धातु

देखिए—Bidery metal

एक तन्य यशद मिश्रातु जिसमें 88.5% यशद, 5-6% सीसा और 5.9% तांबा होता है। भारत में इसका उपयोग घरेलू बर्तनों के बनाने में किया जाता है।

billet

बिलेट

ब्लूमों के सतत संचकन अथवा तप्तकर्मण से उत्पन्न अर्ध-परिष्कृत उत्पाद। बिलेटों का प्रयोग परिष्कृत बेल्लित वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। इसका अनुप्रस्थ काट वर्गाकार अथवा लगभग वर्गाकार होता है। इस्पात के संदर्भ में इनका अनुप्रस्थ काट

130 मिमी० × 130 मिमी० होता है। अलोह धातुओं के बिलेटों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों में बहुत भिन्नता होती है।

तुलना—bloom

bimetal

द्विधातु

विभिन्न तापीय-प्रसार गुणांक वाली एक पट्टी के रूप में संगलित दो भिन्न धातुएं। ये धातुएं इस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं कि पट्टी, ताप-परिवर्तन के साथ विक्षेपित हो जाती है। द्विधातु का उपयोग विद्युत-परिपथों तथा स्वतः ताप-नियंत्रण के लिए होता है जिस कारण इसे तापस्थापी धातु भी कहते हैं।

binder

बंधक

(1) संचकन शाला के संदर्भ में जल के अतिरिक्त वह माध्यम जो बालुका-संचन में बालू-कणों को बांधने के लिए प्रयुक्त होता है।

(2) चूर्ण-धातुकर्मिकी में इस शब्द का प्रयोग संहतकारी माध्यम के लिए होता है। यह कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसे चूर्ण में मिलाने पर उसकी संहत-सामर्थ्य बढ़ जाती है और जो सिन्डरन के समय छितरा जाता है।

इस शब्द का प्रयोग कम गलनांक वाले ऐसे पदार्थ के लिए भी होता है जिसे चूर्ण-मिश्रण में मिलाने पर चूर्ण-कण परस्पर जुड़ जाते हैं।

binding metal

बंधक धातु

उत्तम संचकन गुणों वाला यशद मिश्रातु जिसमें 93.5% यशद 2.8% क्रोमियम और 3.1% सीसा होता है। इसका उपयोग तार के रस्सों को बांधकर स्लिंग बनाने में होता है।

biotite

बायोटाइट

सामान्यतया मिलने वाला अभ्रक जो मैग्नीशियम, ऐलुमिनियम और पोटेशियम का सिलिकेट, $[K_2 HAl_2 (SiO_4)_3 (Mg Fe)_6 (SiO_4)_3]$, होता है, इसमें लोहे के लवण भी भिन्न-भिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं।

एक मिश्रातु जिसमें 0.1% Cu, 10—13% Si, 2.5—3.5% Ni, 0.2% Ti, 0.6% Fe, 0.5% Mn और 0.6% Mg होता है। यह मजबूत और संक्षारणरोधी होता है। सामान्य प्रयोग के अतिरिक्त इसका उपयोग वायुयानों और मोटर इंजनों के निर्माण के लिए होता है।

birmetal

बिरमैटल

ऐलुमिनियम मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें Cu, Si, Mn, Cr के अलावा Mg तथा Zn भी होते हैं। इनका संक्षारण प्रतिरोध, ऊष्मा उपचार अथवा काल कठोरण गुण और वेल्डनीयता उत्तम होते हैं। इनका उपयोग टैंकों, संरचनात्मक अवयवों और वायुयानों को बनाने में होता है।

Birmingham platina

बर्मिंघम प्लैटिना

एक मंगुर, रजत श्वेत, यशद मिश्रातु जिसमें 25% तांबा और शेष यशद होता है। इसका उपयोग बटनों, आभूषणों आदि में होता है। इसे प्लैटिना भी कहते हैं।

bismuthinite

बिस्मथिनाइट

बिस्मथ सल्फाइड जो विषमलंबाक्ष समुदाय में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 2, आपेक्षिक घनत्व 6.4। यह सीसा और तांबा खनिजों के साथ शिराओं में पाया जाता है। इसे बिस्मथ-ग्लांस भी कहते हैं।

bituminous coal

बिटुमिनी कोयला

सामान्य वाणिज्य कोयला जो पीली धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। कुछ बिटुमिनी कोयले कोकिंग और अन्य अकोकिंग कोयले होते हैं। कोकिंग कोयले से कोक बनाया जाता है। बिटुमिनी कोयला, नीले-काले-से धूसर काले रंग का होता है। यह एक के बाद एक भिन्न मोटाइयों का चमकीला कोयला, द्युतिहीन कोयला और चारकोल सदृश पदार्थ की पट्टियों का बना होता है। जिन्हें शैल विज्ञान में विट्रेन, ड्यूरेन और फ्यूसेन कहते हैं।

black heart malleable cast iron

कृष्ण क्रोड आघातवर्ध्य ढलवां लोहा

देखिए—malleable cast iron के अंतर्गत

black heart process

कृष्ण क्रोड प्रक्रम

देखिए—malleabilising

black sand

काली, बालू

(1) संचकन शाला में, सांचा बनाने के काम आने वाली रेत जिसमें बंधक के रूप में कोयला-धूल मिलाई जाती है। इस रेत के उत्तम उच्चतापसह गुण होते हैं।

(2) उथले समुद्र तट पर धातु-स्रोत के रूप में पाई जाने वाली रेत जिसके मुख्य घटक मैग्नेटाइट तथा इलमेनाइट होते हैं। काले रंग की होने के कारण इसे काली बालू कहते हैं।

blanking die

ब्लैंकन रुपदा

देखिए—die के अंतर्गत

blast furnace

धमन भट्टी

ऊर्ध्वाधर अक्ष वाली एक बेलनाकार और कुछ-कुछ शंक्वाकार भट्टी। इसमें अयस्क (अथवा पुनः संसाधन के लिए स्क्रेप), ठोस ईंधन और धातुमल बनाने वाले पदार्थों को भट्टी के ऊपरी सिरे से डाला जाता है तथा संपीडित वायु को ट्यूबियों द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। धातु और धातुमल को लगातार अथवा रुक-रुक कर निचले भाग से निकाला जाता है। लोह धमन भट्टी 30—40 मीटर ऊंची होती है और संपीडित वायु को भट्टी में प्रविष्ट करने से पूर्व गरम कर लिया जाता है। सीस, वेग, तांबा और यशद के निष्कर्षण के लिए भी आयताकार धमन भट्टियों का प्रयोग किया जाता है।

blast furnace matte smelting process

धमन भट्टी मैट प्रगलन प्रक्रम

यह मैट प्रगलन का पुराना प्रक्रम है। साधारणतया धमन भट्टी में धान के रूप में सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों के मिश्रण के साथ गालक और ईंधन का उपयोग किया जाता है। भट्टी का अनुप्रस्थ काट आयताकार होता है। आयरन सल्फाइड के ऑक्सीकरण से आयरन ऑक्साइड प्राप्त होता है जो गालक से क्रिया कर फेरस सिलिकेट बनाता है और इस प्रकार धातुमल प्राप्त होता है। शेष आयरन सल्फाइड, Cu₂S से मिलकर मैट बनाता है।

blast furnace smelting

धमन भट्टी प्रगलन

देखिए—smelting के अंतर्गत

इस प्रक्रम में भर्जन के साथ-साथ सिन्टरने भी होता है। इसमें वायु के झोंके को धान की पर्त से होकर बलपूर्वक प्रविष्ट किया जाता है। धान में सांद्रित अयस्क, गालक और कोक का मिश्रण होता है। धान के जलने से उत्पन्न तप्त-क्षेत्र, धान की पर्त के बीच से गुजरता है। धातुमल-बंधन और पुनर्क्रिस्टलन के फलस्वरूप सिन्टरन अथवा सेपोडन होता है।

bleeding

स्रवण

सोने में से संचक को, अथवा धातु के पूर्णतः ठोस होने से पहले बाहक तथा पुरक कुंडिका को जल्दी निकाल लेने के कारण पिघली धातु का अंशतः बह कर बाहर आ जाना।

blind riser

अंधपुरक कुंडिका

देखिए—shrink bob

blister copper

फफोलेदार तांबा

तांबे की एक अशुद्ध किस्म जिसे पिघले ताम्र-मैट में वायु प्रवेश कर उत्पन्न किया जाता है। रूपांतरण प्रक्रम में मैट में उपस्थित गंधक, लोहा आदि अपद्रव्य ऑक्सीकृत हो जाते हैं। वाष्पशील अपद्रव्य निकल जाते हैं और आयर्न ऑक्साइड, सिलिका के साथ संयुक्त होकर धातुमल बना लेता है। जब पिघली हुई धातु, (जिसमें 98% तांबा और 1% से कम लोहा होता है) ठंडी होती है तो धातु में मिली सल्फर डाइऑक्साइड पृथक हो जाती है जिससे तांबा फफोलेदार दिखाई देता है।

bloom

ब्लूम

शिलिकाओं के सतत-संचकन, अथवा तप्त कर्मण से उत्पन्न अर्धपरिष्कृत उत्पाद। इसका प्रयोग बिलेटों को बनाने में किया जाता है। इनका अनुप्रस्थ-काट वर्गाकार अथवा लगभग वर्गाकार होता है। इस्पात के संदर्भ में इनका अनुप्रस्थ काट 200 मिमी० × 200 मिमी० से लेकर 300 मिमी० × 300 मिमी० तक होता है। छोटे-छोटे ब्लूमों को बिलेट भी कहते हैं।

तुलना—billet

39

blooming mill

ब्लूमन मिल

एक प्रकार की मिल जिसमें पिंडों को बेल्लन अथवा फोर्जन द्वारा ब्लूमों, बिलेटों, सिलिलियों और चादर बनाने के लिए प्रयुक्त छड़ों में परिवर्तित किया जाता है। उत्पाद के अनुसार इसे सिल्ली-मिल, कॉगन-मिल आदि भी कहते हैं।

blow hole

वात छिद्र

देखिए—casting defect के अंतर्गत

blue brittleness

नील भंगुरता

जब इस्पात को 200°—400° के बीच गरम किया जाता तो नील-भंगुरता उत्पन्न होती है। इस ताप-परास में इस्पात के पृष्ठ पर नीली ऑक्साइड फिल्म बनती है और साथ-साथ कार्बाइड अवक्षेपण से भंगुरता उत्पन्न हो जाती है जिसके फलस्वरूप सामान्य ताप पर वस्तु विरूपित हो जाती है। इस परास से ऊपर भंगुरता शीघ्र बढ़ जाती है जबकि पराभव बिंदु और तनन-सामर्थ्य शीघ्र घटते जाते हैं और अंततः क्रान्तिक ताप-परास पर न्यूनतम हो जाते हैं। इस अवस्था में तनन-सामर्थ्य में किंचित वृद्धि होती है और इसके बाद वह घटती जाती है और ग्लानांक पर शून्य हो जाती है।

blue dust

नील धूलि

प्रकृति में पाए जाने वाले हैमेटाइट लोह अयस्क का शुद्ध कणिक रूप। नीला रंग, गैंग की अल्प मात्रा तथा अक्लेदनीयता इसकी विशेषताएं हैं। यह अक्सर लोह अयस्क विरचनों में छोटे-छोटे पुंजों के रूप में मिलता है।

blueing (bluing)

नीलन

1. चादर अथवा पट्टी के रूप में लोह मूलक मिश्रालुओं के पृष्ठ पर की जाने वाली क्रिया। उपयुक्त ताप पर हवा या भाप की क्रिया से शल्क-मुक्त पृष्ठ पर एक पतली नीली ऑक्साइड परत बन जाती है। इसके फलस्वरूप पृष्ठ अच्छा दिखाई देता है और संक्षारणरोधी भी हो जाता है।

2. संविरचन के बाद स्पिंगों के साथ किया जाने वाला विशिष्ट ऊष्मा-उपचार जिससे अभिरूपण और कुंडलन के फलस्वरूप उत्पन्न आंतरिक प्रतिबल कम हो जाते हैं।

blue metal

ब्लू धातु

यशद और यशद-ऑक्साइड का चूर्ण जो यशद के वाष्पीकरण में उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है।

blue powder

नील चूर्ण

देखिए—Zinc dust

BNF jet test

बी०एन०एफ० जेट परीक्षण

धातु लेपों की मोटाई मापने का परीक्षण

bobierre metal

बोबीएर धातु

पीतल जिसमें 34—42% Zn होता है। यह मजबूत होता है तथा इसका उपयोग बहिर्वेधित भागों और नट-बोल्टों को बनाने में किया जाता है।

Bondactor process

बोन्डेक्टर प्रक्रम

उच्चतापसह पदार्थ में भरण तथा उसके आस्तरण की विधि। इसमें शुष्क मिश्रण को दाब गन में भरने के बाद कणिक फुहार से नम किया जाता है।

boinderizing

बॉण्डरीकरण

पेन्ट, इनेमल अथवा लैकर की आसंजन शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्पात पर मैंगनीज फॉस्फेट का लेप करने की विधि। इस प्रक्रम में लगभग 100°C ताप पर इस्पात की वस्तु को मैंगनीज फॉस्फेट और लोह फॉस्फेट के विलयन में डुबाया जाता है। यह लेप, अतप्त अभिरूपण (coldforming) में भी सहायक होता है।

Borchers Schmidt process

बोर्चर्स-श्मिट प्रक्रम

ऐलुमिनियम परिष्करण का एक प्रक्रम जिसमें पारद का पृथक्कन माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है।

bornite

बोर्नाइट

तांबे का महत्वपूर्ण स्रोत। इसमें लोहे और तांबे के सल्फाइड होते हैं। इसमें धातु की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है किंतु औसत संघटन कोड, $5\text{Cu}_2\text{S}$, Fe_2S_3 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कठोरता 3, आपेक्षिक घनत्व 4.9—5.4।

41

bossing

बॉसन

घन-ताड़न द्वारा आघातवर्ध धातुओं को (जैसे सीस चादर को) रूप देने की क्रिया इस शब्द का प्रयोग बेलन-पृष्ठों के रुक्षण के लिए भी होता है ताकि बेलन के समय धातु पर उनके देश में सुधार किया जा सके।

bottom gating

अधस्तल द्वाराण

देखिए—gating के अंतर्गत

Bower—Barff process

बाबर--बार्फ प्रक्रम

इस्पात उत्पादों का जंगरोधी उपचार। इसमें इस्पात की वस्तुओं को बंद रिटार्ट में लगभग 870°C तक गरम किया जाता है। तत्पश्चात् अतितप्त भाप को अंतः क्षिप्त किया जाता है जिससे आयरन ऑक्साइड, $\text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{Fe}_2\text{O}_3$, की परत बन जाती है। ऑक्साइडों को कम करने के लिए कार्बन मोनोक्साइड बाद में अंतः क्षिप्त की जाती है। इस क्रिया को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक वांछित मोटाई की चुंबकीय ऑक्साइड परत प्राप्त न हो जाए।

box annealing

पेटी अनीलन

देखिए—annealing के अंतर्गत

Bragg's reflection

ब्रैग परावर्तन

किसी क्रिस्टलीय पदार्थ से विवर्तित अथवा परावर्तित होने वाले वैद्युत-चुंबकीय परावर्तन, जो ब्रैग-नियम का पालन करते हैं। ब्रैग नियम इस प्रकार है—

$$n\lambda = 2d \sin Q$$

जबकि d' जालक-तलों के मध्य अंतराल, Q तलों तथा आपाती पुंज के बीच बना कोण, n एक पूर्णांक तथा λ तरंग-दैर्घ्य है।

brale indenter

ब्रेल दंतुरक

एक शंकवाकार हीरक दंतुरक जिसका उपयोग रॉकवेल कठोरता—परीक्षण-मशीन में अत्यंत कठोर धातुओं की कठोरता को मापने के लिए होता है।

42

मूलतः ताम्र-जस्त मिश्रातु, जिनमें 50% से अधिक तांबा और शेष यशद होता है। इसमें सूक्ष्म मात्रा में ऐलुमिनियम और सीसा आदि धातुएं भी मिलाई जाती हैं।

एल्फा पीतल (alpha brass): इस मिश्रातु में जस्ते की मात्रा 30% तक होती है। व्यापारिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण मिश्रातु है। यह अत्यंत संश्लारणरोधी, अच्छे यांत्रिक गुणधर्मों वाला और गंभीरकर्षी होता है। स्वर्णपट्टन मिश्रातु (यशद 15%) और कारतूस पीतल (यशद 30%) इसके विशेष उदाहरण हैं।

एल्फा-बीटा पीतल (alpha-beta brass): इस मिश्रातु में जस्ते की मात्रा लगभग 38—48% होती है। इसका एक विशेष उदाहरण मुन्टज धातु है।

मुन्टज धातु (Muntz metal) इसमें 60% तांबा और 40% जस्ता होता है। इसका तनन सामर्थ्य पीतलों में सबसे अधिक होता है। इसका उपयोग उत्सारण और तप्त मुद्रांकित अथवा ढले उत्पादों (जैसे वाल्वों के हिस्से) को बनाने के लिए होता है। 4% सीसा मिलाने से ढालने की क्रिया अच्छी तरह होती है तथा ढलवे और पिटवे मिश्रातुओं की मशीननता बढ़ जाती है।

ऐडमिरैल्टी पीतल (Admiralty brass): इसमें लगभग 70% तांबा, 29% जस्ता और 1% बंग होता है। विशिष्ट गुणधर्मों को प्राप्त करने के लिए इसमें अन्य घटक भी मिलाए जाते हैं। यह समुद्रजल के प्रति संश्लारणरोधी होता है। 0.02—0.05% आर्सेनिक मिलाने से वियशदीकरण के लिए प्रतिरोध बढ़ जाता है।

नौ-पीतल (naval brass): यह दो प्रावस्थाओं (एल्फा-बीटा) का पीतल है। यह मुन्टज धातु की तरह होता है। प्रायः इसमें 60% तांबा 39% जस्ता और 1% बंग होता है। इसके उत्तम यांत्रिक गुणधर्म होते हैं किंतु ऐडमिरैल्टी पीतल की तुलना में यह समुद्र के पानी के प्रति कम संश्लारणरोधी होता है।

गिल्डन धातु (gilding metal): इसमें 15 प्रतिशत जस्ता होता है। यह अत्यंत तन्य होता है तथा इसका रंग स्वर्ण के समान होता है। इसका उपयोग सस्ते आभूषणों तथा गंभीरकर्षण उत्पादों, जैसे बंदूक की गोलियों के आवरण, को बनाने के लिए होता है।

braunite

ब्राउनाइट

मैंगनीज का एक महत्वपूर्ण अयस्क जिसमें 70-80% मैंगनीज होता है। यह मुख्यतः मैंगनीज ऑक्साइड ($3 \text{ Mn}_2\text{O}_3 \cdot \text{Mn SiO}_3$) है और सिलिका (लगभग 10%) के साथ शिरानिक्षेपों में पाया जाता है। कठोरता 6—6.5 आपेक्षिक घनत्व 4.75—4.62।

Brassert acid hardening process

ब्रेसर्ट अम्ल कठोरण प्रक्रम

एक धमन भट्टी प्रक्रम जिसमें धान में चूना पत्थर की मात्रा सीमित की जाती है ताकि सिलिकामय धातुमल और गंधक की अपेक्षाकृत उच्च मात्रा वाला कच्चा लोहा प्राप्त हो सके। धातु को सोडियम कार्बोनेट युक्त लैंडलों में निकाला जाता है। धातु में विद्यमान फेरस सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रियाकर, सोडियम सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड बनाता है। ये दोनों गलित लोहे के ऊपर तैरने लगते हैं और आसानी से पृथक् किए जा सकते हैं। धातु को पिघों में ढाला जा सकता है किंतु सामान्यतः गलित अवस्था में इस्पात संयंत्र में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

brazing

ब्रोजन

धातुओं को जोड़ने का प्रक्रम। इसमें जिन दो हिस्सों को जोड़ना हो उनके बीच में किसी कम गलनांक की मिश्रातु को निक्षेपित किया जाता है। साधारणतया टांके में प्रयुक्त भरक धातु का गलनांक 500°C से ऊपर होता है। किंतु यह उन धातुओं के गलनांक से कम होता है जिन्हें टांके से जोड़ना हो। ब्रोजन के लिए सामान्यतः भरक धातु के रूप में ताम्र-यशद मिश्रातुओं का प्रयोग किया जाता है।

तुलना—soldering

brazing solder

ब्रोजन सोल्डर

साधारण टांकों वाला सोल्डर मिश्रातु जिसमें 50% तांबा और 50% जस्ता होता है। इसका गलनांक 870°C — 900°C के बीच होता है। यह जोड़ों पर टांका लगाने के काम आता है। रजत ब्रोजन सोल्डर में 16 से 50% तांबा, 4 से 38% जस्ता और 10 से 80% रजत होता है। इसका गलनांक 675°C — 820°C के बीच होता है। इसका उपयोग रजत अथवा ताम्र मिश्रातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है।

breaking down

अव खंडन

पिंडों, बिलेटों आदि को रूक्षण-बेलनों में प्रविष्ट कर उनके अनुप्रस्थ-काट में कमी करने की प्राथमिक संक्रिया। यह संक्रिया इसलिए की जाती है ताकि पिंडों आदि का

बल्लन, फोर्जन या कर्षण किया जा सके। इस संक्रिया को रूक्षण-प्रक्रम भी कहते हैं और जिन बल्लन मिलों में यह संक्रिया की जाती है उन्हें अवखंडन मिल अथवा रूक्षण मिल कहते हैं जिनमें अवखंडन (रूक्षण) पारणों का प्रयोग किया जाता है।

break out

पारवधन

भट्टी की दीवारों अथवा पिघली धातु के तल से नीचे के पैदे में खराबी आ जाने के कारण धान के कुछ अंश का बाहर निकल जाना। भट्टियों की दीवारों में यह खराबी अपरदन, दहन अथवा संरचना संबंधी दोषों के कारण आ जाती है।

देखिए—run out भी

Breerley steel

ब्रेरली इस्पात

एक क्रोमियम-इस्पात जिसमें 12—14% क्रोमियम, 0.38% कार्बन और शेष लोहा होता है। यह उत्तम, संश्लारणशील है और इसका उपयोग कटलरी बनाने में होता है। इसे कटलरी स्टेनलेस इस्पात (cutlery stainless steel) भी कहते हैं।

bright annealing

दीप्त अनीलन

देखिए—annealing के अंतर्गत

Brillouin zone

ब्रिलूइन अंचल

किसी जालक में एक त्रिविम क्षेत्र जो सदिशों (vectors) द्वारा निरूपित किया जाता है। इस क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रॉन, जालक की दीवारों से परावर्तित हो जाते हैं और जालक की दीवारों को वेधकर जालक में प्रवेश नहीं कर पाते।

Brinell hardness test

ब्रिनेल कठोरता परीक्षण

किसी धातु की कठोरता को निर्धारित करने का परीक्षण। इसमें पहले से तैयार धातु पृष्ठ पर रखी निर्दिष्ट आमाप (Size) की इस्पात की गेंद पर निर्दिष्ट भार डाला जाता है और उत्पन्न मुद्रांक (impression) का व्यास मापा जाता है।

जिस पृष्ठ पर परीक्षण करना हो वह चपटी और खरोच रहित होनी चाहिए। परीक्ष्य वस्तुएं इस प्रकार स्थिर होनी चाहिए जिससे भार परीक्षण पृष्ठ के लंबवत पड़े। इस्पात के परीक्षण के लिए बॉल का व्यास 10 मिमी $\pm$ 0.0025 मिमी होता है और 3,000

45

किलोग्राम का भार 30 सेकंड तक प्रयुक्त किया जाता है। पीतल आदि मृदु धातुओं के लिए 500 किलोग्राम भार 60 सेकंड तक प्रयुक्त किया जाता है। मुद्रांक का व्यास दो दिशाओं में नापा जाता है जो एक-दूसरे से समकोण पर होती हैं। दो पाठ्यांकों का औसत लेकर निम्न सूत्र से कठोरता का परिकलन किया जाता है।

$$H = \frac{P}{\frac{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}{2}}$$

जिसमें H = ब्रिनेल कठोरता संख्या, P = प्रयुक्त भार, D = बॉल का व्यास (मिमी) d = बॉल द्वारा उत्पन्न बॉल के मुद्रांक का व्यास है।

देखिए—hardness test भी

Brinell hardness tester

ब्रिनेल कठोरता परीक्षित्र

देखिए—hardness tester के अंतर्गत

briquetting

इष्टिकायन

देखिए—agglomeration के अंतर्गत

Britannia metal

ब्रिटैनिया धातु

कम गलनांक वाला वंग-ऐन्टिमनी मिश्रातु जिसका उपयोग मुख्यतः बर्तनों के बनाने तथा विद्युत लेपित पात्रों के लिए आधार-धातु के रूप में होता है। मूल मिश्रातु में 89% वंग, 7.5% ऐन्टिमनी और 3.5% तांबा होता है। इसमें उपस्थित ऐन्टिमनी, मिश्रातु को कठोर बनाता है और तांबा कार्य-क्षमता को बढ़ाता है। इस मिश्रातु के विभिन्न रूपांतर हैं जिनमें जस्ता, निकेल, बिस्मथ, लोहा और सीसा मिला होता है।

देखिए—White metal भी

brittle fracture

भंगुर विभंग

देखिए—fracture के अंतर्गत

किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण विरूपित हुए बिना अथवा अल्प मात्रा में विरूपित होकर वह संविदारित (rupture) हो जाता है। भंगुरता, तनन-परीक्षणों में न्यून दैर्घ्यवृद्धि मान तथा क्षेत्रफल में कमी और खाँचित शलाका प्रतिघात-परीक्षण (notched bar impact test) मानों में न्यूनता द्वारा परिलक्षित होती है।

brochantite

ब्रोकेन्टाइट

ताँबे का जलयोजित सल्फेट $\text{CuSO}_4 \cdot 3\text{Cu}(\text{OH})_2$ यह ताँबे का ऑक्सीकृत अयस्क है जिसमें 56.2% ताम्र होता है।

bronze

कांस्य, कांसा

ताम्र मूल के ताँबा-वंग मिश्रातुओं के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द। कांसा एक अत्यंत प्राचीन मिश्रातु है। अब भी इसका प्रयोग ऐसी ढाली हुई और पिटवां वस्तुओं के निर्माण में होता है जहाँ उच्च सामर्थ्य और संक्षारण रोध की आवश्यकता होती है। आधुनिक संदर्भ में इसका प्रयोग पीतल को छोड़कर अन्य ताम्र समृद्ध मिश्रातुओं के लिए होता है। कुछ प्रमुख कांसे इस प्रकार हैं—

1. ऐलुमिनियम कांसा (aluminium bronze): ताम्र समृद्ध मिश्रातु जिनमें ऐलुमिनियम के अतिरिक्त कभी-कभी लोहा और निकैल भी होता है। यह संक्षारणरोधी, उत्तम यांत्रिक गुणधर्म वाला, उत्तम वेल्डनीय और अच्छे श्रुति गुणों वाला होता है। आकर्षक सुनहरा रंग होने के कारण इसका उपयोग आभूषणों और सजावट की वस्तुओं को बनाने में होता है।

2. घंटी धातु (bell metal) इसमें 20—25% वंग, कभी-कभी थोड़ा जस्ता और शेष ताँबा होता है। घंटियों को बनाने के अलावा इसका उपयोग बेयरिंगों, स्लाइड वाल्वों, प्रत्यागामी भाप इंजनों में तथा ऐसे स्थानों में होता है जहाँ कठोरता और संक्षारणरोध की आवश्यकता होती है।

3. गन मेटल (gun metal): ताम्र वंग-यशद मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिसमें 5—10% वंग तथा 2—5% यशद होता है। ये मिश्रातु उत्तम तनन सामर्थ्य तथा अच्छे संक्षारणरोधी होते हैं। इनका उपयोग बेयरिंगों, भाप-नली उपस्करों तथा नौ-संचकन में होता है। इन मिश्रातुओं में सीसा तथा निकैल भी उपस्थित रहता है।

इन मिश्रातुओं के दो प्रमुख उदाहरण हैं जिनमें पहला एंडमिरेल्टी गन मेटल कहलाता है, जिसमें 88% ताँबा, 10% वंग तथा 2% यशद होता है। दूसरा रेंड ब्रास गन मेटल है जिसमें 85% ताँबा, 5% वंग, 5% यशद और 5% सीसा होता है। इस मिश्रातु को सस्ता बनाने के लिए वंग के स्थान पर सीसे का प्रयोग किया जाता है।

4. फॉस्फर कांसा (phosphor bronze): फॉस्फोरस द्वारा विऑक्सीकृत कांसा। वंग मिलाने से पहले फॉस्फोरस जो फॉस्फर-ताँबे के रूप में मिलाया जाता है ताँक ताँबा विऑक्सीकृत हो जाए, अन्यथा SnO_2 बन जाता है जिसका आसानी से अपचयन नहीं हो सकता। पिटवां फॉस्फर कांसे के उत्तम यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। अतः कर्मण द्वारा इसके स्प्रिंग बनाए जा सकते हैं और सीजन क्रैकिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉस्फर-कांसा, कठोर और संक्षारणरोधी होता है तथा इसका घर्षण गुणांक कम होता है। इसका उपयोग पंपों और सिलिंडरों को बनाने के लिए होता है। इसे पिटवां कांस्य भी कहते हैं।

bronzing

कांस्यन

इस्पात के ऊपर कांसे के रंग का लोह-ऑक्साइड लेप चढ़ाने का प्रक्रम। इस्पात की वस्तु को 5 मिनट तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण के वाष्प में रखा जाता है और तत्पश्चात् उसे 300°C — 350°C ताप पर तब तक गरम किया जाता है जब तक उसका कांसे जैसा रंग न हो जाए। फिर वस्तु को ठंडा कर पेट्रोलियम जेली के साथ रगड़ा जाता है और पेट्रोलियम जेली को हटाने के लिए उसे दुबारा गरम किया जाता है। अंत में उसकी पेट्रोल जेली अथवा तेल के साथ पुनः क्रिया की जाती है जिससे उसकी संक्षारणरोधता और घर्षणरोधता बढ़ जाती है।

brown coal

भूरा कोयला

देखिए—lignite browning ब्राउनिंग, बभ्रुकरण

कुछ इस्पात उत्पादों के लिए प्रयुक्त पृष्ठ-परिसज्जा उपचार जिसका उद्देश्य वायुमंडलीय संक्षारण को रोकना और उत्पाद को सुंदर बनाना है। इस प्रक्रम के कई रूप हैं जो मुख्यतः ब्राउनिंग मिश्रण के संघटन पर निर्भर करते हैं।

brown metal

भूरी धातु

पीतल जिसमें 85% ताँबा और 15% जस्ता होता है। यह अत्यंत तन्य होता है। इसका उपयोग चादर, छड़, तार आदि बनाने में होता है।

brucite

ब्रुसाइट

मैग्नीशियम का प्राकृतिक जलयोजित ऑक्साइड ($MgO \cdot H_2O$) । कठोरता 2.5, आपेक्षिक घनत्व 2.39। इसका उपयोग भट्टी के अंदर आस्तर लगाने में होता है। यह मैग्नीशियम का द्वितीयक खनिज है जिसमें 69.0% MgO होता है।

buckle

प्राकुंचन

देखिए—casting defect के अंतर्गत

buckling

प्राकुंचन

1. संपीड्य भार के कारण चादरों अथवा प्लेटों का वक्रन।

2. आर्क की गरमी के कारण उत्पन्न बेल्लिंग दोष। जिससे कार्य स्थल पर विरूपण हो जाता है। इसका कारण प्रतिबद्ध प्रतिबलों हवा की धाराओं का शीतलन प्रभाव और उच्च ताप के फलस्वरूप हल्की गेज चादरों के विरूपण की प्रवृत्ति है।

3. जब बेलन की दिशा में बेल्लित शलाका का एक भाग, दूसरे भाग की अपेक्षा अधिक लंबा हो तो उससे उत्पन्न प्रभाव।

bulge test

उभार परीक्षण

चादरी धातु की कर्षणीयता अथवा द्रवि-अक्षीय सामर्थ्य के परीक्षण की विधि। लगभग 35 सेमी० व्यास के एक गोल डिस्क को उसकी परिधि के चारों ओर एक वलय से बांध दिया जाता है और परीक्ष्य क्षेत्र को तेल के दाब से तब तक उभारा जाता है जब तक चादर फट न जाए। फटने के बाद उभार के ऊपरी भाग में तनन की मात्रा की एक समान दैर्घ्य वृद्धि मान ली जाती है। ऐसा माना जाता है कि उभार, परीक्षण पदार्थ में अनेक, असंगतियों को प्रदर्शित करता है।

तुलना mechanical test के अंतर्गत cupping test

bulk distillation

समाष्टि आसवन

देखिए—distillation के अंतर्गत

49

bullion

बुलिअन

1. अपरिष्कृत सोना या चांदी अथवा उनका मिश्रण।

2. ऐसा मिश्रातु जिसमें सोना, चांदी आदि कीमती धातुएं पर्याप्त मात्रा में हों।

3. परिष्कृत सोने और चांदी से निर्मित बुलिअन छड़।

Burger's vector

बर्गर सदिश

एक सदिश राशि जो किसी जालक में प्रभंश के स्थानीय अंतरण का परिमाण एवं दिशा निरूपित करती है।

burning

ज्वलन

अतिमापन द्वारा किसी धातु या मिश्रातु की स्थायी क्षति होना। यह क्षति अनुमानी ताप-उपचार द्वारा दूर नहीं की जा सकती और संभवतः इसका कारण अधिक शलनीय संघटकों का पिघलना तथा विशिष्ट तत्वों का पृथक् होना, अथवा वेधी गैसों को उत्पन्न करने वाली अभिक्रियाओं का होना है।

burning on

उदज्वलन, बर्निंग ऑन

मरम्मत के लिए अथवा संचकनों में नये टुकड़ों को जोड़ने के लिए ढलाईशालाओं में प्रयुक्त प्रक्रम। इसमें संधि-स्थल के चारों ओर सांचा बनाकर कोटर में पिघली धातु डाली जाती है।

burnishing

उद्भ्राजन

किसी धातु के पृष्ठ को चिकना, चमक्रीला बनाने के लिए उस पर पॉलिश करना। इसके लिए या तो एगेट अथवा इस्पात के उच्च पॉलिश युक्त औजारों का प्रयोग किया जाता है अथवा वस्तु को कठोर इस्पात कंटु वाले बैरल में बेल्लित किया जाता है। यदि वस्तु का स्वतः उद्भ्राजन संभव हो तो इस्पात कंटुओं की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन विधियों में अपघर्षक का प्रयोग नहीं होता। धातु को धातु के संपर्क में आने से रोकने के लिए कोई स्नेहक मिलाया जाता है। इसमें विभीय परिवर्तन नहीं होते हैं।

burnt steel

दग्ध इस्पात

वह अवस्था जिसमें इस्पात की क्रिस्टल सीमाओं पर दृश्य ऑक्साइड-पतें बन जाती हैं। जो यह व्यक्त करती हैं कि इस्पात को सालिडस-ताप तक गरम किया गया है जिससे वह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। कभी-कभी पर्त नहीं बनती है बल्कि विभंग, दोषों को प्रदर्शित करता है।

देखिए—burning भी

burr

बर्

किसी मशीनित अथवा छिद्रित घटकों के तेज कोने पर अतिरिक्त धातु का पतला और प्रायः नुकीला खुरदरा पक्षक (fin)।

Bush metal

बुश धातु

ताम्र मिश्रातु जिसमें 5% जस्ता और 14% वंग होता है। घर्षणरोधी होने के कारण इसका उपयोग रेलवे बेलन स्टॉक बेयरिंग में होता है।

busy metal

व्यस्त धातु

वह धातु जिसका प्रयोग के दौरान बारंबार शीत बेलन-कंपन अथवा अपघर्षण किया जाता है। जो धातु उपयोग में नहीं होती उसकी अपेक्षा यह धीरे-धीरे और एक समान रूप से संक्षारित होती है। इस प्रकार मुख्य तेल मार्गों की लाइनों का संक्षारण पार्श्व मार्गों की अपेक्षा कम होता है। संभवतः इसका कारण उस आर्द्रताग्राही जंग के पृथक होने से है जो हवा से नमी को ग्रहण करता है।

buttering

नवनीतन

धातु आर्क-वेल्डिंग को सुगम बनाने की विधि जिसमें वास्तविक वेल्डिंग के पहले वेल्डित किए जाने वाले भागों पर वेल्ड धातु की आरंभिक परत चढ़ाई जाती है।

butt welded joint

बट वेल्डित संधि

देखिए—welded joint

by product coke process

उपोत्पाद कोक प्रक्रम

धात्विक कोक उत्पन्न करने की प्रमुख और आधुनिक विधि इस विधि में कोककारी कोयले को हवा की अनुपस्थिति में, रिटार्टों में, गरम किया जाता है। इसमें आसवन के लिए

आवश्यक ऊष्मा को कोकिंग-प्रक्रम से प्राप्त कुछ गैसों के बाह्य दहन से प्राप्त किया जाता है। आधुनिक उपोत्पाद भट्टियों में कोकिंग के समय उत्पन्न सब वाष्पशील उत्पादों को, गैस और कोयला-रसायनों के रूप में प्राप्त किया जाता है और प्राप्त गैसों का 40% भाग, तापन के लिए भट्टियों में वापस भेज दिया जाता है।

Byer's process

बायर प्रक्रम

देखिए Aston Byer's process

cadmium copper

कैडमियम तांबा

कैडमियम और तांबे का मिश्रातु जिसमें 0.5-1% तक कैडमियम होता है। कैडमियम मिलाने से तनन-सामर्थ्य में 50% की वृद्धि हो जाती है जबकि विद्युत चालकता में कोई कमी नहीं आती। इसका उपयोग टेलीफोन आदि के तारों, विद्युत चालकों और कुछ औद्योगिक इलेक्ट्रोडों को बनाने में होता है।

cadweld

कैडवेल्डिंग

तांबे का तांबे के साथ अथवा तांबे का इस्पात के साथ वेल्डिंग करने की एक विधि। इसमें ऊष्मा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि थर्मिट वेल्डिंग के समान है, केवल अंतर यह है कि इसमें लोह ऑक्साइड के स्थान पर कॉपर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐलुमिनियम द्वारा कॉपर ऑक्साइड के अपचयन से लगभग 2185°C पर गलित तांबा और धातुमल के रूप में ऐलुमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होते हैं।

Calamine

कैलेमिन

जलयोजित जिंक सिलिकेट, $H_2(Zn_2O)SiO_4$ जिसमें 54.2% यशद या 67.5% ZnO होता है। यह अक्सर स्मिथसोनाइट ($ZnCO_3$) के साथ पाया जाता है। यह संस्तरों और शिराओं में पाया जाता है। इसकी मोती जैसी चमक होती है। कठोरता 5, आपेक्षिक घनत्व 4-4.5।

Calcareous ore

कैल्सियमी अयस्क

देखिए—Ore के अंतर्गत

Calcination

निस्तापन

एक तापीय अपघटन प्रक्रम जिसमें किसी अयस्क, खनिज, शैल, तथा उच्चतापसह पदार्थों आदि से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड आदि वाष्पशील घटकों को पृथक किया जाता है। इस प्रक्रम की विशेषता यह है कि इसमें धान अथवा उत्पाद को संगलित नहीं होने दिया जाता, जबकि भर्जन में ठोस और गैस की अभिक्रिया होती है।

रासायनिक दृष्टि से—



जबकि S कोई ठोस और G कोई गैस है।

calcine निस्ताप

किसी शैल, अयस्क, खनिज एवं उच्चतापसह पदार्थों के निस्तापन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद। कभी कभी भर्जित संहति को भी निस्ताप कहते हैं यद्यपि यह उचित प्रयोग नहीं है।

calcite कैल्साइट

कैल्सियम कार्बोनेट की प्राकृतिक किस्म जो पट्टकोणीय समुदाय में क्रिस्टलित होती है। पूर्णतया पारदर्शी कैल्साइट को आइसलैंड स्पार कहते हैं। द्रविअपवर्ती होने के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्रों में प्रकाश-ध्रुवण के लिए होता है। कठोरता 3, आपेक्षिक घनत्व 2.7। कभी कभी यह चूने के पत्थर के स्थान पर गालक के रूप में भी होता है।

calloy कैलॉय

ऐलुमिनियम और कैल्सियम का मिश्रातु जिसमें 10-25% कैल्सियम होता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण में विऑक्सीकारक के रूप में होता है।

calmalloy कैल्मेलॉय

एक निकेल-मिश्रातु जिसमें 69% निकेल, 29% तांबा और 2% लोहा होता है। इसका (0.100°C के बीच) उच्च चुंबकीय ताप गुणांक होता है। इसका उपयोग विद्युत यंत्रों में ताप प्रतिकार के लिए किया जाता है।

calmet कैल्मेट

एक ऑक्सीकरणरोधी इस्पात जिसमें 12% निकेल, 25% कोबाल्ट, 5% ऐलुमिनियम और शेष लोहा होता है। यह गंधक युक्त वायुमंडल रोधी भी होता है। इसका उपयोग 1050°C तक प्रयुक्त होने वाले भ्राष्ट्र घटकों के निर्माण में होता है।

calomel कैलोमल

मर्क्यूरस क्लोराइड। यह खनिज हार्न क्विक सिल्वर के रूप में पाया जाता है और विषमलंबाध प्रिज्मों में क्रिस्टलित होता है। इसका रंग भूरा या धूसर होता है और बहुधा खनिज सिनाबार के साथ संयुक्त रहता है। कठोरता 1-2, आपेक्षिक घनत्व 6.48।

5—231 M of HRD/96 53

calorizing कैलोराइजिंग

950°C ताप तक मृदु और न्यून-मिश्रातु इस्पातों के ऑक्सीकरण प्रतिरोध को बढ़ाने की विधि। इसमें वस्तुओं पर ऐलुमिनियम चूर्ण का लेप कर उन्हें 1000°C तक गरम किया जाता है जिससे वस्तु के ऊपर ऐलुमिना का लेप जमा हो जाता है। यह लेप इस्पात के ऊपर लो-ऐलुमिनियम मिश्रातु की परत द्वारा जुड़ा रहता है।

campbell process कैम्पबेल प्रक्रम

क्षारकीय ओपनहार्थ प्रक्रम की संशोधित विधि। इसमें नत भ्राष्ट्र में कच्चे लोहे और अप्रशिष्ट के घान को कम ताप पर पिघलाया जाता है। इससे फॉस्फोरस और सिलिकन प्रायः निकल जाते हैं। साथ ही कुछ मैंगनीज और गंधक भी अलग हो जाते हैं किंतु कार्बन की मात्रा कम नहीं होती है। इस्पात को एक लैंडल से निकालकर उसे धातुमल से पृथक कर लिया जाता है। अंत में उसे अम्लीय ओपनहार्थ भट्टी में डालकर अम्ल-धातुमल के साथ ठंडा किया जाता है।

can कैन

न्यूक्लीय रिएक्टर में ईंधनतत्व के चारों ओर बाहरी संरक्षी आवरण रिएक्टर के प्रकार के अनुसार इस कार्य के लिए जर्कोनियम, मैग्नीशियम, और ऐलुमिनियम मिश्रातुओं अथवा ऑस्टेनाइटी स्टेनलेस इस्पात का प्रयोग किया जाता है।

cannel coal कैनेल कोयला

सामान्य विटुमिनी कोयले के संस्तर के ऊपर अथवा स्वयं संस्तर की पट्टी के रूप में पाया जाने वाला कोयला। यह इयूरेन के समान दिखाई देता है किंतु इसकी अत्यंत सूक्ष्म कणिक सभागी संरचना होती है और यह विभंग के साथ टूटता है। इसकी विशेषता यह है कि यह आसानी से जलता है और मोमबत्ती के समान दीप्त ज्वाला देता है।

capacitative heating संधारितात्मक तापन

अचालक पदार्थों को परावैद्युत हानियों द्वारा गरम करना। ये परावैद्युत हानियां, पदार्थों को विद्युत प्रत्यावर्ती क्षेत्र में रखने से उत्पन्न होती हैं।

capped steel छादित इस्पात

नेमीयित इस्पात में होने वाले संपृथक्कन को रोकने के लिए, संचे की पिघली धातु से भरने के बाद उसके ऊपरी भाग पर ढलवा-लोहे की एक टोपी चढ़ा दी जाती है। संपिंडन से

उत्पन्न गैसों इस टोपी से जाकर टकराती हैं जिससे दाब उत्पन्न होने के कारण गैसों का निकलना शीघ्र रुक जाता है। इससे एक संकीर्ण नेमीयित क्षेत्र बन जाता है जिसमें संपृथकन बहुत कम होता है। इस प्रकार प्राप्त इस्पात में वात छिद्र शिलिका पृष्ठ से 0.65 सेमी० गहराई तक ही सीमित रहते हैं जबकि टोपी रहित सांचे में बने नेमीयित इस्पात में वातछिद्र, पृष्ठ से पर्याप्त गहराई तक पाए जाते हैं।

capillary dip infiltration

केशिका निमज्ज अंतःस्यंदन

देखिए—infiltration के अंतर्गत

capsule metal

कैप्सूल धातु

तन्य सीस मिश्रातु जिसमें 8% वंग और 92% सीसा होता है। इसका उपयोग संघट्ट उत्सारण द्वारा उत्पन्न नलिकामय पात्रों में होता है।

carat

कैरट

(1) इस शब्द का प्रयोग स्वर्ण की शुद्धता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुद्ध स्वर्ण 24 कैरट अथवा "1000 परिष्कृत अंक" वाला होता है। स्वर्ण-मिश्रातुओं की शुद्धता निर्धारित करने के लिए यह ज्ञात किया जाता है कि उन मिश्रातुओं के 24 भागों में स्वर्ण के कितने भाग हैं। इस प्रकार 18 कैरट स्वर्ण से यह तात्पर्य है उस मिश्रातु के 24 भागों में 18 भाग स्वर्ण है जिसे 75% स्वर्ण युक्त अथवा 750 परिष्कृत अंक वाला भी कह सकते हैं।

(2) एक कैरट 200 मिलीग्राम के बराबर भी होता है। इस माप का प्रयोग बहुमूल्य पत्थरों का भार व्यक्त करने में भी होता है।

carbonylizer (Carbometer)

कार्बन-विश्लेषी (कार्बनमापी)

इस्पात में कार्बन की मात्रा के निर्धारण के लिए प्रयुक्त उपकरण।

carbiding treatment

कार्बाइडन उपचार

जंगरोधी इस्पातों के पृष्ठ कठोरण की एक विधि जिसमें कार्बन और धात्विक मिश्रातु—अवयवों का एक साथ अधिशोषण होता है। सिद्धांत रूप से जंगरोधी इस्पात के पृष्ठ कठोरण की सामान्य विधियों की अपेक्षा यह विधि अच्छी है क्योंकि नाइट्राइडन अथवा कार्बुरण जैसी सामान्य विधियों में नाइट्रोजन अथवा कार्बन के साथ क्रोमियम संयोग कर लेता है और सक्षारणरोधी गुण प्रदान करने के लिए उपलब्ध नहीं रहता।

carbometer

कार्बनमापी

देखिए—carbonylizer

carbonaceous ore

कार्बनामय अयस्क

देखिए—ore

Carbonal process

कार्बोनल प्रक्रम

कार्बुरण (कार्बन समावेशन) की एक विधि जिसमें मुख्यतः वस्तु को भली भाँति एक निटार्ट में गरम किया जाता है। तत्पश्चात् उसमें तेल डाला जाता है। इस तेल को तेजी से घूमते हुए पंखे की मदद से निटार्ट की गरम दीवारों पर टकराने दिया जाता है। इस प्रकार तेल, सक्रिय कार्बुरण—गैस में बदल जाता है। ऊष्मा तथा तेल की मात्रा को ठीक-ठीक नियंत्रित करके एक समान परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

Carbon boil

कार्बन क्वथन

देखिए—Ore boil

carbon dioxide moulding

कार्बन डाइऑक्साइड संचन

इसमें बालू के साथ कुछ विशेष रसायन मिलाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड—गैस प्रवाहित कर सांचों का कठोरण किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रसायनों के साथ क्रिया करके कठोरण प्रभाव उत्पन्न करती है।

carbonisation

कार्बनन

वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गरम कर कोक अथवा अर्धकोक बनाने का प्रक्रम जब कोकिंग कोयले को 400-500°C तक गरम किया जाता है तो वह सुघट्टय संहति में परिणत हो जाता है। उसे आगे 550°C तक गरम करने पर उसकी सुघट्टयता समाप्त हो जाती है और यह ठोस कोशिकीय संहति में बदल जाता है और आगे 600-700°C तक गरम करने पर वह कठोर संहति में बदल जाता है जिसे अर्धकोक (semicoke) कहते हैं। अर्धकोक को 900-1100°C तक गरम करने पर वह कोक में बदल जाता है जो कठोर, मजबूत, कोशिकीय कार्बनयुक्त पदार्थ है। यदि यह कोक, लौह, वात्या भट्टी में प्रयोग करने योग्य होता है तो इसे धातुकर्मीय कोक (metallurgical coke) कहते हैं और वह कोयला जिससे धातुकर्मीय कोक प्राप्त होता है, कोकन कोयला कहलाता है। कार्बनन के उपरांत जिस कोयले से सुसंहत (coherent) द्रव्य प्राप्त नहीं होता वह अकोकन कहलाता है।

जब कार्बनन 900°C से अधिक ताप पर किया जाता है तो यह प्रक्रम उच्चताप कार्बनन कहलाता है और प्राप्त उत्पाद उच्च ताप कोक (high temperature coke) कहलाता है। उच्चताप कार्बनन मुख्यतः मधुछत्र तथा उपोत्पाद प्रक्रमों द्वारा संपन्न किया जाता है। उच्च ताप कार्बनन प्रक्रम का मुख्य उत्पाद कोक है।

निम्न ताप कार्बनन (low temperature carbonisation) जब कार्बनन, अकोकन कोयले का प्रयोग कर 400°—700°C के बीच किया जाता है तो इस प्रक्रम को निम्न ताप कार्बनन कहते हैं और प्राप्त उत्पाद निम्न ताप कोक (low temperature coke) कहलाता है। इस कोयले की विशेषता यह है कि बिना धुएँ के जलता है, इसलिए इसका प्रयोग घरेलू कार्यों में होता है और इसे धूमहीन कोक कहते हैं। इसका उपयोगों में कोई उपयोग नहीं है।

coking coal

कोकन कोयला, कोकिंग कोयला

छोटी ज्वाला वाला कोयला जिसमें 85%—89% कार्बन, 4.5-5.5% हाईड्रोजन और 4—7.5% ऑक्सीजन होता है। इसमें 20—30% तक वाष्पशील पदार्थ होता है।

तुलना—non-coking coal

carbonitriding

कार्बोनाइट्राइडन

देखिए—case hardening के अंतर्गत

carbon steel

कार्बन इस्पात

वह इस्पात जिसमें सामान्यतः प्रतिशत तर्क कार्बन की मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त विऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त सिलिकन (0.6%) तथा मैंगनीज (1.65%) के अलावा कुछ अन्य तत्वों की अत्यल्प मात्राएँ भी होती हैं। सामान्य कार्बन इस्पातों में मुख्य तत्व कार्बन होता है जो Fe_3C (सीमेंटाइट) बनाता है। यह उसे मजबूत और ऊष्मा उपचार के योग्य बना देता है। मैंगनीज, हानिकारक लोह सल्फाइड को मैंगनीज सल्फाइड में बदल देते हैं। इस इस्पात में गंधक और फॉस्फोरस (प्रत्येक 0.03pc) की अल्प मात्राएँ भी पाई जाती हैं। कार्बन इस्पात का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है :—

(क) अल्प कार्बन इस्पात (low carbon steel)—इसमें कार्बन की मात्रा 0.25% से कम होती है।

(ख) मध्यवर्ती कार्बन इस्पात (intermediate carbon steel) इसमें कार्बन की मात्रा 0.3—0.6% तक होती है।

(ग) उच्च कार्बन इस्पात (high carbon steel) इसमें कार्बन की मात्रा 0.6% से अधिक होती है।

carbonyl

कार्बोनिल

कार्बन मोनोक्साइड तथा निकैल, कोबाल्ट, लोहा, मॉल्य्डेनम आदि कुछ धातुओं के संयोग से बने यौगिक। उदाहरणार्थ निकैल लगभग 50°C पर कार्बन मोनोक्साइड के साथ संयोग कर वाष्पशील यौगिक निकैल कार्बोनिल ($Ni(CO)_4$) बनाता है। 180°C पर निकैल और कार्बोनिल के अपघटन से शुद्ध निकैल और कार्बन मोनोक्साइड प्राप्त हो जाता है।

carbonyl

कार्बोनिल प्रक्रम

उपचारित अयस्क के धातुओं को निष्कर्षित करने का प्रक्रम। इसमें धातुओं की कार्बन मोनोक्साइड के साथ अभिक्रिया से धात्विक यौगिक बनता है जिसे कार्बोनिल कहते हैं। धातु को पृथक करने के लिए कार्बोनिल का वाष्पीकरण किया जाता है जिससे धात्विक चूर्ण, अत्यन्त शुद्ध छोटे-छोटे गोल कणों के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसे मॉल्ड प्रक्रम भी कहते हैं।

देखिए—carbonyl भी

carbothermic process

कार्बन ऊष्मीय प्रक्रम

धातु-ऑक्साइड के अपचयन का प्रक्रम जिसमें कार्बन, अपचायक के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ हॉसगिर्ग प्रक्रम द्वारा मैंगनीशियम का निष्कर्षण।

तुलना—metallothermic process

carbothermic reduction

कार्बन ऊष्मीय अपचयन

कार्बन का अपचायक के रूप में प्रयोग कर ऑक्साइडों का अपचयन।

carburizing (carburisation)

कार्बुरण

देखिए case hardening के अंतर्गत

पोटाशियम यूरेनिल वैनेडेट, K_2O , $2UO_3$, V_2O_5 , $3H_2O$ जिसमें लगभग 40% यूरेनियम होता है। यह कोलोराडो के बालूपत्थरों में पाया जाता है। यह रेडियम, यूरेनियम और वैनेडियम का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पीले रंग का रेडियोसक्रिय खनिज है।

cartridge brass

कारतूसी पीतल

पीतल जिसमें 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। इसमें तन्यता और मजबूती का सर्वोत्तम समन्वय होता है। इसका उपयोग कारतूस आवरण और गभीर कर्षण उत्पादों के लिए होता है।

case depth

पृष्ठ गहराई

इस्पात के कठोर पृष्ठ की मोटाई अर्थात् पृष्ठ से वह गहराई जहां तक दृढ़कारी पदार्थ में दृढ़क प्रवेश करता है। यह गहराई सूक्ष्मदर्शी द्वारा मापी जा सकती है।

case hardening

पृष्ठ कठोरण

फेरस मिश्रातु (इस्पात) का कठोरण, जिससे मिश्रातु का बाहरी भाग अथवा खोल कठोर हो जाता है तथा आंतरिक भाग मृदु बना रहता है। पृष्ठ कठोरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है—

(1) कार्बोनाइटाइडिंग (carbonitriding) : कार्बन मोनोक्साइड और 5% अमोनिया के गैसीय—वातावरण में $800-875^\circ C$ ताप तक गरम कर अल्प कार्बन-इस्पात का पृष्ठ कठोरण। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का इस्पात के पृष्ठ पर विसरण हो जाता है जिसके शीघ्र शमन से मार्टेन्साइट प्राप्त होता है। जिन स्थलों पर कठोरण न करना हो उन्हें ताम्र पट्टन द्वारा पृथक् रखा जाता है। इस प्रक्रम को शुष्क सायनाइडन अथवा नाइट्रोकार्बुरण अथवा गैस सायनाइडन भी कहते हैं।

(2) कार्बुरण (carburizing)—कुछ विशेष प्रकार के इस्पातों के लिए प्रयुक्त एक प्रक्रम। इस विधि में इस्पात के पृष्ठ पर अतिरिक्त कार्बन निक्षेपित करने के बाद ऊष्मा-उपचार करके तन्य इस्पात पर उच्च कोटि की पृष्ठ-कठोरता उत्पन्न की जा सकती है। कार्बुरण की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं:—

(क) संकुल कार्बुरण (pack carburizing)—इसमें घटकों को एक ऊष्मा प्रतिरोधक बक्स में रखा जाता है जो चारकोल से ढका रहता है। बेरियम, कैल्सियम और सोडियम के कार्बोनेटों को मिलाकर चारकोल को सक्रियित किया जाता है। बक्स

को $920^\circ C$ तक गरम किया जाता है। कार्बुरण की मात्रा तापनकाल और चारकोल तथा सक्रियकों के अनुपात पर निर्भर करती है।

(ख) गैस कार्बुरण (gas carburizing)—इसमें चारकोल के स्थान पर कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि कार्बन समृद्ध गैस का उपयोग किया जाता है। जिन वस्तुओं का कार्बुरण करना हो उन्हें अल्प दाब पर रिटाटों अथवा वायुरुद्ध भाट्टों में गैस के सामने उद्भासित किया जाता है।

(ग) द्रव कार्बुरण (liquid carburizing)—इसमें कार्बुरण के लिए द्रव हाइड्रोकार्बनों का उपयोग किया जाता है जो अंततः वाष्प में बदल जाते हैं।

(3) सायनाइडन (cyaniding)—उपयुक्त संघटन वाले गलित सायनाइड के संपर्क में Ac_1 ताप से ऊपर रखकर किसी ठोस फेरस मिश्रातु में कार्बन और नाइट्रोजन को प्रविष्ट करना। यह सायनाइड मिश्रातु, सामान्यतया शमन कठोरित होता है।

(4) अग्नि-कठोरण (flame hardening) स्थानीय कठोरण की एक यथार्थ विधि। इसमें इस्पात को यंत्र द्वारा परिचालित ऑक्सी-ऐसीटिलीन-फुंकनी द्वारा Ac_3 ताप से ऊपर तक गरम किया जाता है जो पूर्व निर्धारित दर से कठोर की जाने वाली वस्तु के बीच से प्रविष्ट करती है। इसके शीघ्र बाद पानी, हवा अथवा नाइट्रोजन के प्रधार द्वारा शमन किया जाता है। कठोरित परत अत्यंत पतली से लेकर 0.25 इंच तक मोटी होती है जो अभ्यास और उपचारित पदार्थ पर निर्भर करता है।

(5) प्रेरण-कठोरण (induction hardening)—ऊष्मा उपचार द्वारा घातुओं को कठोर बनाने का प्रक्रम जिसमें प्रेरण-तापन का प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रम पृष्ठ-कठोरण और पूर्ण-कठोरण दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

देखिए—induction heating भी

(6) नाइट्राइडिंग (nitriding)—एक पृष्ठ-कठोरण प्रक्रम जिसमें मशीनित और ऊष्मा-उपचारित इस्पात अवयवों को $480-520^\circ C$ ताप के बीच नाइट्रोजनयुक्त माध्यम, सामान्यतया अमोनिया गैस के प्रभाव में रखा जाता है। नाइट्राइडिंग के लिए प्रयुक्त मिश्रातु-इस्पातों में 0.85—1.1.20% कार्बन के अतिरिक्त ऐलुमिनियम, क्रोमियम तथा वेनेडियम करना हो उन्हें गैस रुद्ध पेटी में इस प्रकार रखा जाता है कि अमोनिया गैस उनके चारों ओर संचरण करती रहे। वांछित नाइट्राइडिंग आवरण की मोटाई के अनुसार वस्तुओं को एक दिन या उससे भी अधिक समय तक $500^\circ C$ ताप रखा जाता है।

पृष्ठीय पर्त के कठोरण की अन्य विधियों की अपेक्षा नाइट्राइडिंग के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं—(1) यह क्रिया कम ताप पर संपन्न होती है जिससे विरूपण की आशंका नहीं रहती। (2) यह क्रिया कार्बुरण की अपेक्षा सस्ती है। (3) इसमें शमन की आवश्यकता नहीं

रहती है जिससे शमन दरारें नहीं पड़ती हैं। (4) क्रिया के समय इस्पात की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

cassiterite

कैसिटेराइट

SnO_2 यह वंग का स्रोत है तथा ग्रेनाइट, पैग्मेटाइट जैसे अम्लीय शैलों की शिराओं में पाया जाता है। यह अक्सर काला या भूरा होता है तथा चतुष्फलकीय समुदायों में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 6-7, आपेक्षिक घनत्व 6.4-7.1। इसे टिन स्टोन भी कहते हैं।

casting

संचक, संचकन, ढलाई

(1) किसी सांचे में द्रव-पदार्थ के पिघन से प्राप्त संसाधित अथवा अर्ध-संसाधित वस्तु।

(2) किसी पिघली धातु, मिश्रातु या अन्य किसी वस्तु को सांचे में डालकर वांछित आकार की वस्तु प्राप्त करने की प्रक्रिया। यह क्रिया निम्नलिखित प्रक्रमों द्वारा संपन्न की जाती है।

(1) अपकेंद्री संचकन (centrifugal casting)—धातु को किसी घूर्णी बेलनाकार सांचे के खुले सिरे में डालकर संचक बनाना। यह एक समान और नियंत्रणीय मोटाई की दीवारों के सघन और ऐसे खोखले संचकन—सिलिंडरों को बनाने का एक उपयोगी प्रक्रम है जिनमें केन्द्रीय कोड की आवश्यकता नहीं होती।

(3) संनिवेश संचकन (investment casting)—संचकन की यह विधि बिल्कुल ठीक साइज के अपेक्षाकृत छोटे संचकों को बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसे भ्रष्ट मोम प्रक्रम (lost wax process) भी कहते हैं। इसमें ± 0.002 इंच प्रति इंच तक की यथार्थ माप के संचक प्राप्त हो सकते हैं। इससे जटिल आकार के संचकों को बनाना भी संभव है।

(6) बालू-संचकन (sand casting)—बालू के सांचे में किया जाने वाला संचकन। बालू के सांचे दो प्रकार के होते हैं—(1) शुष्क (2) अशुष्क। शुष्क बालू के सांचे में बालू को डेक्सट्रिन, अग्निसह मिट्टी, पानी आदि के साथ मिलाकर सुघट्ट बनाया जाता है। बालू को पैटर्न में कूटकर सांचा तैयार हो जाता है जिसे अच्छी तरह सुखा लिया जाता है।

अशुष्क बालू के सांचे में भी बालू, मिट्टी तथा नमी को बंधकों के साथ मिलाकर सुघट्ट बना लिया जाता है किंतु ये बंधक, शुष्क सांचे में प्रयुक्त बंधकों से भिन्न होते हैं। इसमें

61

शुष्कन की क्रिया नहीं की जाती है और सांचा बनाने के तुरंत बाद पिघली हुई धातु डाल दी जाती है। इन्हें नम बालू संचक भी कहते हैं। हरित शब्द से तात्पर्य यह है कि बालू में नमी है।

4. धातु सांचासंचकन

(metal mould casting)

इस प्रक्रम के अंतर्गत संचकन के लिए अक्सर धूसरलोह इस्पात मिश्रातुओं तथा एनोडित ऐलुमिनियम मिश्रातु के स्थायी सांचे बना लिए जाते हैं। इन सांचों के प्रायः दो अर्ध भाग होते हैं और इन्हें परस्पर क्लैप किया जा सकता है। इन सांचों को "रूपदा" भी कहते हैं। इनके अंदर पिघली धातु गुरुत्व द्वारा प्रवेश कराई जाती है। अतः इस प्रक्रम को कभी-कभी गुरुत्व रूपदा संचकन भी कहते हैं। यदि पिघले धातु को सांचे में दाब के साथ प्रवेश कराया जाए तो यह प्रक्रम दाब रूपदा संचकन कहलाता है। धात्विक संचकन का प्रयोग लोह तथा अलोह दोनों प्रकार के संचकों को बनाने के लिए किया जाता है परंतु यह प्रक्रम अलोह संचकन के लिए अधिक उपयुक्त है। इसे रूपदा संचकन और स्थायी सांचा संचकन भी कहते हैं।

2. रूपदा संचकन

(die casting)

देखिए—metal mould casting

5. प्लास्टर संचकन (plaster casting)—इस प्रक्रम में पेरिस प्लास्टर के सांचे बनाकर उनमें पिघली धातु उड़ेल दी जाती है। सांचा बनाते समय पेरिस प्लास्टर में टैल्क ऐस्बेस्टास रेशे, सिलिका चूर्ण आदि योज्य के रूप में मिलाए जाते हैं। व्यवहार में प्लास्टर पंक का प्रयोग किया जाता है जिसे धातु के बने प्रतिरूपों के ऊपर उड़ोला जाता है। प्लास्टर को सेट होने दिया जाता है तथा प्रतिरूपों के छिद्र में संपीडित वायु प्रवाहित कर प्रतिरूपों को प्लास्टर सांचे से अलग कर लिया जाता है। प्लास्टर को सांच भट्टी में ही सुखाकर भट्टी में ही ठंडा किया जाता है।

7. विपेक संचकन (slush casting) इसमें प्रयुक्त सांचा मुख्यतः गुरुत्व रूपदा सांचे की तरह ही होता है केवल अंतर यह है कि शीर्ष फलक पर खुला छिद्र, वाहक (runner) का कार्य करता है। जब सांचे को भरा जाता है तो उसे कुछ सेकंड तक ठंडा होने दिया जाता है और फिर उलट दिया जाता है ताकि संचक के बीच की द्रवित धातु बह जाए। इस प्रक्रिया द्वारा एक कवच बन जाता है। जब सांचे को नीचे किया जाता है तो संचक पृथक हो जाता है।

62

संचकों में पाए जाने वाले दोष। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं :—

- (1) बात छिद्र (blow holes)—गोल, चपटे अथवा लंबे कोटर जो संचक पृष्ठ पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये संपिंडन के समय फंसी हुई गैस के कारण बनते हैं।
- (2) प्राकुंच (buckle)—संचक में उत्पन्न V-आकार की दंतुरता (indentation) है जो सांचे की बालू के प्रसार संबंधी प्रभावों से उत्पन्न होती है।
- (3) केंद्र रेखा संकुचन (central line shrinkage)—संचक के केन्द्रीय अक्ष के अनुदिश पाया जाने वाला टेढ़ा-मेढ़ा छिद्र अथवा स्पंजी क्षेत्र।
- (4) अतप्त दरार (cold crack)—किसी संचक के विभिन्न ताप—शीतलन द्वारा उत्पन्न दरारें।
- (5) अतप्त रोध (cold shut)—अतप्त रोध संचक वह है जिसमें विभिन्न धातु-धाराओं के अपूर्ण संगलन के कारण निश्चित असतता उत्पन्न हो जाती है। इस दोष के कारण चिकने गोल किनारों वाली सीवन अथवा दरारें उत्पन्न हो जाती हैं।

विरूपण (distortion)—किसी संचक के पिंडन के समय या उसके बाद उत्पन्न होने वाला अवांछित विरूपण।

पातन (drop)—कोप या ऊपर लटके हुए किसी अन्य भाग से बालू के एक हिस्से के गिरने से उत्पन्न संचक दोष। यह दोष संचकन पृष्ठ पर उभार अथवा संलागी (sticker) जैसा दिखाई देता है।

अपरदन स्कैब (erosion scab)—संचक के पृष्ठ पर पाए जाने वाले एक प्रकार के खुरदरे उभार। ये सांचे की दीवारों के एक भाग से बालू के बह जाने से उत्पन्न होते हैं।

प्रसार स्कैब (expansion scab)—किसी संच-फलक के एक भाग के आंशिक अथवा पूर्ण समुत्खंडन (spalling) और द्रव धातु के बालू की पृष्ठीय पर्त के पीछे प्रविष्ट करने से उत्पन्न टेढ़ा-मेढ़ा धातु स्कैब। यह दोष सांचे की बालू में प्रसार संबंधी प्रभावों के कारण उत्पन्न होता है।

पक्षक (fin)—धातु का पतला उभार, जो संचक का भाग नहीं होता है, पक्षक कहलाता है। यह संच-भागों के पृथक्कारी पृष्ठ पर पाया जाता है।

गैस छिद्र (gas hole)—संचक के पृष्ठ को मशीनित करने से अथवा संचक को खंडों से काटने से उत्पन्न छिद्र जो संपिंडन के दौरान गैस बुलबुलों के फंसे रहने के कारण बन जाते हैं।

कठोर स्थल (hard spot)—किसी संचक में अत्यधिक कठोरता वाले स्थल। ये उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां संचक की परिच्छेद मोटाई (section thickness) में एकाएक परिवर्तन हो जाता है।

तप्त विदर (hot tear)—संचक पृष्ठ पर पाई जाने वाली भीतरी अथवा बाहरी खुरदरी असतताएं या दरारें जो सॉलिडस ताप से ठीक नीचे रुद्ध संकुचन के कारण उत्पन्न होती हैं। इसे संकुचन विदर (shrinkage tear) भी कहते हैं।

किश (kish)—गलित लोहे से पृथक हुआ मुक्त ग्रेफाइट।

धातु वेधन (metal penetration)—यह दोष किसी संचक के असमान और खुरदरे बाहरी पृष्ठ के रूप में दिखाई देता है। इसका कारण बालू की बहुत अधिक पारगम्यता, बड़े आमाप के कण और कम प्रबलता है।

कुमेल (mis-match)—इस दोष का संबंध संचक की सममिति से है। यह संचक के विभाजन-पृष्ठ पर सांचे के एक भाग का दूसरे भाग के साथ ठीक से मेल न होने के कारण अर्थात् एक भाग का दूसरे भाग के ऊपर रखने पर थोड़ा-सा फिसल जाने के कारण होता है। अतः इस दोष को सृति भी कहते हैं।

कुधावन (misrun)—इसमें संचक में धातु समय से पहले अर्थात् सांचा कोटर के पूरी तरह भरने से पहले ही जम जाती है जिससे संचक का कुछ भाग भरने से छूट जाता है।

सूची छिद्र (pin hole)—संचक के पृष्ठ पर दिखाई देने वाले 2 मिमी० व्यास से भी कम व्यास के छोटे-छोटे छिद्र। ये हाइड्रोजन अथवा कार्बन मोनोक्साइड के अवशोषण से अथवा बालू में नमी की मात्रा अधिक होने से अथवा इस्पात के पर्याप्त विगैसीकृत होने से उत्पन्न होते हैं।

सांद्र श्वागय विलयन जिसमें रसोत्कीर्णन, अम्ल के उदासीनीकरण अथवा ग्रीज, पेन्ट आदि कार्बनिक पदार्थों को हटाने के लिए किसी धातु को डुबाया जाता है।

caustic embrittlement

कास्टिक भंगुरता

देखिए—caustic cracking

C.C.T curve

सी०सी०टी०वक्र

देखिए—continuous cooling transformation curve,
cementation सीमेंटन

- (1) धातुओं के बाहरी भाग में एक या अधिक तत्वों को प्रविष्ट करना। यह क्रिया उच्च ताप पर विसरण द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए इस्पात बनाने के लिए एक पुरानी विधि में पिटवाँ लोहे की छड़ों को चारकोल में पैककर मिट्टी से ढक दिया जाता है और कई दिनों तक $750-900^{\circ}\text{C}$ ताप पर गरम किया जाता है जिससे पर्याप्त कार्बन लोहे में विसरित हो जाता है।
- (2) जल धातुकर्मिकी के संदर्भ में एक विस्थापन अभिक्रिया जिसमें जलीय विलयन में अधिक उत्कृष्ट धातु अपेक्षाकृत कम उत्कृष्ट धातु द्वारा विस्थापित होकर निक्षेपित हो जाती है। उदाहरणार्थ, CuSO_4 विलयन से Zn द्वारा Cu का Zn पर निक्षेपण।

cementite

सीमेंटाइट

लोहे और कार्बन का यौगिक जो रासायनिक दृष्टि से आयरन कार्बाइड है। इसका लगभग रासायनिक सूत्र Fe_3C है। इसकी विषमलंबाक्ष क्रिस्टल संरचना होती है। एकक सेल में 12 लोहे के परमाणु और अंतरालों में 4 कार्बन के परमाणु होते हैं। लंबे समय तक गरम करने पर सीमेंटाइट का कार्बन-ग्रेफाइट में विघटन हो जाता है।

cement sand moulding

सीमेंट बालू संचन

देखिए sand moulding के अंतर्गत

centilever beam test

सेन्टीलीवर बेंड परीक्षण

देखिए impact test के अंतर्गत Izod test

central line shrinkage

केंद्रीय रेखा संकुचन

देखिए casting defect के अंतर्गत

centrifugal casting

अपकेंद्री संचन

देखिए—casting के अंतर्गत

ceralumin

सीरेलूमिन

दो ऐलुमिनियम मिश्रातुओं का व्यापारिक नाम जिनमें एक RR—50 मिश्रातु और दूसरा RR—53 भी मिश्रातु के तुल्य होता है। दोनों में Cu , Si , Mg , Ce , Fe और Ni होते हैं। दूसरे में Mn , Ti , और/अथवा Nb भी होते हैं। दोनों को सामर्थ्य और भार का अनुपात उच्च होता है। जिससे इनका उपयोग वायुयान के हिस्सों को बनाने में होता है। दूसरे मिश्रातु का ताप सामर्थ्य भी उच्च होता है जिससे वह पिस्टनों, सिलिंडरों और गियर बक्सों को बनाने के काम भी आता है।

ceramal

सिरेमल

देखिए—cermet

ceramic mould process

सिरेमिक संच प्रक्रम

देखिए—shaw process

cermet

सर्मेट

धातु और मृत्तिका का घनिष्ट मिश्रण जिसे, मिलाकर, दबाकर और सिलिन्डर द्वारा बनाया जाता है। इसमें अवयव रासायनिक अथवा यांत्रिक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरणार्थ सिलिकन, सिलिकन कार्बाइड, क्रोमियम ऐलुमिना, निकेल-टंगस्टन कार्बाइड। इन्हें मिलाने का उद्देश्य कार्बाइड अथवा ऑक्साइड की उच्च-ताप-प्रबलता और कठोरता को धातु की भंगुरता के साथ मिलाना है ताकि मिश्रण, तापरोधी और यांत्रिक आघातरोधी बन जाए। इसे सिरेमल भी कहते हैं।

cerro alloys

सेरो मिश्रातु

गलनीय मिश्रातुओं का समूह जिसमें प्रमुख रूप से बिस्मथ, सीसा वंग और अल्प मात्रा में कैडमियम और पारद होते हैं। इनका उपयोग दलाई पैटर्न नलियों, घंकन और अनुबंध कार्यों में किया जाता है। इनका गलनांक $45^{\circ}\text{C}-125^{\circ}\text{C}$ तक होता है।

ऑक्सीकृत सीसा अयस्क ($PbCO_3$) जिसमें 77.5% सीसा होता है। यह विषमलंबाक्ष क्रिस्टलों में पाया जाता है। यह सफेद या धूसर रंग का महत्वपूर्ण अयस्क है जो मंगुर होता है और गैलेना के साथ पाया जाता है कठोरता 3—3.5, आपेक्षिक घनत्व 6.47।

chalcocite

चाल्कोसाइट

Cu_2S , ताम्र सल्फाइड अयस्क जिसमें 79.8% तांबा होता है। इसका गहरा धूसर रंग होता है और विषमलंबाक्ष क्रिस्टलों में पाया जाता है। इसे ताम्र ग्लान्स भी कहते हैं। इसमें धात्विक द्युति होती है। कठोरता 2.5—3 तथा आपेक्षिक घनत्व 5.5—5.8।

chalcopyrite

चाल्कोपाइराइट

सल्फाइड ताम्र अयस्क ($CuFeS_2$) जिसमें 34.6% तांबा होता है यह ताम्र और लोह का सल्फाइड है। यह तांबे का सर्वाधिक सुलभ अयस्क है। यह पीली संहति के रूप में पाया जाता है। जिसका रंगदीप्त पृष्ठ होता है। यह द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टलों में पाया जाता है। इसे ताम्र पाइराइट भी कहते हैं। कठोरता 3.5—4 तथा आपेक्षिक घनत्व 4.1—4.3।

chalk test

खड़िया परीक्षण

फोर्जनों और संचकों की परीक्षा का अविनाशी परीक्षण इसमें परीक्ष्य भागों को गरम पैराफिन में डुबाया जाता है और साफ करने के बाद उन्हें खड़िया के चूर्ण से ठक दिया जाता है। इससे दरारें या अन्य दोषपूर्ण स्थान दिखाई देते हैं।

chaplet

चैपलेट

धातु-अंतरक (spacer)—जो आकर में कालर-स्टैंडों के समान होते हैं। इनका उपयोग संचकन के समय क्रोडों और संचकों की दीवारों के मध्य अंतर देने और संचक में क्रोड को स्थिति में बनाए रखने के लिए होता है। चैपलेट उसी धातु के बने होते हैं जो संचकन के बाद प्राप्त होती है क्योंकि वे अंततः पिघल जाते हैं और केवल आरंभ में आधार देते हैं।

chapmanizing

चैपमनीकरण

संशोधित नाइट्राइडन प्रक्रम जिसमें संगलित सायनाइड कुंड में प्रविष्ट वियोजित निर्जल अमोनिया का नाइट्राइडीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुंड में रखने से पहले

वस्तु को गरम किया जाता है, और फिर सक्रियित अमोनिया द्वारा क्रांतिक ताप से नीचे या ऊपर उसका नाइट्राइडन किया जा सकता है।

charge

धान

- (1) किसी भ्राष्ट्र के संचालन के लिए उसमें डाले जाने वाले द्रव या ठोस पदार्थ।
- (2) विभिन्न द्रव या ठोस पदार्थों का संपूर्ण भार जिसे एक भरण चक्र के लिए भ्राष्ट्र में डाला जाता है।

charpy test

शार्पी परीक्षण

देखिए impact test के अंतर्गत

chemical degassing

रासायनिक विगैसन

देखिए degassing के अंतर्गत

chemical etching

रासायनिक उत्कीर्णन

देखिए etching के अंतर्गत

chemical metallurgy

रासायनिक धातुकर्मिकी

देखिए metallurgy के अंतर्गत

chill

द्रुतशीतक

- (1) इस शब्द का प्रयोग बालू-सांचे में डाली गई धात्विक प्लेट के लिए किया जाता है। जिसका उद्देश्य शीघ्र तथा दिशात्मक पिंडन प्राप्त करना है।
- (2) श्वेत, अथवा चितकबरे लोहे के वे कठोर तथा अमशीनित क्षेत्र जो कुछ लोह-संचकों के जल्दी ठंडा हो जाने के कारण बनते हैं।

chilled iron

द्रुतशीतित लोहा

एक प्रकार का ढलवां लोहा जिसके कुछ क्षेत्रों में कार्बन संयुक्त रूप में बना रहता है जिसके फलस्वरूप एक श्वेत संरचना दिखाई देती है। यह श्वेत संरचना उन परिस्थितियों के कारण है जिनसे शीतलन इतना बढ़ जाता है कि उन क्षेत्रों में सामान्य ग्रेफाइटिकरण नहीं

हो पाता है। इस लोहे का उपयोग मिल के बेल्लनों, कार के पहियों आदि ऐसे हिस्सों को बनाने में होता है जहाँ उच्च घर्षणरोध की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के लोहे को पृष्ठ श्वेत तथा कठोर तथा आंतरिक भाग घूसर होता है।

Chinese art metal

चीनी कला धातु

तांबे का एक तन्य और मशीननीय मिश्रातु जिसमें 10% जस्ता, 1% वंग और 15 से 20% सीसा होता है। इसका उपयोग अलंकारिक वस्तुओं को बनाने में होता है।

Chinese bronze

चीनी कांसा

कांसा जिसमें 78% तांबा और 22% वंग होता है। इसके उत्तम संचकन गुण होते हैं। इसका उपयोग संगीत वाद्यों में किया जाता है।

Chipping

तप्तन, छीलना

- (1) घन और छेनी द्वारा धातु की सिलिलियों के पृष्ठ-दोषों को दूर करने की विधि ताकि अंतिम उत्पाद में वे विलित या फोर्जित न हो।
- (2) इस विधि का उपयोग संचकों और फोर्जनों से अवांछित धातु को पृथक करने के लिए भी होता है।

chisel steel

छेनी इस्पात

इस्पात जिसमें 1—2% क्रोमियम और 0.9% तक कार्बन होता है। यह अत्यंत कठोर और चर्मल होता है। इसका उपयोग अतप्त-छेनी और छिद्रित्रों को बनाने में किया जाता है।

chloridizing roasting

क्लोराइड भर्जन

देखिए—roasting

chromadizing

क्रोमैडाइजिंग

मुख्यतः वायुयान के बाहरी हिस्सों को बनाने में प्रयुक्त एलुमिनियम या एलुमिनियम मिश्रातुओं की क्रोमिक अम्ल के साथ क्रिया द्वारा उनका अम्लीय पृष्ठ बनाने का प्रक्रम ताकि पृष्ठ पर पेंट अच्छी तरह चिपक सके। इस प्रक्रम को क्रोमैडाइजिंग अथवा क्रोमेटाइजिंग भी कहते हैं।

71

chromating

क्रोमेटन

देखिए—chromadizing

chrome carburizing

क्रोम कार्बुरिंग

लोहे या न्यून कार्बन इस्पात पर शीघ्रता से एक कठोर पर्त उत्पन्न करने का प्रक्रम। इसमें वस्तु को उपयुक्त ताप तक गरम कर इसके ऊपर से क्रोमस क्लोराइड या क्रोमिक क्लोराइड और मेथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन जैसे किसी उपयुक्त हाइड्रोकार्बन और गैसीय मिश्रण को प्रवाहित किया जाता है।

chromel

क्रोमेल

तापरोधी मिश्रातुओं की श्रेणी ये मिश्रातु विद्युत तापन ऐलिमेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ये उत्तम ऑक्सीकरण प्रतिरोध, उच्चताप सामर्थ्य तथा उच्च वैद्युत-प्रतिरोधिता दर्शाते हैं। क्रोमेल-A में 80% निकेल और 20% क्रोमियम होता है। 1,090°C ताप तक काम में लाया जा सकता है। इस श्रेणी के अन्य सदस्यों में निकेल और क्रोमियम कम होता है और श्रेण लोहा होता है। ये कम तापरोधी होते हैं। उनका संघटन इस प्रकार है :—

मिश्रातु	निकेल	क्रोमियम	लोहा
क्रोमेल A	80%	20%	—
क्रोमेल B	85%	15%	—
क्रोमेल C	64%	11%	25%
क्रोमेल D	90%	10%	—(तापयुग्मों के लिए प्रयुक्त)

chromel alumel couple

क्रोमेल-एलुमेल युग्म

धातुकर्मिकी में सबसे अधिक प्रयुक्त तापयुग्म। इसमें एलुमेल (98% क्रोमियम, 2% एलुमिनियम) तथा क्रोकेल (90% निकेल, 10% क्रोमियम) के तार होते हैं। इस युग्म का अंशिकन वक्र लगभग ऋजु रेखा होती है तथा इसमें अच्छे ऑक्सीकरणरोधी गुण होते हैं। इसका 1100°C तक लगातार तथा 1300°C तक रुक-रुक कर प्रयोग किया जा सकता है।

72

लोहे या इस्पात में क्रोमियम के विसरण द्वारा संक्षारणरोधी और तापरोधी पृष्ठ बनाना। इसकी कई विधियाँ हैं। द्रव माध्यम का प्रयोग करने पर धातु को, 1100°C — 1200°C ताप पर क्रोमियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड जैसे किसी तनुकारक के लवण अवगाह में डुबाया जाता है। गैस—क्रोमलेपन में क्रोमियम क्लोराइड वाष्प का प्रयोग किया जाता है। चार घंटे में, 1000°C पर 0.15 मिमी मोटी परत बन जाती है जसमें पृष्ठ पर 35% क्रोमियम और 0.1 मिमी की गहराई पर 8% क्रोमियम होता है। इस विधि में प्रयुक्त इस्पात में कार्बन की मात्रा कम होनी चाहिए।

chronite

क्रोनाइट

एक निकैल मिश्रातु जिसमें 63.5% निकैल, 13.5% क्रोमियम, 1% ऐलुमिनियम, 1% मैंगनीज, 0.4% सिलिकन और शेष लोहा होता है यह उच्च ऊष्मारोधी और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग ज्वालकों, वाल्वों और अनीलन बाक्सों के लिए किया जाता है।

chrysoberyl

क्रीसोबेरिल

$\text{BeO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$, द्वितीयक बेरिलियम अयस्क जिसमें 19.8% BeO होता है। इसका उपयोग बहुमूल्य पत्थर के रूप में होता है। यह विषम लंबाक्ष क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। कठोरता 8.5, आपेक्षिक घनत्व 3.5—3.8।

Chrysocolla

क्रीसोकोला

$\text{CuO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ द्वितीयक ताम्र अयस्क जिसमें 36.2% तांबा होता है। यह जलयोजित ताम्र सिलिकेट है। यह नीले गुच्छाकार संहति के रूप में पाया जाता है। कठोरता 2—4 तथा आ० घ० 2.1।

cinder

सिंडर

(क) धमन भट्टी के संदर्भ में धातुमल के लिए प्रयुक्त शब्द।

(ख) पडलन-भट्टी (Puddling furnace) में उपोत्पाद के रूप में प्राप्त लोह-सिलिकेट।

देखिए—Slag भी

73

cinder notch

सिंडर खांच

देखिए—slag hole

cinder patch

सिंडर पैच

देखिए—rolling defect के अंतर्गत

cinnabar

सिनेबार

HgS , पारद का महत्वपूर्ण अयस्क जिसमें 86.2% पारद होता है। यह लाल या काले रंग का होता है। पर्याप्त हवा की उपस्थिति में इस अयस्क के भर्जन से गंधक को सल्फर डायऑक्साइड के रूप में पृथक कर दिया जाता है और पारद को वाष्प रूप में एकत्रित कर संघनित किया जाता है। कठोरता 2—2.5 तथा आ० घ० 8.1।

cladding

अधिपट्टन

एक धातु को दूसरी से आच्छादित करना। इसका उद्देश्य अपधातु की मजबूती और सस्तेपन जैसे गुणों को अधिपट्टित धातु के आकर्षण और संक्षारणरोध के साथ जोड़ना है। उदाहरणार्थ पीतल और अन्य अपधातुओं को सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं से अधिपट्टित किया जाता है। इसी प्रकार सीस को बंग से; इस्पात को निकैल से और ऐलुमिनियम मिश्रातुओं को शुद्ध ऐलुमिनियम से अधिपट्टित किया जाता है। इस कार्य के लिए नीचे दी गई विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। (1) संचकन (2) अंतर्गलन (intermelting) (3) संलयन वेल्डिंग (fusion welding) (4) आर्क वेल्डिंग (5) प्रतिरोध वेल्डिंग (6) बंधन जिसमें ताप और दाब का प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः इसी विधि का उपयोग किया जाता है।

classification

वर्गीकरण

(1) आमाप के अनुसार वर्गीकरण की एक विधि जो तरल पदार्थों में कणों के निः सादन वेग पर आधारित है। तुलना—sizing

Cleaning

निर्मलन

देखिए—Concentration circuit

clinker

क्लिकर

कोयला अथवा कोक ज्वालित भ्राष्ट्रों की संगलित अवशिष्ट राश्व।

clipping प्रकर्तन

मुद्रांकन (Stamping) या कर्षण द्वारा चादरी धातु के खुरदरे किनारों का परिकर्तन करना।

clock brass क्लॉक पीतल

मशीननीय मजबूत ताम्र मिश्रातु, जिसमें 57% जस्ता और 2% सीसा होता है इसका उपयोग छोटे गियरों और घड़ी के छोटे पुर्जों को बनाने में होता है।

close annealing संवृत अनीलन

देखिए—box annealing

Coal कोयला

काले अथवा धूसर-काले रंग का ठोस, दहनशील खनिज पदार्थ। यह वनस्पति पदार्थ के आंशिक अपघटन से प्राप्त होता है। जहां वायु आसानी से नहीं पहुंच पाती है। नमी की उपस्थिति और बहुधा उच्च दाब और ताप अपघटन को प्रभावित करते हैं। कोयले का प्राकृतिक ईंधन के रूप में उपयोग होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक और अकार्बनिक घटक पाए जाते हैं। अकार्बनिक घटक, कोयले के जलने के बाद राख में विद्यमान रहते हैं। देखिए—anthracite coal bituminous coal, coke और lignite
तुलना—Peat

coalesced copper संलयित ताम्र

एक प्रकार का ऑक्सीजन मुक्त तांबा। इसे प्राप्त करने के लिए कैथोड ताम्र के छोटे कणों का सामान्य ताप और लगभग 155 m N m^{-2} दाब पर इष्टिकायन किया जाता है। प्राप्त इष्टिकाओं को $870^{\circ}\text{--}910^{\circ}\text{C}$ ताप पर अपचायी वायुमंडल में गरम कर नियंत्रित वायुमंडल में उत्सारण किया जाता है।

coal weathering कोयला अपक्षयन

पर्यावरण के साथ क्रिया होने से कोयले की गुणता में कमी में इस होता।

coarsening स्थूलन

किसी बहुक्रिस्टलीय पदार्थ के रणु के आमाप में वृद्धि तथा धात्विक संरचना में विभिन्न सूक्ष्म अवयवों के आमाप में वृद्धि के लिए प्रयुक्त शब्द। यह क्रिया उच्च ताप पर गरम करने से होती है।

देखिए—grain growth भी

75

कोबाल्टाइट

CoAsS. कोबाल्ट अयस्क जिसमें 35.5% कोबाल्ट होता है। कठोरता 5.5, आपेक्षिक घनत्व 6.0—6.3। इसे कोबाल्ट-ग्लांस भी कहते हैं। इस अयस्क में कभी-कभी लोहा भी होता है और तब खनिज का रासायनिक सूत्र $[(\text{CoFe})_2\text{S}_2\text{As}]$ होता है।

cobble कॉबल

एक प्रकार का दोष जिसके कारण बेल्लित टुकड़े में अनावश्यक विरूपण हो जाता है जिससे वह काम के योग्य नहीं रहता। यह विरूपण कई प्रकार का होता है और मुख्यतः पारण के समय नियंत्रण न रहने के कारण उत्पन्न होता है। यह दोष तप्त या अतप्त बेल्लन में अनेक चरणों पर हो सकता है। जैसे कॉगन मिल या शलाका मिल में ब्लूम को ऐंठकर जबकि शलाका, गाइड से छूट जाता है। प्लेट मिल में कॉबल, प्लेट का रूप ले सकता है जबकि बेल्लन की आकृति लेने के कारण उसका अंतिम भाग झुक जाता है। किंतु अतप्त बेल्लन में यह चादर या पट्टी के असमान विस्तार का रूप ले सकता है।

cobble sheathing alloy कॉबल आच्छदन मिश्रातु

एक भंगुर सीसा मिश्रातु जिसमें 1—3% वंग और शेष सीसा होता है इसका उपयोग केवल, पर्णी, कंडेन्सर संघनित्र और फ्यूजों में होता है।

coffin axle process कॉफिन धुरा प्रक्रम

देखिए—coffin process

coffin process कॉफिन प्रक्रम

इस्पात के बने हिस्सों जैसे धुरी आदि में कणों की सूक्ष्मता और चर्मलता को बढ़ाने की विधि। इसमें पहले वस्तु को ऊपरी क्रांतिक बिंदु से अधिक ताप तक गरम किया जाता है फिर तेल में निचले क्रांतिक बिंदु तक शमन किया जाता है और अंत में हवा में ठंडा किया जाता है। इसे कॉफिन धुरा प्रक्रम भी कहते हैं।

cogging कॉगन

इस्पात सिलिलियों पर की जाने वाली प्रथम बेल्लन क्रिया जिसका उद्देश्य स्थूल संचन संरचना को भंग कर शलाकाओं को आगामी बेल्लन के लिए ब्लूमों में बदलना है।

cogging mill कॉगन मिल

देखिए—blooming mill

अवक्षेप और मूल प्रावस्था अर्थात् मैट्रिक्स के जालक की सततता जो पारस्परिक प्रतिबल के कारण बनी रहती है और प्रावस्था-सीमा द्वारा पृथक नहीं होती।

coherent precepitate

संबद्ध अवक्षेप

वह अवक्षेप जिसकी मैट्रिक्स के साथ संबद्धता होती है। यह अतिसंतृप्त ठोस विलयन से प्राप्त होता है किन्तु विलायक की जालक बनाए रखता है यद्यपि यह जालक विकृत हो सकता है। ऐसे अवक्षेप की कोई प्रावस्था-सीमा नहीं होती है।

cornage bronze

मुद्रा कांसा

आघातवर्ध्य ताम्र मिश्रातु जिसमें 95% तांबा, 1% जस्ता और 4% बंग होता है। इसका उपयोग सिक्कों के निर्माण में होता है।

coin silver

मुद्रा रजत

संशारणरोधी रजत—ताम्र मिश्रातु जिसमें 10% तांबा होता है। अमरीका में इसका उपयोग सिक्कों के निर्माण में किया जाता है।

coke

कोक

एक कठोर, सूक्ष्म कोशिकीय, कार्बनमय, अवाष्पशील संहति है। इसे कोकिंग कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके तथा वाष्पशील द्रव्य को निष्कासित कर बनाया जाता है। यदि कार्बनन 500° — 600° से° पर हो तो प्राप्त कोक अल्पताप कोक अथवा मधुछत्ता कोक कहलाता है और यदि ये प्रक्रम 1000° से° ताप के निकट हो तो प्राप्त कोक उच्चताप कोक अथवा धातुकर्मीय कोक कहलाता है।

देखिए—carbonisation भी

coking coal

कोकन कोयला

देखिए—carbonisation

नूलना—noncoking coal

colclad

“कॉलक्लेड”

उन इस्पात उत्पादों का स्वामित-नाम जिनके एक ओर या दोनों ओर बेल्लन द्वारा निकेल, मोनेल या जंगरोधी इस्पात का लेप लगा होता है। इससे लेप के संशारणरोधी गुणों

का और इस्पात की मजबूती और सस्तापन जैसे गुणों से मेल हो जाता है। इनका उपयोग पेट्रोलसायनिक, भेषजीय और खादय-संसाधन उद्योगों में होता है।

cold bend test

अतप्त बंक परीक्षण

धातु की तन्यता और समांगता को निर्धारित करने का परीक्षण। इसमें, नमूने को किसी अक्ष के चारों ओर अथवा निर्दिष्ट विस्तार के बाहरी अर्धव्यास के चारों ओर निर्दिष्ट कोण पर मोड़ा जाता है। आवश्यकतानुसार यह परीक्षण सामान्य वायु-मंडलीय ताप पर अथवा कम ताप पर किया जाता है।

cold blast iron

अतप्त धमित लोहा

कच्चा लोहा जिसमें सिलिकन की मात्रा कम होती है। इसे धमन भट्टी में बनाया जाता है। इसमें वायु को पहले गरम नहीं किया जाता। लोहे की यह किस्म अब बहुत कम बनाई जाती है।

cold chamber process

अतप्त कक्ष प्रक्रम

दाब-संचकन की एक विधि जिसमें सामान्य ताप पर पिघली धातु को सान्चे में दाब पर प्रविष्ट किया जाता है।

cold crack

अतप्त दरार

देखिए—casting defect के अंतर्गत

cold drawing

अतप्त-कर्षण

धातुओं को किसी रूपदा के बीच से खींच कर शलाका, नली अथवा तार आदि उपयुक्त रूप में परिसज्जित करना। नली बनाने के लिए कमी-कमी भीतरी मंडेल का उपयोग किया जाता है।

cold finishing

अतप्त परिसज्जन

एक परिसज्जन क्रिया जिसमें धातु का अतप्त कर्मण किया जाता है। इसमें मुख्य कार्य पहले तप्त कर्मण द्वारा संपन्न कर लिया जाता है। बाद में अतप्त-कर्मण का उद्देश्य परिष्कृत, सहयता या यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार करना है।

cold galvanizing

अतप्त यशंदन

इस्पात पर यशद का विद्युतलेपन यह विधि तप्त निभज्जन से भिन्न है जिसमें इस्पात को गलित जस्ते में डुबाया जाता है। इस शब्द का प्रयोग ऐसे पन्ट करने के लिए भी किया

जाता है जिसकी परत में 90% जस्त चूर्ण रहा है। यह जस्त चूर्ण किसी वायु शुष्कक पेन्ट द्वारा पृष्ठ पर चिपका रहता है। इस्पात पृष्ठ पर जस्ते को चिपकने के लिए कभी-कभी कार्बनिक विलायकों में क्लोरीनित रबर का उपयोग भी किया जाता है। इस प्रक्रम द्वारा इस्पात को संश्लारण से बचाया जाता है।

cold metal Process

अतप्त धातु प्रक्रम

एक इस्पात-निर्माण-प्रक्रम जिसमें धान पूर्णतया ठोस धातु का होता है।

cold reduction

अतप्त न्यूनन

देखिए—cold working

cold rolling

अतप्त बेल्लन

पुनर्क्रिस्टलन ताप से नीचे धातु को बेल्लित करना। प्रायः इस शब्द का प्रयोग उस धातु के लिए किया जाता है जिसे सामान्य ताप पर या उसके आसपास बेल्लित किया जाता है ताकि धातु की मोटाई कम तथा पृष्ठ चिकना बनाया जा सके और तनन-सामर्थ्य बढ़ जाए।

cold shortness

अतप्त भंगुरता

कुछ धातुओं में पुनर्क्रिस्टलन-ताप से नीचे पाई जाने वाली भंगुरता की अवस्था। लोह धातुओं में अतप्त भंगुरता, फास्फोरस के कारण होती है जो Fe_3P के रूप में रहता है अतः ऐसे धातुओं में यह वांछनीय है कि फास्फोरस की मात्रा अत्यंत अर्थात् 0.05% हो रहे।

cold shot

अतप्त रूक्षता

किसी संचक या पिंड के पृष्ठ का वह भाग जो असामयिक ठोस होना दर्शाता है। यह उड़ेलते समय धातु के आस्फाल के कारण होता है।

cold shut

अतप्त रोध

(1) किसी फोर्जन के पृष्ठ का एक भाग जिसे ऑक्साइड की परत, धातु के मुख्य पिंड से अंशतः पृथक् करती है।

(2) देखिए—casting defect भी

79

cold treatment

शीत उपचार

विमीय अथवा संरचनात्मक स्थायित्व जैसे गुणधर्मों को या वांछित अवस्थाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से धातु को कठोरण के बाद कम ताप तक, प्रायः $-73^{\circ}C$ के आसपास, ठंडा करना। इस उपचार के द्वारा आस्टेनाइट का मार्टेन्साइट में परिवर्तन हो जाता है।

cold welding

अतप्त वेल्डिंग

सामान्य ताप पर ठोस प्रावस्था में वेल्डिंग करना। जिन धातुओं की संरक्षी ऑक्साइड फिल्म नहीं होती (जैसे सोना और प्लेटिनम) तथा जिन धातुओं पर सुघट्य विरूपण द्वारा ऑक्साइड फिल्मों को आसानी से संपिदारित किया जा सकता है (अधिकांश सामान्य धातुएं) उन्हें एक दूसरे के साथ घन ताईन द्वारा अथवा बेल्लन द्वारा वेल्डित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ सीसा अथवा वंग लेपित इस्पात को सीसे के गलनांक से बहुत कम ताप पर बेल्लन द्वारा जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार के वेल्डिंग में केवल दाब प्रयुक्त करने से स्पर्शी सतहों के परमाणु पास-पास आ जाते हैं और वेल्डिंग संभव हो जाता है।

cold working

अतप्त कर्मण

पुनर्क्रिस्टलन-ताप से नीचे किसी धातु का प्लास्टिक विरूपण जिससे स्थायी विकृति--कठोरण हो जाता है। वास्तव में पुनर्क्रिस्टलन ताप से काफी नीचे धातु का बेल्लन, कर्षण, स्वेजन घनताइन अथवा वकन किया जाता है। इसे अतप्त न्यूनन भी कहते हैं।

प्लास्टिक-विरूपण से प्रभ्रंश-घनत्व बहुत बढ़ जाता है और इन प्रभ्रंशों की परस्पर क्रिया से तथा कण-परिसीमा जैसे अवरोधों से प्रमाणक-सामर्थ्य तनन-सामर्थ्य, श्रान्ति-सामर्थ्य, कठोरता, विद्युत्प्ररोध तथा रसायन की क्रिया के फलस्वरूप विलयन-दर बढ़ जाते हैं और तन्यता तथा संघट्ट-सामर्थ्य घट जाते हैं। लोह मिश्रातुओं में प्रत्यास्थ मापांक अप्रभावित रहता है परंतु अलोह मिश्रातुओं में यह 20% तक बढ़ जाता है।

अताप्त कर्मण के प्रभाव को अनीलन से समाप्त किया जा सकता है। अतप्त कर्मण के बाद अनीलन ही एकमात्र विधि है जिससे शुद्ध धातुओं और अनेक ठोस विलयनों के कण-आमाप कम किया जा सकता है।

बेल्लन मिलों में प्रयुक्त एक शब्द। इसका प्रयोग उस प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए होता है। जिसमें संसाधित हो रही धातु किसी एक बेलन के चारों ओर एकत्रित हो जाती है।

colour etching

रंग रसोत्कीर्ण

किसी धातु के निश्चित यौगिक की पतली फिल्म के बनने से उत्पन्न सूक्ष्म रसोत्कीर्ण। विषमांगता, फिल्म के स्वभाव और वृद्धि-दर को बदल देती है। फिल्म की मोटाई और अपवर्तनांक भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न होते हैं। परावर्तित प्रकाश से व्यक्तिकरण उत्पन्न होता है जिससे रंग बनते हैं। इस प्रकार रंग में अंतर से विषमांगता का पता लगता है।

colouring

रंजन

- (1) रासायनिक या वैद्युत-रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा धातु पर वांछित रंग उत्पन्न करना।
- (2) उच्च द्युति उत्पन्न करने के उद्देश्य से धातु-पृष्ठ का बफन करना।

colour metallography

रंग धातु-चित्रण

धातु चित्रण नमूनों के चयनात्मक रसोत्कीर्ण और रंजन तथा फोटोग्राफी पुनरुत्पादनों का निर्माण और उनकी व्याख्या करने की तकनीकें। इससे नमूनों की संरचना और मिश्रित्व-अवयवों के बारे में पता लगता है।

तुलना-colouring—(1)

columbite

कोलंबाइट

(Fe Mn) (Cb, Ta)₂ O₆, कोलंबियम और टैन्टेलम का अयस्क इसका अलग-अलग संघटन होता है। इसमें 3.3—31.5% Ta₂O₅ होता है। यह काले या धूसर-काले रंग के अपारदर्शी संहति के रूप में पाया जाता है जो कभी-कभी रंगदीप्ति प्रदर्शित करता है। यह कोलंबियम और टैन्टेलम दोनों का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह भंगुर होता है। कठोरता 6, आपेक्षिक घनत्व 5.3—5.7।

combination quenching

संयुक्त शमन

 
किसी ऊष्मक में शमन करने का प्रक्रम जिसमें ऊपर का आधा भाग तेल और नीचे का आधा भाग पानी होता है। तेल में से गुजरते समय इस्पात आंशिक रूप से ठंडा हो जाता है और उसके बाहरी पृष्ठ पर तेल की परत जमा हो जाती है जिससे पानी में से गुजरते समय शमन क्रिया कम उग्र होती है।

combustion

दहन

रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ईंधन के रूप में प्रयुक्त कार्बन, हाइड्रोजन आदि कोई तत्व है, ऑक्सीजन से संयोग करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार में ईंधन का ऑक्सीकरण हो जाता है और दहन क्रिया बहुधा वायु में तथा उच्चताप पर उत्पन्न होती है।

पूर्ण दहन (complete combustion)—किसी ईंधन का पूर्ण ऑक्सीकरण जिसमें उच्च ऑक्साइड प्राप्त होते हैं।



अपूर्ण दहन (incomplete combustion)—इसमें ईंधन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता और निम्न ऑक्साइड बनते हैं।



comminution

अवचूर्णन

बलन, अवचर्षण आदि बलकृत विधियों द्वारा किसी धातु का चूर्ण बनाना अथवा अयस्क के छोटे छोटे टुकड़े करना।

compact

संहत, संहति

चूर्ण धातुकर्मिकी में प्रयुक्त शब्द जिसका अर्थ है अकेले धातु, दो या अधिक धातुओं अथवा मिश्रित धातु के चूर्णों के संपीडन से बनी वस्तु, जिसमें बंधक के रूप में कभी-कभी अधातुओं को मिलाया जाता है।

compactability

संहतिशीलता

(1) वह चूर्ण जिसके स्थूल घनत्व के साथ संहति के अपक्व-घनत्व (green density) का उच्च अनुपात हो, उच्च संहतिशील चूर्ण कहलाता है। इसे संहत के कारण

टूट जाने के अनावश्यक भय के बिना, इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे बाद में होने वाले सिल्टरन प्रक्रम को पूरा करने में आसानी होती है।

(2) देखिए—compression ratio

compensator alloy

प्रतिकारी मिश्रातु

एक निकैल-तांबा मिश्रातु जिसमें 60% तक निकैल होता है। परिवेश ताप के साथ चुंबकशीलता में परिवर्तन होने के कारण इसका उपयोग विद्युत यंत्रों में किया जाता है।

complete combustion

पूर्ण दहन

देखिए—combustion

composite material

संयुक्त पदार्थ

संरचना में सुधार लाने के लिए दो पदार्थों को मिलाने से बना पदार्थ। इसका उद्देश्य एक पदार्थ के वांछित गुणों को दूसरे के साथ मिलाना है। उदाहरणार्थ मृदा-धातु मिश्र, कांच-तंतु द्वारा प्रबलित प्लास्टिक आदि।

compression ratio

संपीड़न अनुपात

संहत चूर्ण के आयतन के साथ अवद्ध चूर्ण के आयतन का अनुपात।

compression test

संपीड़न परीक्षण

देखिए—mechanical test के अंतर्गत

concentration of ore

अयस्क सांद्रण

वैल्यू से गैंग को पृथक् करने की क्रिया ताकि धातुयुक्त खनिज उत्पाद में, जिसे सांद्र कहते हैं, वैल्यू की मात्रा बढ़ जाए। उसके लिए अनेक भौतिक अथवा भौतिक-रासायनिक गुणधर्मों का प्रयोग किया जाता है।

स्थिर वैद्युत सांद्रण (electrostatic concentration) अयस्क सांद्रण की एक विधि जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। इसमें प्रभरण पदार्थों को घूमते हुए ड्रम के ऊपर से

गुजारा जाता है जो ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है। कुछ दूरी पर एक अन्य ड्रम, पहले ड्रम की अपेक्षा उल्टी दिशा में घूमता है जो धन इलेक्ट्रोड का काम करता है। इस प्रकार स्थिर वैद्युत क्षेत्र बन जाता है। प्रभरण पदार्थ के कण अपनी-अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति के अनुसार स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के साथ गमन करते हैं। अ-प्रतिकर्षित पदार्थ ऊर्ध्वाधर तल में और प्रतिकर्षित पदार्थ ऊर्ध्वाधर के कुछ आगे की ओर जमा हो जाते हैं।

फेन फ्लवन सांद्रण (froth floatation concentration)—सांद्रण की इस विधि में पिसे हुए अयस्क में हवा के बुलबुले प्रविष्ट कर जोर से हिलाया जाता है। क्रिया बड़े पात्रों में की जाती है जिनमें पानी, तेल और अन्य पदार्थ होते हैं जो कणों पर विशेष पृष्ठीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। खनिज के कण तेल से गीले होकर तथा चिपके हुए हवा के बुलबुलों से उत्प्लावित होकर सतह पर तैरने लगते हैं।

गुरुत्व सांद्रण (gravity concentration)—इस विधि द्वारा सांद्रण इस सिद्धांत पर आधारित है कि विभिन्न खनिजों का घनत्व भिन्न भिन्न होता है और यह अंतर जितना अधिक होगा सांद्रण उतनी ही अधिक दक्षता से किया जा सकेगा। विशेष पात्रों में अयस्क को पानी के साथ हिलाया जाता है तो भारी कण, चाहे उनका आमाप कुछ भी हो, पात्र की तली में बैठ जाते हैं तथा हलके कण सतह पर तैरने लगते हैं। इस विधि का उपयोग फेन-फ्लवन विधि के साथ भी किया जाता है।

चुंबकीय सांद्रण (magnetic concentration)—चुंबक द्वारा अचुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय पदार्थ को पृथक् करना। जिन पदार्थ को पृथक् करना होता है उसे वाहक पेटी के ऊपर ले जाया जाता है।

concentration circuit

सांद्रण परिपथ

खनिज सज्जीकरण (mineral beneficiation) के संदर्भ में यह शब्द प्रक्रम आरेख (flow sheet) में प्रयुक्त विभिन्न सांद्रण इकाइयों के भौतिक विन्यास को व्यक्त करता है। विभिन्न सांद्रण-परिपथ इस प्रकार है :—

(1) रूक्षण (roughing) देखिए—breaking down

(2) अपमार्जन (scavenging) अपेक्षाकृत रूक्ष पखोड़नों का पुनः उपचार करना ताकि उसमें विद्यमान वैल्यू को प्राप्त किया जा सके।

(3) निर्मलन (cleaning) अपेक्षाकृत स्थूल सांद्र का पुनः उपचार करना ताकि उसकी कोटि को बढ़ाया जा सके।

- (4) पुनः निर्मलन (re-cleaning) अपेक्षाकृत निर्मल सांद्र का पुनः उपचार करना ताकि उसकी कोटि में और वृद्धि की जा सके।

conductometri analysis

चालकत्वमितीय विश्लेषण

विश्लेषण की एक भौत रासायनिक विधि जिसमें विश्लेष्य घटकों के सांद्रणों के मापन के लिए विद्युत अपघट्यों की विद्युत चालकता का प्रयोग किया जाता है। इस्पात के संदर्भ में इस विधि का प्रयोग उनमें कार्बन की सूक्ष्म मात्राओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कार्बन-ऑक्साइड के अवशोषण के फलस्वरूप बेरियम हाइड्रॉक्साइड विलयन की चालकता में हुए परिवर्तन को मापा जाता है।

cone mill

शंकु मिल

सीवनहीन इस्पात-नलियों के उत्पादन की मिल जिसमें 60°C कोण पर स्थिर शंकवाकार बेलनों का प्रयोग किया जाता है।

conform

कॉन्फॉर्म

एक नया उत्सारण प्रक्रम जिसमें बिलेट और पात्र के बीच उत्पन्न सामान्य घर्षण का उपयोग रूपदा के द्वारा उत्सारण के लिए आवश्यक दाब उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और इस प्रकार ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसमें स्टॉक को पहले एक खाचित पहिए में और फिर धातु के स्थिर ब्लाक (जिसे शु कहते हैं) में भर दिया जाता है जिसमें उत्सारण रूपदा लगी होती है। शु, उत्सारण कक्ष का बंद सिरा बनता है। पहिए के घूमने से उत्पन्न घर्षण-बलों के कारण स्टॉक का दाब बढ़ जाता है और फलस्वरूप ताप भी बढ़ जाता है। शु के अंत में एक आधार होता है जिस पर रूपदा स्थित रहती है और उसमें से स्टॉक को बलपूर्वक प्रविष्ट किया जाता है, जैसा कि सामान्य उत्सारण-प्रक्रम में होता है। यह पहला सफल सतत उत्सारण प्रक्रम है।

conpernik

कानपेर्निक

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 50% लोहा और 50% निकैल होता है। अभिवाह घनत्व के विस्तृत परास तक इसकी चुंबकशीलता स्थिर रहती है। इसका उपयोग वैद्युत चुंबकीय युक्तियों में किया जाता है।

constantan

कान्स्टेन्टन

निकैल-ताम्र मिश्रातु जिसमें 40% निकैल और 60% तांबा होता है। निकैल की उपस्थिति इस मिश्रातु के अवरोध को बहुत बढ़ा देती है। अन्य निकैल-ताम्र मिश्रातुओं की

7-231 M of HRD/96

85

अपेक्षा इसका ताप गुणांक कम और तापीय वि०वा०ब० सर्वाधिक है। अवरोधकता 49.1 ओम/सेमी०, घनत्व 8.88, औसत ताप-गुणांक -0.00002। इसका उपयोग अवरोधक कुंडलियों और ताप यंत्रों को बनाने के लिए होता है। इसे 900°C ताप तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

constitution diagram

संघटन आरेख

देखिए—phase diagram

consumable lance

उपभोज्य लान्स

देखिए—lance के अंतर्गत

contact arc welding

संपर्क आर्क वेल्डिंग

विशेष रूप से अत्यधिक लेपित इलेक्ट्रोड द्वारा आर्क-वेल्डिंग करने का प्रक्रम। यह इलेक्ट्रोड, वेल्डिंग की जाने वाली वस्तु के साथ एक कोण बनाते हुए इस तरह उसके संपर्क में रहता है ताकि क्रोड और वेल्डिंग की जाने वाली वस्तु के बीच निश्चित आर्क-दूरी बनी रहे।

contact infiltration

संपर्क अंतःस्यदन

देखिए—infiltration के अंतर्गत

continuous casting

सतत संचकन

पिंडों, बिलेटों, नलियों आदि को बनाने की संकचन-तकनीक। इस तकनीक में गलित धातु सांचे के एक सिरे से डाली जाती है और दूसरे सिरे से ठोस धातु लगातार निकलती रहती है। इस तरह उत्पाद की लंबाई, सांचे की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है।

continuous cooling transformation curve

सतत शीतलन रूपांतरण वक्र

सतत शीतलन रूपांतरण आरेख जो भिन्न-भिन्न शीतलन-दरों पर किसी मिश्रातु को लगातार ठंडा करने से उस में उत्पन्न प्रावस्था-रूपांतरणों को प्रदर्शित करता है। इस आरेख को अक्सर सी०सी०टी० वक्र भी कहते हैं।

क्रम में और आपेक्षिक गतियों के अनुसार व्यवस्थित बेलनों की श्रेणी। ये बेलन इस प्रकार नियंत्रित रहते हैं कि धातु की पट्टी आदि कोई वस्तु जैसे जैसे मिल में चलती जाती है वह लगातार और क्रमशः बेल्लित होकर पतली होती जाती है तथा पतली होने के साथ वस्तु का वेग भी बढ़ता जाता है।

copel

कोपेल

एक निकैल-तांबा मिश्रण जिसमें 55% निकैल और 45% तांबा होता है। इसका प्रतिरोध ताप-गुणांक कम होता है। इसका उपयोग विद्युत यंत्रों में प्रतिरोध कुंडली के रूप में किया जाता है। इसे कॉन्स्टेन्ट भी कहते हैं।

continuous operation (process)

सतत प्रचालन

वह प्रचालन जिसमें प्रभरण पदार्थ को प्रक्रमण यूनिट के एक सिरे से लगातार डालते रहते हैं और उत्पाद दूसरे सिरे से निकलते रहते हैं। उदाहरणार्थ इवाइट लायड सिटरन मशीन, सतत संकचन, घूर्णी भट्टा आदि।

तुलना—batch operation

contorograph

पृष्ठसज्जालेखी

पृष्ठसज्जा को रिकार्ड करने का यंत्र। इसमें पृष्ठ और घूमती हुई ग्रामोफोन की सूई की परस्पर आपेक्षिक ऊर्ध्वाधर गति को प्रकाशित: परिवर्धित कर रिकार्ड कर लेते हैं।

controlled atmosphere

नियंत्रित वायुमंडल

कोई गैस या गैसों का मिश्रण जो ऊष्मोपचार के समय धात्विक वस्तुओं के साथ किसी रासायनिक क्रिया को रोकता या मंद करता है।

देखिए—protective atmosphere भी

converter

परिवर्तित्र

एक प्रकार की भट्टी जिसमें अपरिष्कृत धातु का परिष्करण किया जाता है। मुख्यतः इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं।

बेसेमर परिवर्तित्र (Bessemer converter)

इस्पात का बना नाशपाती के आकार का एक पात्र जिसका निचला हिस्सा अलग हो सकता है। अम्ल बेसेमर परिवर्तित्र में सिलिका की ईंटों का आस्तर जबकि क्षारकीय बेसेमर परिवर्तित्र में टारयुक्त डोलोमाइट का आस्तर लगा रहता है। परिवर्तित्र इनमें टूनियनों में आरुढ़ रहता है और 360° तक घूम सकता है। इनमें एक टूनियन खोखला होता है ताकि उसमें से हवा जा सके। पैदे में टूवीयर और एक वात-पेटिका होती है। यह वात-पेटिका खोखले टूनियन से जुड़ी रहती है। इसका उपयोग इस्पात-निर्माण में किया जाता है। पहली बार के उत्पादन को निकाल लेने के बाद गरम धातु प्राप्त करने के लिए परिवर्तित्र को क्षैतिज स्थिति में रख लिया जाता है। धातु का टूवीयर छिद्रों में प्रवेश रोकने के लिए भरे पात्र को खड़ा करने से पहले वायु का झोंक प्रवाहित किया जाता है जो ऑक्सीकरण का काम भी करता है।

ग्रेट फॉल्स परिवर्तित्र (Great Falls converter)

यह एक पार्श्व धमित परिवर्तित्र है जिसका उपयोग ताम्र मैट को फफोलेदार ताम्र में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। आजकल यह इस्तेमाल नहीं होता है।

काल्डो परिवर्तित्र (Kaldo converter)

यह एल० डी० परिवर्तित्र का उन्नत रूप है। यह एल० डी० परिवर्तित्र से इस बात में भिन्न है कि इसमें ऑक्सीजन अंतःक्षिप्त करते समय परिवर्तित्र घूर्णन करता है ताकि धातुमल और धातु का परस्पर संपर्क हो सके और अभिक्रियाएं पूरी हो सकें। एक सिरे पर स्थित केंद्रीय द्वार से परिवर्तित्र में जलशीति ऑक्सीजन लांस प्रविष्ट किया जाता है। परिवर्तित्र में टारयुक्त डोलोमाइट का आस्तर लगाकर उसे क्षैतिज से 17° पर झुका दिया जाता है। घूर्णी लोस के अतिरिक्त पात्र के लगभग 180° कोण पर आनत किया जा सकता है जिससे घान डालने, गालक मिलाने, प्रचालन और निकासन में सुविधा रहती है।

एल०डी० परिवर्तित्र (L.D. converter)

इस्पात निर्माण में गैसीय ऑक्सीजन का सबसे अधिक सफल अनुप्रयोग शीर्षधमित परिवर्तित्र में किया जाता है। इस प्रक्रम को एल०डी० प्रक्रम कहते हैं। यह नाम आस्ट्रिया के लिन्स और डोनाविट्ज नाम के दो नगरों के नाम पर रखा गया है जहां इस प्रक्रम द्वारा सर्वप्रथम इस्पात बनाया गया था। यह वास्तव में बेसेमर परिवर्तित्र का उन्नत रूप है। इसमें वायु के स्थान पर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है तथा वात्या को घान के ऊपर प्रवाहित किया जाता है।

यह नाशपाती के आकार का एक पात्र होता है जिसका अधस्तल बंद रहता है। इसमें धान के रूप में ऊर्ध्व अवस्था में इस्पात स्क्रैप और गरम धातु डाले जाते हैं। ऑक्सीजन को पात्र की नासिका से जलशीतित नली अथवा लांस द्वारा प्रविष्ट किया जाता है।

पियर्स स्मिथ परिवर्तित्र (Pierce Smith converter)

यह एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें 100-200 टन मेट समा सकता है। इसमें प्रगलन से प्राप्त गलित मेट का धान डाला जाता है और वायु के पार्श्वधमन द्वारा (1) ताम्र-मेट को ताम्र में (2) निकेल मेट को कॉपर सल्फाइड, निकेल सल्फाइड और Cu-Ni-Co मिश्रण में परिवर्तित किया जाता है।

रोटर परिवर्तित्र (rotor converter)

यह एक घूर्णी भट्टी है जिसके दोनों सिरों पर द्वार होते हैं। एक द्वार से कच्चा लोहा धातुमल और ऑक्सीजन प्रविष्ट करते हैं तथा दूसरे से अपशिष्ट गैसों बाहर निकलती हैं। दूसरे सिरे पर एक निकास छिद्र भी होता है। घूर्णन की गति को 0.1 और 0.5 घूर्णन प्रति मिनट के बीच घटाया-बढ़ाया जा सकता है। ऑक्सीजन को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित दो जल-शीतित लांसों द्वारा प्रविष्ट किया जाता है जिसमें एक गलित धातु के पृष्ठ के नीचे और दूसरा कथह के पृष्ठ के ऊपर होता है। यह परिवर्तित्र क्षैतिजतः आरुढ़ रहता है जिसे धातुमल निकालने के लिए आनत किया जा सकता है। इस विधि से अच्छी कोटि का इस्पात प्राप्त होता है जिसमें गंधक की मात्रा बहुत कम होती है।

थॉमस-गिल्क्रिस्ट परिवर्तित्र (Thomas Gilchrist converter)

यह एक क्षारकीय बेसेमर परिवर्तित्र है जिसमें क्षारकीय उच्चतापसह पदार्थ का आस्तर लगा होता है। इसका उपयोग ऐसे कच्चे लोहे के लिए किया जाता है जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा 1.5 प्रतिशत से अधिक होती है। इसमें धातुमल का अत्यंत क्षारकीय और ऑक्सीकारक होना आवश्यक है ताकि फॉस्फोरस धातुमल में ही रहे।

cope

शीर्षार्ध

किसी ढलाई-सांचे का ऊपरी हिस्सा।

तुलना—drag

89

core

क्रोड

(1) पृष्ठ कठोरित (case hardened) इस्पात का भीतरी अकार्बुरित भाग जो पृष्ठीय-पर्त से मुलायम माना जाता है।

(2) साधारण ढलाई में क्रोड, बालू का बना वांछित आकार का टुकड़ा होता है जो सांचे में इस प्रकार रखा रहता है कि उसे द्रव धातु घेर लेता है। जब उसे हटाया जाता है तो बनने वाला सांचा खोखला रह जाता है।

(3) आच्छद-उत्पाद का आधारी भाग।

core print

क्रोड प्रिंट

(1) किसी सांचे में बने प्रखांच जिनमें क्रोडों के सिरों को रखा जाता है।

(2) किसी पैटर्न में बने उभार जो सांचे में प्रिंटों को बनाते एवं उनका पता लगाते हैं।

corhart

कोहार्ट

प्राकृतिक बॉक्साइट से बनी सेगलन-संचक उच्चतापसहशाला।

coring

क्रोडन

किसी संचक के क्रिस्टलों का संघटन के अनुसार विभाजन जिसमें सबसे अधिक शुद्ध पदार्थ बीच में रहता है यह उन मिश्रणों में होता है जिनकी लिक्विडस और सोलिडस अवस्थाओं में विशेष अंतर रहता है। क्रोडन को बहुधा अनीलन और तप्त-कर्मण द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसका उपयोग अंचल-परिष्करण तकनीक में अत्यंत शुद्ध धातुओं को प्राप्त करने के लिए होता है।

corronizing process

कारोनिन प्रक्रम

संरक्षी लेप उत्पन्न करने का एक पेटेन्ट प्रक्रम। इसमें आधारी धातु (फेरस और ताम्र आधारी मिश्रण) पर निकेल की एक समान परत चढ़ाई जाती है और निकेल पर बंग अथवा जस्ते का लेप किया जाता है। लेपित पदार्थ को 170°C — 400°C (बंग या जस्ते के गलनांक के कम ताप) के बीच पर्याप्त समय तक गरम किया जाता है ताकि बंग का कुछ भाग, निकेल-लेप की बाहरी परतों में विसरित हो जाए।

रक्षी-प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें क्रमशः बदलते संघटन वाली मिश्रातु परतों की श्रेणी बनती है जिसमें से प्रत्येक परत अपनी निचली परत से उत्कृष्ट होती है। कार्बोनेन का मुख्य उपयोग धातुओं को गंधक से संरक्षण प्रदान करने में किया जाता है।

corrosion

संक्षारण

पर्यावरण के साथ रासायनिक या वैद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा धातुओं अथवा मिश्रातुओं का क्षय। उदाहरणार्थ लोहे पर जंग लगना। आर्द्रता अथवा अनुकूल तत्वों और अवयवों की उपस्थिति के कारण (जैसे औद्योगिक वायुमंडल में गंधक, समुद्रा वायुमंडल में नमक की फुहार और रासायनिक संयंत्रों में रासायनिक द्रव्य) क्षय की दर बढ़ जाती है। ऑक्सीजन का काम अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग होता है। लोहे के सीधे ऑक्सीकरण से पपड़ी बन जाती है जिससे आगे संक्षारण नहीं होता। ऑक्सीजन की सीमित मात्रा से वैद्युतरासायनिक क्रिया द्वारा संक्षारण दर बढ़ जाती है। जब दो भिन्न धातुओं को किसी द्रव में एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो संक्षारण-धाराएँ प्रवाहित होती हैं।

जब तांबा, निकैल, वेग आदि कैथोडी धातुओं का इस्पात के लेपन में उपयोग किया जाता है, तो परत के टूटने पर संक्षारण होता है। अच्छे संरक्षण के लिए इस्पात का जस्त, ऐलुमिनियम आदि ऐनोडी धातुओं का लेप किया जाता है।

प्रतिबल संक्षारण (stress corrosion)—यांत्रिक-प्रतिबल और संक्षारक पर्यावरण की युग्म प्रक्रिया से किसी पदार्थ के यांत्रिक गुणों का तीव्र ह्रास होना। यह ह्रास उपर्युक्त दोनों क्रियाओं के पृथक ह्रासों के योग से अधिक होता है।

corrosion fatigue

संक्षारण-श्रृंति

एक साथ प्रत्यावर्ती प्रतिबलों और संक्षारण के प्रभाव में रखने के कारण सेविरचित हिस्सों का काम न कर पाना। जब प्रत्यावर्ती प्रतिबल-चक्रों के समय रासायनिक क्रिया होती है तो धातु की सहायता बहुत घट जाती है। परीक्षण की सामान्य स्थितियों में पदार्थ की श्रृंति सीमा से कम प्रतिबलों पर हानि यथासमय होती है। यह हानि संक्षारण के कारण पृष्ठ के कमजोर होने से नहीं बल्कि संरक्षी ऑक्साइड की परत के टूट जाने और पृष्ठ पर अति सूक्ष्म दरारों में संक्षारक पदार्थ के भर जाने से होती है। ऐसी परिस्थितियों में चरम तनन सामर्थ्य और सहायता सीमा के बीच सामान्य संबंध सार्थक नहीं रहता। साथ ही, कोई निदिष्ट सहायता-सीमा नहीं होती है और धातु का अनुप्रयोग मुख्यतः धातु की संक्षारणरोधिता पर निर्भर करता है।

91

corundum

कोरंडम

Al_2O_3 , ऐलुमिनियम खनिज जिसका उपयोग अपघर्षक या बहुमूल्य पत्थर के रूप में होता है। इसके अभिनताक्ष क्रिस्टल होते हैं। यह हीरे के समान कठोर होता है और पारदर्शक अवस्था में अनेक बहुमूल्य पत्थरों के रूप में मिलता है। ओरिएन्टल पुखराज का रंग पीला, नीलम का रंग नीला, माणिक्य (ruby) का रंग लाल, ओरिएन्टल एमिथिस्ट का रंग बैंगनी और ओरिएन्टल एमेरेल्ड का रंग हरा होता है। कठोरता 9, आपेक्षिक घनत्व 3.9—4.1। कृत्रिम कोरंडम बनाने के लिए बॉक्साइट का विद्युत-घ्राष्ट्र में संगलन किया जाता है जो बाजार में एलंडम या एलॉक्साइट के नाम से बिकता है।

country rock

स्थानीय शैल

खनिज शिराओं द्वारा अंतर्वेधित चट्टान के लिए प्रयुक्त शब्द। विस्तृत संदर्भ में इसका प्रयोग उन चट्टानों के लिए होता जिन पर आग्नेय अंतर्वेधन हुआ हो।

covellite

कोवेल्लाइट

CuS , सल्फाइड ताम्र अयस्क जिसमें 66.5% तांबा होता है। यह प्रायः संहति के रूप में और कभी-कभी षट्कोणीय क्रिस्टलों के रूप में भी पाया जाता है इसकी द्रुति अर्धधात्विक और नील के समान रंग होता है। आपेक्षिक घनत्व 4.6। इसे कोवेल्लाइन भी कहते हैं।

covering power

आच्छादन-क्षमता

विद्युत-निक्षेपण में प्रयुक्त शब्द जो यह दर्शाता है कि विद्युत निक्षेपित धातु, कैथोड-के कितने क्षेत्र का आच्छादन कर पाती है।

तुलना—throwing power

Cowper stove

काउपर स्टोव

देखिए—stove

crack (longitudinal)

दरार (अनुदैर्घ्य)

देखिए—weld defect के अंतर्गत

crater crack

प्रगर्त दरार

देखिए—weld defect के अंतर्गत

crazing

क्रेजिंग

बहुधा ताप-आघातों के फलस्वरूप उत्पन्न पृष्ठीय दरारों का जाल, जैसे ढलवाँ लोहे के सांचे में बन जाते हैं।

creep

विसर्पण

प्रतिबल के प्रभाव में उत्पन्न होने वाली विकृति जो समय पर आश्रित होती है। यह तीन प्रकार की होती है।

प्राथमिक विसर्पण (primary creep) असमान दर पर होने वाली विकृति।

द्वितीयक विसर्पण (secondary creep)—न्यूनतम और नियत दर पर होने वाली विकृति।

तृतीयक विसर्पण (tertiary creep) त्वरित दर पर होने वाली विकृति। बहुत कम प्रतिबलों में यह अवस्था या तो अनुपस्थित रहती है अथवा परीक्षण के दौरान आ नहीं पाती।

creep limit

विसर्पण सीमा

देखिए—creep strength

creep strength

विसर्पण सामर्थ्य

नियत ताप पर और दिए गए समय में प्लास्टिक विरूपण की विशिष्ट मात्रा उत्पन्न करने वाला इकाई प्रतिबल। यह वह प्रतिबल है जो दिए गए ताप पर 10,000 घंटे में 0.10 प्रतिशत दीर्घवृद्धि उत्पन्न करता है। इसे विसर्पण सीमा (creep limit) भी कहते हैं।

creep test

विसर्पण परीक्षण

दिए गए ताप पर और निश्चित भार पर धातुओं का प्रसार मालुम करने की विधि। इसमें निश्चित भार पर समय-दीर्घवृद्धि वक्रों को आलेखित किया जाता है। यह परीक्षण लंबी अवधि तक चलता है।

देखिए—mechanical test भी

93

critical air-blast

क्रांतिक वायुता

प्रज्वलित कोक-सेस्तर में दहन को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम वायुता-दर।

critical cooling rate

क्रांतिक शीतलन दर

सतत शीतलन की न्यूनतम दर जो अवच्छिन्न रूपांतरणों को रोकने के लिए पर्याप्त हो। इस्पात के संदर्भ में इसका अर्थ है, Ms से ऊपर किसी ताप पर ऑस्टेनाइट का विघटन रोकने के लिए ऊपरी क्रांतिक ताप से भी अधिक ताप से ठंडा करने की मंदतम-दर।

critical diameter

क्रांतिक व्यास

कठोरणीयता के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द। किसी इस्पात के बेलन का अधिकतर व्यास जिसका शमन द्वारा पूर्णतः कठोरण किया जा सके।

देखिए—hardenability भी

critical nucleus size

क्रांतिक नाभिक आमाप

नाभिकीयन और वृद्धि परिघटना के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द। यह नाभिक का वह न्यूनतम आमाप है जिसपर उसकी स्थायी वृद्धि आरंभ होती है।

critical point

क्रांतिक बिंदु

1. वह ताप अथवा दाब जिस पर क्रिस्टल संरचना, प्रावस्था अथवा भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है।

2. साम्यावस्था-आरेख में संघटन, ताप और दाब अथवा इनके संयुक्त रूप का विशिष्ट मान, जिस पर असभाग क्षेत्र की प्रावस्थाएँ साम्यावस्था पर रहती हैं।

critical resolved shear stress

क्रांतिक वियोजित अपरूपण प्रतिबल

वह प्रतिबल जिस पर किसी क्रिस्टल के अंदर स्थिर विशेष तल पर सर्पण आरंभ होता है।

critical temperature

क्रांतिक ताप

(1) यदि दाब नियत हो तो क्रांतिक-बिन्दु का पर्यायवाची नाम।

(2) वह ताप जिसके ऊपर, दाब में वृद्धि करने से वाष्प-प्रावस्था को द्रव में संघटित नहीं किया जा सकता है। इसे रूपांतरण ताप भी कहते हैं।

$PbCrO_4$, ऑक्सीकृत सीसा खनिज जिसमें 64.1% सीसा और 16.1% क्रोमियम होता है। यह गैलेना और वैनेडिनाइट के साथ पाया जाता है।

cronite alloy

क्रोनाइट मिश्रातु

ऊष्मारोधी और संक्षारणरोधी फेरस मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिनमें निकैल, क्रोमियम और वुल्फ्रैम के अतिरिक्त 0.2—0.75% कार्बन होता है। इसका उपयोग उच्चताप उपकरणों, भट्टियों और इंजन के हिस्सों के निर्माण में होता है।

cropping

अपकटन

कर्मण से पहले किसी पिंड या ब्लूम को सिरों से अथवा बेलित अथवा फोर्जित उत्पादों से अवांछित अंश को काटकर अलग करना।

cross slip

क्रॉस सर्पण

एक सर्पण-तल से अन्य प्रतिच्छेदी तल में किसी प्रमंश की गति। इसके लिए विस्तृत-प्रमंशों (extended dislocations) को संपीडित किया जाता है। प्रायः देखा जाता है कि उच्च चिति दोष ऊर्जा (stacking fault energy) के साथ क्रॉस-सर्पण की प्रवृत्ति विशेष रूप से रहती है। श्रांति में इस घटना का विशेष महत्व है।

crucible furnace

कूसिबल भट्टी

देखिए—furnace के अंतर्गत

crude metal

अपरिष्कृत धातु

निष्कर्षण से प्राप्त धातु, जिसमें अपद्रव्य इतनी अधिक मात्रा में होते हैं कि परिष्कृत किए बिना उसे अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

cryolite

क्रायोलाइट

Na_3AlF_6 , ऐलुमिनियम खनिज जिसमें 13% ऐलुमिनियम और 54.4% फ्लुओरीन होता है। इसका उपयोग ऐलुमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त हाल प्रक्रम में ऐलुमिना को विलीन करने में होता है। यह सोडियम और ऐलुमिनियम लवणों के बनाने तथा सफेद पोर्सिलेन कांच के निर्माण में भी प्रयोग होता है। (कठोरता 2.5, आ. घ. 2.97)।

crystallization

क्रिस्टलन

किसी ठोस क्रिस्टलीय प्रावस्था का उसकी द्रव-प्रावस्था से शीतलन द्वारा पृथक होना।

crystallography

क्रिस्टलिकी

वह विज्ञान जिसमें क्रिस्टलों की संरचना और गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है।

cunico

क्यूनिको

तांबा, निकैल और कोबाल्ट के मिश्रातुओं की दो श्रेणियां। एक में 21% निकैल और 29% कोबाल्ट तथा दूसरे में 41% निकैल और 24% कोबाल्ट होता है। ये स्थायी चुंबक मिश्रातु हैं जिनमें लोहा नहीं होता।

cupellation

क्यूपेलन

उत्कृष्ट धातुओं के परिष्करण का एक प्रक्रम। इसमें पिघले हुए स्वर्ण एवं रजत से ऑक्सीकरण द्वारा सीसा तथा अन्य निकृष्ट धातुओं को अलग किया जाता है।

cupola

क्यूपोला

एक बेलनाकार ऊर्ध्वाधर भट्टी जो धातुओं को, विशेष रूप से ढलाई में प्रयुक्त ढलवां लोहे को, पिघलाने के काम आती है। इसमें धातु, कोक और गालक को भट्टी के ऊपर से डाला जाता है जो वायु प्रवाहित गरम कोक के संपर्क में आते हैं।

cupping test

चपकन परीक्षण

देखिए mechanical test के अंतर्गत।

cuprite

क्यूप्राइट

Cu_2O , ऑक्सीकृत ताम्र अयस्क जिसमें 88.8% तांबा होता है। इसके त्रिसमलबाक्ष क्रिस्टल होते हैं। कठोरता 3.5—4, आपेक्षिक घनत्व 5.8—6.15।

cupronickel

ताम्र-निकैल

ताम्र-निकैल मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 15%—75% तक निकैल होता है। ये अत्यंत तन्य तथा अच्छे संक्षारणरोधी होते हैं। सबसे अधिक प्रचलित मिश्रातु में 20-30% निकैल होता है जिसका उपयोग संयंत्र-ट्यूबों में किया जाता है।

curie point

क्यूरी-बिंदु

वह रूपान्तरण ताप जिसके नीचे लोहा, कोबाल्ट, निकैल अथवा वे मिश्रातु जिनमें ये तत्व मौजूद हों, चुंबकीय होते हैं और इस ताप के ऊपर वे अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। शुद्ध लोहे का क्यूरी-बिंदु 768°C है।

current efficiency

धारा दक्षता

किसी विद्युत रासायनिक प्रक्रम में विद्युत धारा द्वारा निक्षेपित पदार्थ की मात्रा का और फेराडे नियम द्वारा परिकलित मात्रा का अनुपात। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। इसे इलेक्ट्रोड दक्षता भी कहते हैं।

cutlery steel

कटलरी इस्पात

एक प्रकार का स्टेनलेस इस्पात जिसका उपयोग कटलरी के निर्माण में होता है।

देखिए—stainless steel भी

cyanidation

सायनाइड

देखिए—cyanide process

cyanide process

सायनाइड प्रक्रम

इस प्रक्रम में स्वर्ण और रजत अयस्कों को बारीक पीसकर उनका सोडियम अथवा पोटेशियम सायनाइड के तनु विलयनों के साथ निक्षालन किया जाता है। धातु अंश घुलकर संकुल सायनाइड बना लेते हैं। विलयन को छानकर सीमेटीकरण द्वारा यशद की मदद से स्वर्ण और रजत का पुनः अवक्षेपण कर लिया जाता है। स्वर्ण और रजत के निष्कर्षण की यह विधि मैकार्थर फारेस्ट सायनाइड प्रक्रम कहलाती है। इसे सायनाइडन भी कहते हैं।

cyaniding

साइनाइडन

देखिए—case hardening के अंतर्गत

cyclic annealing

चक्रीय अनीलन

अंतरायित शमन की एक विधि। इसमें पहले इस्पात को आस्टेनाइटन ताप (लगभग 815°C) तक गरम किया जाता है और फिर दूसरे ऊष्मक में 595°C — 705°C ताप के

बीच उसका शमन किया जाता है। जहाँ रूपान्तरण पूरा करने के लिए उसे इस्पात के लिए S-वक्र द्वारा निर्दिष्ट समय तक रखा जाता है। इस विधि द्वारा आस्टेनाइट का फेराइट और फेराइट की वांछित मृदु संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तत्पश्चात् उसका पानी या हवा में यथाशीघ्र शमन किया जाता है। विश्लेषण तथा इस्पात के द्रव्यमान के अनुसार संपूर्ण सक्रिया में 30 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का समय लगता है।

देखिए—annealing के अंतर्गत isothermal annealing भी

dabber

डैबर, थापनी

(1) सांचे को थामे रखने और प्रबलित करने के लिए लोम प्लेट के पृष्ठ पर उपस्थित प्रक्षेपण संचक। लोम प्लेट, फ़्रोड अथवा सांचे के लिए आधार प्लेट का काम करती है और प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यकतानुसार लोहे में अलग से संचकित की जाती है। सांचा बनाने के लिए फलक को नुकीली शलाका से थपक देते हैं ताकि प्लेट पर प्रक्षेपण बन जाए।

(2) सांचे और पैटर्न के बीच बालू को कूटने के लिए प्रयुक्त कुट्टक जिसका प्रयोग कर्मों, ढलाईशाला में करते हैं।

dairy bronze

डेरी कांसा

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 8% जस्ता, 4% बंग, 20% निकैल और 24% कोबाल्ट होता है। इसका रजत श्वेत रंग होता है। इसका आसानी से निर्जर्मीकरण हो सकता है अतः दूध के पात्रों और संयंत्रों को बनाने में इसका विस्तृत उपयोग होता है।

D.A.L. process

(Diffusion Alloys Ltd.)

डी० ए० एल० प्रक्रम

एक धातु पर दूसरी धातु का लेप करने की एक पेटेन्ट-विधि। इस्पात, निकैल या तांबा आदि की बनी जिस वस्तु पर लेप करना हो उसे अमोनियम क्लोराइड आदि किसी हैलाइड के साथ गरम किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड में फेरो क्रोमियम जैसे किसी लेपक धातु का चूर्ण भी मिला होता है। यह क्रिया स्टेनलेस इस्पात के पात्र में की जाती है। इस्पात के पात्र को सिलिकेट या बोरोसिलिकेट द्वारा बंद कर दिया जाता है जो वायुमंडलीय ताप पर ठोस रहता है किंतु अभिक्रिया के ताप पर पिघल जाता है या मुलायम होकर बहने लगता है। ताम्र छड़ों पर ऐलुमिनियम का लेप चढ़ाने के लिए यह क्रिया 750° ताप पर छः घंटे तक की जाती है।

Darby process

डर्बी प्रक्रम

खुली भट्टी इस्पात के कार्बुरण की विधि। इसमें पिघले इस्पात की कार्बन के साथ क्रिया की जाती है। इसमें कार्बन को कोयले, प्रैफाइट या कोक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

D'Arget's alloy

डी आर्गेट मिश्रातु

एक गलनीय मिश्रातु जिसमें 50% विस्मथ, 25% सीसा और 25% बंग होता है। इसका गलनांक 93°C होता है।

Davis bronze

डेविस कांसा

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 30% निकेल, 4% लोहा, और 1% मैंगनीज होता है। यह ऑक्सीकरणरोधी होता है। इसका उपयोग टर्बाइन ब्लेडों और उच्चताप वाल्वों में होता है। इसे डेविस धातु भी कहते हैं।

dead annealing

पूर्ण अनीलन

क्रांतिक ताप परास से अधिक ताप तक इस्पात को गरम कर उसी ताप पर बनाए रखना और बाद में धीरे धीरे ठंडा करना ताकि अधिक से अधिक संभव मुदुता या तन्यता उत्पन्न की जा सके।

dead banking

पूर्ण निष्क्रियण

देखिए—banking

dead burnt

पूर्ण दग्ध

उच्चतापसह पदार्थों के लिए प्रयुक्त शब्द जिन्हें इतने अधिक ताप तक गरम किया जाता है कि वे आर्द्रतारोधी हो जाते हैं और उनमें पश्च-आकुंचन की संभावना भी कम रहती है।

dead soft steel

पूर्ण मृदु इस्पात

एक कार्बन इस्पात जिसमें 0.15% तक कार्बन होता है। पूर्णतया अनीलित होने पर इसका आसानी से संविरचन किया जा सकता है। इसका उपयोग सामान्य इंजीनियरी कार्यों में किया जाता है।

99

dead roasting

पूर्ण भर्जन

जिक सल्फाइड (स्फैलेराइट) के भर्जन के संदर्भ में इसे "स्वीट" भर्जन भी कहते हैं।

देखिए—roasting

dead steel

पूर्णहत इस्पात

देखिए—killed steel

dealuminising

विएलुमिनन

एलुमिनियम-कांस्य मिश्रातुओं में होने वाला एक प्रकार का संस्कारण जिसमें प्रमुखतया एलुमिनियम अंश का क्षय होता है। यह क्रिया पीतलों और मैंगनीज कांस्यों में होने वाले "वियशदन" जैसी है।

Debye-Scherrer method

डेबाई-शेरर विधि

एक्स-किरण क्रिस्टल विश्लेषण की एक विधि जिसमें एकवर्णी अथवा बहुवर्णी एक्स किरण पुंज का प्रयोग किया जाता है। इसमें सूची छिद्र, प्रायः पूरी तरह अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं। फोटोग्राफी फिल्म एक ऐसे बेलन में मुड़ी रहती है जिसका अक्ष, क्रिस्टलीय नमूने पर एक्स किरण पुंज के लंबवत होता है।

decarburization

बिकार्बुरण

किसी फेरस मिश्राणु की सतह से कार्बन को पृथक् करना। इसके लिए फेरस मिश्रातु को ऐसे माध्यम में गरम किया जाता है जो सतह पर कार्बन के साथ क्रिया करता है।

decopperisation

विताम्रण

सीसे के परिष्करण के लिए प्रयुक्त शब्द जब कि तांबा अशुद्धि के रूप में विद्यमान हो। यह क्रिया (1) गलनिक पृथक्करण तथा (2) गलित सीसे में गंधक मिला कर कॉपर सल्फाइड का पृथक्करण पर निर्भर करती है।

decrepitation

चटक भर्जन

गर्म करने पर कुछ खनिजों का व्यवहार जबकि उनके छोटे छोटे टुकड़े चटचटाहट की ध्वनि के साथ टूटकर उड़ने लगते हैं। विषमदैशिक क्रिस्टलों की तीन क्रिस्टलीय दिशाओं में

भिन्न-भिन्न ताप-प्रसार के कारण ऐसा होता है। यह कुछ कार्बोनेट खनिजों के निस्तापन के समय भी हो सकता है।

deep drawing

गंभीर कर्षण

एक अतप्त कर्मण प्रक्रम जिसमें धातुओं का पर्याप्त सुघट्टय विरूपण हो जाता है। इसमें चादरी धातु या पट्टी का रूपदा द्वारा खोखले बेलनाकार या अन्य वांछित आकार में कर्षण किया जाता है।

degassing

विगैसन

ठोसों (धातुओं) या द्रवों में से विलीन गैसों को पृथक करना। यह क्रिया निम्नलिखित विधियों द्वारा संपन्न की जाती है।

1. **रासायनिक विगैसन** (chemical degassing) इसमें पिघली धातु में या तो विऑक्सीकारकों को मिलाया जाता है अथवा हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों को प्रविष्ट किया जाता है। ठोस धातु में से गैसों को पृथक करने के लिए उसे हवा की उपस्थिति में अथवा निर्वात में गरम किया जाता है।

2. **रेचन** (purging)—भट्टियों या तापन-पेटियों से हवा अथवा अन्य अवांछित गैसों को पृथक करना। यह क्रिया दीप्त-अनीलन आदि क्रियाओं से पहले की जाती है। मंजित अमोनिया अथवा हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने से पहले नाइट्रोजन आदि किसी अक्रिय गैस से उनका रेचन करना आवश्यक होता है। इसे प्रधावन विगैसन भी कहते हैं।

3. **निर्वात विगैसन** (vacuum degassing) अधिक ताप पर और उच्च निर्वात में धातुओं का संसाधन। उच्च निर्वात से पूर्णतया अक्रिय क्षेत्र बन जाता है और विलीन तथा अवशोषित गैसें निकल जाती हैं।

degolding

विस्वर्णन

पार्कस प्रक्रम द्वारा सीसे से स्वर्ण को पृथक करना। इसमें जस्ते को गलित सीसे में विलोडित किया जाता है। जिसके फलस्वरूप स्वर्ण के जस्ते के साथ, अंतराधात्विक यौगिक बनते हैं। ये यौगिक, द्रव-सीसे में अविलय होते हैं और इनका गलनांक सीसे से अधिक और आपेक्षिक घनत्व सीसे से कम होता है। अतः ये पृथक प्रावस्था बनाते हैं और इन्हें सीसे से पृथक कर लिया जाता है।

degreasing

विग्रीजन

धातुओं के पृष्ठ से खनिज अथवा वनस्पति तेलों और ग्रीजों को दूर करना, विशेष रूप से मशीनन क्रिया के बाद धातुओं पर उपस्थित तेलीय परत को हटाना। धातुओं के

101

8—231 M of HRD/96

विद्युत-लेपन, इनेमलन, वंगन और यशद-लेपन के पूर्व यह क्रिया आवश्यक होती है। विग्रीजन के लिए प्रयुक्त पदार्थ या तो क्षारीय विलयन अथवा कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइक्लोरएथिलीन आदि कार्बनिक विलायक होते हैं।

delayed quenching

बिलंबित शमन

किसी धातु की पूरी मोटाई में एक समान ताप उत्पन्न करने के बाद उसे शमन करना।

देखिए—martempering भी

deleading

सीसाहासन

रूपदाओं से अतप्त कर्षण के समय इस्पात पर बनी सीसे की परत को हटाना। इस विधि में सीसा, स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रायः इस्पात की वस्तु को अम्ल में डुबाकर सीसा पृथक किया जाता है।

delta ferrite

डेल्टा फेराइट

देखिए—ferrite

delta iron

डेल्टा लोह

देखिए—iron के अंतर्गत

delta metal

डेल्टा धातु

ताम्र मूल के दो प्रकार के संघटन वाले मिश्रातु। पहली किस्म में 55% तांबा, 41% जस्ता और 4% लोहा होता है और दूसरी में 60% तांबा, 36% जस्ता, 2% वंग, 1% लोहा और 1% सीसा होता है। दोनों किस्म उच्च तनन सामर्थ्य वाली और संक्षारणरोधी होती हैं। पहली किस्म का उपयोग चादरों, फोर्जनों और मशीन बेयरिंगों में और दूसरी किस्म का संचकों, बेयरिंगों और जलयान नोदकों में होता है।

dendrite

दुमाकृति

विशेषकर ठली हुई धातुओं को धीरे-धीरे ठंडा करने से वृक्षों या फनों के आकार के क्रिस्टलों का बनना। धातु-क्रिस्टल, नार्मिकों से विशेष दिशाओं के रूप में बढ़ते हैं। बाद में कुछ-कुछ दूरी पर दिवतीयक शाखाएं बनती हैं और इस प्रकार का कंकाल-क्रिस्टल या दुमाकृति बन जाती है। मिश्रातुओं में अंतिम संरचना में कंकाल और मैट्रिक्स के संघटन भिन्न-भिन्न होते हैं। इस प्रकार की संरचना क्रोडित-संरचना कहलाती है।

ढलाईशालाओं में द्रुतशीतक के रूप में प्रयुक्त धातु का टुकड़ा। धातु को बालू-संच के फलक में प्रविष्ट किया जाता है ताकि उस भाग का द्रुत पिंडन हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि शीतलन, पूरक कुंडिकाओं की ओर हो रहा है।

deoxidation

विऑक्सीकरण

1. उपयुक्त पदार्थों का उपयोग कर धातुओं अथवा मिश्रानुओं से ऑक्सीजन को पृथक करना। इन पदार्थों को विऑक्सीकारक कहते हैं। इस्पात-निर्माण में इस शब्द का प्रयोग उस प्रक्रम के लिए होता है जिसमें ऐलुमिनियम, मैंगनीज, सिलिकन आदि धातुओं को मिलाकर गलित इस्पात से ऑक्सीजन को पृथक किया जाता है। तांबा और उसके मिश्रानुओं के गलित का विऑक्सीकरण फॉस्फोरस मिलाकर किया जाता है।

2. धातु-परिसज्जन में इस शब्द का प्रयोग रासायनिक अथवा वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा धातु-पृष्ठों से ऑक्साइड फिल्मों को हटाने के लिए होता है।

deposit attack

निक्षेप आक्रमण

किसी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में धातु-पृष्ठ पर बने असतत निक्षेप के नीचे या चारों ओर होने वाला संक्षारण।

deposition efficiency

निक्षेपण दक्षता

वेल्टिंग H, O में, निक्षिप्त धातु के भार का उपभुक्त इलेक्ट्रोडों के कुल भार के साथ अनुपात।

descaling

विशल्कन

यांत्रिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा किसी धातु-पृष्ठ से पपड़ी और धात्विक ऑक्साइडों को हटाना। यांत्रिक विधियों के अंतर्गत भाप, शल्क-भंजक और छीलने वाले औजार आते हैं जबकि रासायनिक विधियों के अंतर्गत अम्ल विलयनों द्वारा उपचार आदि आते हैं।

देखिए—pickling भी

deseaming

विसीवन

पिंडों अथवा अर्ध तैयार उत्पादों के पृष्ठों में उत्पन्न दोषों को दूर करना। यह क्रिया हथौड़े से छीलकर और आजकल ऑक्सी-गैस ज्वाला द्वारा की जाती है। अतएव विसीवन में

ठंडे इस्पात में सीवन आदि दोषों की जांच की जाती है जिन्हें ऑक्सीऐसीटिलीन-टार्च से जलाकर दूर किया जाता है। तप्त-विसीवन में गरम इस्पात को एक उपकरण में से गुजारा जाता है। जिसमें चार ऑक्सी-ऐसीटिलीन ज्वाला, इस्पात की छीलन को चारों ओर से पृथक कर देते हैं।

de-silverising

विरजतन

सीसे से चांदी को पृथक करने की विधि। इसका सिद्धांत और क्रियाविधि विस्वर्णन के समान है।

देखिए—degolding भी

desulphurization

विगंधकन

किसी धातु अथवा अयस्क से गंधक को पृथक करना। सामान्यतया इस शब्द का प्रयोग लोहे में से गंधक को पृथक करने के लिए होता है। सोडा-क्षार (सोडियम कार्बोनेट) की गलित लोहे से क्रिया की जाती है जिसके फलस्वरूप सोडियम सल्फाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है।

इस्पात निर्माण के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ उन्नयित ताप पर अपचायी परिवेश में गंधक को पृथक करना है।

dew point

ओसांक

वह ताप जिस पर हवा में उपस्थित नमी उसे संतृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। हवा की आपेक्षिक आर्द्रता का परिकलन करने के लिए ओसांक मालूम किया जाता है। ओसांक को आर्द्रतामापियों द्वारा ज्ञात किया जाता है।

dezincing

वियशदन

पावर्स प्रक्रम द्वारा विरजतीकरण के बाद सीसे के परिष्करण में जस्ते को पृथक करना।

dezincification

वियशदन

कभी-कभी पीतल या अन्य ताम्र-यशद मिश्रानुओं में पाया जाने वाला एक प्रकार का संक्षारण जिसमें यशद का ह्रास हो जाता है तथा तांबा, स्पेंजी और संरघ्न बन जाता है। संक्षारण उत्पाद, धात्विक तांबे का संरघ्न निक्षेप और क्षारकीय जिंक क्लोराइड जैसे यशद यौगिकों का

मिश्रण होता है। विद्युत-अपघटन में तांबा और यशद दोनों विलीन हो जाते हैं। तत्पश्चात् संश्लारण उत्पादों और पीतल के बीच अभिक्रिया से तांबे का पुनर्निक्षेपण हो जाता है। जिस पीतल में 0.01% से अधिक आर्सेनिक होता है उसका वियशदन नहीं होता। Mn और Fe वियशदन की गति बढ़ाते हैं जबकि Sn, Ni, Al और Pb उसे रोक देते हैं।

dialogite

डायलोजाइट

देखिए—rhodochrosite

diamagnetism

प्रतिचुंबकत्व

देखिए—magnetism के अंतर्गत

diamond

हीरक, हीरा

कार्बन का अत्यंत शुद्ध रूप जो त्रिसमलंबाक्ष क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है (कठोरता 10)। यह कोरंडम से 140 गुना कठोर होता है। कठोरता में इसकी बराबरी केवल बोरॉन कार्बाइड ही करता है। हीरे में से ऐक्स किरणें पार हो जाती हैं। इसका अपवर्तनांक 2.42 तथा आपेक्षिक घनत्व 3—3.55 है।

हीरे दो प्रकार के होते हैं—(1) औद्योगिक (2) माणिक। औद्योगिक हीरों को काले हीरे भी कहते हैं और ये अल्पपारदर्शी होते हैं। इनका उपयोग बहुमूल्य पत्थरों के रूप में नहीं होता, अतः ये केवल अपघर्षक और शैल-कर्तकों के रूप में ही काम आते हैं। माणिक हीरों का उपयोग बहुमूल्य पत्थरों के रूप में आभूषण आदि बनाने में होता है। ये अत्यंत पारदर्शी होते हैं और इनमें एडमेन्टाइन द्युति होती है।

diamond pyramid hardness test

हीरक पिरैमिड कठोरता परीक्षण

देखिए—hardness test diamond hardness के अंतर्गत pyramid test

dianodic process

दिव-ऐनोडी प्रक्रम

धातुओं को गर्तन से बचाने की विधि। इसमें वरणात्मक PH परासों में आण्विकतः निर्जलित फॉस्फेटों और क्रोमेटों की द्रवैत क्रिया की जाती है। कम सांद्रताओं पर इस प्रक्रम से जो लाभ होते हैं वे किसी एक क्रिया से उच्च सांद्रताओं पर प्राप्त नहीं हो सकते।

105

diaspore

डायस्पोर

जलयोजित ऐलुमिनियम ऑक्साइड, $Al_2O_3 \cdot H_2O$, जिसमें 85% Al_2O_3 होता है। यह कोरंडम और एमरी के साथ कुछ बॉक्साइडों में पाया जाता है। इसका उपयोग उच्चतापसह पदार्थ के रूप में होता है। गलनांक $2,050^\circ C$ कठोरता 7, आपेक्षिक घनत्व 3.5।

die

रूपदा

1. मुद्रांकन के लिए प्रयुक्त धातु या सिन्डरित कार्बाइड का ब्लॉक। इसे चादरी धातु पर दबाया जाता है जिससे उस पर रूपदा की आकृति उत्पन्न हो जाती है।
2. कोई इस्पात का ब्लॉक जिसके अंदर से चूड़ियां होती हैं। पाइप या छड़ की ऊपरी सतह पर चूड़ियां बनाने के लिए इसमें कर्तक किनारे बने होते हैं।
3. पाती फोर्जन में इस्पात के ब्लॉक के जोड़े (युग्म) होते हैं। कुछ मुद्रांक (impression); एक ब्लॉक में और कुछ दूसरे में होते हैं। नीचे का रूपदा निहाई (anvil) से और ऊपर का स्वयं घन (hammer) से जुड़ा रहता है जो ऊपर-नीचे होता है।
4. तार कर्षण में कोई छोटी प्लेट जिसमें शृंङाकार छिद्र होते हैं।
5. प्रतिरोध वेलिडिंग में वर्क कंटूर के आकार की वस्तु जिसका उपयोग वेलिडिंग किए जाने वाले हिस्सों को पकड़ने के लिए होता है।
6. फोर्ज-वेलिडिंग में प्रयुक्त एक युक्ति जिसमें कार्य गरम अवस्था में किया जाता है और आवश्यक दाब लगाया जाता है।
7. चूर्ण धातुकर्मिकी में वह घिरा स्थान जिसमें चूर्ण को संपीडित किया जाता है।
8. वह औजार जिसमें एक छिद्र होता है जिसमें से अतप्त कर्षण में नलियों को खींचा जाता है।
9. छिद्रण या संवेधन में वह तलीय औजार जिसमें पंचित्र निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु का अपरूपण हो जाता है। जब कंटूर के अंदर धातु का वांछित भाग होता है तो यह संक्रिया ब्लेंकन कहलाती है और यह रूपदा, ब्लेंकन-रूपदा कहलाता है। यदि कंटूर के अंदर उपस्थित पदार्थ को अलग कर दिया जाए तो इस संक्रिया को छिद्रण या संवेधन कहते हैं, तथा यह रूपदा, छिद्रण रूपदा या संवेधन रूपदा कहलाती है।

उदाहरणार्थ, धातु के वाशर आदि बनाने में बीच का छिद्र, छिद्रण-रूपदा द्वारा काटा जाता है क्योंकि कटा हुआ वृत्ताकार छोटा भाग बेकार जाता है। वाशर बनाने में उसकी बाह्य परिधि, ब्लेंकन रूपदा द्वारा काटी जाती है क्योंकि इस रूपदा के अंदर का भाग, वांछित भाग होता है।

अंतिम रूप देने के लिए पिघली धातुओं को सांचे में डालना। इसमें गुरुत्व या दाब द्वारा धातु प्रविष्ट की जाती है।

गुरुत्व रूपदा संचकन—इस प्रक्रम द्वारा विभिन्न धातुओं या उनके मिश्रधातुओं के संचक पिघले हुए धातु को गुरुत्व के प्रभाव में स्थायी संचकों में उड़ेल कर बनाए जाते हैं। इस विधि को स्थायी रूपदा संचकन भी कहते हैं ये स्थायी संचक इस्पात, ढलवां लोहा या कांस्य के बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा ठीक-ठीक आकार तथा परिमाण और उत्तम सज्जा वाले संचक प्राप्त होते हैं।

दाब रूपदा संचकन (pressure die casting)—इस प्रक्रम द्वारा विभिन्न धातुओं या उनके मिश्रधातुओं के संचक बनाने के लिए पिघली हुई धातु को उच्च दाब (10,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच) के साथ संचक या रूपदा में उड़ेला जाता है जिससे उत्पादन अधिक होता है। ये संचक रंग्र मुक्त होते हैं तथा इनमें आकुचन भी नहीं होता।

die cavity

रूपदा कोटर

किसी सांचे में उपस्थित रिक्त स्थान जिसमें धातु का संचकन, फोर्जन, संपीडन अथवा चक्रण किया जाता है।

diehl process

डील प्रक्रम

सायनोजन ब्रोमाइड का अभिकर्मक के रूप में प्रयोग कर सोने और चांदी को पुनः प्राप्त करने का प्रक्रम। यह सायनाइडन प्रक्रम का संशोधित रूप है।

diffraction

विवर्तन

विकिरण किरण-पुंज में व्यतिकरण-प्रतिरूपों के बनने की परिघटना।

इलेक्ट्रॉन विवर्तन (electron diffraction)—इसका उपयोग जालक-अंतराल को नापने और आकाशी समूहों को ज्ञात करने के लिए होता है। जब इलेक्ट्रॉन विवर्तन पृष्ठसर्पी आपतन (grazing incidence) पर किया जाता है तो बहुत पतली पृष्ठीय पर्तों की जांच की जा सकती है।

न्यूट्रॉन विवर्तन (neutron diffraction)—एक उपयोगी पूरक तकनीक है जिसमें न्यूट्रॉनों की अधिक वेधन शक्ति और भिन्न अवशोषण गुणों के कारण दूसरे प्रकार की

माप की जा सकती है। उदाहरणार्थ—एक सेंटीमीटर से अधिक मोटे पदार्थ पर वरीय अभिविन्यास प्रभाव देखे जा सकते हैं।

प्रकाशीय विवर्तन (optical diffraction)—किसी वस्तु के किनारे से गुजरते समय प्रकाश तरंगों के फैलने की परिघटना। यह प्रकाश स्रोत के छोटा होने पर दिखाई देता है।

एक्स-किरण विवर्तन (X-ray diffraction)—दृश्य प्रकाश की भांति ऐक्स-किरण विवर्तन भी किया जा सकता है। ऐक्स-किरण का तरंग दैर्घ्य, धातुजालक-अंतराल की कोटि का होता है अतः उपयुक्त अवस्थाओं में परमाणुओं के तल, विवर्तन उत्पन्न करते हैं जिनकी सममिति की मदद से धातु जालक का विस्तृत निर्धारण किया जा सकता है।

diffusion

विसरण

किसी विलयन में विद्यमान अणुओं का उच्च सांद्रण क्षेत्र से निम्न सांद्रण क्षेत्र की ओर गमन करना ताकि समांगता प्राप्त हो जाए। यह क्रिया गैसों में तीव्र और द्रवों में सामान्य गति से होती है। ठोसों में विसरण की क्रिया ऊष्मीय सक्रियण द्वारा की जाती है। उदाहरणार्थ नाइट्राइडन, पृष्ठ कठोरण और सीमेन्टन में विसरण की क्रिया ठोस के पृष्ठ में तथा विकार्युर्ण में ठोस के पृष्ठ से होती है।

diffusion coefficient

विसरण गुणांक

एक आनुपातिकता का गुणक। यह इकाई सांद्रण-प्रवणता द्वारा एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र के पार एक सेकंड में विसरित होने वाले पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को व्यक्त करता है।

digestion

पाचन

देखिए—leaching

dilatometer

विस्फारमापी

ताप और संरचना में परिवर्तन करने से किसी धातु में उत्पन्न होने वाले प्रसार अथवा संकुचन को नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण। इसका उपयोग विभिन्न इस्पातों के रूपांतरण-ताप को ज्ञात करने में होता है, इसके लिए तापन और शीतलन से आयतन में होने वाले परिवर्तनों को नापा जाता है। उदाहरणार्थ, गरम करने पर एल्फा लोहा का तब तक निर्यामल

प्रसार होता रहता है जब तक वह गामा लोह में परिवर्तित न हो जाए। इसके बाद एकाएक स्पष्ट संकुचन होता है। अधिक गर्म करने पर गामा लोह नियमित रूप से प्रसार करता है तथा ठंडा करने पर सिकुड़ता है।

dip-brazing

निमज्ज ब्रेजन

ब्रेजन द्वारा धातुओं को जोड़ने का प्रक्रम। इसमें धातु के टुकड़ों को गलित भरक धातु के अवगाह में डुबाया जाता है। यह अवगाह, उपयुक्त गलित गालक की परत से ढका होना चाहिए।

dipping

निमज्जन

इस शब्द का प्रयोग उन सभी प्रक्रमों के संदर्भ में होता है जब किसी वस्तु को किसी द्रव में निमज्जित करना होता है।

1. किसी अपधातु को किसी पिघली हुई धातु (वंग या यशद) में डुबाकर धात्विक लेप उत्पन्न करने की विधि।
2. अम्लोपचार प्रक्रम, जिसमें धातु को थोड़े समय के लिए अम्ल में डुबाया जाता है।
3. किसी उत्पाद को पेंट, लैकर अथवा अन्य लेपक पदार्थ में डुबाना।

directional properties

दिशात्मक गुणधर्म

विभिन्न दिशाओं में संरचनात्मक अंतरों के कारण द्रव्य के गुणधर्मों में विचलन, बेल्लन, फोर्जन तथा अन्य कर्मणों के फलस्वरूप उत्पन्न अपरूपणों द्वारा धातुओं के दिशात्मक गुणधर्म बदल जाते हैं जिनका धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुणधर्म पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ इस्पात के एक ही टुकड़े की अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दिशाओं में यांत्रिक गुणधर्मों में अंतर होता है।

directional solidification

दिशात्मक पिंडन

उत्तम संचकन के लिए यह आवश्यक है कि सांचे में पिघली धातु का पिंडन, भरण शीर्षों से सबसे अधिक दूर स्थित स्थानों से आरंभ हो तथा सेतुबंधन को रोकने के लिए लगातार भरण शीर्षों की ओर होता जाए और भरण शीर्षों पर सबसे अंत में हो।

direct process

प्रत्यक्ष प्रक्रम

देखिए—direct reduction process

direct quenching

प्रत्यक्ष शमन

कार्बुरित हिस्सों का कार्बुरण प्रक्रिया के बाद सीधे शमन करना।

direct reduction process

प्रत्यक्ष अपचयन प्रक्रम

कच्चे लोहे के मध्यवर्ती अवस्था से गुजरे बिना सीधे प्रगलन द्वारा अयस्क से स्पंजी लोहा बनाने की विधि। इस विधि में मंद लाल ताप पर कार्बन, कार्बन मोनोक्साइड अथवा हाइड्रोजन द्वारा लोहे के ऑक्साइडों का अपचयन किया जा सकता है। इसे प्रत्यक्ष प्रक्रम भी कहते हैं।

discoloy

डिस्केलॉय

सर्पणरोधी फेरस मिश्रालु जिसमें 55% लोहा, 25% निकैल, 13% कोबाल्ट, 3% मालिब्डेनम, 0.7% सिलिकन, 0.7% मैंगनीज 0.5% ऐलुमिनियम और 0.05% कार्बन होता है। इसका उपयोग गैस टर्बाइन डिस्कों में किया जाता है।

dislocation

प्रभंश

क्रिस्टल-संरचना में पाए जाने वाले रैखिक दोष। मूलतः निम्नलिखित दो प्रकार के प्रभंश होते हैं।

(क) कोर-प्रभंश (edge dislocation)—इसमें सीधी धार के साथ-साथ परमाणुओं की एक पंक्ति होती है जो क्रिस्टल के अंदर सर्पण-तल के ऊपर परमाणुओं का एक अतिरिक्त अर्धतल बनाती है।

(ख) स्कू प्रभंश (screw dislocation)—इस प्रकार के दोष में जालक तल, प्रभंश रेखा के अनुदिश सतत सर्पिल वेष्टन के रूप में अत्यंत विकृत रहते हैं।

प्रभंश-रेखा में कोर और स्कू दोनों प्रकार के प्रभंश हो सकते हैं। कभी-कभी एक प्रभंश दो या अधिक आंशिक प्रभंशों में वियोजित हो जाता है। प्रभंश की गति एक सदिश द्वारा व्यक्त की जाती है जिसे बर्गर सदिश कहते हैं।

देखिए—Burger vector भी

dislocation climb

प्रभंश आरोह

एक प्रक्रम जिसमें कोर प्रभंश, एक सर्पण-तल से दूसरे सर्पण-तल में गमन करता है। इस प्रक्रम में क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं और रिक्तियों का विसरण होता है। प्रभंश आरोह का उपयोग बहुभुजन और उच्च ताप विसर्पण में होता है।

देखिए—Frank Rhead source

dispersant

परिक्षेपक

वह पदार्थ जो प्राथमिक कणों के विऊर्णन द्वारा द्रव-माध्यम में कणों के निलंबन को अधिक स्थायी बना देता है।

dispersion

परिक्षेपण

तरल या ठोस माध्यम में सूक्ष्म कणों का समान रूप से वितरण। ठोस माध्यम में यह वितरण सामान्य रूप से नहीं हो पाता। बहुधा इस शब्द का प्रयोग मृत्तिका के सूक्ष्मता-परीक्षण में होता है।

dispersion hardening

परिक्षेपण कठोरण

देखिए—hardening के अंतर्गत

dispersion strengthening

परिक्षेपण प्रबलन

देखिए—hardening के अंतर्गत dispersion hardening

distillation

आसवन

किसी द्रव को वाष्प में बदलना फिर वाष्प को द्रवित करना तथा अंत में द्रवित वाष्प अथवा आसुत को एकत्र करना। इसका उपयोग भिन्न क्वथनांक वाले द्रवों के मिश्रणों को पृथक करने में अथवा शुद्ध द्रव को अवाष्पशील अवयव से पृथक करने में होता है। आसवन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :

समष्टि आसवन (bulk distillation)—किसी वाष्पशील द्रव की संपूर्ण मात्रा को एक साथ अवाष्पशील अवयव से आसवन द्वारा पृथक करना।

प्रभाजी आसवन (fractional distillation)—प्रभाजी स्तंभों की सहायता से भिन्न तापों पर आसवन द्वारा, भिन्न क्वथनांक वाले द्रवों को पृथक करना।

distortion

विरूपण

देखिए—casting defect के अंतर्गत

disturbed metal

विक्षुब्ध धातु

पेषण और चकासन के दौरान प्रमार्जित पृष्ठ पर बनी अतप्त अभिकृत धातु।

divorced cementite

परित्यक्त सीमेंटाइट

धीरे-धीरे ठंडा किए गए अथवा अवक्रांतिक अनीयन के पश्चात् इस्पातों में विशेषतः सूक्ष्म कणित ऐलुमिनियम हत इस्पातों में छोटे अलग-अलग और लगभग गोलामय कणों के रूप में प्राप्त होने वाला सीमेंटाइट।

divorced pearlite

परित्यक्त पर्लाइट

पर्लाइट जिसका सीमेंटाइट, अनीलन द्वारा गोलामित किया गया हो। इसे गोलामित कार्बाइड भी कहते हैं।

dolomite

डोलोमाइट

कैल्सियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, $\text{Ca Mg}(\text{CO}_3)_2$ । यह दिव-लवण है जिसमें कार्बोनेट समअणुक अनुपात में होते हैं। इसके साथ तनु अम्ल क्रिया नहीं करते इस कारण यह कैल्साइट से भिन्न हैं। यह त्रिसमनताक्ष क्रिस्टलों (rho) के रूप में पाया जाता है। निस्तापित डोलोमाइट का उपयोग क्षारकीय उच्च तापसह पदार्थ के रूप में होता है तथा यह क्षारकीय धातुमलों से क्रिया नहीं करता। कठोरता 3.50-4 आपेक्षिक घनत्व 2.85। इसे बिटर स्फार भी कहते हैं।

domestic coke

घरेलू कोक

देखिए—low temperature coke

Doppel Duro process

डॉपल डूरो प्रक्रम

क्रैंक शैफ्ट के पृष्ठ कठोरण की एक विधि। इसमें शैफ्ट को धीरे-धीरे एक खराद में घुमाया जाता है। घूमते समय जर्नल ऑक्सी-ऐसीटिलीन ज्वाला द्वारा गरम होता है जिसका बाद में, ज्वाला के नीचे स्थित पानी के प्रधार से शमन किया जाता है। ज्वालाक और पानी के प्रधार की चौड़ाई और जर्नल की चौड़ाई बराबर होती है। यह विधि सस्ती और आसान है तथा इससे एकसमान कठोरता उत्पन्न होती है। यह ज्वाला कठोरण का एक उदाहरण है।

dore bullion

स्वर्णयुक्त बुलिअन

अपरिष्कृत चांदी जिसमें सूक्ष्म मात्रा में सोना उपस्थित रहता है। एक अवशिष्ट मिश्रातु जो विद्युत अपघटनी परिष्करण प्रक्रिया द्वारा अवपंक के क्यूपेलन से प्राप्त होता है। इसे स्वर्णयुक्त धातु भी कहते हैं।

देखिए—dore bullion

double annealing

द्वि-अनीलन

हाइपोयूटेक्टॉयड इस्पात को Ac_3 से अधिक ताप तक गरम कर शीघ्र Ac_1 से नीचे तक ठंडा कर देना, उसके तुरंत बाद Ac_3 से कुछ अधिक ताप तक फिर गरम कर धीरे-धीरे ठंडा करना। इसका उपयोग बड़े इस्पात संचकों के लिए होता है। प्रारंभिक उच्च ताप क्रिया से संमागता उत्पन्न होती है और यदि सल्फाइड उपस्थित हों तो उनका संलयन (coalescence) होता है। पहली बार शीघ्र ठंडा करने से स्थूल फेराइट कणों का बनना कम हो जाता है। दूसरी बार गरम करने के बाद ठंडा करने से बरीक कण बनते हैं तथा पदार्थ मुलायम हो जाता है।

doubling

द्विस्तरण

वंग-प्लेट के उत्पादन में प्रयुक्त एक विधि इसमें आरंभिक छड़ को चादरी मिल में कई बार तप्त बेल्लित करने के बाद चादर को दोहरा कर फिर गरम किया जाता है और दोहरी की गई चादर को फिर तप्त बेल्लित किया जाता है। प्रत्येक बार चादर को दोहरा कर बेल्लित करने की क्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक चादर की मोटाई वांछित स्तर तक कम न हो जाए।

Dow metal

डो धातु

कई प्रकार के बहुत हल्के मैग्नीशियम मूलक मिश्रालु जिनमें 3-12% ऐलुमिनियम होता है। इनमें मैंगनीज, सिलिकन और यशद की अल्प मात्राएं भी रहती हैं। इनका उपयोग रूपदा संचकन में होता है।

Dow process

डो प्रक्रम

मैग्नीशियम के उत्पादन का एक प्रक्रम जिसमें पिघले हुए मैग्नीशियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है।

draft

लघ्वन, ड्राफ्ट

1. रूपदा से फोर्जन के निष्कासन को आसान बनाने के लिए रूपदा के मुद्रांकों की पार्श्व भित्तियों में टेपर की मात्रा।
2. किसी पैटर्न के पार्श्वों में दिए गए टेपर ताकि उसे सांचे से सुगमतापूर्वक पृथक किया जा सके।

113

3. छड़-बेल्लन में छड़ के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल और जिस पारण में से वह गुजरता है उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में अंतर, जो प्रविष्ट होने वाली छड़ के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

4. तार-कर्षण में तार को रूपदा में से निकालते समय उसके क्षेत्रफल में होने वाली कमी।

5. अतप्त कर्षण के समय नली की दीवारों की मोटाई में होने वाली कमी।

देखिए—draught भी

drag

अधः संच

किसी ढलाई सांचे का निचला भाग।

तुलना—cope

draught

प्रवात

भट्टी में हवा को प्रविष्ट कर उसका दहन करना और बाद में पूरी भट्टी में गैसों का प्रवाहित होना। भट्टी में वायु का प्रवेश निम्नलिखित विधियों द्वारा किया जा सकता है।

संतुलित प्रवात (balanced draught)—इसमें हवा को पंखे द्वारा बलपूर्वक प्रविष्ट किया जाता है और दहन उत्पादों को दूसरे पंखे द्वारा अथवा चिमनी द्वारा निकाल लिया जाता है ताकि ईंधन-संस्तर के ऊपर दहन-स्थान पर लगभग सामान्य वायुमंडलीय दाब रहे।

प्रणोदित प्रवात (forced draught)—इसमें हवा को पंखे की सहायता से बलपूर्वक प्रविष्ट किया जाता है। पंखे को वायु के प्रवेश-द्वार पर रखा जाता है। दाब के कारण गैसों ईंधन-संस्तर से होते हुए प्रवाहित होती हैं। प्रवात द्वारा गैसों को चिमनी से बाहर निकाल दिया जाता है।

प्रेरित प्रवात (induced draught)—इसमें चिमनी के पैदे पर रखे पंखे की सहायता से हवा को खींचा जाता है।

प्राकृतिक प्रवात (natural draught)—बाहरी मदद के बिना स्वाभाविक रूप से प्रविष्ट होने वाला प्रवात।

114

- (क) अतप्त अवस्था में धातु की छड़ों के तार या नलिकाएँ बनाना। इसके लिए छड़ को इस्पात की प्लेटों में बने छोटे रूपदाओं में से गुजारा जाता है जिनका व्यास क्रमशः कम होता जाता है।
- (ख) संचकों के पिंडन में अनुपयुक्त डिजाइन, अपर्याप्त भरण, अत्यल्प संचन-ताप आदि के कारण संकुचन गतों का बनना।
- (ग) फोर्जन द्वारा अनुदैर्घ्य दिशा में लंबाई बढ़ाना।
- (घ) खोखले फोर्जन में फोर्जन-दाब के प्रभाव द्वारा मैन्ड्रेल का प्रयोग करके फोर्जन की लंबाई बढ़ाने की क्रिया ताकि दीवाल की उपयुक्त मोटाई प्राप्त हो सके।

dressing

प्रसाधन

- (क) अपचयन से पहले अयस्क सांद्रों में उपस्थित अपद्रव्यों को पृथक करना।
- (ख) सांचे पर अथवा क्रोड पर पेन्ट किया गया विलयन अथवा द्रव जो द्रव-धातु से क्रिया नहीं करता और संचकों पर चिकनी और साफ पतल उत्पन्न करने में मदद करता है।
- (ग) अवपातन से पहले शिलिका-संचक के पृष्ठ को तैयार करना।
- (घ) चिसे बेलन के पृष्ठ का पुनःमशीनन करना।

drop

पातन

देखिए—casting defect के अंतर्गत

drop forging

पाती फोर्जन

पाती धन द्वारा उत्पन्न फोर्जन। इसमें धन को अपने भार के कारण ही गिरने दिया जाता है जिससे रूपदाओं में गरम धातु की आकृति बन जाती है। रूपदा का आधा भाग निहाई (anvil) पर स्थिर रहता है और दूसरा आधा धन में होता है। यह प्रक्रम वस्तुतः अभिरूपण प्रक्रम है जिसमें धातु अत्यंत उच्च-ताप पर सुघट्य अवस्था में रहती है।

drop test

पात परीक्षण

इस्पात के टायरों की प्रबलता ज्ञात करने के लिए किया जाने वाला एक परीक्षण। इसमें या तो टायर को उसके व्यास के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई से रेल के ऊपर गिराया जाता है अथवा टायर को खड़ी स्थिति में रखकर उसके ऊपर भार गिराया जाता है।

dross

डॉस

गलित धातुओं की सतह पर बनने वाला पृष्ठ मल। यह मुख्यतः ऑक्सीकरण के फलस्वरूप और कभी-कभी अशुद्धियों को सतह पर आने के कारण बनता है।

drossing

डॉसिन

डॉसिन मूलतः एक शीतलन क्रिया है जिसे किसी केतली अथवा छोटी परावर्तनी भट्ठी में संपन्न किया जाता है। अनेक अपद्रव्य, प्रगलन भट्ठी अथवा संधानित्र से प्राप्त अतितप्त धातु में विलेय होते हैं किंतु ठंडा करने पर उनकी विलेयता घट जाती है। अतः जैसे-जैसे धातु ठंडी होती जाती है वैसे-वैसे अपद्रव्य गलित धातु की सतह पर एकत्रित होकर डॉस बनाती है जिसे निकाल लिया जाता है। डॉसिन की गति बढ़ाने के लिए कभी-कभी धातु में हवा अथवा भाप को धौंका जाता है। अपद्रव्यों की अविलेयता को बढ़ाने के लिए दूसरे तत्वों को भी मिलाया जाता है। उदाहरणार्थ, ताम्र युक्त गलित सीसे में गंधक मिलाने से तांबा, Cu_2S के रूप में पृथक हो जाता है। डॉसिन का उपयोग प्रायः सीसा, बंग, यशद आदि कम गलनांक वाली धातुओं के परिष्करण के लिए होता है।

dry copper

शुष्क ताम्र

पर्याप्त ऑक्सीजन युक्त तांबा जिसके कारण वह भंगुरता प्रदर्शित करता है।

dry cyaniding

शुष्क सायनाइडन

देखिए—case hardening के अंतर्गत carbonitriding

dry galvanizing

शुष्क यशदलेपन

यशद का लेप चढ़ाने का एक एक प्रक्रम जिसमें गालक-विलयन को उस वस्तु के ऊपर फैलाया जाता है जिस पर यशद का लेप करना हो। यशद-कुंड में प्रविष्ट करने से पहले उस वस्तु को सुखा लिया जाता है।

dry puddling

शुष्क पडलन

इस्पात बनाने का एक प्राचीन आलोडन प्रक्रम जिसमें उच्च कोटि के अल्प सिलिकन युक्त कच्चे लोहे का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रम बालू-तल पर की जाती है और हवा

द्वारा बिकारुर्ण किया जाता है। धातु, लेप-अवस्था तक ही रहता है और पिघल नहीं पाता।

dry quenching

शुष्क शमन

द्रव के प्रत्यक्ष संपर्क में लाए बिना गरम पदार्थ को ठंडा करने का प्रक्रम। मुख्यतया इसका उपयोग कोक-अवन से प्राप्त कोक का शमन करने के लिए होता है। इस क्रिया को पूरा करने के लिए लाल तप्त कोक में अक्रिय गैसों को प्रवाहित किया जाता है। अक्रिय गैसों को प्राप्त करने के लिए कोक की अल्प मात्रा का हवा में दहन किया जाता है जिससे कार्बन डाइ-ऑक्साइड और नाइट्रोजन का अक्रिय मिश्रण प्राप्त होता है। इस अक्रिय मिश्रण को पंखों द्वारा गरम कोक में प्रवाहित करते हैं और फिर नलियों द्वारा भाप-वाष्पित्र में भेज देते हैं। इस प्रकार गैस-मिश्रण से प्राप्त ऊष्मा भाप बनाने में काम आती है और ठंडी गैसों को पुनः प्रवाहित कर लाल तप्त कोक का शुष्क-शमन किया जाता है।

dry sand

शुष्क बालू

देखिए—sand के अंतर्गत

dry sand moulding

शुष्क बालू संचन

देखिए—sand moulding के अंतर्गत

ductile

तन्य

देखिए—ductility

ductile cast iron

तन्य ढलवां लोहा

देखिए—cast iron के अंतर्गत ductile cast iron

ductile fracture

तन्य विभंग

देखिए—fracture के अंतर्गत

ductility

तन्यता

ठोस पदार्थों, विशेष रूप से धातुओं, का वह गुणधर्म जिसके कारण तनाव के प्रभाव में उनका सुघट्य-विरूपण हो जाता है। इस प्रकार टूटे बिना धातुओं का स्थायी रूप से विस्तार हो जाता है तथा फलस्वरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कम हो जाता है। जिन पदार्थों में यह गुणधर्म पाया जाता है उन्हें तन्य पदार्थ कहते हैं।

साधारणतया तन्यता का निर्धारण चषकन परीक्षणों (cupping tests) द्वारा किया जाता है। वंक परीक्षाओं तथा तनन-परीक्षणों में दीर्घवृद्धि द्वारा अच्छी तन्यता का पता चलता है।

9-231 M of HRD/96

117

ductilometer test

तन्यतामापी परीक्षण

धातुओं को तारों तथा पट्टियों की तन्यता आंकने की एक पुरानी विधि। इस विधि में नमूने के दोनों सिरों को पकड़ कर बीच के भाग को बार-बार विपरीत दिशा में एक निश्चित कोण देकर मोड़ा जाता है। विरूपित लंबाई $1.5 \times$ व्यास के बराबर होती है तथा विभंग-वक्रों (bends to fracture) की संख्या, वंक-कोण के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आनुपातिक-स्थिरांक तथा बहिर्वेशित वंक-कोण, जिस पर तार नहीं टूटता, तार के यांत्रिक गुणों के घातांक होते हैं।

dumet

डूमेट

तार के रूप में प्रयुक्त संयुक्त पदार्थ। इसमें लोहे और निकैल (लगभग 42%) के मिश्रातु की बनी एक अल्प-प्रसार क्रोड होती है जो तांबे से आच्छादित रहती है। इसमें तांबे की मात्रा, मिश्रातु के कुल भार का 20-25% होती है। मुख्यतः इसका उपयोग लैंप और निर्वात ट्यूबों में प्रयुक्त मुद्रित (सील-इन) तार में प्लैटिनम के स्थान पर होता है जबकि तांबा गैसबद्ध सील को बनाने में काम आता है।

duplexing

द्विवकप्रक्रमण

देखिए—duplex process

duplex process

द्विवक प्रक्रम

इस्पात के उत्पादन की ऐसी विधि जो दो चरणों में सम्पन्न होती है और जिसमें दो विभिन्न गलन-भट्टियों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ धातु का क्षारकीय बेसेमर परिवर्तित में घमन कर क्षारकीय ओपेनहार्थ भट्टी में या विद्युत भट्टी में परिष्करण किया जाता है अथवा उसे ओपेनहार्थ भट्टी में पिघलाकर विद्युत भट्टी में ले जाया जाता है। इस प्रक्रम को द्विवकप्रक्रमण भी कहते हैं।

duralumin

डूरैलूमिन

ऊष्मोपचारीय (heat treatable) ऐलुमिनियम मिश्रातुओं का वर्ग जिसमें 4.5% तक तांबा, 0-0.8% मैंगनीज, 0.6-2.25% मैगनीशियम, 0-1% सिलिकन और 0-1.2% लोहा और शेष ऐलुमिनियम होता है। अधिक मजबूती के कामों में प्रयोग के लिए इसमें 5.5-7.6% जस्ता भी मिलाया जाता है और अधिक ताप पर प्रयोग के लिए 1% निकैल मिलाया जाता है।

Durana metal

डयूराना धातु

उच्च तनन सामर्थ्य और उत्तम संक्षारणरोध वाला एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 65% तांबा, 30% जस्ता, 2% वंग, 1.5% ऐलुमिनियम और 1.5% लोहा होता है। इसका उपयोग सामान्य इंजीनियरी उपकरणों और रासायनिक संयंत्रों में होता है।

एक काल कठोरण संश्लारणरोधी मिश्रातु जिसमें 93.7% निकैल, 0.05% तांबा, 0.35% लोहा, 4.4% ऐलुमिनियम, 0.5% सिलिकन, 0.4% टाइटेनियम और 0.3% मैंगनीज होता है। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों में किया जाता है।

durionizing

इयूरायनन

एक विद्युत-अपघटनी प्रक्रम जिसका प्रयोग घिसे हुए पुरजों पर कठोर क्रोमियम का लेप चढ़ाने के लिए होता है। जिन पुरजों पर यह लेप चढ़ाया जाता है वे घर्षण के कारण घिसने से बच जाते हैं।

durex

इयूरक्स

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 10% वंग और 4-5% ग्रेफाइट होता है। यह सिंदरित और सरंध्र होता है। इसका उपयोग तेल संसिक्त बेयरिंगों के लिए होता है।

Durville process

डार्वेल प्रक्रम

एक विशेष संचलन प्रक्रम जिसमें गलित धातु को धातुमल के साथ मिलाए बगैर संचक बनाए जा सकते हैं और साथ ही संचकन के दौरान धातु का वायु के साथ संपर्क भी नहीं होता।

Dutch gold

डच स्वर्ण

एक ताम्र यशद मिश्रातु जिसमें 20% यशद होता है। यह अत्यंत तन्य होता है और इसका विशिष्ट रंग होता है। इसका उपयोग गिल्डन के लिए तथा पर्णों के रूप में किया जाता है।

Dutch metal

डच धातु

एक ताम्र-यशद मिश्रातु जिसमें 20—24% यशद होता है। यह अत्यंत तन्य और विशिष्ट रंग का होता है। इसका उपयोग कांस्यन के लिए तथा पर्णों और स्वर्ण-पत्र के रूप में किया जाता है।

earring

कर्णन

बेल्लन, फोर्जन अथवा गंभीर कर्षण द्वारा यांत्रिक अभिरूपण उत्पादों में उत्पन्न होने वाला दोष। इसमें चादर में दैशिकता के कारण यांत्रिक अभिरूपण उत्पादों के सबसे ऊपरी किनारों के चारों ओर तरंगिलता उत्पन्न हो जाती है।

eddy current test

भंवर धारा परीक्षण

देखिए—nondestructive tests के अंतर्गत

edge dislocation

कोर प्रभंश

देखिए—dislocation के अंतर्गत

edger

कोरक

फोर्जन में प्रयुक्त यह शब्द प्रायः रूपदा के उस भाग के लिए प्रयुक्त होता है जो धातु को, फोर्जित किए जाने वाले आकार के अनुसार आवश्यक अनुपातों में विभाजित करता है। बेलन-कोरक स्टॉक को अनेक परिक्रमण-ठोसों का आकार देता है जबकि बॉल-कोरक, बॉल बनाता है।

edging mill

कोर कर्तन मिल

एक बेल्लन मिल जिसमें किसी वस्तु के किनारों को बेल्लित करने के लिए बेलन ऊर्ध्वाधर स्थिति में सेट रहते हैं। इसका उपयोग चादरों, प्लेटों या पट्टियों को बेल्लित करने के लिए है।

edging rolls

कोर कर्तन बेलन

रोलर मिल में विद्यमान एक प्रकार के बेलन, जो अपने विशेष प्रकार के पृष्ठों या खांचों अथवा विशिष्ट व्यवस्था के कारण अनेक कोर-परिसज्जाओं को उत्पन्न करते हैं तथा बेल्लित उत्पाद की चौड़ाई को नियंत्रित करते हैं।

effervescing steel

बुदबुदन इस्पात

एक प्रकार का इस्पात जिसके पिंडन की आरंभिक अवस्थाओं में गैस तेजी के साथ निकलती है। इसमें पिंडों की बाहरी परतें अपेक्षाकृत शुद्ध होती हैं। इसमें समांतर वात-छिद्रों की एक सुस्पष्ट पद्धति होती है। पिंडों का भीतरी भाग अपेक्षाकृत अशुद्ध होता है जिसमें कहीं कहीं पर वात-छिद्र होते हैं। इसमें पाइप-कोटर अथवा संकुचन-कोटर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होते। इस्पात की ऑक्सीकरण अवस्था और बुदबुदन क्रिया की अवधि के अनुसार बुदबुदन इस्पातों को उद्गामी इस्पात, नोमीयन इस्पात, छादित इस्पात अथवा शीतलित्र पट्टित इस्पात कहते हैं।

Eggertz test

एगर्टज परीक्षण

कार्बन-इस्पातों में कार्बन की मात्रा को शीघ्र निर्धारित करने की विधि। इसमें नमूनों के पूर्वनिर्धारित भार को नाइट्रिक अम्ल में घोलकर इसे अंशकित नली में डाल दिया जाता है। जिसमें उसके रंग का मिलान ठीक उसी ढंग से उपचारित कार्बन की ज्ञात मात्रा वाले प्रतिदर्श से किया जाता है। यह अंशकित नली एगर्टज नली कहलाती है।

देखिए—Eggertz test

Erhardt process

एरहार्ट प्रक्रम

सीवनहीन इस्पात नलियों को बनाने की विधि जो बड़ी और भारी नलियों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह अपकर्ष बेंच प्रक्रम का संशोधित रूप है जिसमें एक गर्म, खोखले ब्लूम को ऐसे रूपदाओं की श्रेणी में प्रविष्ट कराया जाता है जिनके भीतरी व्यास क्रमशः घटते जाते हैं किंतु एरहार्ट प्रक्रम में केवल तीन या चार रूपदाओं का प्रयोग होता है।

elastic after effect

प्रत्यास्थ पश्च प्रभाव

किसी धातु पर प्रयुक्त भार को कम करने अथवा हटा देने के बाद सूक्ष्म मात्रा में होने वाली पश्चगामी प्रत्यास्थ उपलब्धि।

elastic failure

प्रत्यास्थ विफलता

किसी भाग का स्थायी रूप से इतनी अधिक मात्रा में विरूपित हो जाना कि वह ठीक ढंग से काम न कर सके। फ्रेम अथवा किसी मोटर कार के अगले पहिए की धुरी का मुड़ जाना इसका उदाहरण है। प्रत्यास्थ विफलता का कारण प्रत्यास्थ श्रांति होती है।

elastic fatigue

प्रत्यास्थ श्रांति

पदार्थों द्वारा प्रदर्शित एक गुण जिससे पूर्ण प्रत्यास्थता की अस्थायी हानि हो जाती है। पदार्थों पर लंबे समय तक विरूपण-प्रतिबल लगाने के बाद, प्रतिबल हटाने के बाद भी वे शीघ्र अपने पूर्व रूप में नहीं लौटते हैं, बल्कि अपनी प्रत्यास्थता को धीरे-धीरे पुनः प्राप्त करते हैं।

देखिए—elastic failure भी

elcometer

एल्कोमीटर

इस्पात पर अचुंबकीय लेपों की मोटाई को नापने का एक छोटा यंत्र। इसमें स्थायी चुंबक से जुड़े दो ध्रुव होते हैं जिनके बीच में एक लोहे का टुकड़ा घूमता है। जब ध्रुवों को भिन्न-भिन्न नमूनों पर रखा जाता है तो अचुंबकीय लेप की मोटाई के अनुसार लोहे की स्थिति बदल जाती है। लोहे के टुकड़े की इस नई स्थिति का पता एक अंशांकित मापनी पर घूम रही सूई से लग जाता है।

electric furnace

विद्युत भट्टी

देखिए—furnace के अंतर्गत

electric furnace matte smelting process

विद्युत भट्टी मैट-प्रगलन प्रक्रम

विद्युत भट्टी में किया जाने वाला एक मैट-प्रगलन प्रक्रम। इसमें घान, कैल्साइन और गालक का मिश्रण होता है। भट्टी के अंदर हवा के प्रवेश को नियंत्रित करके भट्टी से बाहर निकलने वाली गैस में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता इतनी कम रखी जा सकती है कि वायु में विशेष प्रदूषण उत्पन्न किए बिना उसे सीधा बाहर निकाला जा सके अथवा सल्फर डाइ-ऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक बढ़ाई जा सकती है कि उसकी प्राप्ति लाभकारी हो।

electrician's solder

इलेक्ट्रिशियन सोल्डर

कम गलनांक वाला मिश्रातु जिसमें 94.5% वंग और 5.5% ऐन्टिमनी होता है। इसका उपयोग विद्युत यंत्रों और परिपथों में सोल्डर के रूप में किया जाता है।

electric ingot process

विद्युत पिंड प्रक्रम

धातुओं के गलन, संचकन और उत्तरोत्तर पिंडन की सतत विधि जिसमें गलित धातु को पूर्णतया वायुमंडल से पृथक रखा जाता है। इसमें न्यूनतम संपृकथन होता है तथा उच्चतापसह आस्तर का इस्तेमाल न होने के कारण संदूषण बिल्कुल नहीं होता। इस विधि से पाइप रहित तथा दोष रहित पिंड प्राप्त होते हैं। इससे छोटे और अपेक्षाकृत बड़े दोनों प्रकार के पिंड बनाए जा सकते हैं।

electric smelting

विद्युत प्रगलन

देखिए—smeltring के अंतर्गत electric furnace smelting

electric steel

विद्युत इस्पात

किसी एक विद्युत प्रक्रम द्वारा निर्मित इस्पात जिसमें इस्पात को गलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, विद्युत-आर्क से प्राप्त होती है। यह आर्क धातु और कार्बन इलेक्ट्रोड के बीच उत्पन्न किया जाता है। ऊष्मा, उच्च आवृत्ति धारा द्वारा प्रेरित भंवर-धारा से भी प्राप्त की जा सकती है।

धातुओं के विश्लेषण की एक विधि। जिस धातु का निर्धारण करना हो उसका पहले से तोले गए इलेक्ट्रोड पर विद्युत-निक्षेपण किया जाता है। निक्षेपण के पूरा हो जाने पर इलेक्ट्रोड के भार में हुई वृद्धि से किया जाता है।

electrocast process

वैद्युत संचकन प्रक्रम

उच्चतापसह पदार्थ को वांछित रूप में बनाने की विधि। इसमें उपयुक्त अनुपात में कच्चे पदार्थों को मिलाकर उन्हें विद्युत-भट्टी में संगलित होने तक गर्म किया जाता है और अंत में संचकित कर दिया जाता है।

electrochemical cleaning

वैद्युत रासायनिक निर्मलन

जंगरोधी इस्पात से वेल्ड अपवर्णता को हटाने की विधि। यह विधि उस अवस्था में विशेष उपयोगी है जब साधारण विधियों से यह क्रिया न की जा सके। इसमें तांबे की छड़ को उचित आकार में मोड़कर उसके सिरे पर रबर के छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए जाते हैं, ताकि तांबा, जंगरोधी इस्पात को न छुए और लघु परिपथन न हो। नमूने में थोड़ी मात्रा में 50% फास्फोरिक अम्ल डाला जाता है जो तांबे की छड़ को स्पर्श करने और अपवर्णित क्षेत्र को गीला करने के लिए पर्याप्त होता है। अम्ल की सांद्रता जितनी अधिक होगी, इस्पात उतना ही अधिक परिष्कृत होगा।

electrochemical corrosion

वैद्युत रासायनिक संक्षारण

जब दो भिन्न धातुएं या मिश्रधातुएं किसी विद्युत-अपघट्य की उपस्थिति में एक दूसरे के विद्युत-संपर्क में रहती हैं तो वे गैल्वनी सेल के इलेक्ट्रोड बनाती हैं। इसमें ऐनोडी इलेक्ट्रोड वाली धातु का उस अवस्था की अपेक्षा अधिक संक्षारण होता है जब धातुओं के बीच कोई संपर्क न हो। इस प्रकार का संक्षारण केवल तब होता है जब धातुओं और विलयन में होना हूए विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाए। संक्षारण की दर, सेल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल पर निर्भर करती है और उस स्थिति में अधिकतम होती है जब धातुएं, विद्युत रासायनिक श्रृंखला में एक दूसरे से दूर हों और धातु-आयन विलयन में शीघ्र प्रवेश करें। इसे विद्युत अपघटनी संक्षारण भी कहते हैं।

तुलना—galvani corrosion

electrode deposition

इलेक्ट्रोड निक्षेप

वाल्डेम में प्रयुक्त एक शब्द जो इलेक्ट्रोड की इकाई लम्बाई से निक्षिप्त वोल्टित धातु का भार होता है।

electrode efficiency

इलेक्ट्रोड दक्षता

देखिए—current efficiency

electrodeposition

वैद्युत निक्षेपण

किसी विद्युत-अपघट्य में विद्युत-धारा प्रवाहित कर, इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ को निक्षेपित करना। इस विधि द्वारा किसी धात्विक अथवा अधात्विक चालकों के पृष्ठों पर अन्य धातु की परत चढ़ाना हो उसे ऐसे विद्युत अपघट्य में डुबाया जाता है जिसमें उस धातु का लवण विद्यमान हो। विद्युत अपघटनी सेल में वस्तुएं कैथोड का कार्य करती हैं। वैद्युत-लेपन, वैद्युत-अभिरूपण वैद्युत-परिष्करण और वैद्युत-प्रापण आदि इलेक्ट्रोड निक्षेपण के अंतर्गत ही आते हैं।

electrode potential

इलेक्ट्रोड विभव

किसी इलेक्ट्रोड और उसके संपर्क में रहने वाले विद्युत-अपघट्य के बीच पाया जाने वाला विभवांतर जो मानक इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा जाता है। यह मानक इलेक्ट्रोड साधारणतया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। यशद आदि धातुएं जो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं उनका इलेक्ट्रोड-विभव उत्कृष्ट धातुओं से कम होता है। संक्षारण और वैद्युत निक्षेपण प्रक्रमों में इलेक्ट्रोड-विभव का विशेष महत्व है। जिस प्रकार कोई द्रव तब तक वाष्प में बदलता जाता है, जब तक वाष्प-दाब अपने सीमांत मान तक न पहुंच जाए, उसी प्रकार किसी धातु में भी साम्य-विभव उत्पन्न होता है जो उस द्रव पर निर्भर करता है जिसमें वह धातु डूबी हो।

electro extraction

वैद्युत निष्कर्षण

विद्युत-अपघटन द्वारा किसी धातु को उसके लवणों के विलयन से सीधे प्राप्त करना। इसमें आवश्यक लवण-विलयन को अयस्कों अथवा अवशिष्टों के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है। इसे वैद्युत प्रापण भी कहते हैं।

electrofacing

वैद्युत आलेपन

विद्युत-निक्षेपण द्वारा किसी धात्विक पृष्ठ पर अधिक कठोर धातु का लेप करना। इससे धात्विक पृष्ठ अधिक टिकाऊ हो जाता है।

electroforging

वैद्युत फोर्जन

वह प्रचालन जिसमें धातु के भागों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किसी प्रतिरोध वोल्टेज मशीन के विद्युत निर्गम का प्रयोग किया जाता है और फोर्जन अथवा आवश्यकतानुसार धातु को विस्थापित करने के लिए वेल्डर की द्रवचालित दाब-पद्धति काम में लाई जाती है।

वांछित आकार के पैटर्न पर आवश्यक धातु के विद्युत निक्षेपण द्वारा धातु की वस्तुओं को बनाना। इसका उपयोग मुख्यतः सीवनहीन, खोखले पात्रों और प्लास्टिक की वस्तुओं के सांचों को बनाने के लिए होता है। पैटर्न, धातु या अधातु किसी भी वस्तु का हो सकता है। यदि पैटर्न अधातु का होता है तो विद्युत चालन के लिए उस पर चांदी की पतली परत की आवश्यकता होती है। खोखले पात्रों और काठिन पैटर्नों, संगलनीय मिश्रित पैटर्नों (जिन्हें गरम पानी में पिघलाकर शीघ्र पृथक् किया जा सकता है) को बनाने में यह विधि विशेष लाभकारी है।

electrography

वैद्युत अभिलेख

धातुओं पर किए गए धात्विक और अधात्विक लेपों में विद्यमान रंभता को दर्शाने की युक्ति। इसमें किसी उपयुक्त विद्युत अपघटय से भीगे कागज को लेप के साथ दबाया जाता है और कागज के दूसरी ओर एक प्रतिइलेक्ट्रोड रख दिया जाता है। जब परीक्षित नमूने और प्रति-इलेक्ट्रोड के बीच विद्युत वाहक बल प्रयुक्त किया जाता है तो कागज पर उत्पन्न चिह्न रंभता व्यक्त करते हैं।

electroless plating

विद्युतहीन लेपन

विद्युत-धारा के बिना धातु-पृष्ठों पर निकैल और कोबाल्ट का लेप चढ़ाने की विधि। यह हाइपोफास्फाइट के गरम विलयन द्वारा, निकैल अथवा कोबाल्ट लवण के रासायनिक अपचयन द्वारा संपन्न होती है। यह उत्प्रेरकीय अभिक्रिया है तथा निर्धारित सांद्रण और pH पर यदि इस्पात, निकैल आदि धातुओं को अवगाह में प्रविष्ट न किया जाए तो लेपन नहीं होता है। इस विधि द्वारा गहरे छिद्रों और नलियों पर एक समान लेप चढ़ाया जा सकता है।

electrolytic

विद्युत-अपघटनी सेल

एक विद्युत-चालक तंत्र विद्युत-रासायनिक क्रिया उत्पन्न करने के उद्देश्य से एनोड और कैथोड दोनों विद्युततः संयोजित रहते हैं और विद्युत-अपघटय में डूबे रहते हैं। आरोपित विद्युत धारा के कारण पदार्थ एनोड से धुलकर विद्युत अपघटय से हात हुए कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इन सेलों का प्रयोग विद्युत-निष्कर्षण, विद्युत-लेपन और विद्युत-परिष्करण के लिए होता है विद्युत-अपघटनी संक्षारण भी इन्हीं सेलों के कारण होता है।

electrolytic cleaning

वैद्युत अपघटनी निर्मलन

एक निर्मलन-प्रक्रम जिसमें धातु के पृष्ठ से ग्रीज, शल्क आदि को हटाया जाता है। जिस वस्तु का शोधन करना हो उसका किसी उपयुक्त विद्युत-अपघटय में कैथोड बनाया

जाता है। विद्युत-अपघटनी विजंगन (electrolytic derusting) इस्पात-पृष्ठों से संक्षारण-उत्पादों को हटाने की एक प्रभावकारी विधि है। इसमें निष्क्रिय कार्बन इलेक्ट्रोडों अथवा एनोड के रूप में इस्पात छड़ों की आवश्यकता होती है। इसमें उच्च एंफैम्यरता पर लगभग 12 वोल्ट विद्युत तथा विद्युत-अपघटय के रूप में समुद्र का पानी अथवा तनु कार्बेटिक सोडा का प्रयोग होता है।

धातु और जंग-निक्षेप के बीच हाइड्रोजन कैथोड पर उत्पन्न होती है। जंग को या तो हाथ से हटा दिया जाता है अथवा इतना ढीला कर दिया जाता है कि उसे होज या बुरुश द्वारा आसानी से हटाया जा सके।

अन्य प्रकार के विद्युत-अपघटनी निर्मलन, विद्युत-लेपन से पहले एनोडी उत्कीर्णन किया जाता है ताकि विद्युत निक्षेपण ठीक प्रकार से हो सके।

electrolytic corrosion

वैद्युत अपघटनी संक्षारण

देखिए—electrochemical corrosion

electrolytic etching

वैद्युत अपघटनी रसोत्कीर्णन

विद्युत-निक्षेपण से पूर्व धातुओं के उपचार के लिए प्रयुक्त एक विधि। इसमें किसी विद्युत-अपघटय में धातुओं को एनोड बनाया जाता है और उपयुक्त धारा-घनत्व का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग धातु-चित्रण परीक्षण में नमूनों के रसोत्कीर्णन के लिए भी होता है।

electrolytic grinding

वैद्युत अपघटनी पेपण

धातुओं, धात्विक काबाइडों आदि विद्युत चालक वस्तुओं के पृष्ठों को चिकना बनाने या आकार प्रदान करने की विधि। इसमें धातु डिस्क के बने कैथोड को कार्य-वस्तु के बिल्कुल समीप घुमाया जाता है। कार्य-वस्तु एनोड का काम करती है। एनोड की खुरदरी सतह विलीन हो जाती है जिससे पृष्ठ चिकना हो जाता है। डिस्क और कार्य-वस्तु के ऊपर विद्युत-अपघटय को प्रवाहित किया जाता है। इसके लिए 16-18 वोल्ट की अपरिवर्ती प्रत्यक्ष धारा, उच्च चालक विद्युत-अपघटय और एनोड पर उच्च धारा घनत्व की आवश्यकता होती है।

electrolytic polishing

वैद्युत अपघटनी पॉलिशन

धातु-पृष्ठों को परिष्कृत करने की एक विधि। जिस वस्तु पर पॉलिश करना हो उसे किसी विद्युत-अपघटनी सेल का एनोड बनाया जाता है। वस्तु का पृष्ठ धुल जाने से विशेष अवस्थाओं में वह चमकीला बन जाता है। इस विधि का उपयोग सूक्ष्म चित्रण नमूनों (micrographic specimens) परावर्तक पृष्ठों आदि को बनाने में होता है। इसे वैद्युत पॉलिशन भी कहते हैं।

देखिए—refining के अंतर्गत

electromachining

वैद्युत मशीनन

1. पेषण और मशीनन की संयुक्त विधि। इसमें धातु-आबद्ध अपघर्षक पहिया (जो प्रायः हीरा होता है) कैथोड का काम करता है जो कार्य-वस्तु के बने एनोड के संपर्क में रहता है। यह संपर्क किसी उपयुक्त विद्युत अपघटय के ऊपरी सतह के नीचे किया जाता है। अपघर्षक कणों द्वारा पेषण होता है। ये कण अचालक अंतर को (non-conduction spacer) का काम करते हैं जिससे विद्युत-अपघटय द्वारा साथ में मशीनन भी होता रहता है।

2. देखिए—electrolytic grinding भी

electromagnetic separation

वैद्युत चुंबकीय पृथक्करण

विद्युत-चुंबकों के आकर्षण द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक् करना। इस विधि का उपयोग मैग्नेटाइट आदि चुंबकीय अयस्क के सीधे सांद्रण के लिए अथवा लोहमय मैंगनीज अयस्क या क्रोमाइट आदि अचुंबकीय खनिजों को चुंबकीय लोह खनिजों में परिवर्तित करने के बाद किया जाता है। अचुंबकीय खनिज, अपचायी भर्जन (चुंबककारी भर्जन) द्वारा चुंबकीय खनिजों में परिवर्तित किए जाते हैं। इस विधि में पेटी वाहक अथवा घूर्णी ड्रम मशीनों का उपयोग किया जाता है।

electrometallurgy

वैद्युत धातुकर्मिकी

देखिए—metallurgy के अंतर्गत

electron

इलेक्ट्रॉन

ऋण आवेशित अवपरमाणुक कण जिसका द्रव्यमान 9.107×10^{-31} किलोग्राम और आवेश 1.6×10^{-19} कूलॉम होता है। यह ऋण विद्युत का चरम मात्रक होता है और इसका आवेश एक संयोजी आयन में विद्यमान आवेश के बराबर होता है। इसका आविष्कार सर जे०जे० टॉमसन ने सन् 1895 में कैथोड किरणों के रूप में किया था।

प्राथमिक इलेक्ट्रॉन (primary electron):—वह इलेक्ट्रॉन जो संघट्टन से उत्पन्न न होकर किसी पदार्थ द्वारा सीधे उत्सर्जित किया जाता है।

द्वितीयक इलेक्ट्रॉन (secondary electron):—(1) आपाती इलेक्ट्रॉन द्वारा किसी पदार्थ की बमबारी से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन।

(2) वह इलेक्ट्रॉन जिसमें गति, प्राथमिक विकिरण से संवेग के स्थानांतरण के कारण, उत्पन्न होती है।

electron beam welding

इलेक्ट्रॉन किरणपुंज वेल्डिंग

देखिए—welding के अंतर्गत

electron compound

इलेक्ट्रॉन यौगिक

वे यौगिक जिनमें संयोजकता-इलेक्ट्रॉनों का परमाणुओं के साथ नियत अनुपात होता है। ऐसे यौगिकों की संरचना एक समान होती है। इन यौगिकों को ह्यूम राँधरी यौगिक भी कहते हैं। इनका विभाजन-निम्नलिखित तीन वर्गों में किया जाता है।

- (1) इलेक्ट्रॉन अनुपात 3:2, बीटा यौगिक (उदाहरणार्थ— $(\text{CuZn} : \text{CuBe})$)
- (2) इलेक्ट्रॉन अनुपात 21 : 13, गामा यौगिक (उदाहरणार्थ $(\text{Cu}_{57}\text{Zn}_{18} : \text{Cu}_{31}\text{Sn}_{18})$)
- (3) इलेक्ट्रॉन अनुपात 7 : 4, एप्सिलॉन यौगिक (उदाहरणार्थ $(\text{CuZn}_3, \text{Cu}_3\text{Sn})$)

electron diffraction

इलेक्ट्रॉन विवर्तन

देखिए—diffraction के अंतर्गत

electroplating

वैद्युत लेपन

विद्युत-निक्षेपण द्वारा एक धातु का दूसरी धातु पर पतला, मजबूती से आसंजित लेप चढ़ाना। जिस वस्तु पर लेप चढ़ाना हो उसे सेल का कैथोड बनाया जाता है। लेप चढ़ाने से पहले वस्तु को गरम क्षारकीय कुंड में डुबाकर पृष्ठ से ग्रीज, धूल आदि वस्तुओं को हटा देते हैं।

इस विधि का उपयोग सजावट का सामान बनाने, संक्षारणरोध, अपघर्षणरोध और घिसे पुर्जों को ठीक करने के लिए होता है।

electropolishing

वैद्युत पॉलिशन

देखिए—electrolytic polishing

electrorefining

वैद्युत परिष्करण

देखिए—refining के अंतर्गत electrolytic refining

electroslag refining

वैद्युत धातुमल परिष्करण

देखिए—refining के अंतर्गत

देखिए—welding के अंतर्गत

electrostatic concentration

स्थिर वैद्युत सांद्रण

देखिए—concentration के अंतर्गत

electrostatic separation

स्थिर वैद्युत पृथक्करण

अयस्क सांद्रण का एक प्रक्रम जो इस स्थिर वैद्युत सिद्धांत पर आधारित है कि समान आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश आकर्षित करते हैं। सामान्य रूप से प्रभरण-पदार्थ को घूमते हुए ड्रम के ऊपर गुजारा जाता है जो ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है। इससे उपयुक्त दूरी पर दूसरा ड्रम जो पहले ड्रम की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है, धन-इलेक्ट्रोड का काम करता है। इस प्रकार स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। प्रभरण पदार्थ के कण अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति की भिन्न-भिन्न मात्राओं के अनुसार स्थिर वैद्युत बल रेखाओं के साथ गमन करते हैं। अप्रतिकर्षित पदार्थ सीधे नीचे को गिरते हैं। प्रतिकर्षित पदार्थ कुछ आगे की ओर गिरता है जिसके जमा होने का ठीक-ठीक स्थान चुंबकीय प्रवृत्ति की मात्रा पर निर्भर करता है।

electrothermic

वैद्युत औष्मिक

रासायनिक और धातुकर्म-प्रक्रमों में ऊष्मा के उत्पादन के लिए विद्युत ऊर्जा के उपयोग के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द। प्रतिरोध, प्रेरण अथवा आर्क-तापन द्वारा प्राप्त उच्च ताप का प्रयोग धातुओं को गलाने अथवा उनके प्रगलन या परिष्करण के लिए किया जाता है।

electrothermic process

वैद्युत तापीय प्रक्रम

एक इस्पात-निर्माण प्रक्रम जिसमें कार्बन और कच्चे लोहे के कुंड में उपस्थित अन्य तत्वों द्वारा लोह-अयस्क का अपचयन किया जाता है। इसे प्रेरण द्वारा गरम किया जाता है जिसके लिए एक या अधिक प्रेरण-भट्टियों और क्यूपोला का प्रयोग होता है। कच्चे लोहे को क्यूपोला में पिघलाकर उसे प्रेरण-भट्टी में स्थानांतरित किया जाता है और फिर उसमें अयस्क मिला दिया जाता है। वैकल्पित विधि में ठंडे कच्चे लोहे को प्रेरण-भट्टियों में पिघलाकर उसमें 60% इस्पात अपशिष्ट मिलाया जाता है। इस प्रक्रम का लोह मिश्रातुओं के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है।

electrotype metal

वैद्युत टाइप धातु

एक तन्य सीसमिश्रातु जिसमें 2.5—4% वंग, 2.5—3% ऐन्टिमनी और शेष सीसा होता है। इसका उपयोग मुद्रक वैद्युत टाइप में सहारा देने में किया जाता है।

electrowinning

वैद्युत प्रापण

देखिए—electroextraction

elinvar

एलिनवार

एक लोह मिश्रातु जिसमें 53—61% लोहा, 33—35% निकेल, 4—5% क्रोमियम, 1—3% बुल्फ्राम, 0.5—2% सिलिकन, 0.5—2% मैंगनीज और 0.5—2% कार्बन होता है। इसका ताप-प्रसार गुणांक कम होता है और इसका उपयोग घड़ियों की कमानियों तथा अन्य परिशुद्ध यंत्रों के निर्माण में होता है।

Elkem furnace

एल्केम भ्राष्ट्र

लोह मिश्रातुओं और कैल्सियम कार्बाइड के उत्पादन के लिए विकसित की गई एक विद्युत-भ्राष्ट्र जिसमें घूर्णी हाथ होता है।

Elmore process

एलमोर प्रक्रम

एक प्रकार की फेन प्लवन विधि यह अयस्क-संसाधन प्रक्रम है जिसमें तेल और पानी के मिश्रण में, अयस्क को हिलाकर सल्फाइडों को गैस से पृथक् किया जाता है। अंत में तेल की परत पानी के ऊपर आ जाती है और उसमें सल्फाइड के कण भी निलंबित रहते हैं।

elongation test

दैर्घ्यवृद्धि

देखिए—mechanical test के अंतर्गत

elutriation

धावपृथकन

किसी तरल पदार्थ में निलंबित कर चूर्ण के कणों को वर्गीकरण अर्थात् आमाप के अनुसार पृथक् करना। बड़े कणों की प्रवृत्ति डूबने की होती है।

Ely furnace

एलि भ्राष्ट्र

पिटवां लोहे के उत्पादन के लिए प्रयुक्त एक यंत्रचालित भट्टी। इसमें पिघले कच्चे लोहे को एक हाथ में उड़ेला जाता है और ऊपर से बेलन मिल के शल्क और सिंडर डालते हैं। तत्पश्चात् भट्टी का 60° पर तब तक बोलन करते रहते हैं जब तक सतह पर गैस के बुलबुले प्रकट न हो जाएं। इसके बाद धातुमल और धातु को मिलाने के लिए भट्टी को केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घुमाया जाता है। अंत में पिटवां लोहे का एक गोला बन जाता है। यह विधि बहुत कुछ हस्त आलोडन भट्टी (hand puddling furnace) की तरह है।

धातु की बनी वस्तुओं के पृष्ठ पर उभार द्वारा डिजाइन बनाना।

भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के कारण किसी धातु अथवा मिश्रातु में सामान्य तन्यता का अभाव होना।

देखिए—caustic cracking

हाइड्रोजन भंगुरण (hydrogen embrittlement) : हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण किसी धातु में तन्यता अथवा चर्मलता का अभाव होना। हाइड्रोजन का अवशोषण, मार्जन, अम्लोपचार, इलेक्ट्रोलिसिस अथवा विद्युत-लेपन के समय हो सकता है। 0.002 प्रतिशत हाइड्रोजन भी इस्पात को भंगुर बना देता है। हाइड्रोजन-भंगुरण को काल-प्रभावन द्वारा अथवा अतप्त कर्मण से पहले इस्पात को उबलते पानी में भिगोकर दूर किया जा सकता है।

पायन भंगुरण (temper embrittlement) जब मध्यम अथवा न्यून-मिश्रातु इस्पातों का 350°—600°C के बीच पायन किया जाता है अथवा उन्हें उच्च पायन-ताप से धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो खचित शलाका प्रतिघात प्रतिरोध में कमी आ जाती है। क्रान्तिक ताप परास से अधिक ताप तक गरम करने के बाद शीघ्र ठंडा करने से पायन भंगुरण समाप्त किया जा सकता है।

3Cu₂S As₂S₅ ताम्र-आर्सेनिक सल्फाइड जो तांबे का महत्वपूर्ण अयस्क है। यह विषमलंबाक्ष समुदाय में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 3. आपेक्षक घनत्व 4.43—4.45।

देखिए—Jominy end quench test

देखिए—fatigue limit

किसी पदार्थ की श्रान्ति सीमा और चरम लानन सामर्थ्य का अनुपात। इस्पातों के लिए इसका मान 0.5 के आसपास होता है।

देखिए—under mechanical test के अंतर्गत—fatigue test

लोह मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिसमें निकैल, क्रोमियम और कार्बन होते हैं। इनमें मॉलिब्डेनम, मैंगनीज और सिलिकन भी हो सकते हैं। ये उत्तम संक्षारणरोधी और ऊष्मारोधी होते हैं। इनका उपयोग रासायनिक संयंत्रों और टर्बाइनों में होता है।

किसी विशिष्ट विद्युत-रासायनिक प्रक्रम का धारा-क्षमता और वोल्टता-क्षमता का गुणफल।

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 37.75% यक्षद और 17.75 सीसा होता है। यह कठोर और मशीनीय होता है। इसका उपयोग हार्डवेयर और घड़ी के पुर्जों को बनाने के लिए किया जाता है।

इस्पात-निर्माण में इस्पात में विद्यमान कार्बन की मात्रा का शीघ्र आकलन करने के लिए प्रयुक्त एक विधि। इसके लिए इस्पात का विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है।

जलयोजित मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO₄ · 7 H₂O का सामान्य नाम जिसमें 9.9% मैग्नेशियम होता है। रेचक के रूप में, कागज के भरक के रूप में तथा वस्त्रों को अज्वलनशील बनाने में यह पदार्थ विशेष उपयोगी है। यह चमड़ा कमाने तथा रंजन के काम में भी लाया जाता है।

वह संरचना जिसमें कणों का सब दिशाओं में लगभग समान विस्तार होता है।

equilibrium diagram (isothermal transformation diagram)

साम्य आरेख

देखिए—phase diagram

Erichsen's test

एरिकसन परीक्षण

देखिए—mechanical test के अंतर्गत cupping test

erosion scab

अपरदन स्कैब

देखिए—casting defect के अंतर्गत

etchant

रसोत्कीर्णक

भिन्न संक्षारण-प्रभाव द्वारा किसी धातु अथवा मिश्रातु की संरचना ज्ञात करने का साधन। इससे कणों के भिन्न भिन्न रचक-हिस्सों को पहचाना जा सकता है। रसोत्कीर्णक, प्रायः किसी अभिकर्मक का जलीय विलयन, कोई अम्ल अथवा क्षारक होता है। कुछ उदाहरणों में रसोत्कीर्णन, ऊष्मा-आभाकरण (heat tinting) द्वारा किए गए भिन्न मात्रा में ऑक्सीकरण द्वारा भी किया जा सकता है। रसोत्कीर्णक, भिन्न रासायनिक संघटन वाले स्थलों (site) पर भिन्न क्रिया कर अथवा अलग रंग उत्पन्न कर, संरचना को व्यक्त करता है।

etching

रसोत्कीर्णन

वरणात्मक क्रिया द्वारा, पॉलिश की गई धातु अथवा मिश्रातु की संरचना ज्ञात करना।

रासायनिक रसोत्कीर्णन (chemical etching) इसके लिए धातु के पॉलिश किए गए पृष्ठ पर किसी ऐसे अभिकर्मक की क्रिया की जाती है जिसके भिन्न भिन्न रचकों अथवा क्रिस्टलों पर भिन्न भिन्न क्रिया होती है। इसका कारण यह है कि रसोत्कीर्णक में भिन्नतः द्रव विन्यस्त क्रिस्टलों की विलयन-दर भिन्न-भिन्न होती है।

विद्युत अपघटनी रसोत्कीर्णन (electrolytic etching) इसमें जिस पदार्थ का उत्कीर्ण करना हो उसे एनोड बनाया जाता है। एनोड और उपयुक्त कैथोड को विद्युत-आपघट्य में डुबाकर तथा निर्दिष्ट वोल्टता पर उपयुक्त विद्युत धारा प्रवाहित कर रसोत्कीर्णन किया जाता है।

10—231 M of HRD/96

133

तापीय रसोत्कीर्णन (thermal etching)—पॉलिश की गई धातु को हवा अथवा निर्वात में गरम कर उसके पृष्ठीय परतों का पुनर्विन्यास अथवा वरणात्मक ऑक्सीकरण करना ताकि उसकी संरचना ज्ञात की जा सके।

eureka

यूरेका

एक मैग्नीशियम मिश्रातु जिसमें 1.25% दुर्लभ मृदा तत्व, 4.5% यशद और 0.6% जर्कोनियम होता है। यह 100°C तक पर्याप्त मजबूत होता है। अतः इसका उपयोग इमारती अवयवों को बनाने में किया जाता।

eutectic alloy

यूटेक्टिक मिश्रातु

देखिए—alloy के अंतर्गत

eutectic point

यूटेक्टिक बिंदु

प्रास्था अथवा साम्यावस्था आरेख में नियत ताप और नियत संघटन का संगत बिंदु, जिस पर यूटेक्टिक अभिक्रिया होती है।

देखिए—eutectic reaction भी

eutectic reaction

यूटेक्टिक अभिक्रिया

एम समतापी व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें नियत ताप पर नियत संघटन वाले द्रव-मिश्रातु के जमने से ठोस पदार्थ, प्राप्त होता है जिसमें दो प्रकार के परस्पर मिश्रित क्रिस्टल होते हैं। यह अभिक्रिया प्रावस्था-आरेख की लिक्विडस रेखा के निम्नतम बिंदु पर संपन्न होती है। इस अभिक्रिया के दौरान, द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्थाओं के संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

eutectic solder

यूटेक्टिक सोल्डर

सीसा-वंग यूटेक्टिक मिश्रातु जिसमें 28% सीसा और शेष वंग होता है। इसका गलनांक 183°C है इसका उपयोग उच्च वेग मशीन सोल्डरन और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के सूक्ष्म सोल्डरन में किया जाता है।

eutectoid alloy

यूटेक्टॉइड मिश्रातु

देखिए—alloy के अंतर्गत

eutectoid point

यूटेक्टाइड बिंदु

प्रावस्था या साम्यावस्था आरेख में नियत ताप और नियत संघटन का संगत बिंदु जिस पर यूटेक्टाइड अभिक्रिया होती है।

देखिए—eutectoid reaction भी

eutectoid reaction

यूटेक्टाइड अभिक्रिया

एक समतापी व्युत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें नियत ताप पर किसी नियत संघटन वाले ठोस विलयन को ठंडा करने पर वह परस्पर मिश्रित दो या अधिक ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार बनने वाले ठोसों की संख्या तंत्र में घटकों की संख्या के बराबर होती है।

everest metal

एवरैस्ट धातु

सीसा मूलक मिश्रातु जिसमें 5-7% वेग, 14-18% ऐन्टिमनी तथा 0.8-1.2% तांबा, 0.7-1.5% निकेल, 0.3-0.8% आर्सेनिक, 0.7-1.5% कैडमियम होता है। इसका घर्षण कम होता है और यह मजबूत होता है। अतः इसका उपयोग बेयरिंगों में किया जाता है। इसे थर्मिट धातु भी कहते हैं।

exfoliation

अपपत्रण

किसी नमूने की बाहरी परत का पपड़ी बनकर निकलना। उदाहरणार्थ पृष्ठ कठोरित घटक के पृष्ठ पर पपड़ी का बनना। इसका प्रयोग स्पालन अथवा विशलेकन के लिए भी होता है।

expansion sca

प्रसार स्कैब

देखिए—casting defect के अंतर्गत

explosive forming

विस्फोटी अभिरूपण

धात्विक वस्तुओं को विशेष आकार देने की एक विधि। इसमें सांचे पर रखी धातु की चादर से उद्युक्त दूरी पर विस्फोटक की सूक्ष्म मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। विस्फोट से उत्पन्न बल को सामान्यतया पानी के द्वारा अंतरित किया जाता है जो क्रिया स्थल के चारों ओर रखे प्लास्टिक के सिलिंडरों में रखा रहता है यह उच्च-ऊर्जा-दर संरूपण प्रक्रम है जो बड़े और जटिल आकारों के लिए उपयोगी होता है। इसमें प्रयुक्त सांचे, लकड़ी अथवा प्लास्टर के बने होते हैं।

135

Explosive welding

विस्फोटी वेल्डिंग

देखिए—welding के अंतर्गत

extractive metallurgy

निष्कर्षण धातुकर्मिकी

देखिए—metallurgy

के अंतर्गत

extrusion

उत्सारण

ठोस धातु के बिलेट अथवा ब्लैक से छड़ों, नलियों और अनेक प्रकार के ठोस तथा खोखले भागों को बनाने का प्रक्रम। उत्सारण प्रक्रम तीन प्रकार के होते हैं—

प्रत्यक्ष-उत्सारण (direct extrusion)—इसमें बिलेट को एक सिलिंडर में डालकर पीछे से एक अनुगामी प्लेट रख दी जाती है। आवश्यकता होने पर सिलिंडर को गरम किया जा सकता है। तत्पश्चात् हाइड्रोलिक प्रेस द्वारा पर्याप्त दाब डाला जाता है जिससे धातु सुधट्य होकर रूपदा के नियंत्रित छिद्र से बाहर निकलती है। इस विधि का उपयोग साधारणतया लोह और अलोह धातुओं तथा मिश्रातुओं के लिए और बहुधा पीतल, सीसा, वेग, तांबा, ऐलुमिनियम व मैग्नीशियम मिश्रातुओं के लिए होता है।

अप्रत्यक्ष उत्सारण (indirect extrusion)—इसमें प्रत्यक्ष उत्सारण में प्रयुक्त अनुगामी प्लेट और रैम के स्थान पर संवरक प्लेट काम में लाई जाती है। रूपदा को बिलेट की ओर ले जाते हैं ताकि उत्सारित भाग खोखले रूपदा-आधार से प्रविष्ट करें। इसमें बिलेट स्वयं गमन नहीं करता, अतः प्रत्यक्ष-उत्सारण की भांति इसमें सिलिंडर की दीवार और धातु-पिंड के बीच घर्षण नहीं होता है।

प्रतिघात उत्सारण (impact extrusion) इस प्रक्रम में धातु के अनुपचारित स्लग को उथले रूपदा में रखकर पंच द्वारा आघात किया जाता है। धातु को बलयाकार छिद्र से होते हुए पंच के ऊपर बहने दिया जाता है। इस विधि का उपयोग प्याले के आकार के ब्लैकों, निपात नलियों आदि को बनाने के लिए किया जाता है।

यह एक स्वचालित विधि है जिससे बहुत अधिक उत्पादन हो सकता है। इसमें प्रायः वेग-मिश्रातु और शुद्ध ऐलुमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा एक ही संक्रिया में सरल आकार के उत्पाद बनाए जा सकते हैं जिन्हें अन्य विधियों से बनाने में कई संक्रियाएं करनी पड़ती हैं।

facing sand

फलक बालू

देखिए—sand के अंतर्गत

Fe-Cr-Ni-Al के ऊष्मारोधी लोह मिश्रातु वर्ग के लिए प्रयुक्त व्यापारिक नाम।

fahring's metal

फारिंग धातु

एक मिश्रातु जितमें 90% वंग और 10% तांबा होता है। कम घर्षण प्रतिरोध के कारण इसका उपयोग बेयरिंगों में किया जाता है। इसे फेरी धातु भी कहते हैं।

Falconbridge process

फाल्कनब्रिज प्रक्रम

निकैल और ताम्र युक्त अयस्कों से निकैल प्राप्त करने का प्रक्रम उच्च धातु मैट प्राप्त करने के लिए अयस्क को प्रगलित किया जाता है और फिर उसे संदलित कर भर्जित किया जाता है ताकि अधिकांश गंधक निकल जाए। तत्पश्चात् तांबे को पृथक् करने के लिए अम्ल-विलयन के साथ प्रक्षोभन किया जाता है और फिर छान लिया जाता है। तांबा प्राप्त करने के लिए निस्संद को विद्युत अपघट्य के टैंकों में भेज देते हैं। निकैलयुक्त निस्संद-केक को गलाकर ऐनोडों के रूप में ढाल लिया जाता है और फिर उनका विद्युत अपघटन द्वारा परिष्करण किया जाता है।

falling weight test

पाती भार परीक्षण

संघट्ट सामर्थ्य ज्ञात करने का एक सरल परीक्षण। इसमें परीक्ष्य वस्तु पर निर्दिष्ट ऊंचाई से निश्चित भार की वस्तु को गिराया जाता है। यह परीक्षण प्रायः रेलों, धुरियों, टायरों आदि पर किया जाता है जिनमें बिना विभंग हुए अधिकतम विक्षेप की आवश्यकता होती है।

fanning

मंद धमन

अल्प वायु में धमन भट्टी को चालू रखने की एक विधि। इस अवधि में ईंधन की खपत और उत्पादन बहुत कम होता है। धमन भट्टी को इस अवस्था में काफी समय तक रखा जा सकता है और आवश्यकता होने पर भट्टी को पुनः सामान्य उत्पादन के लिए शीघ्र तैयार किया जा सकता है। इस अवधि में न तो धान डाला जाता है और न भट्टी से धातु या धातुमल निकाला जाता है।

fan steel process

फैन इस्पात प्रक्रम

टंगस्टन उत्पादन का एक प्रक्रम। इसमें लगभग 800°C ताप पर बुल्क्रमैमाइट को धोने के सोडे के साथ गरम किया जाता है। उत्पाद को निश्चालित कर सोडियम टंगस्टेट विलयन को छान लेते हैं। इसका कैल्सियम क्लोराइड के साथ उपचार करने से कैल्सियम टंगस्टेट

का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उबालने से टंगस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे अमोनियम पैरा-टंगस्टेट में परिवर्तित कर दिया जाता है और नाइट्रिक अम्ल मिलाकर अपेक्षाकृत शुद्ध टंगस्टिक अम्ल प्राप्त होता है। टंगस्टिक अम्ल को ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और ऑक्साइड को हाइड्रोजन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गरम करने से धातु प्राप्त होती है।

fatigue

श्रांति

बार-बार या परिवर्ती प्रतिबलों के प्रभाव से किसी धातु अथवा मिश्रातु के यांत्रिक गुणधर्मों में होने वाला ह्रास। इस परिघटना से धातु में विभंग उत्पन्न हो जाता है जिसका अधिकतम मान उसके तनन-सामर्थ्य से कम होता है। श्रांति-विभंग, छोटी दरारों से आरंभ होते हैं जो प्रतिबल के कारण बढ़ते जाते हैं।

fatigue limit

श्रांति सीमा

वह अधिकतम प्रतिबल जिसके नीचे किसी पदार्थ का विभंग नहीं होता चाहे उस पर कितनी ही बार प्रतिबल प्रयुक्त किया जाए। श्रांति परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि किसी धातु की सहायता अर्थात् टूटने से पहले सह्य प्रतिबलों की मात्रा, अधिकतम प्रतिबल पर नहीं बल्कि प्रयुक्त प्रतिबल के परास पर निर्भर करती है। इसे सहन सीमा भी कहते हैं।

fatigue range

श्रांति परास

प्रतिबल की अधिकतम परास जिसे कोई धातु अनिश्चित समय तक सहन कर सकता है। जब तनन का अधिकतम प्रतिबल, संपीड़न के अधिकतम प्रतिबल के बराबर होता है तो श्रांति-सीमा से श्रांति-परास दुगुना होता है। श्रांति अवस्थाओं की व्याख्या करने के लिए माध्य प्रतिबल अर्थात् अर्ध-परास का उल्लेख करना आवश्यक है।

fatigue test

श्रांति परीक्षण

देखिए-mechanical test के अंतर्गत

feeder

प्रभरक

किसी सांचे का वाहक अथवा पूरक कुंडिका जो संचक के पिंडन के फलस्वरूप होने वाले संचुचन की प्रतिपूर्ति करने के लिए सांचे में गलित धातु की पूर्ति करती है।

feed hopper

प्रभरण हॉपर

धान को संग्रह करने के लिए प्रयुक्त एक पात्र। इस पात्र में धान को आवश्यकतानुसार नियंत्रित-दर पर अन्य प्रक्रियाओं के लिए निकाला जाता है।

संधानशाला में एक बहुत बड़ी पूरक कुंडिका जिसमें पर्याप्त मात्रा में धातु उपस्थित रहता है। जब पिंडन के फलस्वरूप संचक का धातु सिकुड़ता है तो यह धातु, भरक का काम करता है। इससे संचक में रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो पाती है।

fernihrome

फर्नीक्रोम

एक लोह मिश्रातु जिसमें 37% लोहा, 30% निकेल, 8% क्रोमियम और 25% कोबाल्ट होता है। इसका तापीय, प्रसार कम होता है तथा इसका उपयोग विद्युत घटकों में सीलों के लिए होता है।

fernico

फर्निको

एक लोह मिश्रातु जिस में 54% लोहा, 28% निकेल और 18% कोबाल्ट होता है। इसके गुणधर्म और उपयोग फर्नीक्रोम के समान होते हैं।

ferrimagnetism

फेरी चुंबकत्व

देखिए magnetism—के अंतर्गत

ferrite

फेराइट

लोहे में कार्बन के ठोस विलयन को फेराइट कहते हैं। लोहे के ऐल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा चार बिभिन्न अपरूप होते हैं, अतः फेराइट भी तदनुसार चार प्रकार के होते हैं।

ऐल्फा फेराइट (α ferrite) ऐल्फा फेराइट, काय केंद्रित धन लोहे में कार्बन का ठोस विलयन होता है। यह 910°C तक स्थायी और 768°C तक चुंबकीय होता है। 723°C पर कार्बन की अधिकतम विलेयता 0.025% होती है। 768°C से ऊपर और 910°C से नीचे यह अचुंबकीय होता है और बीटा-फेराइट (β -ferrite) कहलाता है।

गामा फेराइट (γ -ferrite) अथवा आस्टेनाइट—यह फलक केंद्रित धन लोहे में कार्बन का ठोस विलयन होता है। यह 910°C - 1401°C के बीच स्थायी होता है। इसमें 1130°C पर कार्बन की अधिकतम विलेयता 2.06% होती है।

डेल्टा फेराइट (δ ferrite)—यह काय केंद्रित धन लोहे में कार्बन का ठोस विलयन होता है। यह 1401°C — 1539°C के बीच स्थायी होता है इसका गलनांक 1539°C है। इसमें 1498°C पर कार्बन की अधिकतम विलेयता 8.1% होती है।

ferrite band

फेराइट पट्ट

जिस दिशा में कार्य किया जा रहा हो उसी दिशा में बनने वाली मुक्त फेराइट की समांतर पट्टियाँ। कभी कभी इन्हें फेराइट-धारियाँ (ferrite streaks) भी कहते हैं।

ferrite formation

फेराइट संभवन

जिंक सल्फाइड सांद्रा अथवा अयस्कों के भर्जन के समय जिंक फेराइट का बनना। जल धातुकर्मिकी द्वारा जिंक सल्फाइड यशद के निष्कर्षण में भर्जन के समय फेराइट का बनना वांछनीय नहीं है क्योंकि सामान्य ताप पर तनु सल्फयूरिक अम्ल के साथ निश्चालन द्वारा जिंक फेराइट से यशद प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

यदि निश्चालन के लिए गरम सांद्र सल्फयूरिक अम्ल का उपयोग किया जाए तो जिंक फेराइट के अपघटन से यशद पुनः प्राप्त हो जाता है किंतु फेरिक हाइड्रॉक्साइड के अवक्षेप के नीचे बैठने के कारण विलयन से लोहे को पृथक् करना कठिन होता है।

ferrite ghost

फेराइट प्रछन्न

ताजे मशीनित इस्पात पृष्ठों को उपयुक्त कोण से देखने पर कभी-कभी दिखने वाली फेराइट की हल्की पट्टी। यह फॉस्फोरस और कार्बन के असमान वितरण से उत्पन्न होती है। रसोत्कीर्णन से प्रछन्न अधिक स्पष्ट दिखाई देता है।

ferrite streak

फेराइट रेखा

देखिए—ferrite band

ferritic stainless steel

फेराइटी स्टेनलैस इस्पात

देखिए—stainless steel के अंतर्गत

ferritic steel

फेराइटी इस्पात

वे इस्पात जिनमें फेराइट की प्रमुख प्रावस्था रहती है। ये चुंबकीय होते हैं और यदि उनमें कार्बन की मात्रा 0.2% से अधिक हो तो ऊष्मा-उपचार द्वारा कठोर भी किए जा सकते हैं।

ferritizer

फेराइट वर्धक

वह तत्व जो इस्पात में मिलाने पर फेराइट को स्थायित्व प्रदान कर उसकी मात्रा में वृद्धि करता है। क्रोमियम तथा मोलिब्डेनस फेराइट वर्धक हैं।

लोहे का क्रोमियम, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, सिलिकन, टंगस्टन और टाइटेनियम आदि धातुओं के साथ बनने वाले मिश्रातु। इन मिश्रातुओं का उपयोग मिश्रात्वन-तत्व को इस्पात अथवा ढलवाँ लोहे में प्रविष्ट करने अथवा विऑक्सीकारकों के रूप में होता है। ये प्रायः विद्युत-प्रगलन द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं केवल कार्बन फ़ैरी मैंगनीज वात्या-मट्टी में बनाया जाता है।

लोह क्रोमियम मिश्रातु (ferrochromium alloy)—इसमें 60-75% क्रोमियम, 1-8% कार्बन और शेष लोहा होता है। यह आस्टेनाइट की विघटन-दर को कम कर देता है और पायनरोधी होता है। यह तन्यता पर कोई विशेष प्रभाव डाले बिना कठोरणीयता और तनन-सामर्थ्य को बढ़ा देता है। यह उच्च वेग कर्तक औजारों के घर्षणरोध को भी बढ़ा देता है। यह वायुमंडलीय संक्षारणरोध को भी बढ़ा देता है।

लोह मैंगनीज मिश्रातु (ferro manganese alloy)—इसमें 76-80% मैंगनीज, 0.6-7% कार्बन और शेष लोहा होता है। यह विऑक्सीकारक और विगंधकीकारक है और इस्पातों में सदैव विद्यमान रहता है। यह उपयोगी कार्बाइड-स्थायीकारक है और ऑक्सीजन और गंधक से संयोग करने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में मैंगनीज विद्यमान रहने पर कठोरता में वृद्धि और तन्यता में कमी कर देता है। उच्च मैंगनीज आस्टेनाइट इस्पात अत्यंत घर्षणरोधी होते हैं।

लोह मॉलिब्डेनम मिश्रातु (ferromolybdenum alloy)—इनमें 70-75% मॉलिब्डेनम, 0.1-2% सिलिकन, 0.6-3.6% कार्बन और शेष लोहा होता है। मॉलिब्डेनम की उपस्थिति से विसर्पण-प्रतिरोध बढ़ जाता है, पायन-भंगुरण घट जाती है तथा गर्तन-संक्षारण, जंगरोधी इस्पातों के प्रतिरोध को बढ़ा देता है।

लोह सिलिकन मिश्रातु (ferrosilicon alloy)—इनमें 5-95% सिलिकन, तथा शेष लोहा होता है। कार्बन की अनुपस्थिति में लौह सिलिकन मिश्रातु 4% सिलिकन का उच्च विद्युत प्रतिरोध किंतु शैथिल्य हानि (hysteresis loss) कम होती है जिस कारण यह ट्रांसफॉर्मरों के लिए उपयोगी है। यह प्रबल विऑक्सीकारक है और फ़ेराइट में विलेय है तथा क्रांतिक तापों को बढ़ा देता है। उच्च सिलिकन लोह मिश्रातु, अम्लरोधी होते हैं तथा सिलिकन की उपस्थिति, गलित धातु की तरलता को बढ़ा देती है।

लोहाइटैनेयम मिश्रातु (ferrotitanium alloy)—टाइटैनेयम-समृद्ध लोह मिश्रातु जिसे गलित इस्पात में मिलाने से प्राप्त ढलवाँ धातु की तनन-सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसमें 15-45% टाइटेनियम तथा 8% तक कार्बन तथा अल्प मात्रा में ऐलुमिनियम एवं सिलिकन तथा शेष लोहा होता है। इसका उपयोग इस्पात में रेगु-परिष्कारक (grain refiner) के रूप में भी होता है।

लोह टंगस्टन मिश्रातु (ferrotungsten alloy)—इसमें 75-85% टंगस्टन अल्प मात्रा में कार्बन, सिलिकन और फॉस्फोरम तथा शेष लोहा होता है। टंगस्टन से इस्पातों के तनन-सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसका कार्बाइड अत्यधिक कठोर होता है। उच्च वेग कर्तन औजार इस्पातों में यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण मिश्रात्वन-तत्व है। इसका उपयोग कार्बन इस्पातों के चुंबकीय गुणधर्मों में वृद्धि करने के लिए होता है।

ferro chromium alloy

लोहा क्रोमियम मिश्रातु

देखिए—ferrow alloys के अंतर्गत

ferro coke process

लोह कोक प्रक्रम

इस प्रक्रम में उपयुक्त प्रकार औरआमाप के कोयले को बरीक पीसे लोह-अयस्क में अथवा सूक्ष्म अयस्क सांद्रणों में मिलाकर उसका सामान्य विधि से कार्बनीकरण किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त कोक में धात्विक लोहा होता है जिसका उपयोग सामान्य धान के रूप में धमन मट्टी में किया जाता है।

ferrolum

फेरोलम

सीस-अधिपट्टित इस्पात जिसमें सीसे के संक्षारणरोधकता और इस्पात की सामर्थ्य दोनों गुण आ जाते हैं। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग में होता है।

ferromagnetism

लोह चुंबकत्व

देखिए—magnetism के अंतर्गत

ferromanganese alloy

लोह मैंगनीज मिश्रातु

देखिए—ferro alloy के अंतर्गत

ferro molybdenum alloy

लोह मॉलिब्डेनम मिश्रातु

देखिए—ferro alloy के अंतर्गत

ferro silicon alloy

लोह सिलिकन मिश्रातु

देखिए—ferrow-alloy के अंतर्गत

ferrosteel

लोहइस्पात

कच्चे लोहे, ढलवाँ लोहे, स्क्रेप और इस्पात के मिश्रण से बना धूसर ढलवाँ लोहा। कभी-कभी इसमें मिश्रात्वन योज्यों की अल्प मात्राएं भी मिलाई जाती हैं।

ferrotitanium alloy

लोह टाइटेनियम मिश्रातु

देखिए—ferrow-alloys के अंतर्गत

ferro tungsten alloy

लोह टंगस्टन मिश्रातु

देखिए—ferro-alloy के अंतर्गत

ferrous metal

लोह धातु

देखिए—metal के अंतर्गत

ferrous metallurgy

लोह धातुकर्मिकी

धातुकर्मिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत लोहा, लोहे के मिश्रातुओं और इस्पात के धातुकर्म का अध्ययन किया जाता है।

तुलना—nonferrous metallurgy

ferrox cube

फेरोक्स क्यूब

सिंदरित वस्तुओं का एक वर्ग जिसमें न्यून शैथिल्य हानि को उच्च प्रतिरोधकता के साथ संयुक्त किया जाता है। इन्हें घनीय फेराइट भी कहते हैं। इनका उपयोग उच्च आवृत्ति ट्रांसफॉर्मरों और चोकों में कोड सामग्री के रूप में होता है।

ferruginous ore

लोहमय अयस्क

देखिए—ore के अंतर्गत

fettling

फेटलन

(1) घन-ताड़न गोलिका क्षेपण आदि विधियों द्वारा संचकों अथवा फोर्जनों से चिपकी बालू को पृथक् करना।

(2) ओपेन हार्थ भट्टी के तल की मरम्मत करना।

fibrous fracture

तंतुमय विभंग

यदि पर्याप्त तन्य धातु में क्रिस्टलों के विभंग होने से पहले, दैर्घ्य वृद्धि हो जाए तो इसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला धूसर रंग का तंतु के समान विभंग। यदि तंतुमय विभंग संघट्ट-परीक्षण में उत्पन्न हो तो वह धातु की चर्मलता का निश्चित प्रमाण होता है।

143

Fick's law

फिक-नियम

धातुओं में विसरण-दर व्यक्त करने वाला नियम जो इस प्रकार है—

$$J = -D \frac{dc}{dx}$$

जबकि J इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले पदार्थ की मात्रा, D विसरण-गुणांक तथा dc सांद्रण-प्रवणता है।

filler metal

भरक धातु

संगलन वेल्डिंग प्रक्रम में वेल्डिंग कुंड में मिलाई जाने वाली अतिरिक्त धातु जिससे पिंडन के बाद वेल्ड सीवन बनता है। इसमें उपयुक्त संघटन वाली गलित भरक छड़, अतिरिक्त धातु के रूप में मिलाई जाती है। यदि उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाए तो वह स्वयम् भरक छड़ का काम करता है।

filler sand

भरक बालू

देखिए—sand के अंतर्गत backing sand

fir

पक्षक (दोष)

देखिए—casting defect के अंतर्गत

fineness

शुद्धता

सोने अथवा चांदी की माप जो प्रति हजार भागों में इन धातुओं के अंश को व्यक्त करता है। 900 शुद्धता से तात्पर्य यह है कि नमूने के एक हजार भागों में सोने अथवा चांदी के 900 भाग उपस्थित हैं।

fine silver

परिशुद्ध रजत

रजत की मानक किस्म जिसमें 99.9% चांदी और 0.1% तक तांबा होता है।

finished steel

परिसज्जित इस्पात

बाजार में भेजने के लिए तैयार इस्पात। इस पर अन्य किसी प्रकार का उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्लूम, बिलेट, शिलिका, चादर, छड़ आदि अर्धपरिसज्जित इस्पात के अंतर्गत आते हैं।

144

1. धातु पृष्ठों को चिकना बनाने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम। इन प्रक्रमों में प्रेषण बफन पॉलिशन, अतप्त बेल्लन, अतप्त कर्षण आदि आते हैं।

2. धातु पृष्ठों पर कार्बनिक अथवा अकार्बनिक लेपन।

3. फोर्जन में इसका अर्थ अंतिम मुद्रण से है। इसके बाद समावित बंकन अथवा कर्षण क्रियाओं को छोड़कर धातु, प्रायः अंतिम आमाप और आकार में मिल जाता है।

4. देखिए—finishing

finishing mill

परिसज्जा मिल

वह बेल्लन मिल जिसमें, चादर, प्लेट और अन्य उत्पादों को बनाने के लिए अंतिम बेल्लन-क्रिया की जाती है।

finishings

परिसज्जक

किसी भ्राष्ट्र अथवा करछुल में विद्यमान गलित इस्पात में अंतिम बार मिलाए जाने वाला पदार्थ। इसका उद्देश्य उपयुक्त संघटन का इस्पात बनाना अथवा विऑक्सीकरण है।

fire clay

अग्निसह मृत्तिका

इस शब्द का प्रयोग उन सभी मिट्टियों के लिए होता है जिनका संगलनांक लगभग 1600°C से अधिक होता है और फलस्वरूप उनका उपयोग उच्चतापसह पदार्थ के रूप में हो सकता है। इस प्रकार की मिट्टियाँ प्रायः सब जगह पाई जाती हैं और इनके अभिलक्षणों में बहुत भिन्नता होती है। इनमें मुख्यतः सिलिका और ऐलुमिना होता है। उनके संघटन का एक आवश्यक लक्षण यह है कि उनमें क्षार की मात्रा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह गालक का काम करता है जिससे गलनांक कम हो जाता है।

fire refining

अग्नि परिष्करण

देखिए—refining के अंतर्गत

fish eye

मीनाक्ष

इस्पात में पाए जाने वाले सूक्ष्म विदर। ऊष्मा-प्रवणता के कारण यदि धातु प्रतिबल के प्रभाव में हो और साथ-साथ उसका क्रिस्टलन (अथवा पुनःक्रिस्टलन) भी हो तो ये सूक्ष्म

विदर उत्पन्न होते हैं। जब द्रव जमकर ठोस बनता है तो सामान्यतया संकुचन होता है। किंतु बहुरूपी परिवर्तनों के कारण अतिरिक्त संकुचन भी होता है। संकुचन गर्त अथवा विदर धातु में सूक्ष्म अबधित क्षेत्रों के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनके प्रभाव से तनन सामर्थ्य और तन्यता दोनों कम हो जाते हैं।

fish tail

मत्स्य पुच्छ

बेल्लित चादर के पिछले सिरे पर पाया जाने वाला एक दोष। बेल्लन के समय इस्पात का पृष्ठ अधिक गरम होने के कारण वह बीच के भाग से अधिक लंबा हो जाता है। इसके कारण इस्पात के पिछले सिरे पर एक V के आकार का खाँचा बन जाता है, जो मछली की पूँछ से मिलता-जुलता है। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि इस्पात का मत्स्य पुच्छन हो गया है।

fissure

विदर

देखिए—rolling defect

flakes

पत्रक

देखिए—forging defect के अंतर्गत

flame annealing

ज्वाला अनीलन

देखिए—annealing के अंतर्गत

flame cleaning

ज्वाला निर्मलन

इस्पात पृष्ठ को पेन्ट करने के लिए तैयार करने की एक विधि। इसमें उच्च ताप-ज्वाला द्वारा धातु-पृष्ठों को साफ किया जाता है। यह क्रिया प्रायः बालू-क्षेपण के बाद की जाती है ताकि ऑक्सीजन अथवा वाष्पीकरण द्वारा धातु के पृष्ठ पर उपस्थित तेल, मोम आदि कोई भी अवशिष्ट कार्बनिक पदार्थ पृथक हो जाए।

flame cutting

ज्वाला कर्तन

देखिए—gas cutting

flame hardening

ज्वाला कठोरण

देखिए—case hardening के अंतर्गत

लोह धातुओं, पीतल, कांसा आदि पर टंगस्टन कार्बाइड, क्रोमियम कार्बाइड और उच्च तापसह ऑक्साइडों का लेप चढ़ाना। जिस पदार्थ का लेप चढ़ाना हो उसे ऑक्सीजन और ऐसीटिलीन के मिश्रण में निलंबित किया जाता है और मिश्रण का एक मजबूत नली में अधिसफोटन किया जाता है। उत्पन्न गैस-धारा का वेग इस प्रकार बने कार्बाइडों और ऑक्साइडों का, सुघट्य अवस्था में, लक्ष्य पर स्फोट करता है जहां वे पिघले घटक के साथ वेलिडित हो जाते हैं।

flapping

संताड़न

तांबे के अग्नि शोधन में लोहे की छड़ द्वारा गलित धातुमल-पृष्ठ को तोड़ना। इस क्रिया से गलित धातु, हवा के संपर्क में आती है जिससे ऑक्सीकरण में सुविधा हो जाती है। यह क्रिया प्रदंडन से ठीक पहले की जाती है।

flash

उत्क्षिप्त

1. फोर्जन-रूपदाओं के जोड़े में अंतिम मुद्राओं को भरने के लिए आवश्यकता से अधिक धातु, जो रूपदाओं के बीच आपृथकन-रेखा (parting line) पर पतली परत के रूप में बाहर निकल आती है।

2. शीर्षाघ (cope) और अधःसंच (drag) का ठीक-ठीक मेल न होने से संचक में संच-संधि पर बनने वाला धातु का पतला पक्षक।

3. बिंदु वेलिडिंग में बाहर की ओर निकला धातु का पक्षक जो बिंदु के चारों ओर होता है और दो बिंदु वेलिडिंग प्लेटों के बीच में स्थित रहता है।

4. दाब-वेलिडिंग में प्रतिरोध वेलिडिंग प्रक्रम द्वारा बनी संधि से बाहर को निकलने वाली धातु।

देखिए—burr भी

flash roaster

स्फुर भर्जक

देखिए—suspension roaster

147

flash roasting (suspension roasting)

स्फुर भर्जन (निलंबन भर्जन)

देखिए—roasting के अंतर्गत

flash smelting

स्फुर प्रगलन

देखिए—smelting के अंतर्गत flash furnace smelting

flintshire process

फ्लिंटशायर प्रक्रम

एक सीसा प्रगलन प्रक्रम जिसमें गैलेना अयस्क का परावर्तनी भट्टी के हॉर्थ में भर्जन किया जाता है ताकि सल्फाइड का कुछ भाग ऑक्साइड और सल्फेट में परिवर्तित हो जाए। इसके बाद ताप बढ़ाया जाता है जिससे ऑक्साइड, सल्फाइड और सल्फेट की परस्पर क्रिया से धात्विक सीसा बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है।

flocculent

ऊर्णी

लुगदियों के ऊर्जन के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक। यह बारीक ठोस पदार्थों से पानी को पृथक करने के लिए अवसादन और निस्स्यदन में सहायक होता है।

flocculation

ऊर्जन

सूक्ष्म विभाजित अवक्षेप का संलयन कोलाइडों मृदा, सिलिका, ऐलुमिना आदि में ऋणविद्युत आवेश होता है जो विद्युत अपघट्य अथवा फेरिक ऑक्साइड आदि धनविद्युत कोलाइडों की क्रिया द्वारा उदासीनीकृत हो जाता है। इस प्रकार मृदा आदि कणों के परस्पर ऊर्जन से बड़े कण बनते हैं जो शीघ्र नीचे बैठ जाते हैं।

floor moulding

तल संचन

देखिए—moulding के अंतर्गत

flotation

फ्लोटन

द्रवों से कम घनत्व वाले ठोस कणों का उत्प्लावन-प्रभाव के कारण द्रवों की सतह पर उठना।

देखिए—froth flotation भी

flowers

फ्लावरर्स

यशदलेपित लोहे की चादरों में पाई जाने वाली तुषारित शीशों के समान चमक। यह यशद लेप क्रिस्टलन से उत्पन्न होती है। कभी-कभी इसे पत्रक, क्रिस्टल और चमकी भी कहते हैं।

देखिए—forging defect के अंतर्गत

flow stress

प्रवाह प्रतिबल

विशिष्ट विकृति पर, ठोस धातुओं में सुघट्य विरूपण अथवा प्रवाह उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अपरूपक प्रतिबल।

flue dust

फ्लू धूलि

भट्टियों से निकलने वाली फ्लू गैसों में उपस्थित धूलि जिसमें ठोस कण होते हैं। उदाहरणार्थ लोहे की धमन भट्टी से निकलने वाली फ्लू धूलि में लोह अयस्क, कोक और चूने के पत्थर के बारीक कण रहते हैं।

fluidisation

तरलन

सूक्ष्म ठोस कणों को किसी गैस में निलंबित करने का प्रक्रम। इसमें गैस उपयुक्त वेग पर ऊपर की ओर भेजी जाती है और वह निलंबित सूक्ष्म चूर्ण के संपर्क में आती है। संहति के प्रक्षोभ के कारण पृष्ठ पर उबलते हुए द्रव का आभास होता है।

fluidised bed reactor

तरलित संस्तर अभिक्रियत्र

एक अभिक्रिया-पात्र जिसमें सूक्ष्म चूर्णित ठोस की ऊपर बढ़ते हुए गैस-स्तंभ के साथ क्रिया की जाती है। इसमें चूर्णित संहति के तरलन से संस्तर बनाता है जिससे गैस और ठोस एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं फलतः अभिक्रिया-दर बहुत अधिक हो जाती है और ऊष्मा-तरण तथा संहति-अंतरण तीव्र गति से होते हैं।

fluidized bed roasting

तरलित संस्तर भर्जन

इसे fluo solid roasting भी कहते हैं

देखिए—roasting के अंतर्गत

fluidizer

तरलक

कोई घात्विक अथवा उपघात्विक तत्व जो किसी धातु में मिलाने पर संगलित अथवा द्रव अवस्था में उस धातु की तरलता को बढ़ा देती है। तरलकों का प्रयोग अक्सर दलाई में होता है। उदाहरणार्थ दलवां लोहे में सिलिकन, तरलक का कार्य करता है।

11-231 M of HRD/96

149

fluorite

फ्लुओराइट

प्राकृत कैल्सियम फ्लुओराइड। यह अनेक रंगों में पाया जाता है तथा भंगुर होता है। घनत्व 3.18, कठोरता 4। इसका उपयोग इस्पात और कांच उद्योगों में गालक के रूप में होता है। यह हाइड्रोफ्लुओरिक अम्ल के निर्माण में भी प्रयोग होता है।

fluosolid roasting

तरलित कण भर्जन

देखिए—roasting शीर्षक के अंतर्गत fluidised bed roasting

flush degassing

प्रधावन विगैसन

देखिए—degassing के अंतर्गत purging

flux

1. गालक 2. फ्लक्स

1. धातु शोधन में, वह पदार्थ जिसका उपयोग अयस्क से रेत, राख, धूल आदि अवांछित पदार्थों को गलित मिश्रण के रूप में पृथक करने के लिए होता है। इसका उपयोग कुछ गलित धातु-कुंडों के लिए संरक्षी परत के रूप में भी होता है। उदाहरणार्थ लोहे के प्रगलन में रेत को पृथक करने के लिए प्रायः चूना अथवा चूने का पत्थर मिलाया जाता है तथा तांबे के शोधन में लोह-ऑक्साइड को पृथक करने के लिए रेत मिलाई जाती है।

2. ब्रज्जन, गैस-कर्तन, सोल्डरन और वेल्डिंग में इस शब्द का प्रयोग धातु के पृष्ठ से अन्य अवांछित पदार्थों के बनने को रोकने अथवा उन्हें घोलकर पृथक करने के लिए होता है। साथ ही वेल्ड-धातु के गुणों में संशोधन करने के उद्देश्य से उसमें संघटकों को मिलाने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है।

3. वह पदार्थ जो किसी उच्च तापसह पदार्थ का गलनांक कम कर देता है।

fluxing ore

गालक अयस्क

देखिए—ore के अंतर्गत self fluxing ore

flux process

गालक प्रक्रम

वंग अथवा टर्नी प्लेट बनाने की विधि जिसमें गलित वंग अथवा सीसा-वंग मिश्रातु के कुंड के पृष्ठ को एक गालक से आच्छादित किया जाता है। यह गालक जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण अथवा केवल जिंक क्लोराइड होता है।

fly ash

फ्लाई ऐश

कोयला, कोक अथवा अन्य ठोस ईंधनों को जलते समय बनने वाला सूक्ष्म विभाजित सिलिकामय पदार्थ जो फ्लूगैसों के साथ चिमनी से बाहर निकलता है।

एक शमन विधि जिसमें शमन माध्यम के रूप में वाष्प अथवा सूक्ष्म धूमिका (mist) का प्रयोग किया जाता है।

foil

पर्ण

वंग, ऐलुमिनियम, तांबा, सोना, चांदी और कभी-कभी सीसे की बनी अत्यधिक पतली चादर। इसका उपयोग वेष्टन अलंकरण और विद्युत-संचारित्रों के निर्माण में होता है। पन्नी की कोई मानक मोटाई नहीं होती किंतु यह 0.0025 मिमी से 0.0125 मिमी तक मोटी होती है।

folding test

वलन परीक्षण

एक प्रकार का फोर्जन-परीक्षण जिसमें आवश्यकतानुसार गरम अथवा ठंडे धातु के टुकड़े को 180° तक मोड़कर यह ज्ञात किया जाता है कि उसमें दरार आई या नहीं। यह परीक्षण धीरे-धीरे किया जाता है और इससे उस धातु की तन्यता का पता लगता है। यह परीक्षण लोह और अलोह दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए किया जा सकता है और यह पदार्थ की फोर्जनयिता तथा सुकर्मणीयता दर्शाता है।

fool's gold

फूल्स गोल्ड

आयरन पायराइट्स, FeS_2 , जिसका रंग सोने के समान होता है। यह बहुधा कोयले में पाया जाता है।

forced draught

प्रणोदित प्रवात

देखिए—draught

fore blow

अग्रधमन

इस्पात-निर्माण के क्षारकीय बेसेमर प्रक्रम में धमन-काल, जिसमें धान में उपस्थित सिलिकन, मैंगनीज और कार्बन आदि तत्वों का ऑक्सीकरण होता है।

तुलना—after blow

forge

फोर्ज

(1) कोई संयंत्र जिसमें प्रायः गरम धातु को घन से पीटकर अथवा दाब द्वारा वांछित आकार दिया जाता है। फोर्ज, गुरुत्व-पाती घन के आकार का हो सकता है, जिसके संचट्ट-बल में वात-दाब अथवा भाप-दाना द्वारा वृद्धि की जाती है।

साधारण तौर पर किसी औद्योगिक संयंत्र में उस संपूर्ण कार्यशाला को भी फोर्ज कहर जाता है जिसमें फोर्जन प्रक्रिया की जाती है।

देखिए—forging भी

forge welding

फोर्ज वेल्डिंग

एक वेल्डिंग प्रक्रम जिसमें धातु के टुकड़ों को भट्टी में फोर्जन परास तक गरमकर और घन से पीटकर जोड़ा जाता है। ऐलुमिनियम मिश्रधातुओं के लिए यह परास 400° — 550° , ताम्र मिश्रधातुओं के लिए 700 — 950° तथा सामान्य इस्पात के लिए 1000° — 1250° होता है। इसे घन वेल्डिंग और वेलन वेल्डिंग भी कहते हैं।

forging

फोर्जन

संपीडक बल द्वारा सामान्यतया गरम धातु का सुचट्टय विरूपण कर उसे वांछित आकार का बनाना। इसमें कभी-कभी रूपदाओं का प्रयोग भी किया जाता है।

फोर्जन प्रक्रमों का वर्गीकरण (1) प्रयुक्त मशीन के आधार पर (2) प्रयुक्त रूपदा के आधार पर किया जाता है। प्रयुक्त मशीन के आधार पर किया गया फोर्जन दो प्रकार का होता है (क) घन फोर्जन (ख) दाब फोर्जन प्रयुक्त रूपदाओं के आधार पर किया गया फोर्जन भी यह दो प्रकार का होता है (क) विवृत रूपदा फोर्जन (ख) संवृत रूपदा फोर्जन।

forging defect

फोर्जन दोष

फोर्जन के कारण उत्पन्न दोष। ये तीन प्रकार के होते हैं।

1. पत्रक (flakes)—फोर्जनों की सतह पर बनने वाली परतें जो अत्यधिक फोर्जन-ताप एवं सतह के ऑक्सीकरण के कारण बनती हैं।
2. प्रवाह रेखा (flow line)—तप्त कर्म इस्पात में रेशेदार संरचना का बनना जो संचटन में भिन्नता अंतर्विष्टों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती है। अनेक मुद्रांकित भागों में प्रवाह रेखाओं का विशेष महत्व है क्योंकि रेशेदार संरचना से वैशिक गुणधर्म उत्पन्न होते हैं।
3. आंतरिक दरार (internal cracks)—इस्पात फोर्जनों के अंदर प्रत्येक दिशा में पाई जाने वाली बारीक दरारें। ये बहुधा मिश्रधातु इस्पातों के बड़े फोर्जनों में पाई जाती हैं किंतु कभी कभी कार्बन इस्पातों में भी पाई जाती हैं। ये इस्पात में हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होती हैं।

उपयुक्त बंधक का उपयोग कर कोयले अथवा आदग्ध कोयला-चूर्ण से बना रूपित अथवा संचित प्रकार या संपिंड। इस क्रिया में कभी-कभी दाब का प्रयोग भी किया जाता है। अभिरूपित कोक बनाने की कच्ची सामग्री लिग्नाइट से ऐन्थ्रासाइट तक कुछ भी हो सकती है।

forming

अभिरूपण

1. किसी धातु के बने पुर्जे की मोटाई में कोई परिवर्तन किए बिना, उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन करना। अपरूपण और ब्लैकन भी इसके अपवाद हैं।

2. नलिका-निर्माण में इस शब्द का अर्थ है किसी पट्टी को रूपित बेलनों से प्रवेश कर, नलिकाकार रूप देने का प्रक्रम।

founding

ढालना

धातुओं को पिघलाकर सांचों में वांछित आकार देना।

foundary

संचकनी

ढलाई शाला जहां धातुओं और मिश्रातुओं को गलाकर और बालू या धातु के सांचों में जमा कर वांछित आकार में ढाला जाता है। पैटर्न बनाना, सांचे तैयार करना, गलाना, संचकों की सफाई और निरीक्षण आदि कार्य भी ढलाई शाला में सम्पन्न किए जाते हैं।

foundry type metal

ढलाई टाइप धातु

कम गलनांक वाल सीस मिश्रातु जिसमें 54-70% सीसा, 10-20% वंग, 20-28% ऐन्टिमनी तथा अल्प मात्रा में तांबा होता है। यह पर्याप्त कठोर होता है तथा इसका उपयोग मुद्रण टाइप धातु के रूप में किया जाता है।

fractional crystallisation

प्रभाजी क्रिस्टलन

घुले पदार्थों के मिश्रण से भिन्न विलेयता के आधार पर उसके घटकों को क्रिस्टलों के रूप में पृथक करना।

fractional distillation

प्रभाजी आसवन

भिन्न क्वथनांक के द्रवों को भिन्न तापों पर आसवन द्वारा पृथक करना। इसके लिए प्रभाजी स्तंभ की सहायता ली जाती है।

fractography

विभंग लेखी

विभंग धातुओं के नमूनों पर विदलन-फलकों का सूक्ष्म लेखी अध्ययन। इसमें विदलन-तलों पर विभंगों के अलग गुणधर्मों का विवेचन किया जाता है। ये विभंग संघट्ट, श्रांति, संक्षारण आदि कारणों से उत्पन्न विफलताओं के फलस्वरूप होते हैं। विभंगों की प्रत्यक्ष अथवा उनकी प्रतिकृतियों (replicas) का प्रकाशित अथवा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन किया जाता है।

fracture

विभंग

धातु के टुकड़े को तोड़ने से उत्पन्न अनियमित पृष्ठ। प्रमुख विभंग इस प्रकार हैं—

भंगुर विभंग (brittle fracture) इसमें इस्पात-संरचना न्यून ताप पर भंगुरता के कारण टूट जाती है। कभी-कभी ये विभंग विध्वंसात्मक होते हैं क्योंकि इनमें सुघट्य-विरूपण और ऊर्जा-अवशोषण बहुत कम होता है। जलयानों और तेल टैंकों का टूट जाना आदि इसके उदाहरण हैं। किसी इस्पात-संरचना में एक भंगुर दरार आरम्भ होने पर वह तीव्र गति से काफी दूर तक चली जाती है।

तन्य-विभंग (ductile fracture) यह अत्यधिक सुघट्य विरूपण के कारण होता है। इसमें अधिकतम प्रतिबल वाले स्थान पर (प्रायः केंद्र पर) पदार्थ में मध्यकृशन (necking) उत्पन्न हो जाता है और मध्यकृष्ट भाग में दरार उत्पन्न होने के कारण पदार्थ का भंगन हो जाता है। दरार अपनी नोक की दिशा में सुघट्य विरूपण के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ती जाती है। इसमें ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा का लगातार अवशोषण होता है। बाहरी परिचालन प्रभाव को हटाने पर तन्य विभंग रुक जाता है; तन्य-विभंग का पृष्ठ क्रिस्टलीय न होकर रेशमी होता है।

अंतरारेणुक विभंग (intergranular fracture) धातुओं, अन्य रेणुक वस्तुओं अथवा क्रिस्टलीय पदार्थों में प्राप्त विभंग जो रेणु-सीमाओं के अनुदिश पाया जाता है। उच्च ताप पर धातुओं का विभंग अंतराकणिक होता है। इसे अंतराक्रिस्टलीय विभंग अथवा कण सीमा विभंग भी कहते हैं।

पारारेणुक विभंग (transgranular fracture) क्रिस्टलीय वस्तुओं अथवा कणिकामय पिंडों में (जैसे धातुओं में) पाया जाने वाला विभंग जो कण-सीमाओं को पार कर जाता है। सामान्य ताप पर धातुओं का विभंग पारारेणुक होता है।

fracture stress

विभंग प्रतिबल

किसी धातु में विभंग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक यथार्थ तनन-प्रतिबल। इसे संविदारण प्रतिबल (rupture stress) भी कहते हैं।

किसी धातु के टुकड़े को तोड़कर टूटे पृष्ठ की जांच करना ताँक धातु की संरचना का निर्धारण किया जा सके अथवा उसके असामान्य दोषों का पता लगाया जा सके। इस परीक्षण द्वारा पिघले हुए इस्पात में कार्बन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है।

franklinite

फ्रैंकलिनसाइट

$[(\text{Fe}, \text{Mn})_2\text{O}_3(\text{Fe}, \text{Zn})\text{O}]$, मैंगनीज युक्त जिंक फ़ैराइट। यह न्यूजर्सी में पाया जाता है। साधारणतया इसमें लगभग 67% आयरन ऑक्साइड, 16% मैंगनीज ऑक्साइड और 17% जिंक ऑक्साइड होता है। इसमें से पहले जस्ता प्राप्त किया जाता है और अवशिष्ट का उपयोग लोह अयस्क के रूप में किया जाता है जिससे स्पीगेलआइज़न का उत्पादन किया जाता है।

Frank Rhead source

फ्रैंक-रीड स्रोत

यदि कोर प्रभंश को उसके सिरों पर कस दिया जाए तो प्रतिबल के कारण वह बाहर की ओर मुड़ता जाता है। अतः वह अस्थायी रूप ग्रहण कर, संवृत प्रभंश रेखा बना लेता है जिससे प्रभंशों के फिर से उत्पन्न हो जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह क्रियाविधि बेरिल और अन्य क्रिस्टलों में होती है जो अनेक प्रभंश को उत्पन्न करती है। इस प्रभंश मिल (dislocation mill) भी कहने हैं।

frary metal

फ़री धातु

सोम मूल का मिश्रातु जिसमें 2% बेरियम और 1% कैल्सियम होता है। इसका कम गलनांक और पर्याप्त कठोरता होती है अतः इसका उपयोग बर्यारंगों में होता है।

free bend test

मुक्त बंक परीक्षण

बॉलडट संघियों का परीक्षण। इसमें नमूने को जिसकी चौड़ाई, मोटाई की डेढ़ गुना होती है, सिरों पर मोड़ा जाता है और फिर उसे टेक की भाँति सेपीडन-मशीन में रखा जाता है। इसमें तब तक दाब प्रयुक्त किया जाता है, जब तक नमूने के बाहरी रेशे टूटने न लगें।

free carbon

मुक्त कार्बन

किसी धातु में तत्त्व रूप में विद्यमान कार्बन, जैसे ढलावा लोहे या कुछ स्वतः स्नेहन बर्यारंग धातुओं में फ़ैराइट का उपस्थिति।

free cementite

मुक्त सीमेन्टाइट

लोहे के कार्बाइड, जो लोहे और इस्पात में पृथक अवयवों के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात् वे फ़ैराइट के साथ होकर पर्लाइट नहीं बनाते हैं।

free cutting steel

सुकर्तनीय इस्पात

बहुधा ओपेन हार्थ या बेसेमर प्रक्रम द्वारा निर्मित इस्पात जिसकी कर्तनीयता को बढ़ाने के लिए विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं। इस कार्य के लिए गंधक, सीसा, सिलीनियम, या विस्मथ आदि तत्व मिलाए जाते हैं। इसे मुक्त मशीनन (free machining steel) इस्पात भी कहते हैं।

free ferrite

मुक्त फ़ैराइट

ठंडा करते समय ऑस्टेनाइट से बना फ़ैराइट जिसके साथ कार्बाइड पृथक नहीं होता है। इसमें फ़ैराइट मुक्त अवस्था में रहता है और सीमेन्टाइट के साथ संयुक्त नहीं होता। इसे प्रो यूटेक्टॉयड फ़ैराइट (pro eutectoid ferrite) और प्राथमिक फ़ैराइट भी कहते हैं।

free machining steel

मुक्त मशीनन इस्पात

देखिए—free cutting steel.

fretting corrosion

सनिघर्षण संक्षारण

उन पृष्ठों का संक्षारण जो एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हैं और जिनकी सापेक्ष गति बहुत कम होती है। संपर्क जितना निकटतम होता है तक्षण संक्षारण उतना ही अधिक होता है। इसमें पृष्ठों के मध्य, प्रत्यास्थ-विकृति में भिन्नताएं, संक्षारण के लिए पर्याप्त होती है जिसका कारण संपर्क वाले उच्च स्थलों का वेल्डिंग और बाद में उनका संविदारण है। इससे उच्च स्थानीय ताप उत्पन्न होता है जिससे पृष्ठ का ऑक्सीकरण हो जाता है। यही कारण है कि इस्पातों के तक्षण के फलस्वरूप Fe_2O_3 उत्पन्न होता है। तक्षण पृष्ठ के मध्य बना ऑक्साइड, अपघर्षण का कार्य करता है इस कारण तक्षण अधिक तीव्र गति से होने लगता है।

friction welding

घर्षण वेल्डिंग

देखिए—welding के अंतर्गत

fritting

आगलन

1. गरम करके पदार्थों को तब तक परस्पर बांधे रखना जब तक कि निकटवर्ती पृष्ठ, लेपर अथवा चिपचिपे बन कर जुड़ न जाएं। इस शब्द का प्रयोग बहुधा भट्टी का आस्तर बनाने के सिलसिले में होता है।

2. चूर्ण धातुकर्मिकी में ठोस संहतों के सिंटरण से संबंधित शब्द। द्रव प्रावस्था की अनुपस्थिति में केवल तापन से संहत बनाने का प्रक्रम आगलन कहलाता है। जिस ताप पर आगलन संपन्न होता है, उसे आगलन-ताप कहते हैं। आगलन वस्तुतः ऊष्मा-उपचार प्रक्रम है। ऊष्मा-उपचार के बाद दाब प्रयुक्त करने से संश्लिष्ट संहत बनता है। जब दाब और ताप दोनों साथ-साथ प्रयुक्त किए जाते हैं तो इस प्रक्रम को ठोस संहत का तप्त पिंडन कहते हैं।

froth

फेन

अयस्क संसाधन में झाग का समानार्थक शब्द।

froth floatation

फेन प्लवन

अक्लेदनीय कणों का झाग में प्लवन। अक्लेदनीयता प्राकृतिक भी होती है जैसे मोम में अथवा अक्लेदनीयता कुछ पृष्ठ-सक्रिय अभिकर्मकों के अधिशोषण द्वारा कृत्रिम रूप से प्रेरित भी की जा सकती है। इन अभिकर्मकों को "संग्राहक" कहते हैं जैसे जैन्थेट। इस विधि का उपयोग अयस्कों के सांद्रण में और कोयला और कुछ औद्योगिक खनिजों के सांद्रण में होता है।

स्थायी फेन बनाने के लिए अन्य पृष्ठ सक्रिय अभिकर्मकों को मिलाया जाता है जिन्हें फेनक कहते हैं जैसे चीड़ तेल, यूकेलिप्टस तेल, उच्च ऐल्कोहॉल आदि।

frosting

तुषारण

एक धातु परिसंयोजन प्रक्रम जिसमें अम्ल-निक्षालन, ब्रश से खरोच उत्पन्न कर अथवा बालू क्षेपण द्वारा सुंदर मेट पृष्ठ तैयार किया जाता है।

froth floatation concentration

फेन प्लवन सांद्रण

देखिए—concentration के अंतर्गत

fuel

ईंधन

वे पदार्थ जिनका उपयोग हवा में जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए होता है। लकड़ी, पीट, कोयला, तेल, आदि अधिकांश प्राकृतिक ईंधन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इसमें सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन, गंधक आदि भी विद्यमान रहते हैं।

ठोस ईंधन (solid fuel) इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है (1) प्राकृतिक ठोस ईंधन जैसे कोयला, लकड़ी, पीट आदि (2) (विनिर्मित) ठोस ईंधन, जैसे कोक, चारकोल आदि। चूर्णित कोयले का उपयोग भी भट्टियों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

157

द्रव ईंधन (liquid fuel)—प्राकृतिक द्रव ईंधन में अपरिष्कृत पेट्रोलियम मुख्य है। यह सब औद्योगिक ईंधनों का आधार है। यह अनेक हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है जिन्हें प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक् किया जाता है। कृत्रिम द्रव ईंधन (1) कम ताप पर कोयला, लिग्नाइट आदि के प्रभाजी आसवन द्वारा (2) कोयले के हाइड्रोजनीकरण द्वारा (3) उपयुक्त उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल-गैस के अवयवों के पुनर्संयोजन से बनाया जा सकता है।

गैसीय ईंधन (gaseous fuel)—गैसीय ईंधन दो प्रकार के होते हैं (1) प्राकृतिक गैस (2) विनिर्मित गैस। विनिर्मित गैस बनाने की अनेक विधियां हैं। इस गैस के मुख्य दहनशील अवयव, कार्बन मोनोक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन अथवा इनके मिश्रण होते हैं। मिश्रण का संघटन पदार्थ की प्रकृति और अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है।

full annealing

पूर्ण अनीलन

देखिए—annealing के अंतर्गत

full dip infiltration

पूर्ण निमज्जी अंतः स्यंदन

देखिए—infiltration के अंतर्गत

full sand moulding

पूर्ण बालू संचन

देखिए—sand moulding के अंतर्गत

fume

धूम

भट्टियों से फलू गैसों के साथ निकलने वाली धूल। भ्राष्ट्र-ताप पर यह वाष्प अवस्था में होती है जो ठंडा होने पर लगभग कोलाईडी आमाप के ऑक्सीकृत ठोसों के रूप में संघनित हो जाती है। सीसा और यशद धातुकर्म के लिए प्रयुक्त वाल्ज प्रक्रम से प्राप्त धूम में मुख्यतः ZnO होता है। लोहा और इस्पात निर्माण के जिन प्रक्रमों में गैसीय ऑक्सीजन का उपयोग होता है उनके धूम में लगभग कोलाईडी आमाप का फेरिक ऑक्साइड होता है जिसके कारण फलू गैसों का रंग भूरा होता है।

furnace

भट्टी, भ्राष्ट्र

धातुकर्म में प्रयुक्त भट्टी वह संयंत्र है जिसमें ऊष्मा की सहायता से धातुकर्मों क्रियाएं की जाती हैं। ऊष्मा को ईंधन के दहन से अथवा विद्युत-धारा से उत्पन्न किया जाता है।

158

कभी-कभी सांद्रित अयस्क के दहन से भी ऊष्मा उत्पन्न की जाती है जैसे सल्फाइडों का दहन। भट्टियों के आकार, आमाप और आंतरिक व्यवस्था में पर्याप्त भिन्नता होती है। यह भिन्नता भ्राष्ट्र में की जाने वाली क्रिया के प्रकार, तापन-विधि और उपलब्ध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। भट्टियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. वे भट्टियाँ जिनमें घान और ईंधन परस्पर संपर्क में रहते हैं। इसमें निम्नलिखित भट्टियाँ सम्मिलित हैं—

(क) **शैफ्ट भट्टी (shaft furnace)**—ये बहुधा बेलनाकार अथवा किंचित कटे शंकु के आकार की होती हैं यद्यपि दीर्घवृत्तीय और आयताकार भट्टियों का उपयोग भी किया जाता है। इनका उपविभाजन इस प्रकार किया जाता है—

(i) **धमन भट्टी (blast furnace)**—इसमें वायु के झोंकों को गरम कर दाब पर प्रविष्ट किया जाता है। उच्च ताप उत्पन्न होने के कारण इसमें धातुमल और धातु पिघली अवस्था में प्राप्त होते हैं जिन्हें थोड़े-थोड़े समय बाद निकाल लिया जाता है। लोहा, ताँबा और सीसा के प्रगलन के लिए प्रयुक्त भट्टियाँ इसके उदाहरण हैं। ढलाई शालाओं में लोहे को पिघलाने के लिए प्रयुक्त छोटी धमन भट्टियों को क्यूपोला कहते हैं।

(ii) **प्राकृत प्रवात भट्टी (natural draught furnace)**—इन्हें भट्टा भी कहा जाता है। ये (i) की भाँति उच्च ताप पर कार्य नहीं करती हैं क्योंकि उत्पादों की गलन अवस्था में आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरणार्थ चूने का भट्टा अथवा लोह अयस्कों के निस्तापन में प्रयुक्त भट्टी।

(ख) **हार्थ भट्टी (hearth furnace)**—इन भट्टियों में प्रायः उथला कक्ष होता है। कक्ष में उपयुक्त उच्चतापसह पदार्थ का आस्तर लगा होता है। वायु को छिद्रों या ज्वालकों द्वारा भेजा जाता है ताकि वह सीधे घान पर या उसके नीचे से प्रवेश करें। उदाहरणार्थ इस्पात-निर्माण में प्रयुक्त साइमन ओपन हार्थ भट्टी।

2. **परावर्तनी भट्टी (reverberatory furnace)**—इस प्रकार की भट्टी में घान, दहन उत्पादों के संपर्क में रहता है किंतु ईंधन के संपर्क में नहीं रहता। इन भट्टियों की छत महारावदार होती है जिससे ज्वाला और गरम गैसों, घान पर विक्षेपित हो जाती है। ये भट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं—

(i) **अल्प-ताप प्रचालन भट्टी (low temperature operation furnace)**—इन भट्टियों का उपयोग तब किया जाता है जब धातुकर्म कम ताप पर करना हो। इन्हें बहुधा भर्जन अथवा निस्तापन भट्टी कहा जाता है जो उनमें होने वाली क्रियाओं का द्योतक है। इसमें घान पिघलता नहीं है और ठोस अवस्था में ही हार्थ से बाहर निकल जाता है। आजकल भर्जन भट्टी में कई क्षैतिज अध्यारोपित हार्थ होते हैं और

159

अयस्क एक हार्थ से दूसरे हार्थ में स्वचालित रेकों द्वारा पहुँचाया जाता है। इसे बहुहार्थ भट्टी भी कहते हैं।

(ii) **गलन भट्टी (melting furnace)**—इनका उपयोग धातु को गलाने के लिए किया जाता है। इसमें हार्थ, बेसिन के आकार का होता है ताकि पिघली धातु को निकालने में सुविधा रहे। इस भट्टी के लिए ऐसे ईंधन की आवश्यकता होती है जो लंबी, दीप्त ज्वाला उत्पन्न करें। सामान्यतया जितने उँचे ताप की आवश्यकता हो, हार्थ उतना ही छोटा होना चाहिए। इन भट्टियों का प्रयोग घान को पिघलाने के लिए किया जाता है। ताम्र प्रगलन के लिए अधिक लंबी परावर्तनी भट्टियों का प्रयोग किया जाता है।

3. वे भट्टियाँ जिनमें न तो ईंधन और न दहन-उत्पाद, घान के संपर्क में आते हैं। इन्हें तीन वर्गों में रखा जा सकता है।

(क) **मफल भट्टी (muffle furnace)**—इस किस्म की भट्टी में जिस पदार्थ का उपचार करना हो उसे दहन उत्पादों से और प्रवात द्वारा वाहित राख से पृथक् रखा जाता है। भट्टी ईंटों की अथवा अग्नि-सह मिट्टी की बनाई जाती है और उसे नीचे जल रही, आग से अथवा दहन उत्पादों से गरम किया जाता है। छोटी मफल भट्टियों का तापन, गैस अथवा विद्युत द्वारा किया जाता है। क्यूपेलीकरण में प्रयुक्त भट्टी इसका उदाहरण है।

(ख) **क्रूसिबल-भट्टी (crucible furnace)**—इस प्रकार की भट्टियों में पदार्थ को बंद उच्चतापसह क्रूसिबल में रखा जाता है और क्रूसिबल को आग के ऊपर रखा जाता है। मफल भट्टी की अपेक्षा इसमें उच्च ताप प्राप्त करना आसान है। घान के पर्याप्त गरम होने पर क्रूसिबल को हटा लिया जाता है। इन भट्टियों को पहले कोक द्वारा और आजकल तेल या गैस द्वारा गरम किया जाता है। जब क्रूसिबल को गर्त में रखकर चारों ओर से गर्म किया जाता है तो उसे गर्त भट्टी कहते हैं।

(ग) **रिटार्ट-भट्टी (retort furnace)**—इन भट्टियों का उपयोग तब होता है जब पदार्थ को वाष्पित करके फिर द्रवित करना हो। इनमें रिटार्ट और द्रवणित दोनों अग्नि-सह मिट्टी या सिलिकन कार्बाइड के बनाए जाते हैं। जब रिटार्टों को महारावदार कक्ष के ऊपर पंक्तियों में रखा जाता है और इस कक्ष में आग रहती है तो इसे क्षैतिज रिटार्ट भट्टी कहते हैं। यदि रिटार्टों को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखा जाए तो इसे ऊर्ध्वाधर रिटार्ट भट्टी कहते हैं। उदाहरणार्थ जस्ते के निष्कर्षण में प्रयुक्त रिटार्ट भट्टी।

4. **परावर्तित्र (converter)**—देखिए—अकारादि क्रम में

5. **विद्युत भट्टी (electrical furnace)**—विद्युत भट्टियों में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है। प्राप्त ऊष्मा की मात्रा, विद्युत धारा के प्रवाह और प्रतिरोध पर निर्भर करती है। मुख्यतः तीन प्रकार के विद्युत भट्टियाँ होती हैं—

(क) प्रतिरोध प्ररूपी भट्टी (resistance type furnace)—इन भट्टियों में चालक का विद्युत प्रतिरोध इस प्रकार समजित किया जाता है ताकि परिणामी विद्युत धारा से उपयुक्त मात्रा में ऊष्मा प्राप्त हो। इनमें दो प्रकार के चालकों का प्रयोग होता है।

(i) धात्विक चालक (metallic conductor)—इन चालकों में प्रयुक्त पदार्थ कोई ऊष्मारोधी और संक्षारण रोधी मिश्रातु या धात्विक तत्व होता है। जैसे निकैल-क्रोमियम मिश्रातु, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम आदि। निकैल-क्रोमियम मिश्रातुओं का प्रयोग 1000°C तक और दूसरे तत्वों का प्रयोग 1100°C से अधिक ताप के लिए किया जाता है।

टंगस्टन और मॉलिब्डेनम उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ संयुक्त हो जाते हैं अतः भट्टी के वायुमंडल पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

(ii) अधात्विक चालक (non-metallic conductor)—इनमें ग्रेफाइट, सिलिकन कार्बाइड आदि का प्रयोग किया जाता है। इन भट्टियों में ऊष्मा, विद्युत आर्क द्वारा उत्पन्न की जाती है।

(ख) आर्क भट्टी (arc furnace)—ये तीन प्रकार के होते हैं—

(i) अप्रत्यक्ष आर्क भट्टी—इसमें भट्टी में धान के ऊपर दो इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न किया जाता है और धान विकिरण द्वारा गरम होता है।

(ii) प्रत्यक्ष आर्क भट्टी—इसमें इलेक्ट्रोड और धान के बीच आर्क उत्पन्न किया जाता है। धारा, धान से प्रवेश कर दूसरे आर्क से होते हुए इलेक्ट्रोड में प्रवेश करती है।

(ग) प्रेरण भट्टी (induction furnace)—इस प्रकार की भट्टियों में धातु और विद्युत-धारा के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता किंतु ऊष्मा विद्युत-प्रेरण द्वारा उत्पन्न की जाती है। ये दो प्रकार की होती हैं।

(i) क्रोडित प्रेरण भट्टी (cored induction furnace)—इनमें जिस ऊष्मक में पदार्थ होता है वह वलयाकार होता है और ट्रांसफॉर्मर में एकल द्वितीयक वेष्टन की भांति काम करता है। इसका क्रोड, संवृत लोह परिपथ होता है जिससे उस पर प्राथमिक वेष्टन किया जाता है। ऐजैक्स-वाइअट (Ajax-Wyatt furnace) भट्टी इसका उदाहरण है। इन भट्टियों में कम आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होने के कारण इन्हें निम्न आवृत्ति प्रत्यावर्ती भट्टियां कहते हैं।

(ii) क्रोडहीन प्रेरण भट्टी (coreless induction furnace)—इनमें धान को कुसिबल में रखकर उसे जल शीतित नली द्वारा घेर दिया जाता है। यह जलशीतित नली ही चालक का कार्य करती है। कुसिबल में रखे धातु में भंवर धारा उत्पन्न होती है, जिससे धान

को पिघलाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। ऐजैक्स ऑर्थ्रप भट्टी (Ajax Orthrup furnace) इसका उदाहरण है। इनमें उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होने के कारण इन्हें उच्च आवृत्ति प्रत्यावर्ती भट्टी भी कहते हैं।

furnace lining

भट्टी आस्तर

उपयुक्त दुर्गन्धीय पदार्थ का आस्तर जो गलित धान की रासायनिक और अपघर्षी क्रियाओं को सहन कर सके। आस्तर दो प्रकार का होता है—अम्ल आस्तर और क्षारकीय आस्तर। अम्ल आस्तर में आस्तर सिलिका अग्निसह मृत्तिका आदि का होता है जबकि क्षारकीय आस्तर में आस्तर दग्ध डोलोमाइट, मैग्नेसाइट आदि का होता है।

fusion welding

संगलन वेल्डिंग

वेल्डिंग की एक विधि जिसमें संयुक्त किए जाने वाले पृष्ठों को भरक धातु की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में गलाया जाता है। इस प्रक्रम में वेल्डिंग केवल संगलन द्वारा किया जाता है और दाब का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरणार्थ विद्युत-आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग आदि।

galena

गैलेना

लेड सल्फाइड, PbS यह सीसे का महत्वपूर्ण अयस्क है। यह प्रायः ब्लैंड, पायराइट, कैल्साइट, फ्लुओरस्पर, क्वार्ट्ज, बैराइट आदि के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह संस्तरों में और क्रिस्टलीय चट्टानों में शिराओं के रूप में पाया जाता है। इस खनिज में चांदी भी विद्यमान रहती है और यह रजतमय सीसा इस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। गैलेना, घनीय समुदाय में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 2.5 विशिष्ट घनत्व 7.2—7.7।

Gallimore metal

गैलिमोर धातु

एक संक्षारणरोधी निकैल मिश्रातु जिसमें 45% निकैल, 28% तांबा, 2% लोहा, 25% यशद, 2% सिलिकन और 2% मैंगनीज होता है। इसका उपयोग मुद्रांकन, वायुयान और पिटाई उत्पादों में होता है।

galling

कण पाटन

देखिए—seizing

galvanic corrosion

गैल्वेनी संक्षारण

असमान इलेक्ट्रोडों के बने गैल्वेनी सेल में उत्पन्न विद्युत धारा के प्रवाह से होने वाला संक्षारण। इसे वैद्युत रासायनिक संक्षारण भी कहते हैं।

galvanic protection

गैल्वेनी रक्षण

इस्पात के संक्षारण रक्षण में प्रयुक्त शब्द। इसमें पृष्ठ की गैल्वेनी धातु अथवा ऐसे धातु द्वारा रक्षा की जा सकती है जिसका इलेक्ट्रोड-विभव इस्पात से कम होता है।

यों तो कोई भी धातु जो इलेक्ट्रोड-विभव-श्रेणी में उच्च स्थान पर आती है, रक्षण के लिए प्रयुक्त हो सकती है किंतु व्यवहार में केवल यशद का प्रयोग किया जाता है।

galvanizing

यशद लेपन

देखिए—hot dipping के अंतर्गत

galvanizing flux

यशद लेपन गालक

जिंक अमोनियम क्लोराइड का विलयन जिसमें यशद-लेपन से पहले इस्पात को डुबाया जाता है। इस्पात के पृष्ठ पर इस विलयन की परत यशद-लेप के आसंजन में सहायक होती है।

gamma iron

गामा लोहा

देखिए—iron के अंतर्गत

gangue

अवशेषांश (गैंग)

धात्विक अयस्कों के साथ पाए जाने वाले खनिज जिनका कोई विशेष आर्थिक महत्व नहीं होता है। इन्हें बहुधा सांद्रण के दौरान प्रगलन से पहले पृथक कर लिया जाता है।

garnet

गार्नेट

चूने के पत्थर, डोलोमाइट, ग्रैनाइट और कायांतरिक शैलों में पाया जाने वाला खनिज-समूह। ये कैल्सियम, मैग्नीशियम, लोहा, ऐलुमिनियम तथा कभी-कभी मैग्नीज और क्रोमियम के ऑर्थोसिलिकेट होते हैं। चूना-ऐलुमिना गार्नेट को ग्रासुलर कहते हैं, जिसका सूत्र $\text{Ca}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ है। लोहा-ऐलुमिना-गार्नेट, अलमन्डाइन कहलाता है जिसका सूत्र $(\text{Fe Mg})_3\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$ है। उत्कृष्ट गार्नेटों का समान सूत्र होता है। पारदर्शी क्रिस्टलों का रंग लोहे की मात्रा के अनुसार हल्के पीले से लेकर गहरा लाल तक होता है। चूना-लोहा गार्नेट, ऐन्ड्रेडाइट कहलाता है जिसका सूत्र $\text{Ca}_3\text{Fe}_2(\text{SiO}_4)_3$ है। सभी गार्नेट घनीय समुदाय, प्रायः विषमलवण द्ववादशफलकों में क्रिस्टलित होते हैं। कठोरता 6.5—7.5, विशिष्ट घनत्व 3.5—4.2। इनमें से कुछ का प्रयोग आभूषणों में बहुमूल्य पत्थरों के रूप में होता है।

163

garnetiferous ore

गार्नेटमय अयस्क

देखिए—ore

garnierite

गारनिएराइट

निकैल धातु का महत्वपूर्ण स्रोत। यह निकैल का जलयोजित सिलिकेट है। इसका सूत्र $2(\text{Ni Mg})_5\text{Si}_4\text{O}_{13}\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ है। इसमें लगभग 24% निकैल होता है। किंतु इसका संघटन परिवर्ति है। विशिष्ट घनत्व 2.3—2.8।

gas carburizing

गैस कार्बुरण

देखिए—case hardening के अंतर्गत carburising

gas cutting

गैस कर्तन

धातु के हिस्से-पुर्जों को काटकर आकार देने का प्रक्रम। इसमें ऑक्सी-ऐसीटिलीन टार्च का प्रयोग किया जाता है जिसके बीच में ऑक्सीजन प्रधार होता है। पदार्थ को ऑक्सी-ऐसीटिलीन टार्च द्वारा गरम करने के बाद ऑक्सीजन-प्रधार प्रयुक्त किया जाता है जिससे धातु ऑक्सीकृत हो जाता है। उच्च वेगी ऑक्सीजन प्रधार की रासायनिक और अपरदनकारी क्रियाओं के फलस्वरूप धातु कट जाती है। यह प्रक्रम विशेष रूप से इस्पात के लिए अनुकूल है। इसे ज्वाला कर्तन भी कहते हैं।

gas cyaniding

गैस सायनाइडन

देखिए—casehardening के अंतर्गत carbonitriding

gaseous fuel

गैसीय ईंधन

देखिए—fuel के अंतर्गत

gas hole

गैस छिद्र

देखिए—casting defect के अंतर्गत

gas pickling

गैस अम्लोपचार

विश्लेकन का एक प्रक्रम। इसमें इस्पात को लगभग 750°C ताप पर गैसीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है। धातु-पृष्ठों का इस प्रकार अम्लोपचार करने से यशद-लेपन में आसंजन ठीक प्रकार से होता है।

gassing

गैसन

1. किसी धातु द्वारा गैस का अवशोषण।
2. किसी धातु से गैस का उत्सर्जन।
3. विद्युत-अपघटन के समय इलेक्ट्रोड से गैसों का उत्सर्जन।

gate

द्वार

1. फोर्जन में पाती फोर्जन ठण्डों का कर्तित भाग जो मुद्रांक और रूपदाओं के बाहरी किनारे के बीच संपर्क स्थापित करता है।

2. सांचे में प्रयुक्त वाहक का अंतिम भाग जहां से गलित धातु सांचे में प्रवेश करती है। इस शब्द का प्रयोग संयोजक चैनलों के संपूर्ण समुच्चय के लिए उन्हें बनाने वाले पैटर्न के हिस्सों अथवा उन्हें भरने वाली धातु के लिए और कभी-कभी केवल मुख्य चैनल के लिए होता है। द्वार दो प्रकार के होते हैं—

(क) **पेंसिल द्वार (pencil gate)**—छोटे-छोटे प्रवेश द्वारों की श्रेणी जो उडेलने वाली बेसिन के पैदे से संचक के शीर्ष तक जाती है ताकि गलित धातु सांचे में चली जाए। इस प्रकार गोल आनाल (sprue) में धातु की धारा के विभाजित हो जाने से आनाल में प्रक्षोभ और ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। पेंसिल द्वारों में गलित धातु का कुल भार विभिन्न शाखाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। इस प्रकार प्रभावी शीर्ष धातु भार (head metal weight) पर्याप्त मात्रा में घट जाता है। इसे स्लिट द्वार (slit gate) भी कहते हैं।

(ख) **वेज द्वार (wedge gate)**—इसमें द्वार वेज के आकार का होता है और सांचे के शीर्ष पर स्थित रहता है। वेज द्वार प्रायः हल्के संचकों में इस्तेमाल होता है क्योंकि उनमें शीर्ष का भार अधिक नहीं होता।

gathering

अतिसंग्रहण

कभी-कभी संकुल वल्लित इस्पात चादरों में मिलने वाला एक दोष। इसमें कहीं-कहीं पर धातु बेलन से चिपक जाती है जिससे बाद की चादरों में चकते से बन जाते हैं। यह दोष ऐसी किसी भी धातु में हो सकता है जो वेल्ड हो जाती है अथवा बेलन से चिपक जाती है।

gating

द्वारण

वह पद्धति जिसके द्वारा संचगर्त में धातु का नियंत्रित प्रवाह बनाए रखा जाता है एवं अवांछित द्रव्यों को संचगर्त में जाने से रोका जाता है। इसमें पूरक कुंडिका गलित धातु के भंडार का कार्य करती है जो पिंडन से होने वाले धातु के वाहक संकुचन की पूर्ति करती है। द्वारण के प्रमुख प्रकार ये हैं :—

12—231 M of HRD/96

165

अर्धस्थल द्वारण (bottom gating)—वाहक में चैनल इस प्रकार लगा रहता है कि उसमें से गलित धातु सांचे की तली से प्रवेश करती है। इसका दोष यह है कि जैसे-जैसे धातु संच-छिद्रों से होकर सांचे के ऊपर धावक तक पहुंचती है वह ठंडी हो जाती है जो दैशिक पिंडन के अनुकूल नहीं है।

शृंग द्वारण (horn gating)—शृंङाकार सींग के आकार का चैनल जो वाहक की तली से आरंभ होता है। इसका उपयोग एक ही संच-बक्स में रखे कई सांचों को गलित धातु देने के लिए होता है।

आपृथकन रेखा द्वारण (parting line gating)—इस प्रकार का द्वारण सांचे के भागों के पृथकन पृष्ठ पर स्थित होता है। अपमलन गोलक (skim bob) तथा चोक जैसी युक्तियों का प्रयोग करके धातुमल, धूल तथा बालू कणों को जाने से रोका जा सकता है।

सोपान द्वारण (step gating) (side gating)—एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित अनेक सीढ़ीनुमा द्वारों से सांचों को गलित धातु से भरने की व्यवस्था। वास्तव में यह व्यवस्था अधस्तल द्वार भरण के अनुरूप है, केवल उसमें अतिरिक्त पार्श्वद्वार होते हैं ताकि उसका उपयोग बुर्श संचकन के लिए हो सके। अधिक जटिल प्रकार के द्वारणों को प्रयोग करने का उद्देश्य यह है कि गर्म धातु का सुचारु प्रवाह प्राप्त हो सके।

शीर्ष-द्वारण (top gating)—शीर्ष द्वारण में पिघली हुई धातु द्रोणी से सीधी उड़ेली जाती है जो सांचे में ऊपर से प्रवेश करके नीचे की ओर प्रवाहित होती है। चूंकि सबसे गर्म धातु सांचे के ऊपरी भाग में प्रवेश करती है अतः वाहकों की दिशा में, दैशिक संपिंडन के लिए अनुकूल के लिए अनुकूल ताप-प्रवणता प्राप्त हो जाती है।

संभ्रामी द्वारण (whirl gating)—इसमें द्वार अथवा स्पू इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि सांचे में धातु, स्पर्श रेखीयतः प्रविष्ट होती है जिससे चक्करदार गति उत्पन्न हो जाती है। अपकेंद्री बल के कारण धातुमल और ऑक्साइड, धातु से पृथक हो जाते हैं।

gating ratio

द्वारण अनुपात

आनाल से होकर धातु के प्रवाह की दर, आनाल वाहकों तथा द्वारों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफलों का फलन होती है। चूंकि आनाल का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है अतः इसका प्रवाह की दर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आनाल की निकास-दर सन्निकटतः निम्नलिखित व्यंजक द्वारा व्यक्त की जा सकती है।

$$W = K A \sqrt{H}$$

जबकि K आनाल रंघ गुणांक, A न्यूनतम आनाल क्षेत्रफल तथा H आनाल की ऊंचाई है। इस प्रकार द्वारण अनुपात, आनाल क्षेत्रफल, वाहक क्षेत्रफल और द्वार के कुल क्षेत्रफल का अनुपात होता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि द्वारण अनुपात इस प्रकार हो कि आनाल, धावक द्वार धातु से भरे रहे।

gating system

द्वारण तंत्र

ढलाई-विज्ञान में इस शब्द का तात्पर्य उस पूरे तंत्र के डिजाइन और आकार से है जिससे होते हुए गलित धातु मुख्य संच-गुहिका में पहुंचने से पहले प्रवाहित होती है। द्वारण-तंत्र के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं—(1) निःस्रावी कुंडिका, (2) आनाल, (3) आनाल कुंड, (4) वाहक और (5) द्वार

German silver

जर्मन सिल्वर

तांबे और यशद की निकैल के साथ भिन्न-भिन्न अनुपातों में बनी मिश्रातुएं, जैसे Cu 65%, Zn 17%, Ni 18% अथवा Cu 55%, Zn 27%, Ni 18% आदि। ये आघातवर्ध्य और तन्य होते हैं। इन पर वायु, ठंडे तनु अम्लों, क्षारों एवं समुद्र जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिरोधी कुंडलियों, नकली चांदी, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी मोटर एवं मकानों में सब प्रकार के फिटिंगों में तथा विद्युत लेपन के लिए आधार धातु के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इसे निकैल सिल्वर कहते हैं।

gibbsite

गिबसाइट

जलयोजित ऐलुमिनियम ऑक्साइड, $Al_2O_3 \cdot 3H_2O$ यह क्रिस्टलीय होता है और अक्रिस्टलीय बॉक्साइट के साथ पाया जाता है। कठोरता 3, विशिष्ट गुरुत्व 2.35। इसे हाइड्रॉजिलाइट भी कहते हैं।

gliding

गिल्डन

यांत्रिक अथवा रासायनिक विधि द्वारा सोने की परत चढ़ाना। यांत्रिक विधि में स्वर्ण-पत्र को किसी आसंजक, ऊष्मा अथवा पारे की सहायता से पृष्ठ पर चिपकाया जाता है।

रासायनिक विधि में स्वर्ण क्लोराइड के ईथरी विलयन का धातु पर पेन्ट किया जाता है। फिर उसे गरम कर पॉलिश किया जाता है। यदि स्वर्ण-अमलगम का प्रयोग करना हो तो अमलगम प्रयुक्त करने से पहले धातु-पृष्ठ का, पारे मर्क्यूरिक-क्लोराइड के साथ उपचार किया जाता है। तत्पश्चात् पारे का वाष्पन कर पृष्ठ को उद्भ्राजित (burnished) किया जाता है।

167

चीनी मिट्टी के बर्तनों का गिल्डन करने के लिए बबूल के गोंद में स्वर्ण-क्लोराइड, बिस्मथ ऑक्साइड और बोरैक्स के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है।

निमज्जन द्वारा गिल्डन करने के लिए वस्तु को साफ कर उसे स्वर्ण क्लोराइड और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के मिश्रण में डुबाया जाता है।

इन विधियों का स्थान अब विद्युत-निक्षेपण ने ले लिया है।

gilding metal

गिल्डन धातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 5—10% यशद होता है। यह अत्यंत आघातवर्ध्य होता है और इसे बेल्लित कर पर्णी बनाई जा सकती है। इसका उपयोग विलेपन के लिए तथा पर्णी के रूप में किया जाता है।

देखिए—brass भी

glazing

ग्लेज़न, काचन

1. लोहे और इस्पात पर पॉलिश करना। इसमें तीव्र घूर्णी एमरी गोले का प्रयोग किया जाता है जिसके अपघर्षक गुणधर्म न्यूनतम कर दिए गए हैं।

2. परिष्करण से पहले कर्तक ब्लेडों को घिसना।

3. अपघर्षक पहिए के कर्तक-कणों को मंद करना।

4. उच्चतपासह पदार्थ के पृष्ठ पर कुछ अवयवों का संगलन जिससे काचाम लेप बन जाता है।

gold bronze

स्वर्ण कांस्य

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 3—5% ऐलुमिनियम होता है। यह मजबूत और सुंदर रंग का होता है। इसका उपयोग सजावटी वस्तुओं और वास्तुशिल्पीय घटकों को बनाने में होता है।

Goldschmidt process

गोल्डश्मिट प्रक्रम

देखिए—metallothermic process के अंतर्गत aluminothermic process

grade of coal

कोयला कोटि

कोयले की शुद्धता को व्यक्त करने वाला शब्द। इससे राख और नमी के रूप में विद्यमान अपद्रव्यताओं का पता लगता है। उच्च कोटि के कोयले में राख और नमी की मात्रा कम होती है।

धातुओं और मिश्रातुओं में विद्यमान अस्वरूपी क्रिस्टल

(allotriomorphic crystal) के लिए प्रयुक्त शब्द

grain boundary fracture

रेणु परिसीमा विभंग

देखिए—fracture के अंतर्गत intragranular fracture,

grain growth

रेणु वृद्धि

धातुओं और मिश्रातुओं के रेणुओं के आमाप में वृद्धि। यह निम्नलिखित प्रक्रियाओं से संबंधित है—

1. उच्चताप पर गरम करते समय बहुक्रिस्टलीय धातु के कणों के आमाप में वृद्धि से।
2. द्रव-धातु के पिघन से जबकि निर्मित रेणुओं का औसत आमाप शीतलन-दर और उपस्थित नाभिकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपात में बढ़ता है।
3. पुनर्क्रिस्टलन में अनीलन के फलस्वरूप रेणुओं के स्थूलन से जब कि ताप और तापन-समय के साथ रेणुओं का आमाप बढ़ता जाता है।

grain refining

रेणु परिष्करण

किसी धातु अथवा मिश्रातु के रेणु-आमाप को पर्याप्त कम करने का प्रक्रम। इसे उचित ऊष्मा-उपचार, यांत्रिक-उपचार या मिश्रात्वन तत्वों की अल्प मात्राओं को मिला कर संपन्न किया जाता है। उदाहरणार्थ इस्पात का रेणु परिष्करण धातु को एक समय तक उचित ताप पर (अंतरण परास से लगभग 50°C ऊपर) गरम करने के बाद सामान्य ताप पर अपेक्षाकृत शीघ्रता से ठंडा करके किया जाता है। रेणु परिष्करण द्वारा धातु के आंतरिक प्रतिबल में कमी किंतु यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार हो जाता है।

grain size

रेणु आमाप

बहुक्रिस्टलीय धातुओं में यह शब्द औसत रेणु-व्यास (अथवा आयतन) की माप के लिए प्रयुक्त होता है। इसे इकाई क्षेत्रफल में या इकाई आयतन में विद्यमान रेणुओं की संख्या द्वारा अथवा क्षेत्र-माप से प्राप्त रेणु-आमाप संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। बाद वाली विधि प्रायः इस्पातों के लिए प्रयुक्त होती है जबकि अलौह धातुओं के लिए इसे औसत रेणु-व्यास में व्यक्त करते हैं।

grain size number

रेणु आमापांक

बहुक्रिस्टलीय धातुओं में कणों का औसत आमाप जिसे सूचीकरण संख्या में व्यक्त किया जाता है। इस्पात के संदर्भ में इसे ए०एस०टी०एम० संख्या से व्यक्त करते हैं।

granulation

रेणुकायन

किसी द्रव के स्थूल कणों को बनाना। इसमें द्रव को तुंडों से होकर बलपूर्वक प्रवाहित किया जाता है जबकि सार्थ साथ उच्च वेग से आ रहा कोई तरल, सामान्यतया पानी या गैस, उस द्रव से टकराता है।

graphidox

ग्रेफिडॉक्स

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 48—52% सिलिकन, 9—11% टाइटेनियम और 5—7% कैल्सियम होता है। इसका उपयोग लोहा और इस्पात के निर्माण, संचकित लोहे के ग्रेफाइटन, द्रव इस्पात के विऑक्सीकरण तथा मिश्रातु-योज्य के रूप में होता है।

graphite

ग्रेफाइट

कार्बन का अपरूप जो त्रिसमनताक्ष समुदाय में धूसर चमकीले षट्फलकीय प्लेटों के रूप में क्रिस्टलित होता है। यह स्पर्श में ग्रीज के समान लगता है, कागज पर निशान डालता है और स्नेहक का काम करता है। यह प्राकृत अवस्था में पाया जाता है और एचएसन विधि द्वारा बनाया भी जाता है।

इसकी कठोरता 1—2 और विशिष्ट गुरुत्व 2.1—2.6 तक है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। यह केवल उच्च ताप पर जलता है जिस कारण इसका उपयोग आर्क-कार्बनों की क्रोडों, विद्युत-अपघटनी सेलों के एनोडों के रूप में होता है। इससे बालू और मृत्तिका के साथ मिलाकर क्लेसिबल बनाई जाती है। न्यून न्यूट्रॉन प्रग्रहण अनुप्रस्थ-काट और उत्तम मंदक गुणधर्म होने के कारण इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में क्रोड-समुच्चय के लिए भी होता है।

graphite bronze

ग्रेफाइट कांसा

न्यून घर्षण वाला एक ताम्र मिश्रातु जिसमें या तो 50% ताम्र और 50% ग्रेफाइट होता है अथवा 79% ताम्र, 10% यशद और 11% ग्रेफाइट होता है। इसका उपयोग बैयरिंगों में होता है।

graphite metal

ग्रेफाइट धातु

कम घर्षण वाला मिश्रातु जिसमें 68.00% सीसा, 15% वंग और 17% ऐन्टिमनी होता है। इसका उपयोग बैयरिंगों में होता है।

graphitization	ग्रेफाइटिकरण
एक प्रकार का अनीलन-प्रक्रम जब कि दलवां लोहे में विद्यमान कुछ या संपूर्ण कार्बन, मुक्त ग्रेफाइटिक कार्बन में बदल जाता है।	
कोक से ग्रेफाइट का संश्लेषण भी ग्रेफाइटिकरण कहलाता है।	
graphitizing	ग्रेफाइटन
देखिए—graphitization	
gravity concentration	गुरुत्व सान्द्रण
देखिए—concentration के अंतर्गत	
gravity die casting	गुरुत्व रूपदा संकचन
देखिए— 1. casting के अंतर्गत metal mould casting. 2. die casting.	
gravity segregation	गुरुत्व संपृथकन
देखिए—segregation के अंतर्गत	
Gray mill	ग्रे मिल
देखिए—universal mill	
Great Falls converter	ग्रेट फाल्स परिवर्तित्र
देखिए—converter के अंतर्गत	
Green Walt process	ग्रीन वाल्ट प्रक्रम
चूर्णमय अयस्कों के सिल्टरन की एक विधि।	
greenockite	ग्रीनोकाइट
एक दुर्लभ खनिज जिसमें कैडमियम सल्फाइड, CdS, होता है। इसके क्रिस्टल पीले रंग के और षट्कोणीय होते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व 4.86 और कठोरता 3-3.5 होती है। यह बहुधा यशद के अयस्कों के ऊपर पर्त के रूप में पाया जाता है।	
green sand	नम बालू
देखिए—sand के अंतर्गत	

green sand moulding	नम बालू संकचन
देखिए—sand moulding के अंतर्गत	
grey cast iron	धूसर दलवां लोहा
देखिए—cast iron के अंतर्गत grey iron	
grey iron	धूसर लोहा
देखिए—cast iron के अंतर्गत	
grey slay	धूसर धातुमल
सीसे के अयस्कों को ओपनहायर् में प्रगलित करने से उत्पन्न धातुमल। इसमें सीसे की पर्याप्त मात्रा होती है और प्रायः इसका दुबारा उपचार किया जाता है।	
grit	ग्रिट
बालू सिलिकामय पदार्थ अथवा धातुओं के कोणीय कण जिनका उपयोग ग्रिट प्रक्षेपण (grit blasting) में अपघर्षक अथवा मार्जक के रूप में होता है।	
grog	ग्रॉग
पूर्व दग्ध अप्लैस्टिक दानेदार पदार्थ। शुष्कन और ज्वालन के कारण होने वाले संकुचन को कम करने अथवा उत्तम तापीय आघात-प्रतिरोध आदि गुणों को लाने के उद्देश्य से इसे उच्चतापसह मिश्रण में मिलाया जाता है।	
Gruner's theorem	ग्रुनर प्रमेय
धमन भट्टी के आदर्श ढंग से कार्य करने की शर्त। इस प्रमेय के अनुसार भट्टी में दग्ध संपूर्ण कार्बन ट्वीयरों में पहुंचना चाहिए और वहां कार्बनमोनोक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाना चाहिए तथा ट्वीयरों से ऊपर संपूर्ण अपचयन इसी कार्बन मोनोक्साइड द्वारा होना चाहिए एवं पारस्परिक क्रिया का स्थायी उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। व्यवहार में इन आदर्श शर्तों से सदैव ईंधन की अधिकतम बचत नहीं होती है। लाभकारी व्यापारिक प्रक्रिया के लिए पर्याप्त घान (भारण) तीव्र चालन और न्यूनतम ईंधन खर्च होना चाहिए अतः इस संदर्भ में प्रमेय को इस प्रकार कहा गया है।	

“दी गई शर्तों में अधिकतम ईंधन की बचत तब होगी जब कि अपचयन के लिए ट्वीयरों में उत्पन्न कार्बन मोनोक्साइड का अधिकतम उपयोग किया जाए”।

देखिए—bronze के अंतर्गत

gypsum

जिप्सम

जलयोजित कैल्सियम सल्फेट, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, जो एकनताक्ष समुदाय में क्रिस्टलित होता है। इसे सेलेनाइट भी कहते हैं। प्राकृतिक रेशेदार जिप्सम को सैटिन स्पार कहते हैं। ऐलाबास्टर, जिप्सम का क्रिस्टलीय रूप है जिसका विशिष्ट गुरुत्व 2.32 होता है। यह लवण अवशेष (saline residue), डोलोमाइट चूने के पत्थर और अनेक मृत्तिका-शैलों में पाया जाता है। इसे कुछ समय तक $120^\circ\text{--}130^\circ\text{C}$ पर गरम करने से अर्ध हाइड्रेट ($2\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) प्राप्त होता है जिसे पेरिस-प्लास्टर कहते हैं। प्राकृतिक क्रिस्टलीय जिप्सम को 130°C से ऊपर और "पूर्ण द्रव" ताप से नीचे गरम करने पर एस्ट्रिच जिप्सम बनता है। जिप्सम की उपयोगिता का कारण यह है कि यह धीरे-धीरे कठोर होता है। अतः ढलाई शालाओं में इसके सांचे बनाए जाते हैं। जिप्सम का उपयोग उर्वरक के रूप में होता है।

Hadfield's manganese steel

हेडफील्ड मैंगनीज इस्पात

ऑस्टेनाइट मैंगनीज इस्पात में 1-1.4% कार्बन और 10-14% मैंगनीज होता है। अतप्त-कर्मण अथवा तीव्र पृष्ठ-कुटाई से मिश्रातु की कठोरता और अपघर्षण-प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस मिश्रातु का अयस्क संदलन निकर्ष बाल्टियों (dredge buckets) रेलवे तथा ट्रामवे को स्विच पॉयंटों और पारपथों में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। मैंगनीज इस्पात का उपयोग लगभग 1050°C ताप से जल में द्रुत शीतलन करने से प्राप्त ऑस्टेनाइट अवस्थाओं में होता है।

Hadfield's steel

हेडफील्ड इस्पात

देखिए—Hadfield's manganese steel

haematite

हेमेटाइट

एक खनिज जिसमें मुख्यतः आयरन ऑक्साइड, Fe_2O_3 , होता है। इसमें लगभग 70% लोहा होता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोह अयस्क है। इसके बहुधा काले क्रिस्टल होते हैं। यह षट्कोणीय समुदाय में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 5.5-6.5, आपेक्षिक घनत्व 4.5-5.3।

hairline crack

केशीय दरार

क्रांतिक तापों पर पर्याप्त तीव्र दर से ठंडा किए गए इस्पातों, विशेष रूप से न्यून-मिश्रातु-इस्पातों में पाए जाने वाली बारीक दरारें। संभवतः ये दरारें धातु के अंदर

हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण बनती हैं। इस्पात में टाइटेनियम मिलाकर इन्हें कम किया जा सकता है।

Hall Heroult process

हाल हेरू प्रक्रम

शुद्ध ऐलुमिना के संगलित लवण विद्युत-अपघटन द्वारा ऐलुमिनियम के उत्पादन का औद्योगिक प्रक्रम। $950^\circ\text{C--}1000^\circ\text{C}$ पर क्राइयोलाइट अथवा क्राइयोलाइट और फ्लुओरस्पार के मिश्रण का संगलित विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें 5-8% ऐलुमिना मिलाया जाता है। कार्बन आस्तर वाले इस्पात पात्र का कैथोड के रूप में तथा सोडरवर्ग इलेक्ट्रोड अथवा पूर्वभर्जित कार्बन इलेक्ट्रोडों का ऐनोड के रूप में उपयोग किया जाता है। 4.5 वोल्ट पर 7000-8500 ऐंपियर प्रति वर्गमीटर की धारा प्रवाहित कर तापन और अपचयन किया जाता है। ऐलुमिना का अपघटन हो जाता है और गलित ऐलुमिनियम, सेल के पैदे पर जमा हो जाता है। जहां से उसे समय समय पर निकाल लिया जाता है। सेल के शीर्ष से कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं।

Hall process

हाल प्रक्रम

देखिए—Hall-Heroult process

hammering

घन ताड़न

धातु के टुकड़े अथवा चादर को पीटकर वांछित आकार में बदलना। इस क्रिया में किसी ढांचे अथवा उच्च गति के यांत्रिक हथौड़े और समान निहाई (anvil) का उपयोग किया जाता है ताकि वांछित आकार प्राप्त किया जा सके।

hammer scale

घन ताड़न शल्क

लोहे अथवा इस्पात को फोर्जन के लिए गरम करने पर उसके पृष्ठ पर बनने वाली आयरन ऑक्साइड की परत।

तुलना—mill scale

hammer welding

घन वैलिंग

देखिए—forge welding

hand moulding

हस्त संचन

देखिए—moulding

hanover metal

हैनोवर धातु

कम घर्षण और उत्तम कठोरता वाला मिश्रातु जिसमें 87% वंग, 8% ऐन्टिमनी और 5% तांबा होता है। इसका उपयोग बेयरिंगों में किया जाता है।

मैग्नीशियम ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन कर मैग्नीशियम बनाने की विधि। इसे रैडिथिन प्रक्रम भी कहते हैं।

hardenability

कठोरणीयता

शमन द्वारा उत्पन्न कठोरता की गहराई और वितरण को निर्धारित करने का गुणधर्म। इसे प्रायः सापेक्ष रूप से व्यक्त किया जाता है और यह क्रांतिक शीतलन-दर से संबंधित होता है। क्रांतिक शीतलन दर वह दर है जिस पर और जिसके ऊपर पूर्णतया मार्टेन्साइटी संरचनाएं बनती हैं। क्रांतिक शीतलन दर अथवा कठोरणीयता मुख्यतः संघटन का फलन होती है, यद्यपि समान संघटन के इस्पातों की भिन्न कठोरणीयता और एक ही सांचे के इस्पातों में पर्याप्त भिन्नता हो सकती है। शमन के फलस्वरूप सीमित परिच्छेद आमाप (section size) को ही पूर्णतया कठोर किया जा सकता है। सादे कार्बन इस्पातों का कठोरण कम गहराई तक होता है और मिश्रातुओं को मिलाने से अधिक गहराई तक कठोरण किया जा सकता है।

hardening

कठोरण

लोह अथवा अलोह धातुओं और उसके मिश्रातुओं की कठोरता बढ़ाना। प्रमुख कठोरण-विधियां निम्नलिखित हैं :

काल कठोरण (age hardening)—किसी धातु की बनी वस्तु की संरचना में परिवर्तन करने का प्रक्रम जो वायुमंडलीय ताप पर धीरे-धीरे और उच्च ताप पर तीव्र गति से होता है। इसके कारण प्रमाणक प्रतिबल (proof stress), अधिकतम प्रतिबल और कठोरता बढ़ जाते हैं तथा तन्यता में कमी आ जाती है। ये प्रभाव अतिसंतृप्त ठोस विलयन से अवक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं जिससे काल-प्रभावन के पहले प्रायः उच्च ताप पर विलयन-उपचार किया जाता है। यह अवक्षेप अतिसूक्ष्म होता है। प्रायः इस्पातों के लिए काल-प्रभावन और अलोह मिश्रातुओं के लिए काल-कठोरण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब काल कठोरण उच्च ताप पर किया जाए तो उसे कृत्रिम काल-प्रभावन कहते हैं और यदि सामान्य ताप पर किया जाए तो उसे प्राकृतिक काल-प्रभावन कहते हैं। प्राकृतिक काल प्रभावन के कारण उत्पन्न कठोरण को प्राकृतिक कठोरण कहते हैं। यह प्रक्रम अनेक मिश्रातुओं के साथ किया जा सकता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के इस्पात, ऐलुमिनियम, तांबा, टाइटेनियम, मैग्नीशियम एवं निकेल मिश्रातु सम्मिलित हैं। काल कठोरण संपन्न होने के लिए मिश्रातु में कुछ ऐसे यौगिकों का बनाना आवश्यक है जो मिश्रातु के मैट्रिक्स में विलयन के रूप में पहुंच सकें, अतः इसे अवक्षेपण-कठोरण भी कहते हैं।

175

परिक्षेपण-कठोरण (Dispersion hardening)—किसी ऐसे पदार्थ के सूक्ष्म कणों के परिक्षेप की उपस्थिति के फलस्वरूप धातु को कठोर बनाना जो धातु के जालकों में विलेय न हो। इसमें प्रयुक्त पदार्थ जालक में अक्रिय कठोर, सबमाइक्रोन आमाप का और समान रूप से परिक्षिप्त होना चाहिए। इसे परिक्षेपण प्रबलन भी कहते हैं।

अवक्षेपण कठोरण (precipitation hardening)

देखिए—age hardening

शमन कठोरण (quench hardening)—इसमें लोह धातु को क्रांतिक-परास अर्थात् Ac_3 ताप से कुछ अधिक ताप तक गरम करने के बाद पूर्ण विसरण होने तक उसी ताप पर बनाए रखा जाता है और फिर जल, तेल या हवा में ऐसी नियत दर से शमन किया जाता है जो ऑस्टेनाइट/पर्लाइट रूपांतरण को रोकने अथवा मंद करने और मार्टेन्साइटी संरचना बनाने के लिए पर्याप्त हो। कठोरण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम शीतलन-दर, क्रांतिक शीतलन-दर कहलाती है।

द्वितीयक कठोरण (secondary hardening)—प्रायः उच्च वेग औजारी इस्पातों के पायन से उत्पन्न कठोरता। इनका 400°C — 600°C ताप पर पायन करने से शमन द्वारा प्राप्त आस्टेनाइट अपने से कठोर कार्बाइडों में बदल जाता है।

विलयन-कठोरण (solution hardening)—कुछ विशेष प्रकार के मिश्रातुओं को पर्याप्त समय तक उपयुक्त ताप पर गरम करने से वॉखित अवयव ठोस विलयन में प्रविष्ट कर जाता है। फिर द्रुत-शीतलन से यह अवयव, विलयन में बना रहता है। इस अवस्था में पदार्थ अतिसंतृप्त अस्थायी अवस्था में रहता है जो कठोरता प्रदर्शित करता है।

प्रतिबल-कठोरण (stress hardening)

देखिए—work hardening

कार्य-कठोरण (work hardening)

धातु में सुघट्य विरूपण के कारण होने वाली कठोरता। यह अवरोधों पर प्रभंशों को आरोपित करने से उत्पन्न होती है जिससे और अधिक विस्थापन उत्पन्न होते हैं। इन दोनों प्रकार के विस्थापनों की परस्पर क्रिया से पदार्थ का प्रवाह-प्रतिबल बढ़ता है। यह प्रवाह प्रतिबल कभी-कभी विकृति काल प्रभावन के कारण और बढ़ जाता है। तनन प्रतिबल-विकृति वक्र के सुघट्य विरूपण अंश को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।

$$\text{विकृति} = \left(\frac{\text{प्रतिबल}}{h} \right)^m$$

जिसमें h कार्य कठोरण गुणांक है। षट्भुज-जालकों के लिए m का मान 1 और घन-जालकों के लिए m का मान 2 होता है।

hard facing

कठोर आलेपन

धातु की जो वस्तुएं अधिक घिसती हैं उनके पृष्ठों पर ऐसी धातुओं या मिश्रधातुओं का लेप चढ़ाना जो अधिक घर्षणरोधी हों। कठोर धातु का मृदु धातु पर लेपन वेल्डिंग अथवा फुहारण द्वारा किया जाता है। इस विधि का उपयोग, रूपदाओं, खनन औजारों और वेधन-उपकरणों के लिए होता है। इसे कठोर पृष्ठन भी कहते हैं।

hard metal

कठोर धातु

टंगस्टन, टैंग्टेलम अथवा टाइटेनियम के चूर्णित कार्बाइड, जिन्हें चूर्णित कोबाल्ट अथवा निकैल के साथ मिलाकर और फिर अतप्त निपीड़न तथा अंत में सिन्टरन के बाद ठोस-संहतियों के रूप में संयोजित किया जाता है। इनका उपयोग कर्तक औजारों, तार-कर्षण, रूपदाओं और ऐसे पुर्जों को बनाने के लिए होता है जिनकी अधिक घिसाई होती है।

hardness

कठोरता

किसी पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके कारण वह बाहरी बलों से उत्पन्न खरोंच, घर्षण, वेधन, दंतुरण, मशीनीयता तथा कर्तन का प्रतिरोध करता है। कठोरता का संबंध (1) धातुओं के तनन-सामर्थ्य (2) घर्षणरोधी गुण (3) ऊष्मा-उपचार के फलस्वरूप होने वाले पायन की मात्रा और (4) धातु की समांगता से होता है।

देखिए—hardness tester

hardness test

कठोरता परीक्षण

पदार्थों की कठोरता को मापने का परीक्षण। प्रमुख कठोरता परीक्षण निम्नलिखित हैं—

1. **ब्रिनेल कठोरता परीक्षण (Brinell hardness test)**—इसमें जिस पदार्थ की कठोरता ज्ञात करनी हो उसमें निर्दिष्ट व्यास की इस्पात या कार्बाइड की गेंद को विशिष्ट भार द्वारा बलपूर्वक प्रविष्ट किया जाता है। प्राप्त परिणाम को ब्रिनेल-कठोरता-संख्या में व्यक्त किया जाता है। ब्रिनेल कठोरता संख्या ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त भार को (किलोग्राम में) उत्पन्न मुद्रांक के पृष्ठ-क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है। कठोरता निम्नलिखित समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है।

177

$$\text{ब्रिनेल कठोरतांक} = \frac{zP}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

जिसमें P प्रयुक्त भार (किलोग्राम में) D गेंद का व्यास (मिलीमीटर में) और d गेंद के मुद्रांक का व्यास (मिलीमीटर में) है। विभिन्न धातुओं की कठोरता ज्ञात करने के लिए P और D^2 के अनुपात का नियत मान होता है, जो अलग-अलग धातुओं के लिए अलग-अलग होता है। उदाहरणार्थ इस्पात और लोहे के लिए यह मान 30; पीतल, कांसा तथा अन्य मृदु धातुओं के लिए 5, और अत्यंत मृदु धातुओं के लिए 1 होता है।

रेती कठोरता परीक्षण (file hardness test)—शमित अथवा शमित और पार्यान्त इस्पातों की कठोरता का आकलन करने के लिए या उत्पादन में गियरों, बेयरिंगों आदि कठोरित अवयवों के नियंत्रण के लिए इस्पात-पृष्ठों की कठोरता का परीक्षण करने की सामान्य कार्यशाला विधि। इसमें रेती की मूठ को इस प्रकार पकड़ा जाता है कि तर्जनी रेती की लंबाई के साथ रहे। परीक्ष्य पृष्ठ को धीरे-धीरे किंतु मजबूती के साथ तेज दांत से घिसा जाता है। जैसे ही दांत से खरोंच पड़ जाती है वैसे ही रेती को हटा दिया जाता है। इस परीक्षण में प्रयुक्त रेतियां मानक आमाप, आकार और कठोरता वाली होनी चाहिए। परीक्षण की गति जितनी धीमी होगी यह उतना ही यथार्थ होगा। कठोरित इस्पात की कठोरता 820-900 विकर्स (62-65 रॉकवेल C) होती है।

नूप कठोरता परीक्षण (Knoop hardness test)—ब्रिनेल और विकर्स के सिद्धांतों पर आधारित इस परीक्षण में एक दंतुरक पर भार प्रयुक्त किया जाता है जो परीक्ष्य वस्तु को काटता है। इसमें हीरे का प्रयोग किया जाता है परंतु दंतुरक का आकार समचतुर्भुजीय होता है।

नूप-परीक्षण में प्रायः हल्के भारों का प्रयोग किया जाता है और यह बहुत पतली चादरों के लिए प्रयुक्त होता है। यह सूक्ष्म कठोरता परीक्षण के काम भी आता है। इसे दंतुरण परीक्षण भी कहते हैं।

मोज कठोरता परीक्षण (Mohs hardness test)—खनिजों की कठोरता ज्ञात करने तथा इस प्रकार उन्हें पहचानने के लिए प्रयुक्त इस परीक्षण में मोज पैमाने की सहायता ली जाती है।

इस पैमाने में टालक की कठोरता 1 और हीरे की 10 मानी गई है। यदि इस पैमाने का कोई खनिज परीक्ष्य पदार्थ के पृष्ठ पर खरोंच डाल दे तो वह उस खनिज से मृदु हुआ और यदि परीक्ष्य पदार्थ, खनिज पर खरोंच डाल दे तो वह खनिज से कठोर हुआ। मोज पैमाना इस प्रकार है—

मानक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ	मोज संख्या
हीरा	10
नीलम (कार्बोरेंडम)	9
टौपेज	8
क्वार्ट्ज	7
फेल्डस्पार	6
एपाटाइट	5
फ्लुओराइट	4
कैल्साइट	3
जिप्सम	2
टाल्क	1

पिरैमिड हीरक कठोरता परीक्षण (pyramid diamond hardness test)

दंतुरता के प्रति किसी पदार्थ के प्रतिरोध को ज्ञात कर उसकी कठोरता मापने की विधि। विकर्स हीरक (मानक दंतुरक) वर्ग-आधार का पिरैमिड होता है जिसका अंतर्गत-कोण 136° होता है। 30 किलोग्राम भार पर यह ब्रिनेल की अपेक्षा बहुत कम दंतुरण उत्पन्न करता है। इसका लाभ यह है कि इसमें दंतुरण एक ही आकार का उत्पन्न होता है भले ही भार कितना भी हो। कठोरता-अंक को भार/मुद्रांक के क्षेत्रफल द्वारा किलोग्राम/मिमी² में व्यक्त किया जाता है।

$$H_D = \frac{1.8544 P}{d^2}$$

जिसमें P = किलोग्राम में भार, d = मिलीमीटर में मुद्रांक का कर्ण।

रॉकवेल कठोरता परीक्षण (Rockwell hardness test)

इसमें एक छोटे भार की सहायता से दंतुरक को परीक्ष्य पृष्ठ पर प्रविष्ट किया जाता है। यह दंतुरक इस्पात की गोली या हीरक शंकु होता है जिसे "ब्रेल" कहते हैं। जब इसका प्रवेश रुक जाता है तो 4-5 सेकंड के लिए बड़ा भार प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ही दंतुरक का वेधन रुक जाता है इस बड़े भार को हटा लिया जाता है किंतु छोटा भार बना रहता है। बड़े भार के कारण प्राप्त वेधन की गहराई से कठोरता मालूम की जाती है और छोटे भार के प्रभाव की अपेक्षा कर देते हैं। इस परीक्षण में विभिन्न धातुओं के लिए विभिन्न

179

मापक्रमों का प्रयोग किया जाता है। बड़े भार उन्हीं मापक्रमों के अनुरूप निर्धारित किए जाते हैं। रॉकवेल कठोरता H_D इस सूत्र से मालूम की जाती है—

$$H_D = E - e$$

जिसमें E एक स्थिरांक है जिसका मान दंतुरक की किस्म और प्रयुक्त पैमाने पर निर्भर करता है और e वेधन की गहराई की माप है। H_D का माप सीधे पैमाने पर पढ़ लिया जाता है।

शोर कठोरता परीक्षण (Shore hardness test)—एक प्रतिक्षेप कठोरता यूपक्ति जिसमें 1/12 औंस भार के हीरे की नोक वाले घन को अंशकित कांच की नली से परीक्ष्य पृष्ठ पर गिराया जाता है। प्रतिक्षेप की ऊंचाई, कठोरता की माप होती है। यह परीक्षण जिस उपकरण में किया जाता है उसे शोर कठोरतादर्शी कहते हैं। इसे प्रतिक्षेप कठोरता परीक्षण भी कहते हैं।

विकर कठोरता परीक्षण (Vicker hardness test)—किसी पदार्थ का दंतुरण-प्रतिरोध ज्ञात कर उसकी कठोरता को मापना। विकर हीरा (मानक दंतुरक) 136° अंतर्गत कोण (included angle) वाला वर्ग-आधार का पिरामिड होता है। यह प्रायः 30 किलोग्राम भार पर प्रयुक्त किया जाता है। यह ब्रिनेल से बहुत कम दंतुरण उत्पन्न करता है और दंतुरण सदैव एक ही आकार का होता है। कठोरता संख्या (H_D) किग्रा/मिमी² में व्यक्त की जाती है और निम्नलिखित समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है।

$$H_D = \frac{1.8544 P}{d^2}$$

जिसमें P किलोग्राम में भार, d मिलीमीटर में मुद्रांक का कर्ण है। दंतुरण मुद्रांक प्रायः वर्गाकार होता है जिसके कर्णों को मिलीमीटर में मापा जाता है। जब दोनों कर्ण असमान होते हैं तो उनका औसत मान कर्ण की लंबाई के रूप में लिया जाता है।

hard plating

कठोर लेपन

साधारणतया कठोर क्रोमियम लेपन निक्षेप के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द, किंतु वास्तव में इसका प्रयोग पृष्ठ-कठोरता बढ़ाने वाली किसी भी लेपन-प्रक्रम के लिए किया जाता है। अतः इसके अंतर्गत किसी धातु फुहारन तकनीक द्वारा किया जाने वाले लेपन भी आता है। विद्युत-निक्षेपण और विद्युतहीन निक्षेपण के अतिरिक्त इस शब्द का प्रयोग बहुत कम किया जाता है।

कठोर-लेपन के लिए प्रयुक्त सामान्य विधियाँ हैं—कठोर क्रोम लेपन, विद्युतहीन निकैल लेपन, ज्वाला लेपन, धातु फुहारण और वेल्डिंग।

hard soldering

कठोर सोल्डरन

यह सोल्डरन प्रक्रम जिसमें तांबा और चांदी मूल के मिश्रातुओं का उपयोग किया जाता है। यह सीस मूल के मिश्रातुओं द्वारा किए जाने कठोरण की अपेक्षा अधिक ताप पर किया जाता है।

तुलना—soft soldering

hard spot

कठोर स्थल

देखिए—casting defect

hard surfacing

कठोर पृष्ठन

देखिए—hard facing

hard tin

कठोर टिन

तन्य वंग मिश्रातु जो शुद्ध वंग से अधिक मजबूत होता है। इसमें 99.6% वंग और 0.4% तांबा होता है। इसका उपयोग संकोच्य नली, पर्णी आदि में होता है।

Harman process

हार्मन प्रक्रम

अयस्क से सीधे सिन्टर या पिग के रूप में लोहे को प्राप्त करने की एक पुरानी विधि। इससे प्राप्त लोहा इस्पात की भट्टियों के घान के रूप में प्रयुक्त होता है।

Harmet process

हार्मेट प्रक्रम

पूर्ण इस्पात पिंडों को बनाने का प्रक्रम जिसमें धातु का संचन, शृंङाकार सांचों में किया जाता है। निचले सिरे पर कुछ दूरी तक इन सांचों का भीतरी पृष्ठ समांतर होता है। संचन के बाद आंशिक रूप से ठोस हुए पिंडों पर पैदे से ऊपर की ओर दाब डाला जाता है ताकि यदि कोटर हों तो वे समाप्त हो जाएं और आगे को कोटर बनने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाए।

Harris process

हैरिस प्रक्रम

सीस परिष्करण का एक प्रक्रम जिसमें ऑक्सीकरण द्वारा आर्सेनिक, ऐन्टिमनी, वंग और यशद को पृथक किया जाता है। इसमें 450°C पर NaCl , NaOH और NaNO_3 के गलित लवण मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बने अपद्रव्यों के ऑक्साइडों का गलित लवण मिश्रण में अंतरण कर दिया जाता है।

13—231 M of HRD/96

181

Hartmann lines

हार्टमान रेखाएं

रेखाओं का स्थूल पैटर्न जो सुघट्य रूप से विरूपित धातुओं के पृष्ठों पर पाया जाता है। धीरे-धीरे भार बढ़ा कर जब लोहे और मुदु इस्पात का तनन किया जाता है जो पदार्थ की प्रत्यास्थता रुक जाने पर, प्रतिबल-विकृति आरेख में पराभव बिंदु पहुंच जाता है। इस बिंदु पर अतिरिक्त भार बढ़ाए बिना ही पदार्थ का तनन होने लगता है। इस स्थिति पर देखा गया है कि धातु के पृष्ठ में, प्रतिबल दिशा के लगभग 45° कोण पर, नत रेखाएं बनने लगती हैं। चिकने पृष्ठ को दूर से इन रेखाओं में उभार अनुभव किया जा सकता है। इन्हें लूडर रेखाएं पाइयोबर्ट रेखाएं और तानक विकृति भी कहते हैं।

Haste alloy

हेस्ट मिश्रातु

निकैल मूल के संकुल मिश्रातुओं का एक वर्ग जो अत्यंत अम्लरोधी, संक्षारणरोधी और इनमें से कुछ के उच्च ताप पर अच्छे यांत्रिक गुणधर्म होते हैं। बहुधा इनका उपयोग ऊष्मा-उपचार भट्टियों और कार्बुरण उपस्कर में संचकों के रूप में होता है। इसके अन्य उपयोग भी हैं। इनमें 65% Ni, 30% Mo, 5% Fe अथवा 17% Mo 14% Cr, 5% W, 5% Fe और शेष Ni होता है। अम्लरोधी मिश्रातु में 9% Si और शेष Ni होता है।

Hauser's alloy

हाउसर मिश्रातु

एक गलनीय मिश्रातु जिसमें 50% सीसा, 33.3% बिस्मथ और 16.7% कैडमियम होता है।

hausmannite

हॉस्मैनाइट

मैंगनीज का अयस्क, Mn_3O_4 , जो अवसादी अथवा अवशिष्ट निक्षेपों के रूप में पाया जाता है। यह चतुष्कोणीय पिरैमिडों में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 5-5.5, विशिष्ट गुरुत्व 4.72-4.85।

Hazelette process

हैजलेट प्रक्रम

चादर अथवा प्लेट बनाने के लिए द्रव धातु अथवा इस्पात को लगातार बेलनों में दालने की विधि। द्रव इस्पात को 6 मीटर तक व्यास के एक चौड़े इस्पात-सिलिंडर के बाहरी पृष्ठ पर उड़ेला जाता है। यह सिलिंडर अपने अंदर घूम रहे एक रोलर पर टिका रहता है और उसी से घूमता है। पिघला इस्पात कुछ दूरी पर, रोलर तक ले जाया जाता है जो एक क्लय के ऊपर घूमता है। यह ठोस इस्पात को पतली प्लेटों अथवा पट्टियों में बेलित कर देता है।

head metal

शीर्ष धातु

ढलाई शाला में प्रयुक्त इस शब्द का प्रयोग सांचे के भरक में धातु के भंडार के लिए होता है।

hearth

हार्थ

1. धमन भट्टी में, भट्टी के पैदे वाला भाग जिसमें पिघला कच्चा लोहा टपककर जमा होता है और जिसे बाद में निकाल लिया जाता है।

2. खुली भट्टी अथवा विद्युत आर्क भट्टी का वह भाग जिसमें इस्पात पिघलाया जाता है।

hearth furnace

हार्थ भट्टी

देखिए—furnace के अंतर्गत

hearth roasting

हार्थ भर्जन

देखिए—roasting के अंतर्गत multiple hearth roasting

heat

हीट

1. गण-प्रगलन क्रिया।

2. गलन अथवा ऊष्मा-उपचार चक्र।

heat tinting

ऊष्मा आभाकरण

किसी धातु चित्रण-प्रतिदर्श के पॉलिश किए गए पृष्ठ के सूक्ष्म अवयवों को पहचानने की विधि। यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि पायन-रंग अथवा ऊष्मा-आभा, जो पतली ऑक्साइड परत में प्रकाश के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न होती है, पॉलिश किए गए पृष्ठ को गरम करने पर ऑक्सीकरण से प्रकट होती है। पॉलिश किए गए नमूने को, जो पूर्णतः सूखा होना चाहिए, लोहे की प्लेट में अथवा नियंत्रित ताप की आवश्यकता होने पर तापस्थापी यतः नियंत्रित भट्टी में, अथवा पिघले वंग के तल पर तैराकर गरम किया जाता है। रंग उत्पन्न होने की प्रगति को सावधानी के साथ देखा जाता है। और पारे में शमन करने पर यदि पर्याप्त रंग आ जाए तो उसे रोक दिया जाता है। उत्पन्न रंग, धातु के स्वभाव गरम करने के समय और ताप पर निर्भर करता है। पॉलिश किए गए इस्पात के लिए विभिन्न तापों के संगत पायन रंग इस प्रकार हैं—

220°C—230°C	हल्का पीला
240°C	गहरा पीला
255°C	पीला भूरा
265°C	भूरा-लाल
275°C	नील लोहित
285°C	बैंगनी
295°C	नीला
315°C	हल्का नीला

183

प्राप्त रंग, ताप का वास्तविक द्योतक नहीं होता है क्योंकि 230°C के आसपास लंबे समय तक गरम करने से नमूने का रंग हल्के पीले से बदल कर नीला हो जाता है।

heat treatable alloy

ऊष्मा उपचारीय मिश्रातु

वह मिश्रातु जिसके गुणधर्मों को ऊष्मा-उपचार द्वारा संशोधित किया जा सकता है। गुणधर्मों में यह संशोधन या तो प्रवस्था रूपांतरण द्वारा अथवा बिना प्रावस्था रूपांतरण के पुनर्क्रिस्टलन द्वारा (केवल ठोस अवस्था में) अथवा प्रावस्था वितरण के आकृति-विज्ञान में परिवर्तन द्वारा लाया जा सकता है।

heat treatment

ऊष्मा उपचार

वांछित अवस्थाओं अथवा गुणधर्मों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी ठोस धातु अथवा मिश्रातु को एक या अनेक बार गरम करने के बाद ठंडा करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत धातुओं के सभी प्रकार के ऊष्मा अथवा तापीय उपचार आते हैं। कठोरण, अनीलन, प्रसामान्यीकरण, पायन, काल-कठोरण, पृष्ठ कठोरण समांगीकरण, आघातवर्धोकरण प्रतिबल विसर्जी अनीलन, अवशून्य उपचार आदि ऊष्मा उपचार के उदाहरण हैं। केवल तप्त-कर्मण के उद्देश्य से गरम करना, ऊष्मा-उपचार नहीं माना जाता है।

heavy burden

अधि घानभार

धमन भट्टी के घान में सामान्य से अधिक अयस्क और शालक की मात्रा का होना।

heavy metal

भारी धातु

देखिए—metal

hematite

हेमेटाइट

देखिए—haematite

Herculs metal

हरकुलीज धातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 37.5% यशदर और 1.5% ऐलुमिनियम होता है। उच्च संक्षारणरोधी होने के कारण इसका उपयोग समुद्री अनुप्रयोगों में होता है।

Heroult process

हेरू प्रक्रम

देखिए—Hall Heroult process

184

Hausler alloy हाइसलर मिश्रातु

तीन ताम्र मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 50—72% तांबा, 18—26% मैंगनीज और 10—25% ऐलुमिनियम होता है। उत्तम फेरोमैग्नेटिक गुणधर्म होने के कारण इनका उपयोग चुंबकीय अनुप्रयोगों में किया जाता है जिनमें फेरस मिश्रातुओं का उपयोग लाभदायक नहीं होता है। हाइसलर मिश्रातुओं का उपयोग स्फुलिंगन से बचने के लिए गैसयुक्त खानों में और उन स्थानों में किया जाता है जहां जंगरोधन की आवश्यकता हो।

high alloy steel उच्च मिश्रातु इस्पात

देखिए—alloy steel के अंतर्गत

high carbon steel उच्च कार्बन इस्पात

देखिए—carbon steel के अंतर्गत

high speed steel क्षिप्र इस्पात

ऐसे मिश्रातु-इस्पात जिनका उपयोग धातु-कर्तन-औजारों के रूप में होता है। ये अत्यंत कठोर होते हैं। लाल गरम होने पर भी इनकी कठोरता बनी रहती है जिससे इनका उपयोग खरादों में होता है। ये उच्च वेग पर काम में लाए जाते हैं। एक विशिष्ट मिश्रातु में 18% क्रोमियम, 4% टंगस्टन, 1% वैनेडियम, 0.6% कार्बन और शेष लोहा होता है। क्षिप्र इस्पात कई प्रकार के होते हैं जिनके संघटन में बहुत भिन्नता होती है। इन्हें 850°C तक धीरे और फिर 1250°C तक शीघ्र गरम कर हवा या तेल में ठंडा किया जाता है। इसके बाद -80°C तक ठंडा करने पर, शेष ऑस्टेनाइट अन्य प्रावस्थाओं में बदल जाता है अथवा 500°C तक पायन किया जाता है जिससे शमन-विकृतियां समाप्त हो जाएं और द्वितीयक कठोरण द्वारा कठोरता बढ़ जाए।

High strength brass उच्च सामर्थ्य पीतल

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 55—60% ताम्र, 0.4—2% लोहा, 0.5—1.5% ऐलुमिनियम, 1.5% मैंगनीज और शेष यशद होता है। यह अत्यंत मजबूत और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग समुद्री अनुप्रयोगों और जलयान नोदकों में होता है। इसे मैंगनीज कांसा भी कहते हैं।

इसी के समान गुणधर्मों और अनुप्रयोगों वाले एक मिश्रातु को, जिसमें 60—68% ताम्र, 2-4% लोहा, 3—7.5% ऐलुमिनियम और 2.5—5% मैंगनीज होता है, उच्च सामर्थ्य कांसा कहते हैं, किंतु वास्तव में वह एक पीतल होता है।

high temperature carbonisation उच्च ताप कार्बनन

देखिए—carbonisation

185

high temperature coke उच्च ताप कोक

देखिए—metallurgical coke

Hilgenstock process हिलजेन्सटाक प्रक्रम

गलित लोहे अथवा इस्पात में मुक्त गंधक की मात्रा कम करने का प्रक्रम। गलित में गंधक मिलाकर उसे स्थिर होने दिया जाता है जिसके फलस्वरूप मैंगनीज सल्फाइड पृष्ठ पर आ जाता है।

hindalium हिन्डैलियम

मैसर्स हिंदुस्तान ऐलुमिनियम कंपनी द्वारा निर्मित ऐलुमिनियम के एक मिश्रातु का व्यापारिक नाम जिसका प्रयोग मुख्यतः बर्तनों को बनाने में होता है।

hiperco हाइपर्को

एक मिश्रातु जिसमें 30% कोबाल्ट और शेष लोहा होता है। इसका चुंबकीय संतृप्त मान बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग विद्युत चुंबकीय परिपथों में होता है।

hogging हॉगन

एक ज्वाला कर्तन प्रक्रम उपयोग इस्पात संचकों से अनावश्यक धातु पूरक फुंडिकाओं स्पृ आदि को काटने के लिए किया जाता है।

holding furnace धारक भट्टी

एक भट्टी जिसका उपयोग अन्य गलन-भट्टी से प्राप्त पिघली धातु के संग्रह के लिए होता है। इसमें पिघली धातु के संघटन को सभांभी के साथ उसे वांछित संचन-ताप पर रखा जाता है। कभी कभी आवश्यकतानुसार धारक भट्टी में रखी पिघली धातु के संघटन में मिश्रातवन द्वारा परिवर्तन भी किया जा सकता है।

holding time धारण काल

इस्पात के पुनर्तापन अथवा ऊष्मा-उपचार में वह समय जो इस्पात के प्रत्येक भाग में समान ताप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हो। धारण काल वस्तु के व्यास के साथ बढ़ता जाता है। (2) बिंदु-वेलिंडिंग अथवा प्रक्षेप वेलिंडिंग में यह उस समय को व्यक्त करता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह रुकने पर वेलिंडिंग पर बल प्रयुक्त किया जाता है। (3) सीवन, स्फूर और पर्यास वेलिंडिंग में यह उस समय को व्यक्त करता है, जिसमें विद्युत धारा के रुकने पर कार्य पर बल लगाया जाता है।

उच्च ताप पर पर्याप्त समय तक ऊष्मा उपचार करना ताकि विसरण द्वारा रासायनिक संपृथक (chemical segregation) को समाप्त अथवा कम किया जा सके। इस प्रक्रम द्वारा मिश्रातुओं का रासायनिक संघटन एवं संरचना सर्वत्र एकसमान हो जाती है।

Hoopes process

हूप्स प्रक्रम

ऐलुमिनियम के लिए प्रयुक्त एक विद्युत-अपघटनी परिष्करण प्रक्रम। इसमें गलित लवण अवगाह का प्रयोग किया जाता है जिसमें तीन परतें होती हैं। सब से नीचे पैदी पर अशुद्ध ऐलुमिनियम धातु का एनोड होता है। उसके ऊपर आग्नेय लवण अवगाह और सबसे ऊपर अपेक्षाकृत शुद्ध ऐलुमिनियम की गलित कैथोडी परत होती है। यह ऊपरी सतह पर तैरती रहती है और कैथोड के संपर्क में रहती है। एनोडी परत तांबा और अशुद्ध ऐलुमिनियम के मिश्रातु की होती है। आग्नेय-अवगाह, क्रायोलाइट, ऐलुमिनियम फ्लुओराइड, बेरियम, फ्लुओराइड और ऐलुमिनियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो इस अनुपात में मिलाए जाते हैं कि वांछनीय आपेक्षिक घनत्व और तरलता प्राप्त हो जाए। अवगाह का प्रचालन लगभग 20,000 एंपियर और 5-7 वोल्ट के विभव पर किया जाता है जबकि ताप 900—1100°C रहता है। इस प्रक्रम से 99.98% शुद्ध ऐलुमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। इसे हूप्स तीन परत प्रक्रम। (Hoopes three layer process) भी कहते हैं।

horizontal retort furnace

क्षैतिज रिटार्ड भट्टी

देखिए—furnaces के अंतर्गत retort furnace

Hornblende

हार्नब्लैण्ड

संकुल (complex) और परिवर्ती संघटन का एक महत्वपूर्ण खनिज। इसमें मुख्यतः कैल्सियम, मैग्नीशियम, लोहा और ऐलुमिनियम के सिलिकेट तथा अल्प मात्रा में सोडियम और पोटैशियम के सिलिकेट भी होते हैं। इसका संघटन लगभग इस प्रकार है—CaO 10%, MgO 13% FeO 14% Fe₂O₃ 7% Al₂O₃ 12%, SiO₂ 40% तथा Na₂O और K₂O मिलाकर 4% होते हैं। संघटन के अनुसार इसका रंग घूसर, हरा, भूरा अथवा काला होता है। बेसाल्टी हार्नब्लैण्ड में टाइटेनियम की पर्याप्त मात्रा होती है। इसके क्रिस्टल एकनताक्ष समुदाय के होते हैं। कठोरता 5-6 (मो पैमाने में) विशिष्ट गुरुत्व 3-3.4।

horn gating

शृंग दवारण

देखिए—getting के अंतर्गत

hot bed

तप्त संस्तर

विस्तृत बंद क्षेत्र जिसमें गरम और आंशिक रूप से बेलित धातु को रखने के लिए पास-पास बेलन अथवा रेलें होती हैं।

hot blast main

तप्त धमन पाइप

धमन भट्टी के चारों ओर लगा अधिक व्यास का पाइप जिससे होते हुए हवा का झोंका स्टोवों से ट्यूबों तक जाता है। यह तप्त धमन पाइप इस्पात का बना होता है और उसमें अग्निसह ईंटों का आस्तर लगा रहता है।

hot cracking

तप्त विदरण

1. अत्यधिक प्रतिबल के कारण पिंडन और आंशिक शीतलन के बाद किसी संचक में उत्पन्न दरार। सामान्यतया यह असमान शीतलन के कारण उत्पन्न होती है।

2. अत्यधिक तापीय प्रतिबल के फलस्वरूप वेलिडत भाग में पाई जाने वाली दरार जो संलयन क्षेत्र में उत्पन्न होती है। यह पिंडन के बाद किंतु शीतलन से पहले उत्पन्न होती है।

hot dipping

तप्त निमज्जन

1. धातु-पृष्ठ पर वांछित रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्पन्न करने के लिए गरम विलयनों में धातु-उत्पादों को डुबाने की क्रिया। देखिए—pickling भी।

2. धातु-उत्पादों को विलेपक पदार्थ के गलित अवगाहों में डुबाने पर धात्विक लेपों को उत्पन्न करना तप्त निमज्जन की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं—

ऐल्डिप प्रक्रम (aldip process) ढलवां लोहे और इस्पात पर ऐलुमिनियम का लेप करने का प्रक्रम। धावन, अम्ल-मार्जन (Pickling) प्रक्षालन (rinsing) और भट्टी में सुखाने के बाद वस्तु को पूर्व तापित लवण-अवगाह में गरम किया जाता है। कुछ देर डुबाने के बाद उसे पुनः लवण-अवगाह में डुबा देते हैं जिसमें से उसे धीरे-धीरे उठाया जाता है। अतिरिक्त ऐलुमिनियम को हवा के झोंके के द्वारा हटा दिया जाता है।

ऐलुमिनन (aluminising) देखिए अकारादि क्रम में।

यशद लेपन (galvanising)—संक्षारणरोधी पृष्ठ बनाने के उद्देश्य से लोहे अथवा इस्पात के पृष्ठ पर जस्ते का लेप लगाने का प्रक्रम। इसे वस्तु को गलित जस्ते में डुबाकर विद्युत-लेपन द्वारा, शेराईकरण द्वारा अथवा गलित जस्ते की फुहार देकर संपन्न किया जाता है। देखिए—sherardising.

मोलराइजिंग (mollerizing)—इस्पात को संस्कारण से बचाने के लिए सतही पर्तों को ऐलुमिनियम से संसिक्त करने का प्रक्रम। इस्पात को 870° — 1095°C ताप पर लवण-अवगाह में गरम किया जाता है जिसमें मुख्यतः बेरियम क्लोराइड होता है। आवश्यक ताप पहुंचने पर वस्तु को गलित ऐलुमिनियम से होते हुए निकाल लिया जाता है जो संगलित लवण के ऊपर तैरता है। इस विधि से उत्पन्न ऐलुमिनियम लेप, इस्पात के साथ लोहा-ऐलुमिनियम मिश्रातु द्वारा आबद्ध रहता है। इस प्रक्रम द्वारा इस्पात के ऑक्सीकरण प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है।

वंगन (tinning) संस्कारण से रक्षा करने के लिए किसी धातु पर वंग का लेप करना। यह लेप, गलित वंग में तप्त निमज्जन द्वारा, विद्युत निक्षेपण द्वारा अथवा धातु फुहारण द्वारा किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग धातुओं पर वंग अथवा वंग-सीसा का लेप चढ़ाने के लिए भी होता है।

hot drawing तप्त कर्षण

उच्च ताप पर किसी धातु का रुपदा (die) से होते हुए कर्षण कर तार, छड़, नली आदि को बनाना।

तुलना—cold crawling

hot forming तप्त अभिरूपण

उच्च ताप पर बंकन, फोर्जन, कर्षण आदि क्रियाओं द्वारा धातु का संरूपण (forming) करना अथवा उसे आकृति प्रदान करना। यह क्रिया सामान्य रूप से ऐसी धातुओं के संरूपण के लिए आवश्यक है जिनमें क्रिया के लिए आवश्यक अतप्त-कर्मण गुणधर्म नहीं होते। इसे तप्त कर्मण के बद धातु में उपयुक्त गुणधर्म उत्पन्न करने के उद्देश्य से भी किया जाता है।

hot hardness तप्त कठोरता

कुछ मिश्रातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण वे विशिष्ट उन्नयित ताप (elevated temperature) पर भी अपनी मूल कठोरता को अधिकांशतः बनाए रखते हैं। इस गुणधर्म की आवश्यकता तप्त कर्मण क्रियाओं में काम आने वाले औजारों, रुपदा और उच्च कर्तन इस्पातों के लिए होती है।

Hot meehining तप्त मशीनन

आर्क अथवा आक्सीऐसीटलीन तापन विधियों का उपयोग कर उन्नयित तापों पर धातु का मशीनन करना। इससे मशीननीयता बढ़ जाती है और औजार को अधिक समय तक काम में लाया जा सकता है।

hot metal pocess

तप्त धातु प्रक्रम

वैद्युत भट्टी अथवा ओपन हार्थ भट्टी द्वारा इस्पात निर्माण का प्रक्रम। इसमें गलित धातु को भट्टी में डालकर उपयुक्त धातुमल के साथ उपचार किया जाता है। इससे धातु का शोधन और परिष्करण हो जाता है।

hot pressing

तप्त संपीडन

1. साथ-साथ दबाकर और सिन्टरण द्वारा कार्बाइड औजारों को बनाने की विधि। इसमें पाउडर को बंद सांचे में रखा जाता है जो सामान्यतः ग्रेफाइट का बना होता है। सांचे और उसमें रखी वस्तुओं को सिन्टरण-ताप तक गरम किया जाता है और एक दिशा में दाब प्रयुक्त किया जाता है जो उन बलों को निष्प्रभावित कर देता है जिनके कारण अन्य दो दिशाओं में संकुचन उत्पन्न होता है। सांचे को प्रायः विद्युत द्वारा गरम किया जाता है और 400 से 2500 पौंड का दाब प्रयुक्त किया जाता है।

2. उच्च ताप पर दाब की सहायता से वस्तुओं का आकार देना।

hot quenching

तप्त शमन

देखिए—quenching के अंतर्गत।

hot rolling

तप्त बेल्लन

विपरीत दिशाओं में घूम रहे दो बेल्लनों के बीच धातु की तप्त सिल्ली, शिलिका, बिलेट, ब्लूम आदि को दबाकर लंबा करना। इसमें धातु का प्रवाह सतत और पूरी तरह अनुदैर्घ्य दिशा में होता है।

देखिए—hot working भी।

hot shortness

तप्त भंगुरता

देखिए—red shortness

hot tear (shrinkage tear)

तप्त विदर

देखिए—casting defect

hot torsion test

तप्त विमोटन परीक्षण

देखिए—hot twist test

hot twist test

तप्त व्यावर्त परीक्षण

विभिन्न इस्पातों का इष्टतम (optimum) तप्त कर्मण परास निर्धारित करने का परीक्षण और साथ ही उन्नयित तापों पर इस्पात की मजबूती का निर्धारण करना परीक्ष्य-छड़

लगभग 53 सेमी लंबी और लगभग 1.4 सेमी व्यास की होती है। यह भट्टी में इस प्रकार रखी जाती है कि उसके दोनों सिरे बाहर को निकले रहते हैं। इनमें एक सिरा बिजली से चल रहे चक्र से और दूसरा सिरा बल-आघूर्ण भुजा (torque arm) से जुड़ा रहता है। गरम करने के बाद छड़ को 135 परिभ्रमण प्रति मिनट (r.p.m.) से मरोड़ा जाता है। छड़ को ऐंठने के लिए आवश्यक बल-आघूर्ण को सीधे प्लेटफार्म-तुला से माप लिया जाता है और एक गणित, परिक्रमणों की संख्या को रिकार्ड करता है इसे तप्त विभोटन परीक्षण भी कहते हैं।

hot working

तप्त-कर्मण

पुनर्क्रिस्टलन ताप से ऊपर किसी ताप पर धातुओं अथवा मिश्रातुओं का बेलन, फोर्जन, वेधन, घनताइन अथवा उत्सारण (extrusion) करना। प्रत्येक धातु अथवा मिश्रातु के लिए तप्त कर्मण ताप भिन्न-भिन्न होता है और यह ताप-परास मिश्रातुओं के लिए कुछ सीमा तक, प्रावस्था-आरेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

तप्त कर्मण एक प्रकार का सुघट्य-विरूपण है जिसमें कार्य-कठोरण नहीं होता है क्योंकि कणों के सुघट्य विरूपण के साथ-साथ पुनर्क्रिस्टलन हो जाता है।

तुलना—cold working

Hoyle's alloy

हायले मिश्रातु

कम घर्षण वाला मिश्रातु जिसमें 46% वंग, 42% सीसा और 12% ऐन्टिमनी होता है। इसका उपयोग बेयरिंगों में होता है।

Hoyt's

होइट धातु

कम घर्षण वाला, चर्मल और तन्य मिश्रातु जिसमें 91% वंग, 6.8% ऐन्टिमनी और 2.2% तांबा होता है। इसका उपयोग वायु इंजनों और डीजल इंजन वाले वायु संपीडकों में दंड-बेयरिंगों को जोड़ने के लिए किया जाता है।

Hughes metal

हयूज धातु

कम घर्षण वाला सीसा-मिश्रातु जिसमें 76% सीसा, 14% वंग और 10% ऐन्टिमनी होता है। इसका उपयोग बेयरिंगों में किया जाता है।

Hume Rothery compound

हयूम रॉथरी यौगिक

देखिए—electron compound

191

Hunter process

हंटर प्रक्रम

निर्वात में सोडियम द्वारा जर्कोनियम टेट्राक्लोराइड के अपचयन से धात्विक जर्कोनियम प्राप्त करने का प्रक्रम।

hydrargillite

हाइड्रार्जिलाइट

देखिए—gibbsite

hydroforming

द्रवीय अभिरूपण

वायुयान आदि के लिए चादरी धातु के हिस्सों को बनाने का प्रक्रम। इसमें होने वाले संरूपण प्रचालनों के लिए द्रवचालित दाब का प्रयोग किया जाता है।

hydrogen arc welding

हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग

देखिए—welding के अंतर्गत

hydrogen embrittlement

हाइड्रोजन भंगुरण

देखिए—embrittlement के अंतर्गत

hydrogen loss

हाइड्रोजन ह्रास

धातु-चूर्ण अथवा संहत पदार्थ को शुद्ध हाइड्रोजन में निश्चित समय और ताप तक गरम करने से उसके भार में होने वाली कमी। जब परीक्ष्य पदार्थ में केवल ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो हाइड्रोजन द्वारा अपचित हो सकते हैं और हाइड्राइड बनाने वाला कोई अन्य तत्व विद्यमान नहीं होता है तो यह हाइड्रोजन-ह्रास नमूने में ऑक्सीजन की मात्रा का माप होती है।

hydrometallurgy

जल धातुकर्मिकी

देखिए—metallurgy

hydrozincite

हाइड्रोजिन्काइट

$\text{ZnCO}_3 \cdot 2\text{Zn}(\text{OH})_2$, जलयोजित यशद खनिज, जिसमें 59.5% यशद होता है। यह अन्य यशद अयस्कों के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है।

Hynical

हाइनिकल

स्थायी चुंबक फेरस मिश्रातु जिसमें 32% निकैल, 12% ऐलुमिनियम और शेष लोहा होता है।

Hynico

हाइनिको

स्थायी चुंबक फेरस मिश्रातु जिसमें 20% निकैल, 10% ऐलुमिनियम, 6% तांबा, 13% कोबाल्ट और शेष लोहा होता है।

hyperutectic alloy

हाइपरयूटेक्टिक मिश्रातु

कोई द्विअंगी मिश्रातु जिसका संघटन, साम्य-आरेख में यूटेक्टिक के दाईं ओर होता है और उसकी यूटेक्टिक संरचना की मात्रा दाईं ओर को जाने पर, संपीड़न की प्राथमिक प्रावस्था की अपेक्षा, बराबर घटती जाती है।

hypereutectoid

हाइपर यूटेक्टॉयड

हाइपरयूटेक्टिक के अनुरूप, जबकि तीनों प्रावस्थाएं ठोस हों।

hyperentectoid alloy

हाइपर यूटेक्टॉयड मिश्रातु

वह मिश्रातु जिसमें मिश्रात्वी-तत्व की मात्रा यूटेक्टॉयड-प्रतिशत से अधिक हो।

hypernik

हाइपर्निक

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 45—50% निकेल और शेष लोहा होता है। इसकी उच्च चुंबकशीलता होती है। इसका उपयोग विद्युत चुंबकीय परिपथों में मृदु चुंबकीय पदार्थ के रूप में होता है।

hypersil

हाइपरसिल

मृदु चुंबकीय फेरस मिश्रातु जिसमें 3—3.5% सिलिकन, अधिकतम 0.03% कार्बन, 0.02% गंधक, 0.02% फास्फोरस, और 0.1% मैंगनीज और शेष लेहा होता है। इसका उपयोग ट्रान्सफार्मर-क्रोडों में होता है।

hypoeutectic alloy

हाइपोयूटेक्टिक मिश्रातु

कोई द्वि-अंगी मिश्रातु जिसका संघटन, साम्य आरेख में, यूटेक्टिक के बाईं ओर होता है और उसकी यूटेक्टिक संरचना की मात्रा बाईं ओर को जाने पर, संपीड़न की प्राथमिक प्रावस्था की अपेक्षा, बराबर घटती जाती है।

hypoeutectoid

हाइपोयूटेक्टॉयड

हाइपोयूटेक्टिक के अनुरूप, जबकि तीनों प्रावस्थाएं ठोस हों।

hypoeutectoid alloy

हाइपोयूटेक्टॉयड मिश्रातु

वह मिश्रातु जिसमें मिश्रात्वी तत्व की मात्रा यूटेक्टॉयड प्रतिशत से कम हो।

hysteresis

शैथिल्य

1. इस्पात तथा अन्य लोह मूलक मिश्रातुओं के संदर्भ में तापन और शीतलन पर क्रांतिक बिंदुओं के बीच होने वाला तापांतर। इसका कारण तापन और शीतलन के समय मौक्तिक परिवर्तनों की प्रवृत्ति का ताप-परिवर्तनों से पीछे रह जाना है।

193

2. चुंबकीय शैथिल्य (magnetic hysteresis) के संदर्भ में इस शब्द का अर्थ है कि अक्रमित चुंबकन के समय चुंबकीय अभिवाह घनत्व का चुंबकन-बल से पीछे रह जाना।

ideal critical diameter

आदर्श क्रांतिक व्यास

इस्पात का अधिकतम व्यास जिसे आदर्श शमन द्वारा केंद्र पर पूर्णतया कठोरित किया जा सकता है।

ilmenite

इल्मेनाइट

टाइटैनियम लोह अयस्क (FeO TiO_2) जिसमें मुख्यतः लोहे और टाइटैनियम के ऑक्साइड होते हैं। इसमें लोहे और टाइटैनियम का अनुपात परिवर्ती होता है। इसमें कुछ मैग्नीशिया भी रहता है। अक्षारकीय आग्नेय चट्टानों और कुछ रेतों में यह अनेक स्थानों से सहायक अवयव के रूप में पाया जाता है। टाइटैनियम की मात्रा 18—24% या इससे अधिक भी हो सकती है।

immersion coating

निमज्जी विलेपन

डुबाकर किसी वस्तु पर लेप चढ़ाने का प्रक्रम। उदाहरणार्थ इस्पात पर गलित यशद या वेग का लेपन।

immersion heating

निमज्जी तापन

गलित सीसा, संगलित लवण अथवा तेल आदि के अवगाह में गरम करना ताकि वस्तु समान रूप से गरम हो जाए।

immersion plating

निमज्जी लेपन

बाहरी विद्युत वाहक बल का प्रयोग किए बिना अपधातु पर किसी अन्य धातु का पतला लेप चढ़ाना। जिस धातु पर लेप करना हो उसे लेपक धातु के उपयुक्त लवण के विलयन में डुबाया जाता है। इस विधि से अधिक धन विद्युती धातु को कम धन विद्युती धातु पर निक्षेपित किया जा सकता है। कम ऋण विद्युती धातु, विलयन में घुलकर लेपक धातु को अवक्षिप्त कर देती है। उदाहरणार्थ जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे या जस्ते की चादर के टुकड़े को डुबाया जाता है तो इस पर तांबे की परत निक्षेपित हो जाती है।

impact extrusion

प्रतिघात उत्सारण

देखिए—extrusion के अंतर्गत

आकस्मिक प्रतिघात अथवा आवेगी भार के प्रति किसी पदार्थ के प्रतिरोध को निर्धारित करने का परीक्षण। यह आंतरिक दरारों, रेणु-परिसीमा, अपद्रव्यों अथवा अंतर्विष्टों आदि की उपस्थिति के कारण पदार्थ की खांच-सुग्राहिता को व्यक्त करता है। अतः इसे खांच दंड परीक्षण अथवा खांच प्रतिघात परीक्षण भी कहते हैं। प्राप्त परिणामों को अवशोषित ऊर्जा के फुट-पाउंड में अथवा नमूने को तोड़ने के लिए आवश्यक आघातों की संख्या में व्यक्त किया जाता है। यह परीक्षण प्रायः नीचे दी गई दो विधियों द्वारा किया जाता है :—

शार्पी परीक्षण (Charpy test)—इसमें 10 मिमी० × 10 मिमी० × 55 मिमी० मानक विनिर्देशों के नमूने को साधारण दंड के रूप में भारित कर, दो निहाइयों के बीच क्षैतिजतः रखा जाता है। फिर प्रादोलीय दथौड़े को निश्चित ऊंचाई से खांच के उल्टी तरफ से गिराया जाता है। नमूने के संविदारण के लिए आवश्यक ऊर्जा, उत्थान-कोण (angle of rise) का फलन होती है और उसे डिग्री या जूल में अर्धवृत्ताकार पैमाने पर पढ़ा जा सकता है जिससे प्रतिघात-मान ज्ञात हो जाता है। इसे साधारण-दंड-परीक्षण (simple beam test) भी कहते हैं।

आइजोड परीक्षण (Izod test)—इसमें 10 मिमी० × 10 मिमी० × 75 मिमी० के मानक सेन्टीलीवर नमूने पर निश्चित ऊंचाई से प्रादोलीय लोलका (swinging pendulum) द्वारा आघात किया जाता है। नमूने का मानक-खांच 45° और गहराई 2 मिमी० होती है। इससे नमूने पर आकस्मिक प्रतिघात होता है। नमूने के संविदारण के लिए आवश्यक ऊर्जा अंशांकित पैमाने से ज्ञात की जाती है जिसमें घर्षण-संकेतक लगा रहता है। इसे सेन्टीलीवर-दंड-परीक्षण भी कहते हैं।

imperfection

अपूर्णता

धातु-जालकों की नियमित त्रिविम सममिति में पाए जाने वाले दोष। ये प्रमंश, रिक्तिका अंतराकाशी परमाणु या प्रतिस्थापनी परमाणु मौजेक संरचना अथवा अर्थचालकों में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या छिद्र के कारण उत्पन्न होते हैं।

impervite

इंपर्वीट

तापयुग्म आदि में संरक्षी नलिकाओं के रूप में प्रयुक्त एक उच्चतापसह पदार्थ। संघटन में यह सिलीमेनाइट के समान है। इसका उपयोग 1100°C से अधिक ताप पर उपयुक्त रहता है।

impoverishment

दरिद्रण

ऑक्सीकरण, वाष्पीकरण, गलनिक पृथक्करण अथवा ठोस प्रावस्था में अन्य परिवर्तनों से किसी मिश्रातु अथवा मिश्रातु के स्थान-विशेष से किसी घटक का निकल जाना।

impregnation

संसेचन

1. सिंटरित संहति के रंघों को स्नेहक से भरने का प्रक्रम। सिंटरित अथवा असिंटरित संहति के रंघों को कम गलनांक की धातु अथवा मिश्रातु से भरना।
2. चूर्ण धातु मैटिक्स में अधात्विक पदार्थ के कणों को मिलाने का प्रक्रम जैसा हीरक संसिक्त औजारों में होता है।
3. सिंटरित संहति पर अन्य धातु का लेप करने का प्रक्रम इसमें संहति को दूसरी धातु के चूर्ण में दबाकर गरम किया जाता है।
4. किसी धातु के पृष्ठ पर क्रोमियम, कार्बन आदि को विसरित करने का प्रक्रम।
5. किसी संचक में उपस्थित रंघों को दाब पर किसी द्रव पदार्थ द्वारा भरने का प्रक्रम। यह द्रव पदार्थ जमने पर रंघों को बंद कर देता है।

तुलना—infiltration

impurity

अपद्रव्य

किसी धातु अथवा इस्पात में वे अवाञ्छित तत्व अथवा यौगिक जो किसी अभिप्राय से नहीं मिलाए जाते हैं बल्कि स्वतः उपस्थित रहते हैं।

inclusion count

अंतर्वेश गणना

इस्पात में समाविष्ट वस्तु की मात्रा को ज्ञात करने का साधन। इसके लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। समावेशों के सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहने पर भी यांत्रिक गुणधर्मों में कहीं अधिक ह्रास हो जाता है, अतः यह उल्लेख करना आवश्यक है कि धातुओं और मिश्रातुओं में उनकी कितनी मात्रा उपस्थित है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में विद्यमान समावेशों की संख्या, आमाप और आकार का अध्ययन, समावेश-गणना कहलता है। सामान्यतया इन विधियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों में निर्दिष्ट किया जाता है।

देखिए—inclusion भी

inclusion

अंतर्वेश

1. धूल, धातुमल या अन्य अपद्रव्यों के कण जो पिंडन के समय धातुओं में मिल जाते हैं अथवा धातुओं के अंदर अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले ऑक्साइड, सल्फाइड, सिलिकेट आदि भी समावेश के अंतर्गत आते हैं। इस्पात में पाए जाने वाले समावेश मुख्यतः मैंगनीज सल्फाइड और सिलिकेट धातुमल और ऐलुमिना है। पीतलों में पाए जाने वाले समावेशों में ड्रास (ऑक्साइड अथवा सिलिकेट) और चारकोल प्रमुख हैं।

2. अन्य ढलवां धातुओं और मिश्रातुओं में भी सुघटय विरूपण और विशेष रूप से ताप-कर्मण के समय समावेश पाए जाते हैं। इनमें से सुघटय समावेश की धातु की प्रवाह की दिशा में दैर्घ्यवृद्धि हो जाती है और भंगुर समावेश टूट जाते हैं। समावेशों के वितरण, आकार, आमाप और स्वभाव का धातु या मिश्रातु के यांत्रित गुणधर्मों पर प्रभाव पड़ता है। समावेशों के अध्ययन का धातुकर्म में विशेष महत्व है और उनके वर्गीकरण के लिए मानक धातु-चित्रण विधियों का प्रयोग होता है। हानिकारक प्रभावों के कारण समावेशों के निराकरण के लिए विशेष गलन-तकनीकों का प्रयोग किया जाता है जिनमें निर्वात अथवा विशेष गालकों का इस्तेमाल होता है।

3. देखिए—weld defect.

INCO (International Nickel Company of Canada) (flash smelting process) इन्को (स्फुर-प्रगलन प्रक्रम)

एक दमक प्रगलन प्रक्रम जिसमें विशेष निर्मित ज्वालकों द्वारा उच्च वेग ऑक्सीजन धारा की सहायता से सल्फाइड सांद्र और गालक को सीधे भ्राष्ट्र में अंतः क्षिप्त किया जाता है। प्रगलन-वायुमंडल किंचित ऑक्सीकारक होता है। इसके फलस्वरूप कुछ आयरन सल्फाइड का आयरन ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है जो सिलिका फ्लक्स के साथ मिलकर धातुमल बना देता है। शेष आयरन सल्फाइड और कापर सल्फाइड मिलकर मैट बनाते हैं। बहिर्गैस में SO_2 की सांद्रता बहुत अधिक होती है जिसे लाभकारी द्रुष्टि से प्राप्त किया जा सकता है।

तुलना—Outokumpu flash smelting process

incoloy

इन्कोलॉय

निकैल मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिनमें निकैल, क्रोमियम और तांबा होता है। इनके अतिरिक्त अल्प मात्रा में कार्बन, मैंगनीज, सिलिकन, ऐलुमिनियम, टाइटेनियम और मॉलिब्डेनम भी होते हैं। यह ऊष्मा और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग ऊष्मा विनिमायक, अम्ल-क्षार टैंकियों, आच्छादों आदि में किया जाता है।

incomplete combustion

अपूर्ण दहन

देखिए—combustion के अंतर्गत

incomplete fusion

अपूर्ण संगलन

देखिए—weld defect.

incomplete penetration

अपूर्ण अंतर्वेधन

देखिए—weld defect.

14—231 M of HRD % 197

inconel

इन्कोनेल

ऊष्मारोधी निकैल मिश्रातु जिसमें 80% निकैल, 15% क्रोमियम और 5% लोहा होता है। यह अत्यंत मजबूत, अत्यन्त संक्षारणरोधी और उच्च ताप पर उत्तम ऑक्सीकरणरोधी होता है। सल्फ्यूरस के वातावरण में $815^\circ C$ के ऊपर इसका उपयोग नहीं हो सकता है।

indentation test

दंतुरण-परीक्षण

देखिए—hardness test के अंतर्गत knoop hardness test

indirect arc furnace

अप्रत्यक्ष आर्क भट्टी

देखिए—furnace

indirect extrusion

अप्रत्यक्ष उत्सारण

देखिए—extrusion के अंतर्गत

indirect fired furnace

अप्रत्यक्ष ज्वालित भट्टी

वह भट्टी जिसमें दहन, पृथक कक्ष में किया जाता है और जिस पदार्थ को गरम करना हो वह ईंधन के सीधे संपर्क में नहीं रहता है।

induced draught

प्रेरित प्रवात

देखिए—draught के अंतर्गत

induction brazing

प्रेरण ब्रोजन

ब्रोजन प्रक्रम जिसमें ऊष्मा, प्रेरित विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न की जाती है और गरम किए गए क्षेत्र की गहराई, प्रेरक कुंडली से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की आवृत्ति का फलन होती है।

induction furnace

प्रेरण भट्टी

देखिए—furnace के अंतर्गत

induction hardening

प्रेरण कठोरण

देखिए—case hardening के अंतर्गत

induction heating

प्रेरण तापन

उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा द्वारा गरम करने की विधि। इससे प्राप्त ऊष्मा का उपयोग संचकन, वेल्डिंग, ब्रोजन और ऊष्मोपचार के लिए होता है।

प्रेरण-तापन में प्रयुक्त कुंडलियाँ, उच्च-आवृत्ति-विद्युत के लिए चालकों का काम करती हैं और जब कुंडली के अंदर कोई धातु रखी जाती है। तो प्रेरण-प्रभाव उत्पन्न होता है। उच्च आवृत्ति के उत्क्रमण पर हर बार धातु के अणुओं के अपनी दिशा बदलने को बाध्य होना पड़ता है जिससे उच्च विद्युत्प्ररोधी धातु गरम हो जाता है। अत्युच्च आवृत्ति के साथ यह प्रभाव धातु-पृष्ठ तक सीमित रहता है और "क्रोड" केवल चालन द्वारा गरम होता है। आवृत्ति कम करने से यह "त्वचा" प्रभाव भी कम हो जाता है और केवल पृष्ठ-ऊष्मा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। इस प्रकार गलाने के लिए अथवा सामान्य कार्यों के लिए उच्च ऊर्जा और कम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। कठोरण, ब्रेजन के लिए औद्योगिक प्रेरण गलन भ्राष्ट्रों में सामान्य आवृत्ति अर्थात् 50 साइकल प्रति सेकंड तथा प्रयोगशाला में प्रयुक्त प्रेरण गलन भ्राष्ट्रों में 1500—3000 चक्र प्रति सेकंड की धारा का प्रयोग होता है।

induction tempering

प्रेरण पायन

प्रेरण विधि से उत्पन्न ऊष्मा द्वारा इस्पात का पायन।

induction welding

प्रेरण वेल्डिंग

एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रम जिसमें ऊष्मा उत्पन्न करने वाली विद्युत धारा को उन भागों में से प्रवाहित किया जाता है जिनका विद्युत-चुंबकीय प्रेरण द्वारा वेल्डिंग करना हो। इसमें स्रोत और कार्य के बीच कोई विद्युत संपर्क नहीं होता।

indulflux method

इंडुफ्लक्स विधि

चुंबकीय गुणधर्मों में अंतर माप कर इस्पात की छड़ों में आपेक्षिक श्रान्ति निर्धारित करने की विधि।

industrial metallurgy

औद्योगिक धातुकर्मिकी

देखिए—metallurgy

inert gas welding

अक्रिय गैस वेल्डिंग

एक प्रकार का आर्क वेल्डिंग प्रक्रम जिसमें पिघली वेल्डित धातु, आर्गन, हीलियम आदि अक्रिय गैसों के लगातार प्रवाह से आच्छादित रहती है। प्रायः टंगस्टन के बने अनुपभोज्य इलेक्ट्रोड और वस्तु के बीच अति उच्च धारा घनत्व का विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है, इलेक्ट्रोड के आर्क की ओर का सिरा तथा आर्क द्वारा वस्तु में बने संगलित धातु के चारों ओर अक्रिय गैस का आवरण रहता है। इस प्रकार वेल्ड की गई धातु, ऑक्सीकरण या वायुमंडलीय प्रदूषण से मुक्त रहती है। इस गैस-सुरक्षा के कारण परिष्कृत वेल्डित पृष्ठ, चिकना, निर्मल और एक समान होता है। अक्रिय गैस रक्षित वेल्डिंग का प्रयोग ऐसी अधिक परिष्कृत धातुओं की वेल्डिंग में किया जाता है जिनकी ऑक्सीजन के प्रति

बंधुता होती है, जैसे Al। यह विधि टंगस्टन अक्रिय गैस (TIG) वेल्डिंग कहलाती है। इसे अक्रिय गैस रक्षित वेल्डिंग भी कहते हैं।

अक्रिय गैस वेल्डिंग की एक अन्य तकनीक में भरक छड़ का उपभोज्य इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह विधि धातु अक्रिय गैस वेल्डिंग (MIG welding) कहलाती है। इसे सिगमा वेल्डिंग अर्थात् (shielded inert gas metal arc welding) वेल्डिंग भी कहते हैं।

infiltration

अंतःस्यंदन

चूर्ण धातु उत्पादों का घनत्व और सामर्थ्य बढ़ाने की विधि। इसमें चूर्ण को संपीड़ित करने के बजाय रंध्रों में कम गलनांकी धातु को तरल रूप में भर दिया जाता है। मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं—

1. केशिका निमज्जन अंतःस्यंदन (capillary dip infiltration)—इसमें पारगम्य स्पंज-वस्तु के थोड़े से भाग को गलित धातु के अवगाह में डुबाया जाता है।
2. पूर्ण निमज्जन अंतःस्यंदन (full dip infiltration)—इसमें संपूर्ण कंकाल-वस्तु को गलित धातु में डुबाया जाता है।
3. संपर्क अंतःस्यंदन (contact infiltration)—इसमें गलित धातु के वेधन से अंतःस्यंदन किया जाता है जो आरंभ में ठोस धातु के रूप में कंकाल के संपर्क में रहता है।

इस प्रक्रम का उच्चतापसह धातु-संपर्कों और इलेक्ट्रोडों में विस्तृत उपयोग किया जाता है जिनमें तांबा, चांदी आदि चालक धातुएं प्रविष्ट की जाती हैं। इनका उपयोग जेट इंजन संपीडक ब्लेडों में भी होता है।

तुलना—impregnation

ingate

अंतद्वार

यह चैनल जिससे होते हुए गलित धातु वाहक से होकर ढलाई-सांचे के अंदर भेजी जाती है।

ingot

पिंड, शिलिका

गलित धातु के पिंडन से प्राप्त ऐसा धातु संचक जो वल्लन, संपीड़न, फोर्जन, कर्षण आदि तप्त कर्मण क्रियाओं के लिए उपयुक्त हो। इस शब्द का प्रयोग उन उत्पादों के लिए भी

हो सकता है जो किसी परिष्करणशाला या प्रगलन-भट्टी से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग पुनर्गलन अथवा पुनर्परिष्करण के लिए किया जाता है। इस्पात के पिंडों का अनुप्रस्थ काट वर्गाकार, आयताकार अथवा बहुभुजी होता है।

ingot bleeding

पिंड स्रवण, शिलिका स्रवण

आंशिक रूप से जमे पिंड की ऊपरी पपड़ी का चटक जाना। यदि संचक में डालने के शीघ्र बाद पिंडों को विपट्टित कर दिया जाए तो शिलिका के भीतर भाग में विद्यमान गलित धातु के दाब से पपड़ी अथवा आवरण का एक हिस्सा चटक जाता है और पिघली धातु बहने लगती है। इस प्रकार पिघली धातु के बहने को स्रवण कहते हैं। इससे बनने वाली शिलिकाएं अपूर्ण होती हैं अतः स्रवण खतरे का कारण होता है।

ingot iron

पिंडित लोह

अपेक्षाकृत उच्च शुद्धता का लोहा जो ऐसी अवस्थाओं में उत्पन्न किया जाता है जिसमें कार्बन, मैंगनीज और सिलिकन की मात्रा कम रहे। उदाहरणार्थ—आर्मको लोहा।

ingotism

पिंडता, शिलिकता

पिंडों को बहुत अधिक ताप पर ढालने अथवा संपिंडन-परास के अंतर्गत बहुत धीरे-धीरे ठंडा करने पर क्रिस्टलों के बनने से उत्पन्न दोष। इस दोष के कारण पिंड के अनुप्रस्थ-काट में कोनों से विकर्णों के अनुदिश फाकें पड़ने से दृढ़ता और चर्मलता में कमी आ जाती है। इस दोष को दूर करने के लिए संपिंडन से ठीक पहले-निवेश्य (inoculants) डाले जाते हैं। तप्त कर्मण द्वारा भी इस दोष को कम किया जा सकता है बशर्ते आरंभिक चरणों में ही सावधानी रखी जाए।

ingot mould

पिंड संच

ढलवां लोहे के बने, लंबे सडूक के आकार के पात्र जिनका भार उनमें ढाले जाने वाले पिंडों के भार का एक से डेढ़ गुना तक होता है। ये संचक ऊपर से नीचे को पतले होते जाते हैं जिससे पिंड के विपट्टन में आसानी रहती है। शिलिका-संच दो प्रकार के होते हैं—(1) जिनमें बड़ा सिरा ऊपर की ओर होता है (2) जिनमें बड़ा सिरा नीचे की ओर होता है।

संचकों की भीतरी दीवारें समतल, कैबरित या लहरदार (corrugated) होती हैं और कोने गोल होते हैं।

201

ingot steel

पिंडित इस्पात

आवश्यक मात्रा में परिष्कृत करने के बाद जब इस्पात को अवगाह से पिंड संचक में डालकर जमाने दिया जाता है तो प्राप्त उत्पाद को पिंडित-इस्पात कहते हैं इसमें पिंडन संकुचन काटर (solidification shrinkage cavity) विद्यमान रहते हैं।

ingot stripping

पिंड विपट्टन

पिंड-सांचों से पिंडों को निकालने की विधि।

inoculant

निवेश्य

वे धातुएं, अकार्बनीक यौगिक अथवा अंतराधातुक यौगिक जिन्हें मिलाने से गलित धातु समान आमाप के असेख्य सम-अक्षीय (बहुफलकीय) क्रिस्टलों में अधिक शीघ्रतापूर्वक पिंडित होने लगती है और फलतः एकसमान गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। उदाहरणार्थ इस्पात में एलुमिनियम, ढलवां लोह में फेरोसिलिकन और एलुमिनियम में टाइटेनियम निवेश्य का काम करते हैं।

inoculated cast iron

निवेशित ढलवां लोहा

वह ढलवां लोहा जिसकी सूक्ष्म संरचना में संशोधन लाने और फलस्वरूप गलित अवस्था में ही यौगिक तथा भौतिक गुणधर्मों में सुधार करने के उद्देश्य से कोई पदार्थ मिलाया जाता है जिसे निवेश्य कहते हैं। इस कार्य के लिए अक्सर फेरोसिलिकन, कार्बिसयम, सिलिकन, फेरोमैंगनीज-सिलिकन, जर्को नियम-सिलिकन या अन्य ग्रेफाइटो आर्मकर्मको का प्रयोग किया जाता है जिन्हें लोडल में ही डाल दिया जाता है।

दोखण—nodular cast iron भी

inoculation

निवेशन

गलित धातु में निवेश्यों का मिलाने का प्रक्रम।

दोखण—inoculant भी

intercrystalline corrosion

अंतराक्रिस्टलीय संक्षारण

दोखण—intergranular corrosion

intercrystalline fracture

अंतराक्रिस्टलीय विभंग

दोखण—fracture क अंतर्गत intergranular fracture

एक प्रकार का संक्षारण जिसमें संक्षारक माध्यम प्रायः रेणुपरिसीमा पर क्रिया करता है। इस प्रकार के संक्षारण में धात्विक संहति के साथ पर्याप्त मात्रा में क्रिया होने से पहले ही उसका विघटन हो जाता है। प्राप्त प्रमाण से ज्ञात होता है कि रेणु-परिसीमा पर विशिष्ट क्रिया, अपद्रव्य के कारण होती है जो यूटेक्टिक के रूप में जमा हो सकता है। रेणु-परिसीमा के साथ संक्षारण क्रिया का वेधन, धातु और संक्षारण माध्यम के स्वभाव पर निर्भर करता है। अविलेय संक्षारण-उत्पाद का बनना, जो कणों के बीच निक्षेपित हो जाता है, इस क्रिया को कम कर देता है जब कि संकुल आयन का बनना, जो सरल धात्विक धनायनों के उत्पादन को रोक देता है, इस क्रिया की गति बढ़ा देता है।

अपद्रव्यों या अन्य प्रावस्थाओं की उपस्थिति से संक्षारक पर्यावरण में रेणु-परिसीमा और संगत मैट्रिक्स के मध्य इलेक्ट्रोड विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिससे बरीय अंतरारेणुक क्रिया होती है।

देखिए—intercrystalline corrosion भी

देखिए—weld defect भी

intergranular fracture

अंतरारेणुक विभंग

देखिए—fracture के अंतर्गत

intermediate annealing

माध्यमिक अनीलन

देखिए—annealing

intermediate carbon steel

माध्यमिक कार्बन इस्पात

देखिए—carbon steel के अंतर्गत

intermediate phase

माध्यमिक प्रावस्था

मिश्रातु-तंत्र में वह प्रावस्था जिसके संघटन में तंत्र का कोई शुद्ध अवयव शामिल नहीं होता।

intermetallic compound

अंतराधात्विक यौगिक

दो या अधिक धातुओं का बना यौगिक जिकी स्पष्ट क्रिस्टल-संरचना और निर्दिष्ट संघटन अथवा संघटन-परास होता है। ये सामान्यतया कठोर और भंगुर होते हैं तथा कुछ मिश्रातु-तंत्रों में प्रमुख कठोरण-प्रभावकारी अवयव होते हैं। उदाहरणार्थ ऐलुमिनियम मिश्रातुओं में CuAl_2 और Mg_2Si , बेरिलियम-ताम्र में CuBe आदि। ऐसा यौगिक भी

अंतराधात्विक यौगिक कहलाता है जिसके एक या अधिक धातु घटक, ठोस विलयन के रूप में होते हैं।

internal crack

आंतरिक दरार

देखिए—forging defect

internal stress

आंतरिक प्रतिबल

देखिए—residual stress

interrupted aging

अवरुद्ध काल-प्रभावन

किसी मिश्रातु का पदशः दो या अधिक भिन्न तापों पर काल प्रभावन करना। प्रत्येक पद के बाद मिश्रातु को सामान्य ताप तक ठंडा किया जाता है।

interrupted quenching

अवरुद्ध शमन

1. एक शमन-प्रक्रम जिसमें धातु को शमन-माध्यम से उस समय निकाल लिया जाता है जबकि वह माध्यम से काफी ऊँचे ताप पर हो।
2. धातु के शमन कुंड के ताप तक पहुँचने से पहले उसे निकालना-अथवा परिवेश से अधिक ताप तक शमन कर कुछ समय तक भिगोए रखना और पुनः शमन करना या हवा में ठंडा करना, जैसा ऑस्टेम्परन या मार्टेम्परन में किया जाता है। इसे काल शमन भी करते हैं।

interstitial

अंतराली

देखिए—lattice defect.

interstitial solid solution

अंतराली ठोस विलयन

कोई ठोस-विलयन जिसमें मिश्रातु-तत्त्व के परमाणु, प्राथमिक अथवा विलायक धातु के परमाणुओं के अंतरालों (interstices) में स्थित रहते हैं। इन ठोस विलयनों में प्रयुक्त पदार्थों के परमाणुओं के आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है। उदाहरणार्थ कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, धातुओं में घुलकर इस प्रकार के ठोस विलयन बनाते हैं।

invar

इन्वार

फेरो-चुंबकीय निकैल-लोह मिश्रातु, जिनका तापीय प्रसार बहुत कम होता है। इनमें 36% निकैल, सूक्ष्म मात्रा में कार्बन, मैंगनीज और सिलिकन और शेष लोहा होता है। इसका तापीय प्रसार गुणांक इतना कम होता है कि सामान्य ताप-परिवर्तनों का लंबाई पर कोई

विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्वार की अनेक श्रेणियों होती हैं जिनका तापीय प्रसार गुणांक -0.3×10^{-6} से 2.5×10^{-6} तक होता है किंतु आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली किस्म का गुणांक 0.9×10^{-6} होता है। इसके तापीय गुणधर्म, संघटन और ऊष्मा-उपचार पर निर्भर करते हैं।

इन्वार का उपयोग लंबाई के पैमानों, मापक टेपों तथा चेनों, कालमापी यंत्रों, घड़ियों तथा प्रतिकारी क्रियाविधियों में होता है। इसका उपयोग तापस्थायी पट्टियों तथा उन क्रियाविधियों में भी होता है जहां प्रसार नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

inverse segregation

प्रतिलोम संपृथकन

देखिए—segregation

inversion casting

प्रतिलोम संचकन

1. संचकन-प्रक्रम जिसमें धातु को तलीय भरक से प्रविष्ट किया जाता है। उड़ेलने के बाद सांचे को उलट दिया जाता है।
2. एक प्रक्रम जिसमें सांचे को सीधे उस विद्युत् भट्टी के साथ संलग्न किया जाता है जिसमें धातु को अपचायक वायुमंडल में गलाया जाता है ताकि कोई धातुमल न बने। भट्टी को उलटने पर धातु सांचे में भर जाती है। इसमें भारी भरक नहीं होते हैं और ऑक्सीकरण रुक जाता है। इसमें साधारण तेल-बद्ध ढलाई-बालू का उपयोग किया जा सकता है किंतु संचकन पृष्ठ परंपरागत विधियों से प्राप्त पृष्ठों की अपेक्षा खुरदरा होता है।

investment casting

संनिवेश संचकन

देखिए—casting

ion nitriding

आयन नाइट्राइडन

इस्पात के नाइट्राइडन का प्रक्रम। जिस वस्तु का नाइट्राइडन करना हो उसे किसी विद्युत्-परिपथ का कैथोड बनाया जाता है और उसे क्रांतिक वोल्टता प्रयुक्त करने से उत्पान्न, दीप्ति-विसर्जन के प्रभाव में रखा जाता है। इससे गैस-मिश्रण का आयनन हो जाता और नाइट्रोजन आयन, घटक-पृष्ठों पर बमबारी करते हैं। इस प्रकार सक्रिय नाइट्रोजन का इस्पात पृष्ठ में विसरण हो जाता है।

iron

लोहा, लोह

आवर्त-सारणी के आठवें वर्ग का भारी, तन्य और आघातवर्ध्य धात्विक तत्व। परमाणु क्रमांक 26, परमाणु-भार 55.85, गलनांक 1330°C । इसकी संयोजकता 2 और 3 है।

शुद्धावस्था में यह रजत-श्वेत रंग का होता है परंतु आर्द्र या लवणयुक्त हवा की उपस्थिति में इस पर शीघ्र ही जंग लग जाता है। यद्यपि सभी धातुओं की अपेक्षा यह अधिक मात्रा में पाया जाता है परंतु प्राकृत अवस्था में उल्कापिंडों के अतिरिक्त कदाचित ही मिलता है। यह मुख्यतः हैमाटाइट Fe_2O_3 मैग्नेटाइट Fe_3O_4 , लिमोनाइट $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{XH}_2\text{O}$, सिंडराइट FeCO_3 आदि रूपों में पाया जाता है।

ऐल्फा लोह (Alpha iron) लोहे का अपररूप जो 910°C (A_3) से कम ताप पर स्थायी होता है। इसमें परमाणु काय केंद्रित घनीय त्रिविध जालक में व्यवस्थित रहते हैं। यह क्यूरी तापंक से नीचे चुंबकीय होता है जो शुद्ध लोहे के लिए 768°C है।

आर्मको लोह (Armco iron) लगभग शुद्ध व्यापारिक लोहा जो पिंडी में ढाला जाता है। इसमें 0.1% से कम अपद्रव्य होते हैं। उदाहरणार्थ इसमें 0.012% कार्बन, 0.017% मैंगनीज, 0.005% फॉस्फोरस और 0.025% गंधक रहता है।

बीटा लोह (beta iron) अचुंबकीय ऐल्फा लोह जो 768°C और 910°C के बीच पाया जाता है। इस शब्द का प्रयोग अब बहुत कम होता है।

ढलवां लोह (cast iron) देखिए—cast iron अकारादि क्रम में।

डेल्टा लोह (delta iron) लोहे का एक अपर रूप जो शुद्ध लोहे में 1390% (A_4) और 1535°C (गलनांक) के बीच पाया जाता है। यह अचुंबकीय होता है और इसके परमाणु कायकेंद्रित घनीय संरचना में व्यवस्थित रहते हैं।

गामा लोह (gamma iron)—लोहे का एक अपररूप जो A_3 और A_4 रूपांतरण बिंदुओं के बीच पाया जाता है। शुद्ध लोहे में यह 910°C और 1390°C के बीच पाया जाता है। कार्बन या अन्य मिश्रातवन तत्वों का मिलाने से इन बिंदुओं की स्थिति बदल जाती है। इसके परमाणु फलक केंद्रित घनीय संरचना में व्यवस्थित रहते हैं और यह अचुंबकीय होता है।

कच्चा लोहा (pig iron) धमन भट्टी में लोह अयस्क के अपचयन से उत्पन्न अपरिष्कृत लोहा जिसका उपयोग इस्पात, ढलवां लोहा अथवा पिटवां लोहा बनाने के लिए होता है। मुख्य अपद्रव्यों में 2.5%—5% कार्बन और विभिन्न मात्राओं में सिलिकन, मैंगनीज, गंधक और फॉस्फोरस होते हैं। अयस्क के प्रकार, प्रगलन विधि तथा जिस काम के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाना है उसके अनुसार इसका संघटन बदलता रहता है।

स्पंज लोहा (sponge iron) सूक्ष्म विभाजित लोहा जो लोहे अयस्क को उसके गलन-ताप से नीचे अपचित कर प्राप्त होता है। यह देखने में स्पंज के समान होता है जिस कारण इसे स्पंज लोहा कहा जाता है। स्पंज लोहे का भट्टी में पिघलाकर धात्विक घटकों को

गैंग से पृथक् किया जाता है। इस अवस्था में उसमें आवश्यक मिश्रालवन-तत्व मिलाए जाते हैं।

पिटवां लोहा (Wrought iron) एक प्रकार का शुद्ध व्यापारिक लोहा जिसे कच्चे लोहे के अग्नि शोधन द्वारा बनाया जाता है। कच्चे लोहे को पडलन भट्टी में लोहे के ऑक्साइड के साथ गलाया जाता है और शुद्ध लोहा पेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। कच्चे लोहे के अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर धातुमल में चले जाते हैं। फिर भी उसमें कुछ कार्बन और पर्याप्त मात्रा में धातुमल शेष रह जाते हैं जो लोहे को रेशेदार संरचना प्रदान करते हैं। यह तन्य, आघातवर्ध्य, और वेल्डनीय होता है और वायुमंडलीय संक्षारण का प्रतिरोध करता है। इसके उत्पादन में अधिक खर्च आने के कारण इसका स्थान सामान्य इस्पातों ने ले लिया है क्योंकि इस्पात सस्ते एक समान संरचना वाले और अधिक मजबूत होते हैं।

ironing

प्रचिकन

गंभीर कर्षण क्रिया में वस्तुओं को चिकना करने और उनकी मोटाई कम करने की क्रिया।

irradiation

किरणन

किसी वस्तु को ऐक्स-किरणों, रेडियम-किरणों अथवा अन्य विकिरणों से उद्भासित करना।

irradiation damage

किरणन क्षति

देखिए—radiation damage

isobaric process

समदाबी प्रक्रम

स्थिर दाब पर किया जाने वाला प्रक्रम।

isochoric process

समआयतनी प्रक्रम

स्थिर आयतन पर किया जाने वाला प्रक्रम।

isothermal annealing

समतापी अनीलन

देखिए—annealing

isothermal process

समतापी प्रक्रम

स्थिर ताप पर किया जाने वाला प्रक्रम।

isothermal quenching

समतापी शमन

देखिए—quenching

207

isothermal transformation

समतापी रूपांतरण

रूपान्तरण-परास के अंदर किसी नियत ताप पर इस्पात में ऑस्टेनाइट को फैराइट अथवा फैराइट कार्बाइड पुंज में परिवर्तित करने का प्रक्रम। सामान्यतः यह रूपांतरण प्रक्रम निम्न क्रान्तिक ताप (A_{c1}) से नीचे किया जाता है।

isothermal transformation diagram

समतापी रूपांतरण आरेख

नियत अवक्रांतिक तापों पर रखे अस्टेनाइट की विघटन-दर के ग्राफी निरूपण को प्रदर्शित करने वाला आरेख। इस आरेख से इस्पात को आस्टेनाइट से फैराइट अथवा सीमेंटाइट में समतापीयतः परिवर्तित करने के लिए आवश्यक काल-अंतराल को ज्ञात किया जा सकता है। सीमाओं के अंदर इस प्रकार के आरेखों से कठोरणीयता और ऊष्मा-उपचार से उत्पन्न प्रभावों को समझने के लिए उपयोगी सूचना प्राप्त होती है। इनसे ऊष्मा उपचार में सुधार करने के लिए आवश्यक नियंत्रणों की जानकारी भी प्राप्त होती है।

देखिए—phase diagram भी

isotropy

समदैशिकता

वह गुणधर्म जिसके कारण किसी पदार्थ के अभिलक्षणों का तीनों क्रिस्टलीय दिशाओं में एक ही मान होता है।

Izett steel

आइजेट इस्पात

वाष्पित्रों और वाष्पित्र कीलकों आदि में प्रयोग के लिए विकसित किया गया इस्पात। यह विकृति काल-प्रभाव-भंगुरण (strain age embrittlement) का प्रतिरोधी होता है। इसमें लगभग 0.09% कार्बन, 0.06% सिलिकन और 0.05% ऐलुमिनियम होता है।

Izod test

आइजोड परीक्षण

देखिए—impact test के अंतर्गत

jack black (sphalerite)

जैक ब्लैक

देखिए—sphalerite.

Jackson alloy

जैक्सन मिश्रातु

एक आघातवर्ध्य ताम्र मिश्रातु जिसमें 63—64% तांबा और 30—35% जस्ता और 2—5% ऐन्टिमनी होता है। यह मुद्रांकों और बटनों को बनाने के काम आता है।

208

jack star

जैक स्टार

लुढ़कते बैरल में काम आने वाला कठोर धातु का एक टुकड़ा। इसका उपयोग संचकों के मार्जन में होता है।

Jacob alloy

जैकब मिश्रातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 94.9% तांबा 4% सिलिकन और 1.1% मैंगनीज होता है। यह अत्यन्त मजबूत, चर्मल, संक्षारणरोधी और अल्प विद्युत-चालक होता है। इसका उपयोग संचकों के रूप में होता है।

Jacquets' method

झाके विधि

एक वैद्युत-अपघटनी पालिशन प्रक्रम। इसके द्वारा धातु चित्रण नमूनों के यांत्रिक विरूपण से अत्यन्त चिकने पृष्ठ प्राप्त किए जाते हैं। नमूनों पर पहले यांत्रिक विधि से पालिश किया जाता है और उसके बाद धारा घनत्व और विभव को नियंत्रित कर उपयुक्त विलयन में एनोड-उपचार किया जाता है।

Jannin method

जैनिन विधि

घर्षण का परीक्षण करने की विधि। यह किसी अपरिवर्ती भार पर घर्षण से उत्पन्न मुद्रांक की गहराई को नाप कर ज्ञात किया जाता है।

jarring of ingots

पिंड स्पंदन

पूर्ण सुसंहत पिंडों को प्राप्त करने की एक विधि। इसमें धातु को उड़ेलते समय और बाद में जबकि इस्पात गलित अवस्था में रहता है, सांचों को थोड़ा-सा हिलाया जाता है।

jetal

जेटाल

इस्पात पर अलंकृत काली ऑक्साइड फिल्मों को उत्पन्न करने का प्रक्रम। इसमें लवणों की सांद्रता के अनुसार वस्तु को 5 से 60 मिनट तक अवगाह में डुबाया जाता है। अवगाह तीव्र ऑक्सीकारकयुक्त, प्रबल कास्टिक विलयन का बना होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप इस्पात के ऑक्सीकरण से काले ऑक्साइड की परत बन जाती है जो संक्षारणरोधी होती है।

jet tapping

जेट निकासन

ओपेन हार्थ भट्टियों से पिघली धातु के द्वार को विस्फोटक पदार्थों द्वारा खोलने का प्रक्रम, क्योंकि कभी-कभी द्वार अवरुद्ध हो जाता है।

209

jeweller's bronze

जूएलर कांसा

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 89% तांबा, 9% जस्ता और 2% वंग होता है। यह आघातवर्ध्य, तन्य और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग ताड़ित धातुकर्म और अलंकृत मुद्रांकन में होता है।

jig

जिग

1. संचकन अथवा फोर्जन को ठीक-ठीक मशीनन करने के लिए प्रयुक्त साधित्र। यह युक्ति, कार्य-वस्तु (work) को मजबूती के साथ पकड़े रहती है और औजार को ठीक स्थिति की ओर निर्दिष्ट करती है। निर्देशक, प्लेटों का रूप लेते हैं जिनमें उपयुक्त आकार के छिद्र होते हैं। जब औजार, कार्य-वस्तुओं की ओर गमन करते हैं तो इन छिद्रों में औजारों को ग्रहण किया जाता है।

2. खनिजों के विशिष्ट गुरुत्व में अंतर का लाभ उठाते हुए भारी खनिजों को संयुक्त गैंग से पृथक करने की युक्ति।

3. वेलिंडिंग में दोनों भागों को पकड़े रखने के लिए प्रयुक्त एक साधित्र।

jog

जॉग

यदि एक प्रभ्रंश दूसरे को काटे तो प्रत्येक में विशोभ उत्पन्न होगा जो उनके सापेक्ष वर्गर-सदिशों और अभिविन्यास पर निर्भर करेगा। दो स्क्रू-प्रभ्रंशों का एक दूसरे को क्रॉस करने से अंतराल, रिक्तिकाएं अथवा जॉग उत्पन्न होते हैं तथा कोरों अथवा कोर प्रभ्रंशों का एक-दूसरे को क्रॉस करने से एक में या दोनों में जॉग बनते हैं।

Johnson's apparent elastic limit

जॉन्सन आभासी प्रत्यास्थ सीमा

यांत्रिक परीक्षणों में विरूपण की मात्रा को निर्दिष्ट करने की विधि। जॉन्सन के अनुसार प्रत्यास्थ सीमा के ऊपर एक ऐसा बिंदु होता है जहां विकृति और प्रतिबल का अनुपात, प्रत्यास्थ सीमा से नीचे किसी प्रतिबल की अपेक्षा 50% तीव्र गति से बढ़ता है। विकल्पतः यह प्रतिबल और विकृति का अनुपात वक्र में किसी बिंदु पर वह प्रतिबल होता है जहां वक्र की प्रवणता, प्रत्यास्थता-मार्पांक का दो-तिहाई होती है।

joint efficiency

संधि दक्षता

रिवेट लगाने, वेल्ड करने या पीतल का टांका लगाने से बनी संधि के सामर्थ्य और मूल धातु के सामर्थ्य का अनुपात जिसे तनाव के रूप में नापा जाता है।

Jominy end quench test

जॉमिनी अंत्य शमन परीक्षण

विशिष्ट ऊष्मा उपचार द्वारा प्राप्त कठोरणीयता की मात्रा को निर्धारित करके इस्पात की कठोरता ज्ञात करने का परीक्षण। विशेष प्रकार से तैयार छड़ को निर्धारित ताप तक गरम

कर, मानक उपस्कर में और मानक अवस्थाओं में उसके केवल एक सिर का शमन किया जाता है। शमित सिर का शीतलन शीघ्र होता है किंतु जैसे-जैसे दूसरे सिर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे शीतलन-दर घटती जाती है। शमित सिर से भिन्न दूरियों पर लिए गए कठोरता पाठ्यांकों की कठोरणीयता के मानक नमूनों के साथ तुलना करके नमूने की कठोरणीयता निर्धारित की जाती है। इसे अन्य शमन परीक्षण भी कहते हैं।

journal brass

जरनल पीतल

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 65% तांबा, 5—10% बंग और 5.3% सीसा होता है। इसका घर्षण कम और जर्मलता अधिक होती है। इसका प्रयोग रेल कोच वेयरिंगों में होता है।

Journal bronze

जरनल कांसा

ताम्र मिश्रातुओं की श्रेणी, जिनमें तांबा, बंग और सीसा होता है। इसका घर्षण कम होता है तथा अन्य अनुकूल गुणों के कारण इसका उपयोग रेलवे बेल्लन सामान बनाने में होता है।

Junghan's-Rossi process

जंघन्स रोसी प्रक्रम

लोह और अलोह दोनों प्रकार की धातुओं के सतत संचकन का प्रक्रम। द्रव धातु, धारक भट्टी से पानी से ठंडे किए गए सांचे में प्रवेश करती है। जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर होता है। इसके पैदों से ठोस संचक लगातार निकलता रहता है। इस प्रकार बाहर निकलने वाले संचक को आरी या ज्वाला से उपयुक्त लंबाइयों में काटते रहते हैं। सांचे पर प्रयुक्त प्रत्यागामी गति इस प्रक्रम का आवश्यक लक्षण है जिससे घर्षण में कमी तथा शीतलन दक्षता में वृद्धि होती है।

Junker's mould

जंकर सांचा

एक प्रकार का जल-शीतलित सांचा जिसका उपयोग अलोह धातुओं और उनके मिश्रातुओं के बिनटों और सिलिलियों के संचकन के लिए किया जाता है। सांचे के चारों ओर जलरुद्ध जैकेट होता है जिसमें वाधिकाएं होती हैं। वाधिकाओं के कारण संपूर्ण संचक पृष्ठ पर पानी प्रभावी रूप से काम कर सकता है।

Kaldo converter

काल्डो परिवर्तित

दमिण—converter

Kaldo process

काल्डो प्रक्रम

स्वीडन में विकसित इस्पात निर्माण का एक ऑक्सीजन प्रक्रम जो काल्डो परिवर्तित में किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन-प्रधार को घूर्णी परिवर्तित में रखे गलित धातु के पृष्ठ

211

पर डाला जाता है ताकि उच्च फास्फोरस युक्त (1.8%) कच्चे लोहे से कार्बन और फास्फोरस साथ-साथ पृथक हो जाएं। इसके लिए कच्चे लोहे को चूने के साथ क्षारकीय आस्तर वाले भ्राष्ट्र में डाला जाता है। वायु के स्थान पर ऑक्सीजन के प्रयोग से धातु का नाइट्रोजन अथवा हाइड्रोजन से संदूषण नहीं होता और विकृति काल-प्रभाव, चादरी धातु के अतप्त कर्मण के समय ल्यूडर रेखाओं का बनना, तथा हाइड्रोजन-भंगुरण की समस्याएं कम हो जाती हैं।

Kalling Domnarfvet process

कालिंग डोम्नार्फवेट प्रक्रम

गरम धातु के विगंधकन का प्रक्रम जिसमें चूर्णित दग्ध चूना विगंधकन कर्मक का काम करता है। धमन भट्टी से गरम धातु को एक लैडल में निकाल कर क्षैतिज स्थिति में स्थित, घूर्णी भट्टी में डाल दिया जाता है। इस घूर्णी भट्टी को विभिन्न वेगों से घुमाया जा सकता है लगभग 2% सूक्ष्म चूर्णित दग्ध चूना, 0.5% कोक का चूरा मिलाकर, भ्राष्ट्र को सील कर दिया जाता है ताकि वायुमंडल का संपर्क न रहे। फिर भट्टी को घुमाया जाता है। धातु में विद्यमान गंधक, चूने के साथ संयुक्त हो जाता है। इस उपचार में लगभग 30 मिनट लगते हैं।

Killing's process

कालिंग प्रक्रम

लोक अयस्कों के अपचयन की पुरानी विधि जिसमें धान को विद्युत द्वारा गरम किया जाता था। इसमें एक घूर्णी भट्टी में अयस्क और कार्बन पदार्थ के मिश्रण के धान को दो चक्रिका निर्मित इलेक्ट्रोडों के बीच गरम किया जाता था। अब इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता।

kanthal alloy

कन्थाल मिश्रातु

विद्युत रोधी मिश्रातुओं के वर्ग का नाम जिसमें 25% क्रोमियम, 5% ऐलुमिनियम, 3% कोबाल्ट और शेष शुद्ध लोहा होता है। इनका उपयोग भट्टियों और विद्युत तापन अवयवों में विद्युतरोधी पदार्थों के रूप में होता है मानक साइज के रिबन या तार के रूप में इनका कर रुक रुक कर उपयोग किया जा सकता है किंतु कम ताप पर लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अच्छे संक्षारणरोधी होते हैं किंतु उच्च ताप पर तनन-सामर्थ्य कम होने के कारण, तापित अवयवों को आधार देना आवश्यक होता है।

kaolinite

कैओलिनाइट

ऐलुमिना का जलयोजित सिलिकेट, यह बहुत बारीक, मुलायम, मृदामय पदार्थ के छोटे आभासी षटफलकीय प्लेटों के रूप में पाया जाता है जो इस्तेमाल करने से चूर्ण बन जाता है। गरम करने पर पहले नमी निकल जाती है और कोलाइडी पदार्थ स्कंदित हो जाता है। 500°C पर कैओलिनाइट के अपघटन से अजल पदार्थ प्राप्त होता है। 800°C ताप पर

ऐलुमिना का बहुलकन होने लगता है जिसके साथ-साथ संकुचन भी होता है। 1000°C से ऊपर सिलिका और ऐलुमिना संयुक्त होकर सिलिमैराइट बनाते हैं। सिलिमैराइट 1500°C के आसपास कठोर पत्थर के समान पदार्थ में सिन्दरित हो जाता है जो लगभग 1650°C पर मुलायम होने लगता है। आपेक्षिक घनत्व 2.6।

karakane alloy

करकने मिश्रातु

ताम्र मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिनमें तांबा, जस्ता, वंग और सीसा और कभी-कभी (3% तक) लोहा भी होता है। इनकी अवमंदन क्षमता होती है। इन्हें आसानी से ढाला और मशीनित किया जा सकता है। इनका उपयोग घंटियों और बाद-यंत्रों को बनाने में होता है।

kettle oxidation

केतली ऑक्सीकरण

देखिए—tossing

Keen's alloy

कीन मिश्रातु

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 75% तांबा, 2.3% जस्ता, 2.8% वंग 16% निकैल, 2% कोबाल्ट, 0.5% ऐलुमिनियम और 1.5% लोहा होता है। यह उत्तम चर्मल और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों के पुरजों को बनाने में होता है।

Kellog hot top process

केलॉग तप्त शीर्ष प्रक्रम

एक पिंड-संचकन प्रक्रम जिसमें गालक की संरक्षी परत में निमज्जित इलेक्ट्रोड से नियंत्रित धारा के विसर्जन द्वारा पिंड-संच में उपस्थित धातु के ऊपरी भाग को गरम किया जाता है।

Kellong process

केलॉग प्रक्रम

इस्पात सिलिलियों के उत्पादन का प्रक्रम। इसमें कार्बन-इस्पात इलेक्ट्रोडों को नलिकाकार इलेक्ट्रोडों के अंदर संगलित किया जाता है जिनसे होकर संरक्षी गालक के आवरण में मिश्रात्वन सामग्री, कार्बन-इस्पात के पृष्ठ में प्रवेश करती है।

kennal metal

केना धातु

कोबाल्ट अथवा अन्य बंधक से सिंदरित टंगस्टन-टाइटेनियम कार्बाइड से बना एक कठोर मिश्रातु। टंगस्टन, टाइटेनियम और ग्रैफाइट को उपयुक्त अनुपात में ग्रैफाइट क्रुसिबल में लगभग 2000°C ताप पर गरम किया जाता है। धान में निकैल मिलाया जाता है जो संघटकों को परस्पर मिश्रित होने में सहायता करता है। ठंडा होने पर निकैल को ऐक्वारिजिया में घोलकर पृथक् कर देते हैं और अतिरिक्त ग्रैफाइट को धोकर अलग कर दिया जाता है।

15—231 M of HRD/96

213

kermet

करमेट

एक ताम्र मिश्रातु जिसमें 2% निकैल और 33-37% सीसा होता है। इसका घर्षण कम होता है। इसका उपयोग बेयरिंगों और वायुयान के इंजनों में होता है।

killed steel

हत इस्पात

वह इस्पात जिसे संचकन से पहले मैंगनीज, सिलिकन और ऐलुमिनियम आदि को मिलाकर पूरी तरह विऑक्सीकृत कर दिया गया हो ताकि पिंडन के समय गैसों न निकलें और उत्तम पिंड प्राप्त हों। हत इस्पात में संकुचन कोटर (Shrinkage cavity) अथवा पाइप, पिंड के ऊपरी भाग अथवा भरक शीर्ष तक ही सीमित रहते हैं। इसे पूर्णहत इस्पात और पाइपन इस्पात भी कहते हैं।

Killing

हनन

1. अंतिम रूप से ऊष्मा-उपचारित इस्पात की पट्टी का किंचित अतप्त कर्मण। इसका अभिप्राय बाद में प्रयोग करते समय इस्पात में तानक विकृतियों (stretcher strains) और विकुचनों (kinks) को उत्पन्न होने से रोकना है।

2. देखिए—killed steel.

kiln

भट्टा

एक भट्टी जिसकी लंबाई, व्यास की अपेक्षा अधिक होती है तथा वह क्षैतिज अवस्था में प्रयुक्त की जाती है। उसमें ऐसी तापन-क्रियाएं की जाती हैं जिनमें बहुधा संगलन नहीं होता है। भट्टों का उपयोग मुख्यतः निस्तापन के लिए होता है। इनमें हवा मुक्त रूप से प्रवाहित होने दी जाती है। कच्चे पदार्थों को ईंधन जलाकर गरम किया जाता है। कभी-कभी गरम करने के लिए गैस अथवा दूसरे भट्टियों की अपशिष्ट ऊष्मा का भी प्रयोग किया जाता है। भट्टे का खोल इस्पात का बना होता है जिसमें अंदर की ओर उच्च तापसह पदार्थ का आस्तर लगा होता है।

kink

विकुच

परिसज्जन बेलनों से निकलने वाली छड़ में तरंगिलता उत्पन्न हो जाती है। यदि तरंगिलता ऊर्ध्व स्थिति में हो तो उसे बकल, और तिरछी स्थिति में हो तो उसे किंक कहते हैं।

Kinzel test

किंजेल परीक्षण

तन्यता नापने का परीक्षण। इसमें नमूने के दोनों किनारों को आलंबों पर टिकाकर कुट्टक को 2.5 सेमी प्रति मिनट की दर से चलाकर दबाया जाता है। नमूने का माप इस प्रकार

होता है—चौड़ाई 7.5 सेमी, लंबाई 20 सेमी, प्लेट के बराबर मोटाई, अर्धव्यास 0.0254 सेमी, खांच 45°, गहराई 0.127 सेमी।

Kirkendall effect

किरकेडाल प्रभाव

कभी-कभी ठोस धातुओं और मिश्रातुओं में पाई जाने वाली विसरण-परिघटना। जब 70/30 पीतल का तांबे के साथ विद्युतलेपन करने से बने संयुक्त नमूनों को गरम किया जाता है तो परस्पर विसरण होता है और मूल अंतरापृष्ठ, पीतल की ओर विस्थापित हो जाता है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि जस्ते का तांबे में विसरण तीव्र गति से होता है जब कि तांबे का पीतल में विसरण अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। इस प्रकार का वरणात्मक विसरण तांबे का तांबा-वेग या तांबा-ऐलुमिनियम मिश्रातुओं में, तांबे का सोना और निकैल धातुओं में और सोने का चांदी में पाया गया है।

kish

किश

देखिए—casting defect

knockout

निरसन

वेलिडिंग के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग सांचों और क्रोडों से बालू-संचकों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इस का प्रयोग मुद्रांकन, फोर्जन या गभीर-कर्षण आदि संरूपण क्रियाओं के बाद रूपदाओं से वस्तु को पृथक करने के लिए भी होता है।

Knoop test

नूप परीक्षण

देखिए—hardness test के अंतर्गत

Kovar

कोवार

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 23-30% Ni, 17-30% कोबाल्ट और 0.6-0.8% मैंगनीज होता है। इसका तापीय प्रसार गुणांक कठोर कांच के समान ही कम होता है। अतः इसका उपयोग कांच-धातु तार सीलों में किया जाता है।

Krolla-Betterton process

क्रॉल-बेटर्टन प्रक्रम

 
350°C पर वियशदीकृत सीसे में कैल्सियम और मैंगनीशियम मिलाकर सीसा-बुलिअन से बिस्मथ को पृथक करना। कैल्सियम और मैंगनीशियम धातुएं बिस्मथ के साथ अंतराधात्विक यौगिक बनाती हैं जो सीसे में अविलेय हैं तथा जिनका सीसे की अपेक्षा गलनांक अधिक और आपेक्षिक घनत्व कम होता है। वे ऊपर उठकर सतह पर आ जाते हैं जहां से उन्हें अलग कर लिया जाता है।

215

Krolla-process

क्रॉल प्रक्रम

टाइटैनियम और जर्कोनियम धातुओं के निष्कर्षण की एक विधि। इसमें धातु के टेट्राक्लोराइड का आर्गन अथवा हीलियम के वायुमंडल में पिछले हुए मैंगनीशियम के साथ अपचयन किया जाता है। यह क्रिया 800-950°C ताप पर की जाती है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है।



अपरिष्कृत उत्पाद में, मैंगनीशियम और मैंगनीशियम क्लोराइड अपद्रव्यों के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें पृथक करने के लिए मिश्रण को उच्च निचाँत में 1000°C से कम ताप पर गरम किया जाता है। मैंगनीशियम क्लोराइड पिघलकर और मैंगनीशियम वाष्पन द्वारा पृथक हो जाता है। प्राप्त टाइटैनियम-स्पंज 99.5% शुद्ध होता है।

Krupp Renn process

क्रूप रेन प्रक्रम

इस्पात बनाने की एक प्रत्यक्ष अपचयन विधि। इसमें 0.2-0.3 तक न्यून क्षारकता-अनुपात वाले उच्च सिलिकामय अयस्कों का उपचार किया जाता है। इस प्रक्रम में अयस्क और बारिक कोक के मिश्रण को घूर्णी भट्टे में डाला जाता है। विसर्जित सिरों पर पर्याप्त हवा के साथ चूर्णित कोयले को जलाकर भट्टे को गरम किया जाता है। भट्टे का ताप, ऑक्साइड को स्पंज लोहे में परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होता है। अयस्क में विद्यमान सिलिकामय पदार्थ का आवरण, अपचित संहति पर जमा हो जाता है। ऐसे धात्विकृत उत्पाद को ग्रंथिका अथवा पिंडिका कहते हैं। भट्टे, से विसर्जन के बाद उसे ठंडाकर पीस लिया जाता है। धात्विक अंश को चुंबकीय विधि द्वारा शेष धातुमल से पृथक कर लिया जाता है।

kunifer

कुनिफर

तीन ताम्र मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिनमें 5-30% निकैल तथा 1-2% लोहा और मैंगनीज होते हैं। ये उत्तम संक्षारणरोधी, मजबूत और तन्य होते हैं। इनका उपयोग समुद्री अनुपयोगों और संघनन नलियों में होता है।

kupfersilumin

कुपर्सिलुमिन

एक ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 0.8% तांबा 13% सिलिकन और 0.3% मैंगनीज होता है। उत्तम संचकनीयता होने के कारण इसका उपयोग पहियों, बेलनों और इंजन ब्लॉकों के संचकों में होता है।

Kupper's solder

कुपर सोल्डर

कम गलनांक वाला सीसा-मिश्रातु जिसमें 7.15% सिलिकन, 9.5-7% ऐन्टिमनी और शेष सीसा होता है। इसका उपयोग सोल्डर तार के रूप में किया जाता है।