

लैडल

ladle

गलित धातु को सांचों तकले जाने एवं उड़ेलने के लिए प्रयुक्त एक पात्र जिसमें किसी उच्च तापसह पदार्थ का आस्तर लगा होता है। कुछ लैडलों में धातु को चंचु से और कुछ में अधस्तल से उड़ेला जा सकता है। जिस लैडल से धातु को अधस्तल से उड़ेला जाता है उसकी तली पर एक छिद्र होता है जिसमें एक तुंड लगा होता है। यह तुंड एक ऊर्ध्वावधिर उच्चतापसह डाट या प्लग दवारा बंद रहता है। प्लग को हाथ से चलाया जाता है। कुछ लैडल चाय की केतली के आकार के भी होते हैं। ठीक प्रकार न बनाए गए लैडलों में पाए जाने वाले दोषों से बचने के लिए उन्हें उपयोग करने से पहले स्वच्छ, शुष्क और गरम कर लेना चाहिए।

लैडल योज्य

ladle addition

लैडल में उपस्थित गलित धातु में मिलाई जाने वाली अन्य धातुएं, यौगिक अथवा फेरो मिश्रातु।

ladle analysis

सांचे में डालने से ठीक पहले लैडल से लिए गए धातु का विश्लेषण। इससे ढले उत्पाद के रासायनिक संघटन का पता लगता है।

ladle metallurgy

लैडल धातुकर्म पटलिका

lamella

पतली पट्टिकाओं अथवा शल्कों के लिए प्रयुक्त शब्द।

lamellar structure

स्तरित संरचना

पतली चादरों अथवा परतों की बनी संरचना जो सामान्यतया एकांतरतः भिन्न संघटन की परतों की बनी होती है। पटलित संरचना के विपरीत, यह शब्द कुछ खनिजों में पाई जाने वाली प्राकृतिक संरचना अथवा पल्लाइट आदि संरचनात्मक घटकों को व्यक्त करता है।

Lamination

पटलन

बेलित पदार्थों में पाया जाने वाल दोष। इसमें बेलन की दिशा में पदार्थ की परतों में विभाजन की प्रवृत्ति होती है। इस दोष का कारण अधात्विक अंतर्वेशों की उपस्थिति अथवा पदार्थ में उपस्थित अन्य असतताएं हैं।

Lancashire brass

लंकाशायर पीतल

एक ताप्र यशद मिश्रातु जिसमें 27 प्रतिशत यशद होता है। यह आधातवर्ध और तन्य होता है। इसका उपयोग पट्टी रंचित उत्पादों में होता है।

lance

लांस

ब्र पर गैस के संभरण से जुड़ा लंबा, पतला पाइप। इसका उपयोग किसी भाष्ट में गलित धातु या धातुमल की सतह पर या सतह से नीचे गैस को प्रविष्ट करने के लिए होता है उदाहरणार्थ कार्बन क्वेथन को प्रेरित करने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग अथवा अन्य गैसों के निष्कासन के लिए ऑर्गेन का प्रयोग। लांस दो प्रकार के होते हैं।

1. उपभोज्य लांस (consumable lance) —

ये मूदु हस्पात के बने साधारण पाइप होते हैं और लांसन फ्रक्रम के दौरान अर्थात गैस प्रविष्ट करते समय जल जाते हैं।

2. अनुपभोज्य लांस (nonconsumable lance) —

इनमें प्रायः मूदु हस्पात के बने तीन संकेंद्री पाइप होते हैं। गैस सबसे भीतरी पाइप से प्रवाहित की जाती है जो प्रायः ताँबे के बने अभिसारी अपसारी प्रकार के तुंड में समाप्त होती है। शीतलन प्रायः जल दवारा किया जाता है जो बीच के पाइप से प्रवेश कर सबसे बाहरी पाइप से बाहर निकलता है। कभी-कभी उच्च ऊर्ध्वा-क्षमता वाली गैसों का उपयोग भी शीतलक के रूप में किया जाता है। बहुतुंड वाले लांसों का उपयोग भी होता है।

lander

लांडर, वाहनाल

देखिए—launder

lap

बलि

(1) फोर्जित, संचकित अथवा बेलित उत्पादों के पृष्ठ पर सीवन के रूप में उत्पन्न दोष। यह गरम धातु के पक्षकों अथवा नुकीले कोनों के मुड़ने से उत्पन्न होता है जिसका बेलन या फोर्जित करने पर बेलन नहीं होता। यह दोष कभी-कभी पिटवां उत्पादों को मोड़ने से भी उत्पन्न होता है। सावधानीपूर्वक कर्मण न करने से या बेलनों में खांचों के कारण भी यह दोष उत्पन्न हो सकता है। संचक-उत्पादों में यह दोष धीरे-धीरे उड़ेलने-अथवा कम अवपातन ताप (teeming temperature) के कारण उत्पन्न होता है।

(2) लैपन-क्रियाओं में प्रयुक्त औजार जो मूदु ढलवां लोहे, वंग, तांबा, पीतल अथवा सीसे का बना होता है। इस पर अपधर्मक या पालिश-चूर्ण लगा होता है।

lap joint

बलि संधि

एक प्लेट-संधि जिसमें धातु का एक टुकड़ा दूसरे पर अधिव्याप्त होता है। संधियुक्त वस्तुओं को परस्पर बेलित या रिवेट किया जाता है। सीवन के अनुदिश बेलिंग किया जाता है तथा रिवेटों को एक, दो या तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किया जाता है।

lapping

सुपालिशन

किसी वस्तु के चकासन और ठीक साइज़ देने का प्रक्रम जिसका उद्देश्य अंतिम उत्पाद को उत्तम परिस्ज्ञा और अधिकतम यथार्थता प्रदान करना है। इसका उपयोग इंजन के सिलिंडरों, बंदूक के बैरलों आदि की सूक्ष्म परिस्ज्ञा के लिए होता है।

lap weld

बलि बेल्ड

अधिव्यापन करने वाले धातु के दो टुकड़ों को परस्पर बेल्ड करने से बनी संधि।

lap welded joint

बलि बेल्डिंग

देखिए—welded joint

Larson-Miller parameter

लार्सन-मिलर प्राचल

तापों और प्रतिबलों के परास पर किसी पदार्थ के सर्पणव्यवहार पर आधारित प्राचल। इसकी सहायता से ज्ञात आकड़ों द्वारा वांछित ताप और प्रतिबल पर उस पदार्थ के सर्पणव्यवहार का अनुमान लगा लिया जाता है।

laser welding

लेसर बेल्डिंग

देखिए—welding

lattens

लैटन्स

तप्त बेल्लित यशद-ताप्र मिश्रातु जिसका उपयोग स्मारकों, मूर्तियों आदि के निर्माण में होता है। इस शब्द का प्रयोग 25-27 प्रमाप (बी०जी०) की तप्त बेल्लित चादरों के लिए भी होता है।

Lattice defect

जालक दोष

किसी नियमित त्रिविम जालक में परमाणुओं के परिपूर्ण ज्यामितीय व्यूह का विपथन। जालक दोषों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है—

(1) रेखा दोष (line defect)—

रेखा दोष तीन प्रकार के हो सकते हैं :—

(क) प्रभ्रंश (dislocation)—प्रभ्रंश भी तीन प्रकार के होते हैं—

1. कोर प्रभ्रंश

(edge dislocation)—

देखिए—dislocation.

219

2. आशिक प्रभ्रंश

(partial dislocation)—

देखिए—dislocation.

3. स्क्रू प्रभ्रंश

(screw dislocation)

देखिए—dislocation.

(ख) चिति दोष

(stacking fault)—

किसी क्षेत्र में परमाणुओं की नियमित चितिकरण-व्यवस्था में व्यवधान पड़ने से उत्पन्न रेखा दोष जो आशिक प्रभ्रंशों से विरा होता है। अल्प चिति-दोष-ऊर्जा के कारण प्रभ्रंशों का वियोजन होने से विस्तृत प्रभ्रंश (extended dislocations) उत्पन्न होते हैं। उच्च चितिकरण-दोष ऊर्जा के कारण क्रॉस में वृद्धि होती है। विलेय पदार्थ के परमाणु प्रायः चितिकरण-दोष-ऊर्जा को कम कर देते हैं इस कारण क्रॉस सर्पण की संभावना कम रहती है।

(ग) यमलन (twinning)—क्रिस्टल के अंदर होने वाला विरूपण प्रक्रम, जिसमें परमाणुओं के समातर-तल क्रमशः अंतरापरभाण्डिक अंतरालन की सूक्ष्म मात्रा द्वारा एक-दूसरे के ऊपर लगातार फिसलते रहते हैं। यमलित आयतन प्रायः क्रिस्टल विशेष के आयतन का 1—20 प्रतिशत तक होता है। यमलन नाम देने का कारण यह है कि परमाणु, यमल-तल के दोनों ओर दर्पण-प्रतिबिंब स्थिति में रहते हैं सर्पण की भाँति यमलन भी पूर्ण जालक में विरूपण के लिए आवश्यक प्रतिबलों से काफी कम प्रतिबलों पर संपन्न होते हैं अतः उसकी व्याख्या प्रभ्रंश क्रियाविधि द्वारा की जाती है।

(2) बिंदु-दोष (point defect)—धातु जालक में पाए जाने वाले ये दोष दो प्रकार के होते हैं :

(क) अंतराली (interstitial)—जनक-जालक (parent lattice)—के परमाणुओं के अंतराल में स्थित परमाणु अंतराली कहलाता है।

(ख) रिक्तिका (vacancy)—सामान्य जालक-स्थल के क्रिस्टलीय जालक में किसी परमाणु की अनुपस्थिति से उत्पन्न खाली स्थान।

Laue diagram

लाउए आरेख

किसी पदार्थ के जालक की विवर्तन-अवस्थाओं के अनुसार बने विभिन्न बिंदुओं को निरूपित करने वाला एक एक्स-किरण पैटर्न। बिंदुओं के बीच बने कोणों और उनकी दूरियों के मापकर कण-ज्ञामिवन्यास, जालक-विरूपण और अवश्यक-प्रभाव जैसे गुणधर्मों का अकलान किया जा सकता है। इसे लाउए पैटर्न भी कहते हैं।

Laue equation

लाउए समीकरण

वे समीकरण जिनसे नियमित जालक से ऐक्स-किरणों के विवरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त होते हैं। इन समीकरणों की सहायता से ऐक्स-किरणों के उस तरंग दैर्घ्य को निर्धारित किया जा सकता है जो किसी जालक में विवरण की शर्तों को संतुष्ट करता है। ये समीकरण किसी जालक में कण-अभिविन्यास, जालक-विरूपण और अवश्येषण-प्रभावों के निर्धारण में सहायक होते हैं।

Laue pattern

लाउए पैटर्न

देखिए—Laue diagram

launder

वाहनाल, लॉंडर

(1) दुर्गलनीय पदार्थ का आस्तर लगा एक खुला प्रणाल जिसका उपयोग गलित धातु के लिए होता है।

(2) द्रवों या कर्दम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयुक्त खुला लॉंडर। इसका उपयोग कोयला-प्रक्षालकों, अयस्क-संसाधन-संयंत्रों, जल धातुकर्मिकी-संयंत्रों आदि में होता है।

Laves phase

लावेज प्रावस्था

इलेक्ट्रॉन यौगिकों के अतिरिक्त मध्यवर्ती प्रावस्थाएं जिनमें परमाणु-विन्यास, परमाणुओं की संयोजकता के अतिरिक्त उनके आपेक्षिक आमाप पर भी निर्भर करता है। जिन यौगिकों का सामान्य-सूत्र AB_2 होता है, उनका परमाणु-विन्यास, त्रिसमलंबाक्ष 21/12, घटकोणीय 21/13 और संकुल-घटकोणीय 21/14, इन तीन मूल पैटर्नों में से कोई एक होता है जबकि परमाणु-व्यास का अनुपात $\sqrt{1.5}$ होता है।

L.D. converter

एल०डी० परिवर्तित्र

देखिए—converter, के अंतर्गत

L.D. process

एल०डी० प्रक्रम

देखिए—coverter के अंतर्गत L.D. converter

leaching

निकालन

जल, तनु अम्ल अथवा अन्य रासायनिक विलयन में घोलकर किसी असमांगी पदार्थ से एक या अधिक घटकों का निष्कर्षण करना। इस प्रक्रम का उपयोग अयस्कों के सांद्रण और धोधन के लिए किया जाता है। निकालन-द्रवों और ठोस-अवशिष्टों से धातुओं को प्राप्त

221

किया जाता है। आमतौर पर प्रयुक्त रसायनों में H_2SO_4 , $NaOH$, HCl , H_2S , SO_2 या $(NH_4)_2CO_3$, $NaCN$ प्रमुख हैं। इसे पाचन भी कहते हैं।

lead bath

सीसा अवगाह

गलित सीसे का अवगाह जिसका उपयोग इस्पात के ऊष्मा-उपचार के लिए होता है। विशेषरूप से इसका उपयोग स्थानीय कठोरण तथा इस्पात घटकों के पायन के लिए और उन घटकों के लिए होता है जिनमें क्रमशः कठोर और मुद्रु खंड होते हैं।

lead battery metal

लेड बैटरी धातु

सलफ्यूरिक अम्ल में मिश्रित उत्तम प्रतिरोध वाला सीसा मिश्रातु जिसमें 12 प्रतिशत ऐन्टिमनी और 0.1 से 0.5 प्रतिशत बंग होता है। इसका उपयोग सीसा अम्ल संचायक बैटरियों और अन्य बैटरियों में होता है।

lead bronze

सीस कांस्य

ताम्र सीसा मिश्रातुओं की श्रेणी जिनका उपयोग अधिक भारवहन के लिए प्रयुक्त बेयरिंगों को बताने के लिए किया जाता है। इनमें 60—70 प्रतिशत ताम्र, 2 प्रतिशत तक निकैल, 15 प्रतिशत तक बंग और शेष सीसा होता है।

lead-bronze bearing alloy

सीसा-जस्ता मूलक मिश्रातु

ताम्र-मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिसमें 10 प्रतिशत बंग, 2 प्रतिशत तक निकैल और 20—40 प्रतिशत सीसा होता है। इनमें कमी-कमी 1 प्रतिशत तक रजत भी होता है। इनका घर्षण कम और तापीय चक्रण पर आंति-प्रावल्य अधिक होता है। इनका उपयोग विशेषतः वायुयानों में उच्च गति इंजन बेयरिंगों के रूप में होता है।

lead burning

सीस ज्वलन

सोल्डर का प्रयोग किए बिना, संगलन द्वारा सीसे के दो टुकड़ों को परस्पर बेल्ड करना।

lead coating

सीस विलेपन

कर्षण से पहले क्रोमियम अथवा ऑस्टेनाइटी क्रोमियम-निकैल संक्षारणरोधी इस्पात के तार को गलित सीसे के अवगाह में दुबाकर लेप चढ़ाना। यह क्रिया स्नेहन के लिए की जाती है। कर्षण पूरा हो जाने पर सीसे के लेप को हटा दिया जाता है।

lead print

सीस मुद्रण

इस्पातों में सीसे के वितरण का स्थूललेखी चित्रण। इस चित्रण को प्राप्त करने के लिए अमोनियम पर सलफेट के 10 प्रतिशत विलयन द्वारा इस्पात के पृष्ठ का उत्कीर्णन किया

जाता है। 2 मिनट तक मुद्रण कागज को 5 प्रतिशत कास्टिक सोडा विलयन में डुबाकर ब्लॉटिंग-कागज के बीच में सुखाया जाता है और फिर उसे धातु-पृष्ठ पर दबाया जाता है। 2 मिनट बाद कागज को हटा कर उसे 5 प्रतिशत सोडियम सल्फाइड विलयन में डेवलेप किया जाने के बाद उसका प्रक्षालन किया जाता है।

lean ore

हीन अयस्क

वह अयस्क जिसमें धातु की मात्रा बहुत कम होती है।

Lechesne alloy

लेकेस्ने मिश्रातु

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 60—90 प्रतिशत तांबा, 10—40 प्रतिशत निकैल और 0.2 प्रतिशत ऐलुमिनियम होता है। यह संक्षारणरोधी और मजबूत होता है। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों में चादर, नली आदि उत्पादों के लिए किया जाता है।

Leckie process

लैकी प्रक्रम

इस्पात-निर्माण की प्रत्यक्ष विधि। इसमें अयस्क का अपचयन और धातु का परिष्करण अर्थात् दोनों कियाएं। एक ही ग्राइट में संपन्न की जाती है। इसमें अयस्क को गालक और कार्बन के साथ मिलाया जाता है। धान को परावर्तनी भट्टी में गरम कर अपचित किया जाता है। उत्पाद को उसी हार्थ में गलाया जाता है।

ledeburite

लैडबुराइट

सीमेंटाइट-ऑस्टेनाइट यूटेक्टिक जिसमें 4.3 प्रतिशत कार्बन होता है। यह 1130°C पर पिंडित होता है। ठंडा करने पर लैडबुराइट में विद्यमान ऑस्टेनाइट के रूपांतरण से फैराइट और सीमेंटाइट का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्षात्र ताप पर रूपांतरित लैडबुराइट कहते हैं। यह लोहा-कार्बन प्रावस्था, ढलवां लोहे में और कुछ उच्च मिश्रातु इस्पातों में पाई जाती है।

lepidolite

लेपिडोलाइट

पोर्टेशियम, लिथियम और ऐलुमिनियम का सिलिकेट, $[(\text{Li}, \text{K}, \text{Na})_2 \text{Al}_2 (\text{SiO}_3)_3 \cdot (\text{F}, \text{OH})_2]$ । यह लिथियम का स्रोत है क्योंकि इसमें 1.3—5.7 प्रतिशत लिथियम होता है। यह एक तनाश समुदाय में क्रिस्टलित होता है और बहुधा पपड़ी के रूप में पाया जाता है। कठोरता 2.5—3, विशिष्ट गुरुत्व 2.85।

lever rule

उत्तोलक नियम

नियत ताप, दाब और मिश्रातु-संघटन पर साम्यावस्था में विद्यमान मिश्रातु की विभिन्न प्रावस्थाओं की प्रतिशत मात्रा परिकलित करने के लिए प्रयुक्त एक नियम।

223

levitation melting

प्रोत्यापन गलान

किसी सहारे और पात्र के बिना धातु की अल्प मात्रा को गलाना। इसके लिए पदार्थ में भंवर धाराओं से उत्पन्न विद्युत-बलों का उपयोग किया जाता है। कार्य-वस्तु, विशेष रूप से निर्मित प्रेरण-कुंडली द्वारा उत्पन्न ऊर्ध्वगामी बल पर अवलंबित रहती है। प्रेरण कुंडली में उच्च आवृत्ति की धारा प्रवाहित की जाती है।

liberation

मोचन

खंड-खंड कर अयस्क से वैल्यू और गैंग के कणों को अलग-अलग करना।

light metal

हल्की धातु

देखिए—metal

lignite

लिग्नाइट

पीट से काला अथवा विट्मिनी कोयला बनाते समय प्राप्त मध्यवर्ती उत्पाद। लिग्नाइट देखने में प्रायः चाकलेटी रंग का परंतु कभी-कभी हल्के-भूरे या काले रंग का भी हो सकता है। खान से निकलने वाली प्राकृतिक लिग्नाइट में आधे से दो तिहाई भाग तक नमी हो सकती है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं।

lignite coal


लिग्नाइट कोयला

देखिए—coal

lime boil

चूना क्वथन

इस्पात-निर्माण हार्थ प्रहृष्टी प्रक्रमों में अवगाह की क्वथन-क्रिया ढेलोदार चूने के पत्थर के अपघटन के कारण होती है। इस्पात निर्माण की ओपेन हार्थ और विद्युत आर्क मटटी में भट्टी के पैदे पर उपस्थित चूने के पत्थर के अपघटन से CaO और CO_2 प्राप्त होते हैं। इस तरह प्राप्त CO_2 गलित धातु में विद्यमान कार्बन के साथ क्रिया करता है।

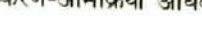

कार्बनमोनोक्साइड और कार्बनडाइ ऑक्साइड के विमोचन से अवगाह का तेजी से क्वथन होता है जिससे परिष्करण-अभिक्रिया अधिक तीव्र गति से होती है।

lime dip

चूना निमज्जन

कर्षण से पहले इस्पात की छड़ों और तारों के साथ क्रिया जाने वाला उपचार। इसमें कुंडलियों को गरम चूने के निलंबन में डुबाया जाता है ताकि अवशिष्ट अम्ल उदासीन हो जाए। कर्षण करते समय चूने में स्नेहक मिलाने से कर्षण में आसानी रहती है। कर्षण प्रक्रिया

के दौरान चूने का लेप स्नेहक और स्नेहक-वाहक दोनों का काम करता है जिससे कर्ण में सुविधा रहती है।

lime finish

चूना परिसज्जा

देखिए—lime dip.

lime stone

चूना पत्थर

एक शैल जिसमें मुख्यतः कैल्सियम कार्बोनेट होता है। इसमें भिन्न-भिन्न मात्राओं में सिलिका, ऐलुमिना, लोहे का कार्बोनेट अथवा ऑक्साइड, कैल्सियम फॉस्फेट और मैंगनीशियम कार्बोनेट होते हैं। इसका क्षारकीय इस्पात-निर्माण में और वात्या भट्टी प्रगलबन में विशेष महत्व है। कठोरता-३, विशिष्ट घनत्व २.६—२.८।

limonite

लिमोनाइट

प्रकृति में पाया जाने वाला लोहे का जलयोजित ऑक्साइड, जिसमें लगभग 60 प्रतिशत लोहा होता है। इसका रंग हल्के पीले से भूरा होता है। यह लोह-खनियों के ऑक्सीकरण और जलयोजन से प्राप्त होता है। यह अक्रिस्टलीय होता है। कठोरता ५, विशिष्ट घनत्व ३.५—४.००।

Linde welding

लिंडे वेलिंग

एक विशेष प्रकार का बट वेलिंग प्रक्रम जिसका उपयोग मृदु-इस्पात-पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि इस्पात का गलनांक, इसमें विद्यमान कार्बन की मात्रा के बढ़ने के साथ घटता जाता है। कार्बुरेशन ज्वाला के प्रयोग से गरम मूल पदार्थ में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है और वह कम ताप पर अधिक गति से पिघलने लगता है। इस प्रकार वेलिंग अधिक तीव्रता से होता है और सिलिकन-मैंगनीज, भरक छड़ों का उपयोग कर कम कीमत में उत्तम संधियाँ प्राप्त होती हैं।

line defect

रेखा दोष

देखिए—lattice defect

line imperfection

रेखा अपूर्णता

देखिए—dislocation

lining

आस्टर

विभिन्न इंजीनियरी उपस्करों में प्रयुक्त भीतरी संरक्षी परत। उदाहरणार्थ भट्टियों और लैडलों में यह परत उच्चतापसह पदार्थ की, दलन और पेषण उपस्करों में अपघरणरोधी पदार्थ की तथा रासायनिक उपस्करों में संक्षारणरोधी पदार्थों की बनी होती है।

225

Linz Donawitz process

लिंज डोनाविट्ज प्रक्रम .

देखिए—L.D. process.

lion metal

लायन धातु

एक मजबूत वंग मिश्रातु जिसमें 70—89 प्रतिशत वंग और 8—3 प्रतिशत ऐन्टिमनी और तांबा दोनों होते हैं। यह 205°C पर पिघलता है। इसका उपयोग मुख्य बेयरिंग, लोकोमोटिव और समुद्री इंजन विद्युत मशीनन आदि में होता है।

Lipowitz's alloy

लिपोविट्ज मिश्रातु

कम गलनांक वाले संगलनीय यूटेक्टिक मिश्रातु। 72°C गलनांक वाले मिश्रातु में 27 प्रतिशत सीसा, 13 प्रतिशत वंग, 50 प्रतिशत बिस्मथ, 10 प्रतिशत कैडमियम होता है तथा 46.5°C गलनांक वाले मिश्रातु 22 प्रतिशत सीसा, 11 प्रतिशत वंग, 41 प्रतिशत बिस्मथ, 8 प्रतिशत कैडमियम तथा 18 प्रतिशत इंडियम होता है। इन मिश्रातुओं का उपयोग क्वथिनों के संगलनीय प्लेटों और ऐसी अन्य सुरक्षा-युक्तियों को बनाने के लिए किया जाता है।

Lipowitz's metal

लिपोविट्ज धातु

देखिए—Lipowitz's alloy

liquation

गलनिक पृथकन

एक प्रक्रम जिसमें गलन प्रक्रिया आधिक मात्रा में की जाती है। इससे कुछ मिश्रातु, दो या अधिक घटकों में पृथक हो जाते हैं। इस नियम इवारा द्वास से धातु को पृथक करना भी गलनिक पृथनिक कहलाता है।

liquid carburizing

द्रव कार्बुरण

देखिए—case hardening के अंतर्गत carburizing.

liquid contraction

द्रव संकुचन

किसी धातु को द्रव अवस्था में ठण्डा करने पर उत्पन्न होने वाला संकुचन। वेलिंग प्रक्रमों में सांचा-डिजाइन में इसका विशेष महत्व है।

liquid disintegration

द्रव विघटन

देखिए—atomization.

liquid fuel

द्रव ईंधन

देखिए—fuel

226

liquid nitriding द्रव नाइट्रोइडन

उच्च वेग औजारी इस्पातों के कठोरण की विधि जिसमें 60 प्रतिशत सोहियम सायनाइड और भार से 40 प्रतिशत पॉटैशियम सायनाइड के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस अवगाह का 566°C ताप पर 12 से 16 घंटे तक काल प्रभावन किया जाता है क्योंकि ताजे अवगाहों में नाइट्रोइडिट औजार भंगर होते हैं। 566°C ताप पर 2—3 घंटे तक दुबाने से अधिकतम पृष्ठ कठोरता उत्पन्न होती है। समय बढ़ने के साथ पृष्ठ गमीरता भी बढ़ती जाती है किंतु पृष्ठ-कठोरता घटती जाती है। इस प्रक्रम का उपयोग सब प्रकार के उच्च वेग इस्पातों के लिए होता है।

liquid phase sintering द्रव प्रावस्था सिन्टरन

एक सिन्टरन-प्रक्रम जिसमें सिन्टरन-ताप पर लघु घटक गलित हो जाता है। इससे घनीभवन में सहायता मिलती है।

liquids लिकिविड्स

द्रव-अंगी प्रावस्था आरेख में कोई रेखा अथवा त्रि-अंगी प्रावस्था आरेख में कोई पृष्ठ जो उन तापों को व्यक्त करते हैं जिन पर साम्य अवस्थाओं में ठंडा करने पर मिश्रातु का पिंडन आरंभ हो जाता है अथवा गरम करने पर उसका गलन पूर्ण हो जाता है। यह वह रेखा अथवा पृष्ठ है जिसके ऊपर तंत्र में सभी मिश्रातु पूर्णतः गलित अवस्था में रहते हैं।

list edge लिस्ट कोर

चादरी धातुओं पर वंग, यशद, टर्न मिश्रातु आदि का तप्त निमज्जन प्रक्रम द्वारा लेप चढ़ाते समय चादर के निचले किनारे पर लेपी धातु की कुछ मात्रा बहकर एकत्रित हो जाती है। इस कारण इस किनारे पर लेपी धातुओं की सांद्रता अधिक हो जाती है। इस किनारे को लिस्ट कोर कहते हैं।

lixivation निक्षालन

देखिए—leaching

loading भारण

- (1) चूर्ण धातुकर्मिकी में रूपदा कोटर में चूर्ण भरना।
- (2) गमीर कर्षण प्रक्रियाओं में प्रयुक्त औजारों के पृष्ठ पर कर्षित किए जाने वाली धातु के कणों का बेल्ड हो जाना।
- (3) पेण्ण के संदर्भ में शाण-चक्र के पृष्ठ के रेखों को पीसे जाने वाले पदार्थ से भरना। भारण के फलस्वरूप उपर्युक्त (2) और (3) में दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

227

loam लोम

रेत, सिल्ट, मूल्तिका का मिश्रण जिसका उपयोग रेत के सांचों में आधार-पदार्थ के रूप में होता है।

loam sand लोम बालू

देखिए—sand

loam sand moulding लोम बालू संचन

देखिए—sand moulding.

local quenching स्थानिक शमन

देखिए—quenching.

lock seam test ताला सीवन परीक्षण

जस्तेदार चादर की आधार धातु पर जस्त-लेप की आसंजकता जात करने की विधि।

longitudinal stringer अनुदैर्घ्य स्ट्रिंगर

देखिए—rolling defect.

lost wax process भ्रष्ट मोम प्रक्रम

इस प्रक्रम में लकड़ी अथवा धातु के रूपदाओं में मोम के बने प्रतिरूपों का उपयोग किया जाता है। मोम के ये प्रतिरूप उच्चतापसह मिश्रण में लगाए जाते हैं। गरम करने पर मोम पिछलकर बाहर निकल आता है और मिश्रण कठोर बन जाता है। इस प्रकार प्राप्त सांचे के विन्यास का उपयोग अत्यधिक विमीय-यथार्थ संचकों को बनाने में होता है।

lotus metal लोटस धातु

कम घर्षण युक्त मिश्रातु जिसमें 75 प्रतिशत सीसा, 10 प्रतिशत वंग और 15 प्रतिशत ऐन्टिमनी होता है।

low alloy steel अल्प मिश्रातु इस्पात

देखिए—alloy steel के अंतर्गत

low carbon steel अल्प कार्बन इस्पात

देखिए—carbon steel.

lower critical temperature

निम्न क्रांतिक ताप

वह ताप जिस पर गरम करते समय इस्पात में ऑस्टेनाइट बनने लगता है।

low hysteresis steel

निम्न शैयिल्य इस्पात

अल्प सिलिकन इस्पात जिसमें 2.5—4 प्रतिशत सिलिकन होता है। इसकी उच्च चुंबकशीलता, उच्च विद्युत प्रतिरोध तथा प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में कम शैयिल्य हानि होती है। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर पटलन, जनिन्न-अवयवों और बिजली की मशीनों में होता है।

low temperature carbonisation.

निम्न ताप कार्बनन

देखिए—carbonisation.

low temperature coke

निम्न ताप कोक

देखिए—carbonisation के अंतर्गत low temperature carbonisation

low temperature operation furnace.

अल्प ताप प्रबालन भट्टी

देखिए—furnace

Lubral alloy

लूब्रल मिश्रातु

ऐलुमिनियम मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें Cu, Si, Sn, Ni, Mg, Fe और Te होते हैं। इनका धर्षण कम और आतिरोध अधिक होता है, अतः अनका उपयोग उच्च RPM वाले मोटर इंजन के ब्यैरिंगों को बनाने के लिए किया जाता है।

luce-rozan process

ल्यूस-रोजैन प्रक्रम

रजत युक्त सीसे से रजत को अलग करने का प्रक्रम। यह पैटेन्सन प्रक्रम का संशोधित रूप है। जब निम्नकोटि की रजत को गलित अवस्था से ठोस होने दिया जाता है तो सीस, क्रिस्टलों के रूप में पृथक हो जाता है। इन क्रिस्टलों में शुद्ध रजत की मात्रा, शेष द्रव-धातु की अपेक्षा अधिक होती है। इन क्रिस्टलों को एक छिद्रित लौडल की सहायता से दूसरे पात्र में रख लेते हैं। दूसरे पात्र में उपर्युक्त गलन, पिंडल और क्रिस्टलों के पृथकन की क्रियाओं को दोहराया जाता है। इस प्रकार शुद्ध सीस प्राप्त हो जाता है।

Luder's lines

ल्यूडर रेखाएं

देखिए—Hartman lines.

229

16—231 M of HRD/96

luppen

लुपेन

सिलिकामय अवयवों से समृद्ध, लोह अयस्क के सीधे अपचयन से प्राप्त उत्पाद। यह क्रिया धूर्णी भट्टे में की जाती है जिसका ताप गैंग अवयव के संगलन के लिए पर्याप्त होता है। पिंडिकारं लोहे की संर्पिडित अपचित संहति होती हैं जिन पर बाहर से संगलित गैंग अवयवों का लेप चढ़ा रहता है।

lurgi process

ल्यूर्गी प्रक्रम

अपचायक वायुमंडल में लोह-अयस्क के भर्जन का प्रक्रम। इससे लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड बनता है जिसे पीसकर चुंबकीय पृथकन द्वारा अलग कर दिया जाता है। भट्टे की भीतरी रचना ऐसी होती है कि अयस्क को अपचायक गैसों की धारा के द्वारा एक सतत परदे के रूप में गिराया जाता है। भट्टे की पूरी परिरेखा पर ज्वालक वितरित रहते हैं ताकि विभिन्न भागों में ताप के अनुसार भर्जन और अपचयन को नियंत्रित किया जा सके।

Mac Arthur and Forest cyanide process

मैक आर्थर-फॉरेस्ट

सायनाइड प्रक्रम

देखिए—cyanide process

Mach's alloy

माख मिश्रातु

एक ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 5% Mg होता है। इसका औसत सामर्थ्य होता है और यह वायुयान के हिस्सों को बनाने के काम आता है।

machinability

मशीननीयता

किसी पदार्थ की खरादन प्रवेधन मिलिंग, ब्रोचन चूड़ी-कर्तन, छिद्रवर्धन, और क्रकचन आदि क्रियाओं की आपेक्षिक सुगमता को मशीननीयता कहते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में मशीननीयता, पदार्थ की कर्तन दर, कर्तन के लिए आवश्यक बल, ऊर्जा या शक्ति, उत्पन्न पृष्ठ-परिसर्जन अथवा समान टुकड़ों के बीच बनाई गई विमीय यथार्थता द्वारा मापी जाती है।

machine moulding

मशीन संचन

देखिए—moulding

machine scarfing

मशीन स्कार्फन

बेल्लन-क्रिया के समय बहु ऑक्सीजन-ऐसीटिलीन टार्चों द्वारा बेल्लन-ताप पर किसी सिल्ली, ब्लूम अथवा बिलेट के पृष्ठदोषों को ढूर करना।

machining

मशीनिंग

शक्ति-चालित कर्तन-औजारों द्वारा खरादना, समतलान, ब्रोचन, चूड़ी-कर्तन, छिड़वर्धन, मिलिंग, वेघन, और क्रकचन आदि क्रियाएं करना। मुख्यतः यह कार्य धारयुक्त कर्तन-औजारों द्वारा किया जाता है तथा बहुत कम क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिबल पड़ने से धातु कट जाता है।

Macht's metal

मैच्ट धातु

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 60% तांबा, 38-38.5% यशद और 1.5—1.8% लोहा होता है। मजबूत होने के कारण इसका उपयोग फोर्जनों में होता है।

Mackenite metal

मैकिनाइट धातु

निकैल-क्रोमियम अथवा निकैल-क्रोमियम-लोह मिश्रातुओं की ऊष्मारोधी श्रेणी।

macro etch test

स्थूल रसोत्कीर्णन परीक्षण

आम्लों अथवा अन्य अभिकर्मकों द्वारा गमीर रसोत्कीर्णन की विधि। इससे धातु की स्थूल संरचना अथवा उसमें उपस्थित दोषों का पता लगता है।

macrosection

स्थूल खंड

धातु के किसी नमूने की स्थूल संरचना को व्यक्त करने के उद्देश्य से उसके पृष्ठ को पालिस कर उत्कीर्णन करना।

macrosegregation

स्थूल संपुर्यकन

देखिए—segregation

macrostructure

स्थूल संरचना

सामान्यतया किसी धातु अथवा मिश्रातु की संरचना तथा पालिश किए गए नमूनों के उत्कीर्णित पृष्ठों को आंख से अथवा 15 गुने से कम आवर्धन पर दिखाई देने वाले अपद्रव्यों का वितरण। इस्पात में स्थूल-संरचना का संबंध साधारणतया प्राथमिक क्रिस्टलन से होता है।

magclad

मैग्नेक्लैड

ऐसी मैग्नीशियम मिश्रातु की चादर जो अधिक ऐनोडी मैग्नीशियम मिश्रातु की परतों से ढकी रहती है।

magnaflux (magnetic flux) test मैग्नाफ्लूक्स (चुंबकीय अभिवाह) परीक्षण
देखिए—non-destructive test के अंतर्गत magnetic particle technique.

231

Magnalium

मैग्नेलियम

एक ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 1.75% Cu, 1-5.5% Mg और 0-1.2% Ni होता है। यह अत्यंत मजबूत होता है और इसका उपयोग वायुयानों के संचकों के लिए होता है।

magnesio and calciothermic process मैग्नीशियो-कैल्सियोतापी प्रक्रम

देखिए—metalothermic process

magnesite

मैग्नेसाइट

एक स्थिरजिसमें मुख्यतः अक्रिस्टलीय मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है जो मैग्नीशियम सिलिकेट के साथ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसका रंग सफेद होता है किंतु कुछ किस्में लोह आँकसाइट की उपस्थिति के कारण पीले रंग की होती है।

इसका उपयोग मैग्नीशियम धातु के स्रोत के रूप में तथा क्षारकीय उच्चतापसह ईटों, उच्चतापसह मट्टियों और इमारती पत्थरों के निर्माण में होता है। इसकी एक क्रिस्टलीय किस्म भी जात है जिसकी कठोरता 4 और विशिष्ट घनत्व 3.1 है।

magnetherm process

मैग्नीथर्म प्रक्रम

पिजन प्रक्रम की संशोधित विधि जिसका विकास फ्रांस में हुआ। इसमें सिलिकोतापी अपचयन द्वारा डोलोमाइट से मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है। पिजन प्रक्रम के विपरीत इस विधि में, धान में बॉक्साइट मिलाया जाता है जिसमें विद्युत-मट्टी में द्रव-धातुमल बनता है। मैग्नीशियम वाष्प के द्रवण से मैग्नीशियम द्रव-धातुमल बनता है। मैग्नीशियम वाष्प के द्रवण से मैग्नीशियम द्रव-अवस्था में प्राप्त होता है।

magnetic ageing

चुंबकीय कालप्रभावन

सामान्य ताप पर किसी धातु के भौतिक गुणधर्मों में धीरे-धीरे स्वतः परवर्तन होना। इसमें समय के बढ़ने के साथ धातु की शैयिल्य द्वास में वृद्धि और चुंबकशीलता में कमी होती जाती है। सिलिकन लोह का उपयोग करने से कालप्रभावन कम हो जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन को हटा देता है जो एक प्रमुख काल-प्रभावन कर्मक है।

magnetic annealing

चुंबकीय अनीलन

लोह-निकैल मिश्रातुओं का एक प्रकार का ऊष्मा-उपचार जिसमें मिश्रातु को 600°C से ऊपर तक गरम करने के बाद 500°C पर उच्च चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है। तत्पश्चात् सामान्य ताप तक ठंडा करने पर मिश्रातु की चुंबकशीलता बहुत बढ़ जाती है और अपेक्षाकृत कम निप्रह-बल की आवश्यकता होती है। यदि मिश्रातु में 65% से अधिक

निकैल हो तो यह प्रभाव सबसे अधिक स्पष्ट होता है। शैथिल्य-पाश लगभग आयताकार होता है।

magnetic change

चुंबकीय परिवर्तन

चुंबकीय α —लोहा, गर्म करने पर एक विशिष्ट ताप (A_{c1}) पर अचुंबकीय β लोहा में परिवर्तित हो जाता है। विलोमतः अचुंबकीय β —लोहा ठंडा करने पर एक विशिष्ट ताप (A_{r1}) पर चुंबकीय α —लोह में परिवर्तित हो जाता है। α तथा β —लोह की क्रिस्टलीय संरचना समान होती है केवल उनके चुंबकीय गुणों में अंतर होता है। साम्य-अवस्था में शुद्ध लोहे में चुंबकीय परिवर्तन 768°C पी होता है।

magnetic concentration
(magnetic separation)

चुंबकीय सांद्रण

देखिए—concentration.

magnetic etching

चुंबकीय रसोत्कीर्णन

लोह-चुंबकीय प्रावस्थाओं के धातुवित्रण-अभिनिर्धारण की विधि। इसमें पालिश किए गए पृष्ठ को चुंबकीय कणों के पतले कोलॉइडी निलंबन से ढककर उस पर चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है। इससे चुंबकीय क्षेत्रों पर कोलॉइड का स्पष्ट सांद्रण दृष्टिगोचर होता है जिससे चुंबकीय और अचुंबकीय प्रावस्थाओं की पहचान की जा सकती है।

magnetic hysteresis

चुंबकीय शैथिल्य

देखिए—hysteresis.

magnetic particle technique

चुंबकीय कण तकनीक

देखिए—non-destructive test के अंतर्गत magnafux test.

magnetising roasting

चुंबकन भर्जन

देखिए—roasting के अंतर्गत।

magnetism

चुंबकत्व

वह परिघटना जिसके कारण चुंबकीय बल उत्पन्न होता है अथवा वह विज्ञान जिसके संबंध चुंबकीय बल के नियमों और चुंबकीय क्षेत्र से होता है। किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण वह लोहे अथवा लोह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित या नियन्त्रित करता है। चुंबकत्व के मुख्य प्रकार ये हैं:

233

सहात रूप रेशादर लाता हा कालाजा ३.३—४.० नामांग उत्तरांग

235

प्रतिचुंबकत्व (diamagnetism)—पदार्थों का वह गुणधर्म जिसके कारण उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति नहीं होती है।

malleability

आधातवर्धनीयता

किसी धातु का वह गुणधर्म जो यह नियन्त्रित करता है कि धनताडन, विरुपण आदि विधियों द्वारा धातु बिना विभंग हुए कितनी आसानी से विरुपित होगी। सीसा, बंग, सोना आदि धातुएं सामान्य ताप पर और अन्य धातुएं अधिक ताप पर आधातवर्धनीय होती है। यह गुणधर्म तन्यता से संबंधित है। प्रायः स्फूल कण संरचना वाली धातुओं या मिश्रातुओं की अपेक्षा सूक्ष्म संरचना वाली धातु और मिश्रातु अधिक आधातवर्धनीय होते हैं।

malleabilizing

आधातवर्धनन

दलवां लोहे के संदर्भ में एक अनीलन प्रक्रम जिसके फलस्वरूप श्वेत संचकों में संयुक्त कार्बन की पूर्णतः अथवा अंशतः ग्रेफाइट या मुक्त कार्बन में परिवर्तित कर दिया जाता है।

देखिए—malleable cast iron

malleable cast iron

आधातवर्ध्य दलवां लोहा

आधातवर्ध्य ऊप्पा-उपचार से प्राप्त उत्पाद जो दो प्रकार का होता है :

1. कृष्ण क्रोड आधातवर्ध्य दलवां लोहा (black heart malleable cast iron) इसमें मुक्त कार्बन, ग्रेफाइटी रूप में होता है जिसका नया विभंग-पृष्ठ काले रंग का होता है।

2. श्वेत क्रोड आधातवर्ध्य दलवां लोहा (white heart malleable cast iron)—इसमें कार्बन संयुक्त रूप (सीमेटाइट) में होता है जिसका नया विभंग पृष्ठ सफेद चमकीला होता है। इसमें प्रयुक्त प्रक्रम को श्वेत क्रोड प्रक्रम कहते हैं।

malleable iron

आधातवर्ध्य लोह

देखिए—cast iron

Mallet alloy

मैलेट धातु

एक ताप्र-यशद मिश्रातु जिसमें 25.4% यशद होता है। यह अत्यधिक तन्य होता है

और इसका उपयोग चादर, पर्णी और तार के रूप में किया जाता है।

Mallory metal

मेलोरी धातु

उच्च सामर्थ्य वाले ताप्र मूल के मिश्रातु। एक में 63—68% तांबा, 3% लोहा, 4% तक मैग्नीज, 4% तक ऐलुमिनियम और शेष यशद होता है। इसका उपयोग पिटवां उत्पादों, गिरियों और नोदक ब्लोडों में होता है। दूसरे में 2.6% कोबाल्ट, 0.4% बेरिलियम

236

और शेष तांबा होता है। उच्च विद्युत-चालकता के कारण इसका उपयोग विद्युत अवयवों और कमनियों में होता है।

malotte metal

मैलोटी धातु

एक संगलनीय बिस्मथ धातु जिसमें 34% वंग, और 20% सीसा होता है। यह 95°C पर पिघलता है। इसका उपयोग उत्तम संचकन और संगलनीय सीलों में होता है।

mandrel

मैंड्रेल

- कर्मण के दौरान खोखले धातु-उत्पादों में गुहा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त छड़। सीवन-रहित नलिकाओं के निर्माण में बिलेटों को बेथने के लिए धुंडाकार मैंड्रेल का प्रयोग किया जाता है और ठोस धातु उसके ऊपर प्रवाहित होती है।
- वह शैप्ट जिसके ऊपर पहले से बेथित कार्यवस्तु मशीनन के लिए चढ़ाई जाती है।

manganal

मैंगनैल

इस्पात जिसमें 3% निकैल, 12% मैंगनीज और 0.6 से 9% कार्बन होता है। यह उच्च सामर्थ्य वाला और धर्मणरांधी होता है। इसका उपयोग संदलियों के लिए प्रयुक्त उच्च बेलित प्लेटों, मुद्राकर मिलों आदि में होता है।

manganese bronze

मैंगनीज कांसा

पिटवां और ढलवां मिश्रातुओं की ऐणी जिसमें तांबा, जस्ता और वंग तथा अल्प मात्रा में लोहा, मैंगनीज, ऐलुमिनियम, सीसा आदि होते हैं। उच्च तनन सामर्थ्य के कारण इसका उपयोग छड़ों, चादरों, पटटी, फोर्जनों अथवा ढलवां समुद्री नोदकों, पंपों, गियर-पहियों, ब्रेयरिंगों अथवा द्रव चालित अवयवों में होता है।

Manganese spar

मैंगनीज स्पार

देखिए—rhodochrosite

manganin

मैंगनिन

तांबा-मैंगनीज-निकैल मिश्रातु जिसका विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक और ताप-गुणांक कम होता है। इसमें लगभग 86% तांबा, 12% मैंगनीज और 2% निकैल होता है। इसका उपयोग विद्युतमापी उपकरणों में विद्युत प्रतिरोध तार की भाँति और पटटी के रूप में स्प्रिंगों के लिए होता है। सामान्य ताप पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध 42.05×10^{-6} और ताप गुणांक $0.02 - 0.5 \times 10^{-4}$ होता है।

237

manganite

मैंगेनाइट

लोहे के समान काला खनिज $Mn_2O_3 \cdot H_2O$ जिसमें लगभग 62% मैंगनीज होता है। यह मैंगनीज का अयस्क है। इसकी क्रिस्टलीय संरचना विषमलंबाक्ष होती है, कठोरता 4, विशिष्ट घनत्व 4.2—4.4।

manganiferous ore

मैंगनीजमय अयस्क

देखिए—ore

manila gold

मनीला स्वर्ण

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 85% तांबा, 12% जस्ता और 2% सीसा होता है। तन्य और आकर्पक सुंदर रंग होने के कारण इसका उपयोग सस्ते आभूषणों को बनाने में होता है।

mannessmann mill

मानसमान मिल

देखिए—universal mill.

mannesman process

मानसमान प्रक्रम

सीवनहीन नलियों के उत्पादन का एक प्रक्रम। इसमें एक कोण पर आरूढ़ दो भारी बेलनों के घूर्णन द्वारा नलिका अथवा बिलेट को बेथित कर उन्हें एक अचल मैंड्रेल के ऊपर बलपूर्वक प्रविष्ट किया जाता है।

mannheim gold

मैनहाइम स्वर्ण

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 83% तांबा, 10% यशद और 7% वंग होता है। तन्य और सुंदर रंग के कारण इसका उपयोग सस्ते आभूषणों को बनाने में किया जाता है।

mannhes process

मानहेस प्रक्रम

ताप्र-मैट के उपचार की एक विधि। इसमें गलित पदार्थ में हवा प्रवाहित की जाती है जिससे गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाता है और लोहे का ऑक्साइड हो जाता है।

manpdyzing

मैनोडाइजन

मैंगनीशियम और उसके मिश्रातुओं के परिरक्षण तथा अलंकरण के लिए प्रयुक्त प्रक्रम। इसमें फीनाल और जल-कांच के विलयन का उपयोग किया जाता है तथा एनोडी प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यावर्ती धारा प्रयोग की जाती है जिससे ऑक्साइड सिलिकेट की उच्च परिरक्षी परत बन जाती है।

238

मेंटल

mantle

धमन भट्टी का वह भाग जो स्टैक का भार-वहन करता है। इसका आकार, भट्टी में बॉश के ठीक ऊपर वाले भाग के आकार जैसा होता है और उसे पूरी तरह चारों ओर से धेर लेता है। यह भट्टी की नींव पर स्थित ढलवां लोहे के स्तंभों के सहारे खड़ा रहता है।

Maraging

मारएजन

अवक्षेप-कठोरण प्रकार के मारएजन इस्पात का पायन-जामा उपचार। इसमें इस्पात को Ms ताप से नीचे तक ठंडा करने से मृदु मार्टेन्साइट उत्पन्न होता है जिसका $300^{\circ}-500^{\circ}\text{C}$ ताप पर पायन किया जाता है। इससे $(\text{Fe}, \text{Ni})_3\text{Al}$ अथवा $(\text{Fe}, \text{Ni})\text{Al}$ अथवा $(\text{Cu}, \text{Ni}_3)\text{Al}$ अथवा $(\text{Ni}_3\text{Ti})\text{Al}$ का अवक्षेप प्राप्त होता है। इससे इस्पात को उच्च सामर्थ्य प्राप्त होता है। एक विशिष्ट मारएजन इस्पात का संघटन इस प्रकार होता है—निकैल 27% ऐलुमिनियम 12%, कार्बन 0.1% शेष लोहा।

marageing steel

मारएजन इस्पात

मूलतः लोह-निकैल मिश्रातु जिसमें मार्टेन्साइट संरचनाएं बनाई जा सकती हैं। लोह-कार्बन मार्टेन्साइट के विपरीत इनके जालक में द्विसमलंबाक्षता (tetragonality) नहीं होती है जिस कारण लोह कार्बन मार्टेन्साइट की अपेक्षा ये कम कठोर और अधिक चम्ल होते हैं। काल-कठोरण उत्पन्न करने और मार्टेन्साइट-निर्माण को आसान करने के लिए इसमें अन्य तत्व मिलाए जाते हैं।

marble

संगमरमर

क्रिस्टलीय चूना पत्थर जो बड़ी संहतियों के रूप में पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में यह सफेद रंग का होता है किंतु सूक्ष्म मात्रा में धात्विक ऑक्साइडों की उपस्थिति के कारण अधिकांशतः यह रंगीन या धारीदार होता है। अच्छा मूर्तियोग्य संगमरमर कम सरंग्घ और अच्छी चम्क वाला होता है। शुष्क और अनोद्योगिक वायुमंडल में इसका उपयोग कमी-कमी इमारतों को बनाने में किया जाता है। संगमरमर धूलि का उपयोग अपवर्पक के रूप में होता है। आपेक्षिक घनत्व 2.7।

marcasite

मार्केंसाइट

लोह मार्किक की सफेद किस्म। यह क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। यदि इसका रंग पीतल के समान हो तो इसे फूल्स गोल्ड कहते हैं। इसकी मार्किक किस्म सफेद होती है जिसकी कठोरता 6—6.5 और विशिष्ट घनत्व 4.9—5.1 होता है।

marmattite

मार्मेटाइट

लेड सल्फाइड की लोहमय किस्म जिसमें 20% तक लोहा होता है।

marquenching

मारशमन

$90^{\circ}\text{C}-200^{\circ}\text{C}$ ताप-परास के बीच ऑस्टेनाइटिट फेरस मिश्रातु का, तेल शमन माध्यम में शमन करना और उस मिश्रातु को इस माध्यम में तब तक रखना जब तक पूरे मिश्रातु में ताप एक समान न हो जाए और अंत में मिश्रातु को हवा में सामान्य ताप तक ठंडा करना। इस प्रक्रम में शमन के ताप-परास का विशेष महत्व है। यदि शमन, ताप-परास के ऊपरी सीमा पर किया जाता है तो मिश्रातु की अंतिम संरचना, मारटैपरन के फलस्वरूप उत्पन्न मिश्रातु से मिलती है और यदि शमन ताप-परास की निचली सीमा पर किया जाए तो प्राप्त संरचना, मिश्रातु में एक समान कठोरता उत्पन्न करती है और विरूपण की संभावना कम हो जाती है। यह विधि बड़े खंडों के लिए मारटैपरन की अपेक्षा अधिक उपयोगी है।

तुलना—martempering.

martempering

मारटैपरन

किसी माध्यम में आस्टेनाइटीकृत फेरस मिश्रातु का शमन करना। यह शमन मार्टेन्साइट ताप-परास के ऊपरी भाग में अथवा उससे किंचित ऊपर किया जाता है। इसे तब तक माध्यम में रखा जाता है जब तक पूरे मिश्रातु का ताप एक समान न हो जाए। इसके बाद मिश्रातु को मार्टेन्साइट परास के अंदर हवा में ठंडा किया जाता है।

martensite

मार्टेनजाइट

इस्पात का सूक्ष्म घटक जिसकी सूच्या संरचना होती है। मूलतः यह सीधे अवशीति ऑस्टेनाइट से बनी असंतुलित अवस्था है। जब इस्पात को कठोरण-ताप से अति शीघ्र ठंडा किया जाता है तो मार्टेन्साइट प्राप्त होता है। अर्थात् ठंडा करने की दर, क्रांतिक शीतलन दर से अधिक होनी चाहिए ताकि आस्टेनाइट का रूपांतरण, इस्पात के संघटन के अनुसार 400°C या उससे कम ताप पर हो। यह ऑस्टेनाइट का सबसे अधिक कठोर अपवर्पन-उत्पाद है और बहुत अधिक भंगर होता है। इसकी काय केंद्रित द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल संरचना होती है। इसकी अधिकतम कठोरता $\text{RC}65$ होती है।

martensite range

मार्टेन्साइट परास

Ms और M_f के बीच का ताप-परास।

martensitic stainless steel

मार्टेन्साइट स्टेनलेस इस्पात

देखिए—stainless steel के अंतर्गत।

martensitic transformation

मार्टेन्साइटी रूपांतरण

एक प्रावस्था-रूपांतरण जिसमें कुछ धातुओं और मिश्रातुओं को तेजी से ठंडा करने पर सूच्याकार संरचना प्राप्त होती है जिसे मार्टेन्जाइट कहते हैं।

master alloy

मास्टर मिश्रातु

संघानशाला में विद्यमान गलित धातुओं में वांछित तत्वों को मिलाने के लिए प्रयुक्त तत्वों का मिश्रण अथवा मिश्रातु। इसमें उस तत्व की उच्च मात्रा रहती है जिसे गलित में मिलाया जाता है। अंतिम उत्पाद के संघटन को नियंत्रित करने के लिए इनका प्रायः लैंडल में उपयोग किया जाता है। उपयुक्त संघटन प्राप्त करने के अतिरिक्त इन्हें मिलाने का उद्देश्य विआ॒क्सीकारण अथवा सूक्ष्म आकार के कण उत्पन्न करना भी है। मास्टर मिश्रातु का उपयोग गलित में उन तत्वों को मिलाने के लिए किया जाता है जिन्हें उच्च सक्रियता और आ॒क्सीकारक स्वभाव के कारण अथवा गलित की अपेक्षा घनत्व अथवा गलनांक में पर्याप्त अंतर के कारण गलित धातु अथवा मिश्रातु में तात्त्विक रूप में मिलाना कठिन होता है। इसे संघान मिश्रातु भी कहते हैं।

massener process

मैसेनर प्रक्रम

गलित कच्चे लोहे में गंधक की मात्रा कम करने की विधि। इस विधि में गलित में मैग्नीज मिलाकर उसे रख दिया जाता है। प्राप्त मैग्नीज सल्फाइड सतह पर आ जाता है जहाँ से उसे अलग कर लेते हैं।

matrix

मैट्रिक्स

धातु नित्रण में मुख्य घटक के लिए प्रयुक्त शब्द। यह किसी बहुप्रावस्था मिश्रातु अथवा भौतिक मिश्रण की सतत प्रावस्था होती है अर्थात् भौतिक दृष्टि से वह सतत धात्तिक घटक जिसमें अन्य घटक अंतःस्थापित रहते हैं।

matte

मैट

तांबा, सीसा, निकैल आदि धातुओं के सल्फाइड अयस्कों के प्रगलन से प्राप्त असूदध धात्तिक सल्फाइड उत्पाद।

matte smelting

मैट प्रगलन

देखिए—smelting.

Matthiessen's rule

माटिसेन नियम

इस नियम के अनुसार किसी धातु या मिश्रातु की विद्युत-प्रतिरोधकता और उसके ताप-गुणांक के गुणनफल में उसके विरूपण का अथवा उसमें उपस्थित विलोय परमाणुओं की सूक्ष्म सांदर्भ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

241

Mc Gill metal

मैक्गिल धातु

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 9% ऐलुमिनियम और 2% लोहा होता है इसकी उच्च यांत्रिक सामर्थ्य और तन्यता होती है तथा यह उत्तम मशीननीय और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग संचाकों, फोर्जिं, पैप-लाइनों और गियरों में होता है।

Mc Kee top

मैक-की शीर्ष

लोह धमन भट्टी के धानन के लिए प्रयुक्त एक युक्ति। इसमें धान को भट्टी के शीर्ष पर ले जाते हैं और वहाँ एक बड़े स्थिर हाँपर में ढाल देते हैं। स्थिर हाँपर से धान एक घूर्णा हाँपर में गिरता है। घूर्णा हाँपर की स्थिति बदलते रहने से धान एक जगह न गिर कर बड़ी परिधि में वितरित हो जाता है।

Mcquaid-Ehn test

मैक्वैड-हन परीक्षण

कार्बुरेण-विधि द्वारा इस्पात के कणों के आकार को निर्धारित करने का परीक्षण। इसमें नमूने को 910° — 940°C ताप पर 8 घंटे तक ठोस कार्बुरेण-माध्यम में कार्बुरित किया जाता है जिससे लगभग 0.5 इंच मोटी हाँपरयूटेंक्टाइड परत बन जाती है, तत्पश्चात् नमूने को धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है।

mechanical metallurgy

यांत्रिक धातुकर्म

देखिए—metallurgy के अंतर्गत

mechanical roughening

यांत्रिक रूक्षण

बालू क्षेपण, या बालू बेल्लान द्वारा अथवा झांवा से रगड़ कर धातु पृष्ठ को खुरदरा बनाना ताकि धातु फिल्मों का आसेजन आसानी से हो सके।

mechanical test

यांत्रिक परीक्षण

वे विधियां जिनसे यांत्रिक गुणधर्मों का निर्धारण किया जाता है। प्रमुख यांत्रिक परीक्षण इस प्रकार है—

बंक परीक्षण (bending test)—पदार्थों की आंतरिक संरचना और उनमें तन्यता की मात्रा को ज्ञात करने के लिए उन्हें बंक प्रतिबलों द्वारा पराभव-बिंदु से अधिक मोड़ना। इस परीक्षण से पदार्थों की दैर्घ्यवृद्धि का भी पता लगता है। यह परीक्षण विशेषतः उन घटकों पर किया जाता है जिन पर उपयोग के दौरान बंक-प्रतिबलों का प्रभाव पड़ता है।

संपीडन-परीक्षण (compression test)—किसी धातु द्वारा संपीडक भार को सहन करने की क्षमता ज्ञात करने का परीक्षण। परीक्ष्य वस्तु, मानक आमाप और आकर की

होती है। संपीडन के कारण सुघट्य धातुओं का कोई सुस्पष्ट भंजन-बिंदु (breakdown point) नहीं होता है और प्रायः संपीडक-प्राबल्य को विरूपण की विशित मात्रा पर जात किया जाता है। भंगुर धातुओं के लिए चरम-प्रतिबल अत्यंत यथार्थता से जात किया जाता है।

विसर्पण-परीक्षण (creep test) निश्चित भार और ताप पर धातुओं के सुघट्य विरूपण को निर्धारित करने की विधि। इस परीक्षण में पदार्थों के व्यवहार का अनेक नियत प्राचलों (parameters) पर अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ निश्चित विसर्पण दर और नियत समय में हुआ कुल विरूपण। यह परीक्षण बहुधा उन घटकों पर किया जाता है जो नियत ताप पर नियत तनन-भार के प्रभाव में रहते हैं और जिन्हें विभंजन के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है जो कुछ दिनों से लेकर कई वर्ष तक हो सकती है।

चषकन-परीक्षण (cupping test) अतप्त-पीडन (cold pressing) प्रक्रियाओं के लिए चादरी पदार्थों की उपयुक्तता का परीक्षण करने की विधि। बहुधा इसमें चादरी इस्पात के टुकड़े को बलयाकार इस्पात के जबड़ों के बीच जकड़ा जाता है तथा इस्पात के निभज्जक अथवा बॉल के गोल सिरे को चादर के फलक पर दबाया जाता है, जबकि चादर का दूसरा फलक बिना सहारे के रहता है। इससे धातु में एक चषक अथवा गर्त बन जाता है। भंग (failure) की स्थिति तक विरूपण लगातार बढ़ता जाता है। भंग की स्थिति पर चषक की गहराई पदार्थ की तन्यता की माप होती है। इसे एरिक्सन-परीक्षण भी कहते हैं।

दैर्घ्यवृद्धि परीक्षण (elongation test) किसी तनन-सामर्थ्य में उत्पन्न कुल प्रसार। इसे विभंजन के बाद विभंग तनन परीक्ष्य वस्तु के टुकड़ों को एक साथ पकड़ कर और परीक्षण आरंभ करने से पहले प्रयुक्त पाँप चिन्हों के बीच की दूरी नापकर जात किया जाता है। इसे आरंभिक गेज लंबाई में व्यक्त किया जाता है। यह इस्पात की तन्यता की माप होता है।

आंति परीक्षण (fatigue test) इस परीक्षण में किसी मानक नमूने पर निश्चित आवृति पर निश्चित प्रतिबल-चक्र (stress cycle) प्रयुक्त किया जाता है। विभंग से पहले नमूने द्वारा सह्य चक्रों की संख्या को सहायता (endurance) कहते हैं। यह सहायता पदार्थ के आंति-व्यवहार का सूचक होता है। इसे सहायता परीक्षण भी कहते हैं।

कठोरता-परीक्षण (hardness test) उपयुक्त परीक्षण विधि द्वारा धातुओं और अन्य पदार्थों की कठोरता को निर्धारित करना।

देखिए—hardness test के अंतर्गत

प्रतिद्वारा परीक्षण (impact test)—देखिए—अकारादि क्रम में।

243

खांच-डंड-परीक्षण (notch bar test)—देखिए-import test

अपरूपण परीक्षण (shear test)—पतली वस्तुओं के परिच्छेदी काट के लिए आवश्यक प्रतिबल को निर्धारित करने का परीक्षण।

तनन-परीक्षण (tensile test) परीक्ष्य वस्तु के मानक नमूने पर प्रयुक्त तनन-कर्षण को तब तक ब्राटे जाते हैं जब तक वह टूट न जाए। इसके लिए प्रतिबल-विकृति वक्र को आलेखित किया जाता है और आनुपातिक-सीमा, प्रमाणक प्रतिफल (proof stress), परामर्श-बिंदु चरम तनन-प्रतिबल, नमूने की दैर्घ्यवृद्धि और अनुप्रस्थ्य क्षेत्र में हुई कमी को निर्धारित किया जाता है।

विमोटन परीक्षण (torsion test) किसी पदार्थ की तन्यता को मापने का परीक्षण जिसका उपयोग मुख्यतः तारों एवं बेलनाकार वस्तुओं के लिए होता है। इसमें परीक्ष्य नमूने के एक सिरे को जकड़कर दूसरे सिरे को तब तक ऐंठा जाता है जब तक वह टूट न जाए। किसी नियत गेज वाले तार के टूटने के लिए आवश्यक ऐंठनों की संख्या जात की जाती है। यदि परीक्ष्य-वस्तु छड़ के रूप में हो तो अधिकतम प्रतिबल को अपरूपण (shear) और धूर्णन-कोष में व्यक्त किया जाता है।

mechanical working

यांत्रिक कर्मण

बेलनों, निपीड़कों और हथौड़ों द्वारा किसी धातु पर दाढ़ डालना ताकि उसके रूप और संरचना में परिवर्तन किया जा सके जिसके फलस्वरूप उसके यांत्रिक और भौतिक गुणधर्मों में भी परिवर्तन हो जाए।

meehanite iron

मीहैनाइट लोह

देखिए—cast iron

melting and refining unit

गलन और परिष्करण एकक

वह एकक जिसमें धान को पिघलाना और उसमें कुछ धातुकर्मी परिवर्तन करना, दोनों क्रियाएं संपन्न होती हैं। इससे धानित धातु की ढलना में उत्पाद के रासायनिक और संरचनात्मक गुणधर्म मिल्न होते हैं।

melting furnace

गलन मट्टी

देखिए—furnace के अंतर्गत

melting loss

गलन हानि

पिघलते समय धान में धातु की मात्रा में हुई कमी।

melting unit

गलन एक

वह भट्टी जिसमें धातु का गलना एक आवश्यक क्रिया है। गलने के साथ-साथ स्वतः धातु का कुछ शोधन भी हो जाता है।

memory effect

स्मृति प्रभाव

देखिए—shape memory effect

mercator process

पारद संचकन प्रक्रम

एक परिशुद्ध संचकन-प्रक्रम जिसमें प्रतिरूप-सामग्री के रूप में मोम के स्थान-पर पारद का उपयोग किया जाता है। सांचे में पहले ऐसीटोन भरा जाता है जो स्लेहक का काम करता है। बाद में ऐसीटोन के स्थान पर पारद भर देते हैं। पारद भरे सांचे को -60°C पर एथिलीन में डुबो देते हैं। ताकि पारद जम जाए। प्राप्त पारद के प्रतिरूप को -60°C पर विशेष कर्दम में डुबाकर उसका लेप चढ़ा लेते हैं। इस प्रकार निर्मित प्रतिरूप को सामान्य ताप पर रख देते हैं ताकि पारद पिघलकर अलग हो जाए। तत्पश्चात प्रतिरूप को सामान्य विधि से सुखाकर आग में पका लेते हैं।

merchromizing

मर्कोमाइजन

वाल्व आदि वस्तुओं के पृष्ठ पर प्रयुक्त अत्यन्त कठोर लेप। इससे लगभग 540°C तक संक्षारण और अपरदन नहीं होता है।

mercury process

पारद प्रक्रम

उच्चवृष्ट ऐलुमिनियम के परिष्करण का प्रक्रम जो इस तथ्य पर आधारित है कि पारे में ऐलुमिनियम की विलेयता ताप के साथ तीव्र गति से बढ़ती जाती है। इस तरह ऐलुमिनियम पारे में प्राथमिकता के साथ विलीन हो जाता है जिसमें उसे आसवन द्वारा शुद्ध रूप में पृथक किया जा सकता है।

Merle film refining process

मर्ले परत परिष्करण प्रक्रम

इस्पात-निर्माण का एक सतत प्रक्रम जिसमें अंयत्र उत्पन्न गलित लोहे और परिष्कारक धातुमल को क्रमशः दुर्गलनीय पदार्थ का आस्तर लगे परिक्रामी कक्ष में डाला जाता है। दोनों पदार्थों को अच्छी तरह मिलाने से और आयतन की तुलना में संपर्क-पृष्ठ के बहुत अधिक होने से परिष्करण-अभिक्रियाएं अत्यन्त तीव्र गति से होती है। परत-परिष्करण नाम देने का कारण यह है कि किसी भी समय कक्ष के अंदर दुर्गलनीय पदार्थ पर गलित धातु की केवल $3/16$ इंच मोटी परत बनती है। घूर्णी परिष्कारक, भिन्न-भिन्न आकार के बनाए जाते हैं ताकि प्रतिमिनट 1-3 टन इस्पात बने। बेसेमर और ओपन हार्थ प्रक्रमों की अपेक्षा इसका नियंत्रण आसान होता है और इस्पात आसानी से लगातार प्राप्त होता रहता है।

Merrill-Crowe

मेरिल-क्रो प्रक्रम

यशद-धुलि द्वारा विआ०क्सीजनित सायनाइड विलयन से सोने को अवक्षेपित करने का प्रक्रम। अधिधारित अथवा धुली वायु को (जिसके कारण यशद का अधिक उपयोग होता है) पृथक करने के लिए उच्च निवाति की उपस्थिति में विलयन का एक डम में शोषण किया जाता है। छिद्रित ट्रे में विलयन को प्रविष्ट करने से उत्पन्न फूहार को जल-सील के बीच से निकाला जाता है।

merrillite

मेरीलाइट

यशद की अत्यंत शुद्ध बारीक धुलि जिसका उपयोग मेरिल-क्रो प्रक्रम में सायनाइड निष्कर्षण द्वारा सोने और चांदी का अवक्षेपित करने में किया जाता है।

metal

धातु

धातु वह क्रिस्टलीय तत्व है जिसमें आयन अपने चारों ओर विद्यमान मुक्त इलेक्ट्रॉन-क्षेत्र द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से परस्पर जुड़े रहते हैं। प्रत्येक आयन को आर्किपित करता है जिससे आवधों की सुसंकुलित लघु संरचना उत्पन्न होती है जिसके कारण धातुओं में मजबूती, आधातवर्धनीयता, अपारदर्शिता, अपेक्षाकृत उच्च घनत्व, द्रयुति, बिजली और ऊर्ध्वा के प्रति सुन्नालकता, तन्यता और परावर्तकता आदि गुण पाए जाते हैं।

धातु विद्युत-धनात्मक होते हैं और आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन खो देते हैं जिस कारण वे अम्लों से हाइड्रोजन उत्सर्जित करते हैं। धातुओं के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं—

अपधातु (base metal)—देखिए—base metal अकारादि क्रम में।

भारी-धातु (heavy metal)—वे धातुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व सामान्यतया 5 से अधिक होता है। उदाहारणार्थ ऑस्मियम, तांबा, ज्रस्टा, हरीडियम, लोहा, प्लैटिनम, सोना, सीसा, टंगस्टन, यूरोनियम आदि।

लोह धातु (ferrous metal)—लोहा तथा लोहमूलक मिश्रातु।

हल्की धातु (light metal) वे धातुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व सामान्यतया 5 से कम होता है। उदाहरणार्थ बेरिलियम, मैनीशियम, ऐलुमिनियम, जर्कोनियम, टाइटेनियम आदि।

अलौह धातु (nonferrous metal) लोहे को छोड़कर अन्य धातु अथवा लोहमूलक मिश्रातुओं को छोड़ कर अन्य मिश्रातु। इनमें लोहा अशुद्धि के रूप में अथवा मिश्रात्वन तत्व के रूप में उपस्थित हो सकता है।

नाभिकीय धातु (nuclear metal)—वे धातुएं जिनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम आदि।

बहुमूल्य धातु (precious metal)—कीमती तथा दुर्लभ धातुएं जिनका उपयोग सिक्कों और आभूषणों को बनाने के लिए होता है। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग सोना, चांदी और प्लैटिनम वर्ग के धातुओं के लिए होता है क्योंकि उनका नैज-मान और स्थायित्व सदा बना रहता है। सोने और प्लैटिनम वर्ग की धातुओं को उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं क्योंकि वे अमररोधी और संक्षारणरोधी होती हैं।

प्राथमिक धातु (primary metal)—सीधे अयस्क से प्राप्त धातुएं जिनका पहले उपयोग न किया गया हो। इसके विपरीत वे धातुएं हैं जो उच्छिष्ट (scrap) अथवा पहले से प्रयुक्त पदार्थ को पिघलाकर प्राप्त की जाती है। इन्हें अद्वात धातु (virgin metal) भी कहते हैं।

तुलना—secondary metal

दुर्लभ-मृदा धातु (rare earth metal)—वे धातुएं जिनका परमाणु-क्रमांक 58 से 71 तक और परमाणु-मार 140 से 175 के बीच होता है। ये सीरियम से ल्यूटिनियम तक हैं। ये विरल मृदाओं से प्राप्त किए जाते हैं।

दुर्लभ-धातु (rare metal)—ये धातुएं प्रकृति में अत्यल्प मात्रा में पाई जाती हैं। इनका निष्कर्षण अत्यंत कठिन और खर्चाला होता है अतः इनका निष्कर्षण व्यापारिक मात्रा में नहीं किया जाता, अपितु अत्यल्प मात्रा में ही किया जाता है। इस कारण इनके अनुप्रयोग सीमित हैं। उदाहरणार्थ वैनेडियम, नायोबियम, टंगस्टन, मालिब्डेनम आदि।

उच्चतापसह धातु (refractory metal)—वे धातुएं जिनका गलनांक 1650°C से अधिक होता है। वास्तविक व्यापारिक महत्व की उच्चतापसह धातुएं हैं—टंगस्टन (गलनांक 3410°C) टैन्टेलम (गलनांक 2996°C) मालिब्डेनम (गलनांक 2610°C) जर्कोनियम (गलनांक 1852°C) और टाइटेनियम (गलनांक 1668°C) इनमें से केवल टंगस्टन और मालिब्डेनम पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किए जाते हैं। टैन्टेलम बहुमूल्य धातु है। विस्तृत उर्थ में क्रोमियम, कोबाल्ट और निकैल भी उच्चतापसह धातुएं मानी जाती हैं। इनका उपयोग उच्चतापसह मिश्रातुओं को बनाने में होता है।

प्रकीर्णित धातु (scattered metal)—ये धातुएं बहुत कम मात्रा में पृथ्वी की पपड़ी पर वितरित रहती हैं। इनके कोई अयस्क नहीं होते और ये कुछ अन्य धातुओं के निष्कर्षण में उपजात के रूप में प्राप्त होती हैं। जैसे जर्मेनियम, इंडियम, गौलियम, थैलियम, हैर्पिनयम आदि।

247

द्वितीय धातु (secondary metal)—धातुकर्म के अपशिष्ट पदार्थों जैसे, उच्छिष्ट, धातुमल, धूल और घूम आदि से प्राप्त की गई धातुएं।

metal arc cutting

धातु आर्क कर्तन

किसी आर्क से उत्पन्न गरमी द्वारा पिघलाकर धातुओं को काटना। यह आर्क धातु के इलेक्ट्रोड और अपधातु के बीच उत्पन्न किया जाता है।

metal inert gas welding

धातु अक्रिय गैस वेलिंग

देखिए—inert gas welding

metallic coating

धात्विक विलेपन

अलंकृत करने, संक्षारणरोध, बढ़ाने, कठोरता बढ़ाने, विद्युत गुणों में सुधार लाने और अन्य विशिष्ट प्रभावों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से पृष्ठों पर धातुओं का लेप करना।

metallic conductor furnace

धात्विक चालक भट्टी

देखिए—furnace के अंतर्गत resistance type furnace

metallic mould

धात्विक सांचा

देखिए—mould

metallization

धात्वीकरण

परिसज्जित आशिक परिसज्जित अथवा विसे उत्पादों पर धातु-फुहारन का प्रक्रम। धातु के बड़े टुकड़ों और निर्मित संरचाओं पर धातु फुहारन किया जाता है। उपचारित की जाने वाली धातु, पपड़ी, जंग, ऑक्साइड और चिकनाई मुक्त होनी चाहिए। फुहारित धातु के ठीक प्रकार चिपकने के लिए उपचारित होने वाला पृष्ठ अचोर्कित होना चाहिए जिसे गोलिका क्षेपण (shot blasting) द्वारा प्राप्त किया जाता है।

संरक्षी-लेप उत्पन्न करने के लिए धातु पर ऐलुमिनियम, यशद, कांसा आदि का फुहारन किया जाता है। इसमें विशेष स्प्रेन का उपयोग किया जाता है जो धातु को ऑक्सी-कोल गैस की ज्वाला में पिघलाकर संपीड़ित वायु प्रधार द्वारा छोटी-छोटी बूंदों के रूप में प्रश्नेपित करता है। इस प्रक्रम को धातुनिक्षेपण भी कहते हैं।

देखिए—metal spraying भी

metallizing

धातु निष्क्रेपण

धातु-फूहारन, रासायनिक अथवा निर्वात निष्क्रेपण द्वारा किसी पदार्थ पर धातु की परत चढ़ाना।

दर्खिए—metallisation भी

metallograph

धातुचित्रक

अपारदर्शी पदार्थों के तैयार पृष्ठों को आंखों से देखने और फोटोग्राफ लेने का प्रकाशिक यंत्र। इसमें पृष्ठ का 25 से 1500 गुना आवर्धन किया जा सकता है।

metallography

धातुचित्रण

विज्ञान की वह शाखा जिसमें धातुओं की संरचना और संघटन का अध्ययन किया जाता है। यह प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दोनों की सहायता किया जाता है। प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करने के लिए धातु के पृष्ठीय परतों को अपघर्षक संसिक्त कागज और कपड़े की मदद से पालिश किया जाता है। इस स्थिति में परीक्षण करने से दरारों, छिद्रों और अंतर्वेशों (inclusions) का पता लगता है। उत्कीर्णक द्वारा पृष्ठ के उत्कीर्णन (etching) से पृष्ठ की सूक्ष्म संरचना और सूक्ष्म दरारों का पता लगता है जो पालिस करने से अदृश्य हो जाती है।

metalloid

उपधातु

वे तत्व जिनके कुछ गुणधर्म धातुओं के समान और कुछ विशिष्ट गुणधर्म अधातुओं के समान होते हैं। उदाहरणार्थ बोराइन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ऐन्टमनी, पोलोनियम और टेलरियम।

इस्पात निर्माण में अल्प मात्रा में विद्यमान तत्वों जैसे कार्बन, सिलिकन, फॉस्फोरस और गंधक को भी उपधातु कहा जाता है।

metallothermic process


धातुउत्पादक प्रक्रम

धात्विक अपचायकों द्वारा धातुओं के ऑक्साइडों और हैलाइडों के अपचयन की विधि। ऑक्साइड और अपचायक के मिश्रण का धान के रूप में प्रयोग होता है जिसे थर्मिट कहते हैं। यह ऊर्ध्वाक्षरी प्रक्रम है जो जलने पर स्वतः होता रहता है। प्रमुख धातु ऊर्ध्वाक्षरी प्रक्रम निम्नलिखित हैं—

1. ऐल्युमिनो ऊर्ध्वाक्षरी प्रक्रम (aluminothermic process) गोल्डिंगट द्वारा प्रस्तुत एक प्रक्रम जिसमें ऐल्युमिनियम और लोह ऑक्साइड चूर्ण के मिश्रण को

249

बरियम पर्सेक्साइड के साथ मैग्नीशियम फ्लूज द्वारा जलाने पर प्रवर्चित ऊर्ध्वाक्षरी की विधि।

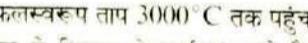

इस ऊर्ध्वाक्षरी के फलस्वरूप ताप 3000 °C तक पहुंच जाता है। ऐल्युमिनियम और लोह ऑक्साइड के मिश्रण को थर्माइट कहते हैं। यह विधि लोह और इस्पात के बटे-बटे टुकड़ों, पानी के जहाजों, शैफ्टों आदि के बेल्डिंग्स में काम में लाई जाती है। इस विधि का उपयोग क्रोमियम, गैर्नीशियम, जकर्नीनियम आदि धातुओं की उनके ऑक्साइडों से पृथक करने और कम कार्बन युक्त फेरोमिश्रातु के उत्पादन में भी होता है। इसे गोल्डिंगट प्रक्रम ऊर्ध्वाक्षरी की कहते हैं।

2. मैग्नीशियो-कॉल्सियोउर्ध्वाक्षरी प्रक्रम (magnesio and calcio thermic process) इसका उपयोग यूरोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, जकर्नीनियम, चेनाइयम आदि दुर्लभ धातुओं के उत्पादन के लिए होता है। इन धातुओं के हैलाइडों (फ्लूओराइडों और क्लोराइडों) अथवा ऑक्साइडों का मैग्नीशियम अथवा कॉल्सियम द्वारा अपचयन किया जाता है।
3. सिलिकोउर्ध्वाक्षरी प्रक्रम (silicothermic process) डोलोमाइट से मैग्नीशियम के उत्पादन की विधि जिसे पिजन (Pidgeon) ने विकसित किया था। फेरोसिलिकन मिश्रित निस्तारिपत डोलोमाइट को निर्वात में रिर्टोर्ट में गरम किया जाता है और अपार्चित मैग्नीशियम वाष्प को द्रवित किया जाता है।

metallothermic reduction

धातुउत्पादक अपचयन

दर्खिए—metallothermic process.

metallurgical coke

धातुकर्मीय कोक

कोयले के उच्चताप कार्बनीकरण से प्राप्त उत्पाद। इस प्रक्रम में वाष्पशील हाइड्रोकार्बन शुक्र आस्वन से पृथक हो जाते हैं। अच्छा धातुकर्मीय कोक उस कोयले से प्राप्त किया जाता है जिसमें 20 से 30 प्रतिशत के बाच वाष्पशील पदार्थ होता है। उन्नयित ताप पर धातुकर्मीय कोक की संपीड़न सामर्थ्य (compressive strength) बहुत अधिक होती है। इसका उपयोग धातुकर्मीक भ्राष्टों में ईंधन के रूप में ही नहीं बल्कि धान के भार को आधार देने में भी होता है। इसे उच्च ताप कोक भी कहते हैं।

metallurgical microscope

धातुकर्मीय सूक्ष्मदर्शी

धातुओं और मिश्रधातुओं की स्थूल और सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र।

दर्खिए—metallograph भी

धातुओं का विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिसके अंतर्गत धातुओं का उनके अवस्थों और अन्य गौण स्रोतों से निष्कर्षण और परिष्करण तथा धातुओं को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाने में सहायक सभी प्रक्रम और प्रक्रियायें, जैसे धातु को विभिन्न रूप देना, मिश्रातुओं का निर्माण, वाढ़ित भौतिक और यांत्रिक गुणधर्मों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मिश्रातुओं और धातुओं का ऊष्मा-उपचार, धातुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन तथा उसका भौतिक और यांत्रिक गुणधर्मों के साथ संबंध, आदि आते हैं। धातुकर्म की प्रमुख शाखाएं इस प्रकार हैं—

1. भौतिक धातुकर्मिकी (physical metallurgy)—धातुकर्म की वह शाखा जिसका संबंध धातुओं और मिश्रातुओं की संरचना (क्रिस्टली, सूक्ष्म और स्थूल) तथा गुणधर्मों (भौतिक और यांत्रिक) के पारस्परिक संबंध से है। इसके अंतर्गत धातुओं और मिश्रातुओं का धातु-वित्रण ऊष्मा-उपचार तथा यांत्रिक-व्यवहार का अध्ययन होता है।

अनुप्रयोगी अथवा औद्योगिक धातुकर्मिकी (adaptive or industrial metallurgy) धातुकर्मिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वे प्रक्रम और प्रक्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा अपरिष्कृत धातुकर्म उत्पाद को परिष्कृत विक्रीयोग्य उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिश्रात्वन, संचकन, बेलन, फोर्जन, कर्षण, प्रचक्रण (spinning) बेलिंग आदि आते हैं। अनुप्रयोगी धातुकर्मिकी की उपशाखायें इस प्रकार हैं—

(क) संधानशाला (foundry) देखिए-अकारादि क्रम में।

(ख) चूर्ण धातुकर्मिकी (powder metallurgy) देखिए अकारादि क्रम में।

(ग) यांत्रिक-धातुकर्मिकी (mechanical metallurgy)-इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के यांत्रिक प्रतिबलों के प्रभाव में धातुओं और मिश्रातुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें वे अभिरूपण प्रक्रम भी आते हैं जिनके द्वारा धातुओं और मिश्रातुओं का सुघट्य विरूपण (plastic deformation) होता है।

(घ) धातु-सम्मिलन (metal joining)-धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम। इनके द्वारा धातुओं को ऊष्मा-स्रोत एवं पूरक-धातु (filler metal) की मदद से अथवा उनके बिना जोड़ा जाता है। प्रयुक्त मुख्य तकनीक, वेल्डन, ब्रेजन और सोल्डरन हैं।

251


3. निष्कर्षण अथवा प्रक्रम-धातुकर्मिकी (extractive or process metallurgy) धातुकर्म की वह शाखा जिसका संबंध धातुओं का उनके अवस्थों और अन्य स्रोतों से निष्कर्षण और परिष्करण से है। निष्कर्षणी धातुकर्म की उप-शाखाएं इस प्रकार हैं—

(क) खनिज सज्जीकरण (mineral beneficiation)

देखिए—अकारादि क्रम में।

(ख) रासायनिक धातुकर्मिकी (chemical metallurgy)—निष्कर्षण धातुकर्मिकी की वह शाखा जिसका संबंध धातुओं को उनके संद्रों, स्क्रेपों और अपशिष्टों आदि से निष्कर्षण और परिष्करण से है। रासायनिक धातुकर्म की शाखाएं इस प्रकार हैं—

- (1) उत्ताप-धातुकर्मिकी (pyrometallurgy)—अपेक्षाकृत उच्च ताप पर धातुओं का उनके अवस्थों, सान्द्रों और दिवतीयक स्रोतों से निष्कर्षण और परिष्करण। इसके अंतर्गत निस्तापन, भर्जन, प्रगलन, परिवर्तन, परिष्करण, आसवन आदि आते हैं।
- (2) जल-धातुकर्मिकी (hydrometallurgy)—जलीय प्रावस्था में अपेक्षाकृत कम ताप पर धातुओं का उनके अवस्थों, सान्द्रों और दिवतीयक स्रोतों से निष्कर्षण और परिष्करण। इसके अंतर्गत, निकालन (leaching) विलायक निष्कर्षण, आयन-विनियम और विलायन से धातुओं की प्राप्ति आदि प्रक्रम आते हैं।
- (3) विद्युत-धातुकर्मिकी (electrometallurgy)—विद्युत की सहायता से धातुओं का उनके जलीय लवण विलायनों और गलित लवण विलायनों से निष्कर्षण और परिष्करण।

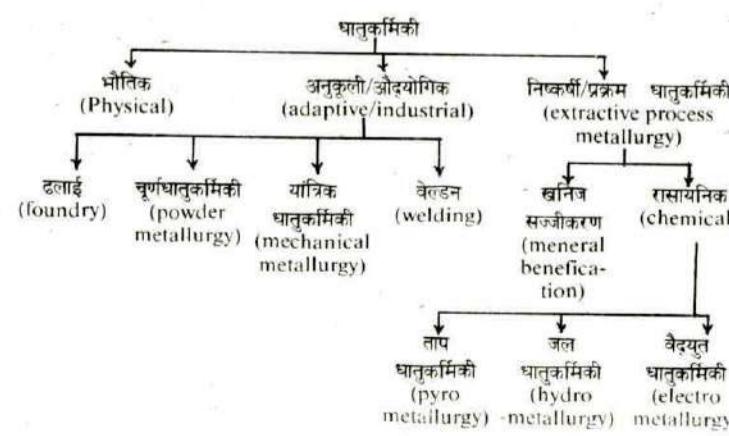

252

metal mould casting

धातु संचकन

धातुओं और मिश्रातुओं को धातु के बने सांचों में ढालने का प्रक्रम।

metal mould reaction

धातु संचक अभिक्रिया

उड़ेलते समय और बाद में पिंडन के समय ढाली जा रही धातु की संचे के पदार्थ के साथ होने वाली अभिक्रिया।

र्दंखण—burning भी।

metal penetration

धातु वेधन

दंखण—casting defect के अंतर्गत।

metal replacement

धातु प्रतिस्थापन

किसी धातु का अपने आयनी-विलयन से अधिक ऐनोडी धातु पर निश्चाप्त होना जिसके साथ-साथ ऐनोडी धातु का विलयन बन जाता है।

metal spraying

धातु-फुहारन

चूर्ण-प्रक्रम इवारा घिसे ब्रेयरिंग या अन्य पुर्जों पर फुहार इवारा धातुओं को प्रक्षेपित करना। इस प्रक्रम में चूर्ण को गलानांक तक गरम किया जाता है। फुहार को हवा के झोंके इवारा प्रक्षेपित किया जाता है। इस प्रक्रम में कम गलानांक वाली धातुओं और यूटेक्टिक मिश्रातुओं का उपयोग किया जाता है।

तुलना—metallization

metal weathering

धातु अपश्ययन

(1) किसी अवस्क को लंबा अवधि तक वायुमंडल के संपर्क में रखना ताकि सलफाइड का कम से कम एक भाग आक्सीकृत होकर वर्षा इवारा धुल जाय।

(2) लोहे के संचकन से प्राप्त उत्पादों को छः माह तक स्टोर में अथवा खुले स्थान में रखना ताकि अवशिष्ट-प्रतिक्वालों (residual stresses) में और फलस्वरूप बाद में मणीनन के समय विरूपण की मात्रा में कमी आ जाए। ये परिणाम संलोटन (tumbling) इवारा 30 मिनट में प्राप्त किए जा सकते हैं।

metamorphism

कायांतरण

आग्नेय तथा अवसादी प्रैलों में होने वाले रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन। ये परिवर्तन ऊष्मा और दब के प्रभाव से होते हैं।

253

metcolising

मेटकोलेन

ढलवां लोहे पर ऐलुमिनियम का संरक्षी लेप निश्चेपित करने का प्रक्रम। इसमें ऐलुमिनियम और एक विशिष्ट "मुद्रापक" (sealer) को फुहारन इवारा प्रयुक्त कर, पूरे का ऊष्मा उपचार किया जाता है। उत्पाद का प्रयोग उच्च ताप पर उपयोगी कार्यों के लिए किया जाता है जो अन्यथा संभव नहीं होता।

दंखण—aluminising भी

Meyer index

मेयर धातुक

किसी पदार्थ का कार्य-कठोरण के प्रति सुग्राहिता के फलन को व्यक्त करने वाला धातुक। इसमें भार P को, बाँल दंतुरक इवारा उत्पन्न दंतुरता के व्यास (d) के प्रति आलेखित किया जाता है तथा मेयर धातुक (n) को निम्न समीकरण इवारा जात किया जाता है—

$$P = \lambda d^n$$

जिसमें λ स्थिराक है।

अधिकांश धातुओं के लिए इसका मान 2-2.5 तक होता है।

Mf temperature

एम.एफ. ताप

वह ताप जिस पर ठंडा करते समय मार्टेन्साइट का बनना समाप्त हो जाता है।

mica

अभ्रक

विस्तृत रूप से वितरित शैल-रचक खनिजों का एक समूह जिनमें से कुछ व्यापारिक महत्व के हैं। पूर्ण आधारिक विवलन होने के कारण वे पतली प्रत्यास्थ प्लेटों में टूट जाते हैं तथा उनमें मौक्तिक और कभी-कभी काली धात्विक दियुति होती है। ये एकनताश समुदाय में क्रिस्टलित होते हैं।

यह आग्नेय चट्टानों का आवश्यक अवयव है और कुछ खनिज सिलिकेटों के परिवर्तन उत्पाद के रूप में पाया जाता है। प्रायः यह संकुल सिलिकेटों का वर्ग है जिसमें ऐलुमिनियम के आर्थोसिलिकेट और साथ ही पोटैशियम, सोडियम, लीथियम, हाइड्रोजन और मैग्नेशियम होते हैं। इनमें कभी-कभी Fe^{2+} और Fe^{3+} तथा बहुत कम मात्रा में रूबीडियम, सीजियम, क्रोमियम, मैग्नीज और बेरियम भी पाए जाते हैं। मुख्यतः इसका उपयोग विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में, विद्युत मशीनरी बनाने में होता है। पारदर्शक किस्म की अभ्रक का अपर्वर्तनांक 1.58-1.60 होता है और अभ्रक तीव्र द्वित्री अपर्वर्तनीय (double refractive) होता है कठोरता 2.3, आपेक्षिक घनत्व 2.7-3.1।

micro alloy steel

सूक्ष्म मिश्रातु इस्पात

देखिए—alloy steel

microanalyser

सूक्ष्म विश्लेषित्र

एक उपकरण जिसमें इलेक्ट्रॉनों का एक छोटा किरणपुंज नमूने के निश्चित अथवा क्रमवीक्षित (scanned) क्षेत्रों पर टकराया जाता है जिससे अभिलाक्षणिक X-किरण उत्सर्जित होती है। उन किरणों के स्पेक्ट्रमदर्शी परीक्षण से तत्वों की उपस्थिति और मात्रा का पता लगता है।

microcast process

सूक्ष्म संचक प्रक्रम

एक व्यार्थ सनिवेश संचकन (precision investment casting) तकनीक जिसे अमरीनीय मिश्रातुओं के संचकन के लिए आरंभ किया गया था। अब इसका उपयोग अन्य मिश्रातुओं के लिए भी होता है।

microconstituent

सूक्ष्म घटक

सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसी पाँलिश किए गए और उत्कीर्ण नमूने में प्रेक्षित सूक्ष्म संरचना वाले अवयव। उदाहरणर्थ फेराइट, सीमेटाइट, आस्टेनाइट और मार्टेन्साइट।

microetching

सूक्ष्म रसोत्कीर्णन

सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेक्षण के लिए नमूनों का रसोत्कीर्णन करना।

microhardness

सूक्ष्म कठोरता

किसी मिश्रातु के भिन्न-भिन्न घटकों की कठोरता के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द अर्थात् ठोस विलयनों अथवा अन्य उपस्थित प्रावस्थाओं के छोटे क्षेत्रों के स्थानगत क्षेत्रों की कठोरता। यह कठोरता अत्यंत कम भारों पर और हीरक पिरैमिड दंतुरकों का प्रयोग करके निर्धारित की जाती है।

microhardness testing

सूक्ष्म कठोरता परीक्षण

सामान्यतया 1—250 ग्राम भार के बीच कठोरता का परीक्षण करना जिसे धातुकर्मिकी सूक्ष्मदर्शी अथवा विशिष्ट रूप से निर्मित उपकरण द्वारा किया जाता है। दंतुरण का काम विकर्ज हीरक-पिरैमिड अथवा नूप दंतुरक द्वारा किया जाता है। किसी सूक्ष्म-संरचना में पृथक् घटकों का परीक्षण किया जाता है और प्रयुक्त भार और दंतुरण-क्षेत्रफल का अनुपात कठोरता संख्या (H_v) को व्यक्त करता है।

255

विकर्जदंतुरक के लिए:

$$H_v = \frac{1854.4 \times P}{d^2}$$

जिसमें P = (ग्रामों में) भर और d = (माइक्रोमीटरों में) औसत विकर्ज लंबाई है।

microfissure

सूक्ष्म विदर

इस्पात वेल्ड धातु में पाए जाने वाले छोटे छोटे अंतर्कणिक संविदार (intergranular ruptures) जो बहुधा पुनर्क्रिस्टलित वेल्ड धातु में पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से न्यून-कार्बन-इस्पातों के बहु-मनका वेल्डन (multiple bead welding) में और जिन स्थानों में अंतरापारण ताप (interpass temperature) नहीं बढ़ने दिया जाता है वहां पाए जाते हैं। इनके बनने का कारण एक साथ पुनर्क्रिस्टलन और प्रतिबल-चक्र का होना है। पुनर्क्रिस्टलन ताप और ताप-प्रवणता-प्रतिबल पर कण-सीमाओं में न्यून संसंजक सामर्थ्य इस परिघटना के लिए पर्याप्त होते हैं। सूक्ष्म विदरों के कारण तनन-सामर्थ्य और तन्यता कम हो जाती है।

तुलना—hairline crack

micro-sclerometer

सूक्ष्म कठोरतामापी

धातुकर्मिकी-सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग के लिए बनाया गया सूक्ष्म कठोरता परीक्षित्र। मुद्रांक के लिए उपयुक्त क्षेत्र चुनने के बाद नमूने को हटाए बिना सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक के स्थान पर सूक्ष्म कठोरदर्शी लगा दिया जाता है। नमूने सहित सूक्ष्मदर्शी मंच को एक निश्चित भार पर, स्प्रिंग-भारित हीरक दंतुरक द्वारा बेधित किया जाता है। तत्पश्चात् एक उच्च शक्ति अभिदृश्यक की सहायता से मुद्रांक का विस्तार माप लिया जाता है जो नमूने की कठोरता को बतलाता है।

microscope

सूक्ष्मदर्शी

देखिए—metallurgical microscope

microsegregation

सूक्ष्म संपृथकन

देखिए—segregation

microstructure

सूक्ष्मसंरचना

उपयुक्त पाँलिशन और उत्कीर्णन के कारण विकसित किसी धातु अथवा मिश्रातु की विस्तृत संरचना जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा 15 गुना या उससे अधिक आवर्धित किए जाने पर व्यक्त

256

होती है। सूक्ष्म संरचना, पदार्थ की कणिक संरचना और उसमें विद्यमान विभिन्न प्रावस्थाओं और अधात्विक अंतर्विष्टों को प्रकट करती है।

तुलना—microstructure

middlings

मध्यक

खनिज-सज्जीकरण संक्रिया का उत्पाद जिसकी कोटि साँद्र और पुच्छन के बीच की होती है। ये अपूर्ण पृथक्करण अथवा अवचूर्णन के समय गैग से बैल्यू के अपूर्ण विमोचन के कारण प्राप्त होते हैं। इनका या तो पुनः उपचार किया जाता है अथवा इन्हें निम्न कोटि के साँद्र के रूप में बेच दिया जाता है।

MIG (metal inert gas welding) एम.आई.जी. (धातु अक्रिय गैस) वेलिंग

मेटल इनर्ट गैस (धातु-“अक्रिय-गैस”) के अद्याक्षरों से व्युत्पन्न नाम वेलिंग के इस प्रक्रम में उपभोज्य इलेक्ट्रोड युक्त आर्गन आर्क का प्रयोग होता है। इसके विपरीत टी.आई.जी. (टगस्टन इनर्ट गैस) वेलिंग में अनुपभोज्य टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है।

तुलना—TIG welding

देखिए—welding भी

mild steel

मृदु इस्पात

उन इस्पातों के लिए प्रयुक्त नाम जिनमें कार्बन की मात्रा बहुधा 0.25 प्रतिशत से कम होती है। इसके नाम मृदु कार्बन इस्पात, न्यून कार्बन इस्पात आदि भी है। कार्बन की मात्रा के अनुसार इस्पातों का वर्गीकरण सुविधा के लिए किया जाता है।

Miller-Bravais indices

मिलर ब्रेवेस धातांक

षट्कोणीय संरचनाओं की परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए मिलर धातांक की तुलना में चौथा धातांक प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है। इस पद्धति में a, a₂, a₃ अक्ष एक दूसरे के सापेक्ष 120° और C-अक्ष पर लंबवत् स्थित होते हैं। a₁, a₂, a₃ अक्ष समान लंबाई वाले और एक ही तल पर होते हैं।

Miller indices

मिलर धातांक

क्रिस्टल-तलों और स्थितियों को निर्दिष्ट करने की युक्ति। कोई स्थिति और दिशा ध्रुव से तीन अक्षों पर अल्पतम अंतः खंडों (intercepts) द्वारा व्यक्त की जाती है। क्रिस्टल-तलों के लिए ये धातांक तीन क्रिस्टल-अक्षों के तल की परिमितियां (a, b, और c) (द्वारा

257

व्यक्त किए जाते हैं। ये अंतः खंडों के व्युत्क्रमों के समानुपाती अल्पतम अंक होते हैं और h, k, l द्वारा व्यक्त किए जाते हैं।

millerite

मिलेराइट

प्रकृति में पाया जाने वाला निकैल सल्फाइड, Nis, जो निकैल और कोबाल्ट के अन्य खनिजों के साथ पाया जाता है। प्रायः इसमें कोबाल्ट, तांबा और लोहे की अल्प मात्राएं भी पाई जाती हैं। यह षट्कोणीय समुदाय में क्रिस्टलित होता है और इसके क्रिस्टल पतले केशिका के समान होते हैं। कठोरता 3-3.5 आपेक्षिक घनत्व 4.6-5.6।

milliscope

मिलीस्कोप

एक उपकरण जो गरम किए जा रहे धातुओं का पूर्व निर्धारित ताप पहुंचने पर विद्यतु-सूचना देता है। उसे इस प्रकार का भी बनाया जा सकता है कि वह तापक की गति का, तेल सर्वोयांत्रिक विधि द्वारा या विद्यतु द्वारा शीघ्र स्वतः नियंत्रण करे ताकि किसी भी घटक का एक समान तापन हो सके।

mill scale

मिल शल्क

ऐसे पिटवा धातु-उत्पादों पर बनी मोटी ऑक्साइड परत जिन्हें ताप बेलित अथवा फोर्जित कर हवा में ठंडा किया गया हो। यह शब्द मुख्यतः इस्पातों के लिए प्रयुक्त होता है जिन पर बनी पपड़ी मुख्यतः चुंबकीय काला ऑक्साइड (मैग्नेटाइट Fe₃O₄) होता है। यदि यह परत पतली और सतत हो तो यह संक्षारण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। यदि इस पपड़ी पर कहीं-कहीं दरारें पड़ी हों तो वहां संक्षारण होने लगता है क्योंकि यह इस्पात के प्रति, कैथोडी होती है। इसे बेलन शल्क भी कहते हैं।

तुलना—hammer scale

mineral

खनिज

वह पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन और परमाणु-संरचना होती है और जो प्रकृति में अकार्बनिक प्रक्रमों द्वारा बनता है।

mineral beneficiation

खनिज सज्जीकरण

देखिए—mineral dressing

mineral dressing

खनिज प्रसाधन

मौतिक अथवा भौत रासायनिक प्रक्रमों द्वारा गैग के कुछ अंश को पृथक कर खनिजों की सांद्रता बढ़ाना। इसके लिए साँद्र और गैग के गुणधर्मों में भिन्नता का लाभ उठाया जाता है।

इसके अंतर्गत अवचूर्णन (communition) साइजन, संपिण, सान्द्रण आदि प्रक्रम आते हैं। इसे अयस्क निर्मित अथवा खनिज सज्जीकरण भी कहते हैं।

mineral wool

खनिज उर्ण

धातुमल-उर्ण (slag wool)—सहित अनेक उत्पादों के लिए प्रयुक्त शब्द। यह वात्या भट्टी से प्राप्त धातुमल में भाप धोंकने से बनता है।

mirror alloy

दर्पण मिश्रातु

ताप्र मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 35% जस्ता, 10—35% वंग और अल्प मात्रा में निकैल अथवा ऐन्टिमनी, सीसा, सिलिकन और प्लैटिनम होते हैं। ये उत्तम परावर्तक और संक्षारणरोधी होते हैं। इनका उपयोग खगोलीय दुरबीन, वौजानिक यंत्रों और सामान्य प्रकाशिक उपकरणों में होता है।

Misch metal

मिश्र धातु

एक स्वजलनी मिश्रातु जिसमें 40—50 सीरियम, 20—40 लैथेनम और शेष इट्रियम और यूरोपियम होता है।

misco-alloy

मिस्को मिश्रातु

निकैल मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें निकैल के अतिरिक्त क्रोमियम, लोहा और अल्पमात्रा में कार्बन होता है। ये ऊष्मा और संक्षारणरोधी होते हैं। इनका उपयोग तापयुगम आच्छद आदि में किया जाता है।

mis-metch (shift)

कुमेल

देखिए—casting defect

misrun

कुधारित

देखिए—casting defect

Mitsubishi process

मित्सूविशी प्रक्रम

सीधे साँद्र से तांबे के उत्पादन का सतत त्रिपद प्रक्रम। इसमें ऑक्सीजन समृद्ध वायु (30% ऑक्सीजन) इवारा साँद्र के प्रगलन से उच्च कोटि का मैट प्राप्त किया जाता है। मैट और धातुमल को एक साथ निकाल कर विद्युत धातुमल-शोधन-भ्राष्ट में उपचार किया जाता है। धातुमल और मैट में पायराइट मिलाने पर जो धातुमल प्राप्त होता है। उसमें 0.5% तांबा होता है। ऑक्सीजन समृद्ध वायु (25% ऑक्सीजन) और कैल्सियम कार्बोनेट गालक का उपयोग कर विद्युत भ्राष्ट से प्राप्त मैट को परिवर्तित्र में डालकर तांबे में बदल दिया जाता है।

259

परिवर्तित्र से प्राप्त धातुमल को (जिसमें 10—15% तांबा होता है) मिण्डित कर पुनः प्रगलन भ्राष्ट में भेजा जाता है। तीनों भ्राष्ट आपस में सोपान के रूप में क्रमबद्ध रहते हैं जिसमें मैट और धातुमल लगातार बहता रहता है। परिवर्तित्र से प्राप्त धातुमल पूर्णतया क्षारकीय होता है। जबकि एक पद प्रक्रम से प्राप्त धातुमल में 25—30% सिलिका होता है। फलस्वरूप उत्पन्न फलोलेदार तांबे में गंधक की मात्रा कम होती है और अपेक्षाकृत कम धातुमल बनता है।

mixed blast process

मिश्र वात्या प्रक्रम

क्षारकीय बेसेमर प्रक्रम का संशोधित रूप जिसमें वात्या में से लगभग संपूर्ण नाइट्रोजन निकाल दी जाती है। वात्या में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन और अतितप्त भाप का मिश्रण होता है। ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन और अतितप्त भाप का बना वात्या अधिक क्षमतापूर्ण होता है। अंत में धातु में नाइट्रोजन की मात्रा 0.0028 प्रतिशत रह जाती है।

mixer

मिश्रक

एक बड़ा पात्र जो धमन भट्टी से आने वाले पिघले कच्चे लोहे के लिए कुंड का काम करता है। इसमें कई भट्टियों के उत्पादों को परस्पर मिलाया जा सकता है और उपयुक्त पदार्थों को मिलाकर मिश्रण के संघटन को नियमित किया जा सकता है। इसका उपयोग तप्त-धातु-इस्पात-निर्माण और कच्चे लोहे को सीधे ढालने के लिए होता है।

mixer metal

मिश्रक धातु

वात्या भट्टी से मिलने वाला पिघला लोहा जिसे तप्त-धातु-प्रक्रम के लिए ओपेन हार्थ भ्राष्ट में स्थानांतर करने से पहले अथवा बेसेमर भ्राष्ट और क्षारकीय ऑक्सीजन परिवर्तित्र में स्थानांतर करने से पहले किसी मिश्रण-पात्र में रखा जाता है।

mock gold

कूट स्वर्ण

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 71% तांबा 4% जस्ता और 25% प्लैटिनम होता है सुंदर आकर्षक रंग तथा संक्षारणरोधी होने के कारण इसका उपयोग सोने के स्थान पर आभूषणों को बनाने के लिए होता है।

Mock platinum

कूट प्लैटिनम

एक जस्ता मिश्रातु जिसमें 55% जस्ता और 45 तांबा होता है। यह आकर्षक रंग वाला और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग प्लैटिनम के स्थान पर सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है।

260

mock silver

कूट रजत

एक ऐलुमिनियम रजत जिसमें 84.2% ऐलुमिनियम, 10.2% वंग, 0.1% फास्फोरस और शेष तांबा होता है। इसका आकर्षक रंग होता है और यह बदरंग नहीं होता है। सस्ते आभूषणों को बनाने में इसका उपयोग रजत के स्थान पर होता है।

Moebius cell

मोबियस सेल

देखिए—Moebius Process

Moebius process

मोबियस प्रक्रम

चांदी बुलिअन के परिष्करण के लिए प्रयुक्त एक विद्युत-अपघटनी प्रक्रम। इसमें चांदी, कैथोड पर शिथिल आसंजित क्रिस्टलों के रूप में निश्चेपित हो जाता है और सोना एनोड-पैक (anode mud) के रूप में अलग हो जाता है। अधुर्ध रजत ऐनोडों को चारों ओर से किरमिच के थैलों में घेर लिया जाता है ताकि निश्चेपित चांदी का संदूषण न हो। कैथोड या तो बेलिलत चांदी अथवा जंगरोधी इस्पात के होते हैं। विद्युत-अपघट्य, सिल्वर नाइट्रेट का उदासीन विलयन होता है जिसमें 15-16 ग्राम लिटर AgNO_3 होता है। इसमें प्रयुक्त सेल को मोबियस सेल कहते हैं।

Mohs hardness test

मोज कठोरता परीक्षण

देखिए—hardness test के अंतर्गत

mollerizing

मोलराइजन

देखिए—hot dipping

molybdenite

मॉलिब्डेनाइट

मॉलिब्डेनम का अयस्क (MOS_2) जो प्रकृति में पाया जाता है। साधारणतया यह शलिकत संहति (foliated mass) अथवा पर्पटी के रूप में और कभी-कभी सपाट घट्कोणीय प्रिज्मों के रूप में पाया जाता है। इसका रंग, सीसे के समान धूसर होता है। और इसमें धात्विक इयुति होती है। यह ग्रेफाइट के समान है और कागज पर धूसर चिह्न डालता है।

molybdate

मॉलिब्डाइट

मॉलिब्डेनम का ट्राइऑक्साइट, MoO_3 जिसमें 67% मॉलिब्डेनम होता है। यह मॉलिब्डिक गैरिक में पाया जाता है और मॉलिब्डेनाइट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। इसे मॉलिब्डाइन भी कहते हैं।

18—231 M of HRD

261

monazite

मोनेजाइट

एक खनिज जिसमें मुख्यतः सीरियम और कुछ अन्य दुर्लभ मृदा धातुओं के फास्फेट और 10% तक भिन्न मात्राओं में थोरियम सिलिकेट होता है। यह ग्रेनाइट और पेग्मेटाइट में मिलता है किन्तु केवल बालू से प्राप्त किया जाता है जिसका कुछ प्राकृतिक सांद्रण हो गया हो। यह थोरियम, सीरियम और टाइटेलियम का स्रोत है। यह एक नताक्ष्र समुदाय में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 5.5 अपेक्षिक घनत्व 5.1-5.2। भारत में यह मुख्यतः त्रावणकोर के समुद्री तट में मिलता है।

Mond process

मॉन्ड प्रक्रम

देखिए—carbonyl process

monel metal

मॉनल धातु

निकैल-ताम्र मिश्रातु वर्ग का साधारण नाम जिसमें 28—34% तांबा 1—2% लोहा, 0.3—2% मैग्नीज, 0.5—0.8% ऐलुमिनियम और शेष निकैल होता है। यह अल्प चुंबकीय, अत्यंत संक्षारणरोधी और उत्तम यांत्रिक गुणधर्म युक्त होता है। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों, छोटे समुद्री नोदक-शेफ्टों, ऊप्पा विनिमायकों आदि में होता है। यह ढलावा और पिटवा दोनों रूपों में उपलब्ध है। K-मॉनल अवक्षेपण-कठोरण रूप है जिसमें 2.75% ऐलुमिनियम होता है। S-मॉनल में 2.75%—3% सिलिकन और H-मॉनल में 3.75—4% सिलिकन होता है ये केवल ढले रूप में पाए जाते हैं। साधारण मॉनल की अपेक्षा ये अधिक मजबूत और संनिधर्षण रोधी (fretting resistant) होते हैं।

monolithic lining

अखंड आस्तर

मटिटों के अंदर लगाया जाने वाला बिना जोड़ का आस्तर। इसे साधारणतया सुधट्य उच्च तापसह पदार्थों को जमाकर और सिन्टरित कर तैयार किया जाता है।

monotectic reaction

मोनोटेक्टिक अभिक्रिया

किसी द्रविकंगी तंत्र में होने वाली समतापीय उस्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी द्रव को ठंडा करने पर एक ठोस और भिन्न संघटन का दूसरा द्रव प्राप्त होता है।

monotype metal

मोनोटाइप धातु

एक सीसा मिश्रातु जिसमें 80% सीसा, 5% वंग, और 15% ऐन्टिमनी होता है। तीव्र पिण्ड पर यह बहुत मजबूत बनता है। इसका उपयोग सिंगल लेटर संचकन मशीन में होता है।

montana gold

मोन्टेना स्वर्ण

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 89% तांबा, 10.5% जस्ता, और 0.5% ऐलुमिनियम होता है। सुंदर रंग और उच्च तन्यता के कारण इसका उपयोग सोने के स्थान पर आभूषणों को बनाने में किया जाता है।

mosaic gold

मोजेक स्वर्ण

पीतल जिसमें 35% जस्ता और 65% तांबा होता है। सुंदर रंग और उच्च तन्यता के कारण इसका उपयोग सस्ते आभूषणों को बनाने में किया जाता है।

mother liquor

मातृद्राव

1. वह सांद्र विलयन जिसे ठंडा करने से क्रिस्टल प्राप्त होते हैं।

2. जलधातुकर्मिकी में निश्चालन से प्राप्त विलयन को मी मातृद्राव कहते हैं।

mottled iron

अर्धधूसर लोहा

दखिए—cast iron

mould

सांचा, संच

संधानशाला में प्रायः रेत अथवा धातु अथवा अन्य पदार्थ का बना उपयुक्त आकार का गर्त जिसमें गलित धातु को ढाला जाता है। सांचे दो प्रकार के होते हैं—

1. धात्विक सांचा (metallic mould)—धातु का बना स्थायी सांचा, जैसे उच्चतापसह पदार्थ के आस्तर वाला इस्पात का सांचा, जिसका उपयोग धातुओं को ढालने के लिए होता है।

2. अधात्विक सांचा (non metallic mould)—धातुओं के अलावा अन्य पदार्थों का बना सांचा, जैसे बालू का सांचा, लकड़ी का सांचा आदि। ये सीमेट, मोम, कांच आदि वस्तुओं को ढालने के काम आते हैं।

mould coating

संच विलेपन

शिलिकाओं और ढलवां धातुओं में पृष्ठ-दोषों को रोकने के लिए प्रयुक्त विलेप। यह विलेप चूर्णित पिच, चूता, ग्रेफाइट, आदि पदार्थों का होता है।

moulder's rule

संचकार मापनी

पैटनों को बनाने में प्रयुक्त मापनी। पैटनों पर अंशांकन का विस्तार किया जाता है ताकि ढाली जा रही धातु का तापीय एवं पिंडन-संकुचन का हिसाब लगाया जा सके।

263

moulding

संचन

संधानशाला में प्रयुक्त सामान्यतः बालू आदि उपयुक्त उच्चतापसह पदार्थ में वाँछित आकार अर्थात् आवश्यक संचकन की गुहिकाओं को बनाने की कला। इसमें पैटन के चारों ओर बालू को कुटकर भरा जाता है। फिर पैटन को हटाकर इस प्रकार बनी गुहिका में पिघली धातु भर दी जाती है जो ठोस बनने पर प्रयुक्त पैटन का आकार प्रहण कर लेती है। यह क्रिया अनेक प्रकार से की जाती है।

बेंच संचन (bench moulding)—किसी बेंच पर अडूड़ अथवा उत्पादन पैटनों से बालू के सांचों को बनाने की विधि।

तल संचन (floor moulding)—संधानशाला में बड़े सांचों को तल पर बनाने की विधि।

हाथ संचन (hand moulding)—हाथ से छोटे सांचों को बनाने की विधि।

मशीन संचन (machine moulding)—संचक पंटियों को कुटकर भरने और पैटनों को हटाने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक विधि।

moulding sand

संचन रेत

संधानशाला में सांचों का बनाने के लिए प्रयुक्त बालू जिसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—(क) मुख्य बालू (facing sand) यह सूक्ष्म बालू के कण, मुदा, आटा और शीर का मिश्रण होता है जिसका उपयोग सांचे का मुह बनाने के लिए होता है। इसका संचक धातु से सीधा संपर्क रहता है। (ख) पृष्ठक बालू (backing sand) इस संचन के बक्स में भर दिया जाता है और यह मुख्य बालू को आधार देता है। यह काली बालू अथवा काली बालू और पहले से प्रयुक्त बालू का मिश्रण होता है।

mould wash

संच धावन

संच-मुखों पर लेप करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ। इसका अभिप्राय उल्लम पृष्ठीय परिष्कृत (surface finish) प्रदान करना, धातु या संच अभिक्रियाओं को कम करना तथा सांचे की बालू की चिपकने से रोकना है। इसके लिए प्रायः जलाय अथवा वाष्पशील विलायक में ग्रेफाइट का निलंबन काम में लाया जाता है।

Ms

मार्टेन्साइट आर्म (मार्ड्झार)

कठोरणीय इस्पातों में वह ताप जिस पर ऑस्टेनाइट रूप का मार्टेन्साइट रूप में परिवर्तन आर्म होता है।

muffle furnace

मफल भट्टी

देखिए—furnace के अंतर्गत

mulling

मर्दन

सांचा बनाने के लिए भारी बेलन से ढाकर बालू और मूल्तिका के कणों को परस्पर मिलाना। इस प्रक्रम में बेलन, पेषण और मिश्रण तीनों क्रियायें की जाती हैं।

mullite

मुलाइट

एक ग्रनूमिनियम सिलिकेट खनित्र, जिसका संघटन, $3\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$, है। यह विषमलंबात्र समृद्धाय में क्रिस्टलित होता है। यह लगभग 1810°C तक स्थायी रहता है। इस ताप पर पिघलाकर इसमें से कार्डम Al_2O_3 पृथक हो जाता है। यह सिलिमेनाइट से अधिक धनिष्ठ होता है। यह कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है, कठोरता 6—8, आपेक्षिक धनत्व 3.16।

multiple hearth roasting

बहुहार्थ भर्जन

देखिए—roasting

mumetal (μ metal)

मू धातु

निकेल-लोहा मिश्रातु जिसमें तांबा और मालिङ्डेनम भी मिला रहता है। इसमें 13.8% लोह, 77.4% निकेल, 5% तांबा और 3.8% मालिङ्डेनम होता है। इसकी उच्च चुंबकशीलता तथा शैर्थिल्य-हानि कम होती है।

मुख्यतः इसका उपयोग विद्युत चुंबकीय अनुप्रयोगों में होता है।

Muntz metal

मूंटज धातु

पाना जिसमें 58.61% तांबा, 38.5—42% जस्ता और 1.1% तक सीसा होता है। उच्च तन्त्रता और उत्तम मशीननीयता के कारण इसका उपयोग संधानित्र नलियों, प्लेटों और चूड़ीकर्तन तथा नीलकायन के लिए किया जाता है।

Muntz metal

मूंटज धातु

देखिए—brass

Muscovite

मस्कोवाइट

विदलनी संरचना वाला एक खनित्र जो पाटाध अध्रक होता है। इसका सूत्र $\text{H}_2\text{K} \cdot \text{Al}_3 \cdot (\text{SiO}_4)_3$ है। यह एक नताक्ष समृद्धाय में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 2-2.5, आपेक्षिक धनत्व 2.8-2.9। यह अनेक क्षेत्रों में मिलता है किन्तु व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मात्राओं में भारत, अमेरिका, ब्राजील आदि देशों में पाया जाता है।

265

Narris process

नेरिस प्रक्रम

सीसे के परिष्करण विधि का एक चरण जिसमें सीसा धातु से विस्थय पृथक करने के बाद कैलिसयम, मैग्नेशियम और ऐन्टिमनी को अलग किया जाता है। इन अपद्रव्यों को सोडियम नाइट्रोट की सूक्ष्म मात्रा का उपयोग कर क्षार-क्लोरोइड संगलन द्वारा पृथक किया जाता है।

native metal

प्राकृत धातु

वह धातु जो पृथ्वी में असंयुक्त अथवा धार्तिक रूप में पाई जाती है। जैसे सोना, चांदी आदि।

natural ageing

प्राकृतिक कालप्रभावन

1. किसी धातिक अतिसंतृप्त थोस विलयन का सामान्य वायुमंडल ताप पर स्वतः काल-प्रभावन।

2. वायुमंडलीय ताप पर कुछ धातुओं और मिश्रातुओं में धीरे-धीरे संरचनात्मक परिवर्तन लाने वाला प्रक्रम।

देखिए—hardening के अंतर्गत age hardening भी

natural draught

प्राकृतिक प्रवात

देखिए—draught के अंतर्गत

natural hardening

प्राकृतिक कठोरण

देखिए—hardening

naval brass

नौ पित्तल

देखिए—brass

navy bronze

नौंवी कांस्य

ताप्र मिश्रातु जिसमें 86—90% तांबा, 5.5—6.5% बंग, 1—2% सीसा और शेष जस्ता होता है। संक्षारणरोधी होने के कारण इसका उपयोग भाष्य पाइप फिटिंग, गियरों, बुशों और बेयरिंगों के लिए किया जाता है।

necking

ग्रीवायन

अधिकांश तनन-परीक्ष्य वस्तुओं में टूटने से पहले अनुप्रस्थ-काट-क्षेत्रफल में होने वाली कमी। यह तन्य पदार्थों का एक विशेष लक्षण है। परीक्ष्य पदार्थ जितना अधिक तन्य होगा, ग्रीवायन भी उतना ही अधिक होगा। वस्तु का भंजन इसी क्षेत्र में होता है।

266

nickel silver alloy**निकैल रजत मिश्रातु**

ताप्रमि-मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 25% तक यशद, 35% तक निकैल और सूक्ष्म मात्रा में सीसा, मैग्नीज अथवा चंग होते हैं। ये उत्तम संक्षारणरोधी होते हैं। संघटन के अनुसार इनका उपयोग समुद्री फिटिंग, छुरी-कांटा डाई-संचकन, भाप-संवर्तन, खाद्य उपस्कर और वास्तुशिल्प में होता है।

nickeloy**निकैलाय**

50 : 50 लोहा-निकैल चुंबकीय मिश्रातु। यह उत्तम संक्षारणरोधी और ऊष्मारोधी होता है। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों और विद्युत उपकरणों में होता है।

nicklad**निकैल अधिपटटन****देखिए—cladding****nico metal****निको धातु**

ताप्रमि-मिश्रातु जिसमें 10% निकैल होता है। संक्षारणरोधी होने के कारण इसका उपयोग नलियों, चादरों और छड़ों को बनाने के लिए होता है।

ni-hard**नाइ-हार्ड**

धर्षणरोधी ढलवां लोहा जिसमें 3—4.5% निकैल, 0.75—1.5% क्रोमियम, 0.7% सिलिकन, 0.8% मैग्नीज, 3% कार्बन तथा अल्प मात्रा में गंधक और फास्फोरस होते हैं। इसका उपयोग पंपों, पेपण-प्लेटों आदि में होता है।

nilo-alloy**निलो मिश्रातु**

फेरस मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 30—50% निकैल, 5% तक क्रोमियम होता है। इसका तापीय गुणांक कम होता है। इनका उपयोग पेंडुलम छड़ों तापस्थापियों, तापन-एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिक घटकों और धातु-काँच सील आदि में होता है। 50 : 50 लोहा-निकैल मिश्रातु को रेडियो धातु भी कहते हैं। क्योंकि उसका उपयोग इलेक्ट्रोनिक वाल्वों और नलियों में होता है।

nimonic alloys**निमोनिक मिश्रातु**

निकैल मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें निकैल, क्रोमियम, तांबा और लोहे के अलावा अन्यमात्रा में मैग्नीज, सिलिकन, टाइटेनियम, कार्बन, ऐलुमिनियम, कोबाल्ट, सीसा, मालिब्डेनम, बोरान, गंधक आदि होते हैं। ये ऊष्मारोधी और विसर्जनरोधी होते हैं। इनका उपयोग गैस और टरबाइन के फलकों और फिटिंग, भट्टी के घटकों तथा उच्च ताप और प्रतिबल पर प्रयुक्त घटकों के लिए किया जाता है।

269

ni-resist**नाइ-रेजिस्ट**

संक्षारणरोधी ढलवां लोहे की श्रेणी। इनकी संरचना में, ऑस्टेनाइटी मेट्रिक्स में प्रेश्याइट होता है। इन मिश्रातुओं की अनेक श्रेणियां हैं जिनमें 40—60% निकैल और 0—6% तांबा होता है।

ni-span**नाइ-स्पेन**

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 2—3% टाइटेनियम, 5—6% क्रोमियम, 42% निकैल और शेष लोहा होता है। इसका ताप गुणांक और प्रत्यास्थता मापांक स्थित होते हैं। इसका उपयोग घटियों के स्प्रिंग, वजन तोलने की मशीनों, आवृति मानकों और डायाफ्राम मापियों में होता है।

nital**नाइटैल**

आयतन से 1.5% नाइट्रिक अम्ल का मेथिल या एथिल एल्कोहॉल में विलयन। इसका उपयोग फेरस धातुकर्मीकी में उत्कीर्णक के रूप में होता है। इसका उपयोग नाइट्राइडिट अथवा पृष्ठ-दृढ़ इस्पात के आवरण की गहराई व्यक्त करने के लिए होता है। यह प्लाईट में फेराइट और सीमेंटाइट के बीच अथवा फेराइट और ऑस्टेनाइट, मार्टेन्साइट और ट्रस्टाइट के बीच उत्तम विपर्यास (Contrast) व्यक्त करता है।

nitralloy steel**नाइट्रैलॉय इस्पात**

नाइट्राइडिट के लिए प्रयुक्त इस्पातों का एक वर्ग जिसमें 0.20—0.45% कार्बन, 0.9—1.80% क्रोमियम, 0.15—10% मालिब्डेनम, 0.2—0.4% सिलिकन और 0.40—0.70% मैग्नीज होता है। जिस मिश्रातु में उपर्युक्त घटकों के अतिरिक्त 0.85—1.2% ऐलुमिनियम भी होता है उसका उपयोग नाइट्राइडिट अपस्थाओं में अत्यंत धर्षणरोधी अवयवों को बनाने में होता है। नाइट्राइट के बाद इन इस्पातों के बाहरी पृष्ठ की कठोरता 1000—1100 V.P.N. (विकर्स परिमित नंबर) और क्रोड की कठोरता लगभग 700 V.P.N. होती है। नाइट्रैलॉय EZ में 0.15—0.25% सिलिकनियम के अतिरिक्त 0.5—1.1% मैग्नीज भी होता है है। नाइट्रैलॉय में विद्यमान निकैल, आवरण को मजबूत और कठोर बनाता है किंतु पृष्ठ-दृढ़ता में किंचित कमी आ जाती है। इससे क्रोड के यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार हो जाता है। जिन इस्पातों में ऐलुमिनियम और निकैल की पर्याप्त मात्रा हो उनमें परिक्षेपण-कठोरण होता है। नाइट्रैलॉय-IV एक नाइट्राइडिट इस्पात है जिसका उपयोग गियरों आदि में होता है। इसकी अवक्षेपण-कठोरण के लिए अत्यंत क्षमता होती है।

nitriding**नाइट्राइट**

देखिए—case hardening के अंतर्गत

nitrocarburizing

नाइट्रोकार्बुरिंग

देखिए—carbonitriding

noble metal

उत्कृष्ट धातु

1. प्लैटिनम, सोना, चांदी, आदि धातुएं जो हवा में ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। इनका उपयोग अन्य धातुओं पर लेप चढ़ाने और अपकृष्ट धातुओं पर निश्चेपण के लिए होता है। संक्षारणरोधी होने के कारण ये प्राकृत अवस्था में भी पाए जाते हैं।

2. कोई धातु या मिश्रातु जिसके संक्षारण-उत्पाद बनते समय मुक्त ऊर्जा में बहुत कम परिवर्तन होता है।

nodular

ग्रंथिकी

1. छोटे, गोल दानों अथवा गोलापूँजों के आकार का।

2. चूर्ण-धातुकर्मिकी में चूर्ण-धातु के कणों का गोल आकार।

nodular cast iron

ग्रंथिकी ढलवां लोहा

देखिए—cast iron के अंतर्गत

nodular iron

ग्रंथिकी लोहा

देखिए—cast iron के अंतर्गत

nodulizing

ग्रंथिकरण

1. देखिए—agglomeration

2. ऊर्जा-उपचार का एक प्रक्रम जिसमें, फेराहट के मैट्रिक्स में क्रमशः इस्पात और ढलवां लोहे में सीमेटाइट और फ्रेक्टाइट की ग्रंथिकाएं बनती हैं।

non-ageing steel

काल-अप्रभावन इस्पात

ये इस्पात जिनमें गलित अवस्था में, ऐलुमिनियम, टाइटेनियम और वैनेडियम आदि तत्व मिलाएं जाते हैं ताकि प्रयोग के समय इस्पात का काल-प्रभावन न हो। ये तत्व इस्पात में विद्यमान कार्बन और/अथवा नाइट्रोजन से संयुक्त हो जाते हैं।

noncoking coal

अकोकिंग कोयला

यह कोयला जो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गरम करने पर सुधृदय नहीं होता और इस प्रकार संरक्ष कोक के ढेले नहीं बनते हैं।

तुलना—coking coal

271

nonconsumable electrode

अनुपभोज्य इलेक्ट्रोड

आर्क-वेल्डन में वह इलेक्ट्रोड जो आर्क में उपयुक्त नहीं होता और इसलिए पूरक-धातु का काम नहीं करता है। ये इलेक्ट्रोड प्रायः कार्बन और टंगस्टन के बने होते हैं।

nonconsumable lance

अनुपभोज्य लॉस

देखिए—lance

nondeforming steel

अविरुद्धपर्णीय इस्पात

मिश्रातु इस्पातों का एक वर्ग जो अथवा दाव के बदलने पर विरुद्धित नहीं होते। इस गुण के कारण उनका उपयोग ठापों और गेजों को बनाने में होता है इनमें 1—1.75% मैग्नीज, कर्मा-कर्मी ओमियम और अन्य मिश्रात्वन तत्व मिले रहते हैं। इनमें कार्बन की मात्रा वही होती है जो इस श्रेणी के औजारी इस्पातों में होती है। ये तेल-कठारण होने हें और इनमें अपद्रव्य (impurities) कम से कम रखे जाते हैं।

nondestructive inspection

अविनाशी निरीक्षण

देखिए—nondestructive test

nondestructive test

अविनाशी परीक्षण

नट किए बिना अथवा ब्राव के सामान्य उपयोग में वाधा पहुंचाए बिना किसी परीक्षण वस्तु का निरीक्षण करना। सामान्यतया ये परीक्षण विमीय जांच, ट्राई-निरीक्षण, घ्यनि परीक्षण, रासायानिक विन्दु परीक्षण, कंट्रोरना-परीक्षण और दरारों का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। हम्ब दरार समूचन परीक्षण भी कहते हैं। प्रमुख अविनाशी परीक्षण इस प्रकार हैं—

1. भंत्र धारा परीक्षण (eddy current testing)—उपयुक्त गुणधर्म की कुंडली द्वारा पर्याप्त पदार्थ में भंत्र धारा प्रेरित की जाती है। ये भंत्र-धाराएं या तो अन्येणी-कुंडली के प्रेरकतत्व पर प्रभाव डालती हैं अथवा उनका अन्य कुंडली द्वारा आभिज्ञान किया जाता है। दोपों की उपर्युक्ति, संघटनात्मक भिन्नता आदि से भंत्र-धाराओं में परिवर्तन होता है। मुख्य रूप से यह एक तुलनात्मक प्रक्रम है और इसका व्यापक उपयोग लोह-घटकों में दोपों को जात करने के लिए होता है।

2. चुंबकीय कण तकनीक (magnetic particle technique)—दरारयुक्त लोह चुंबकीय पदार्थ को यदि किसी पुष्ट पर अथवा पुष्ट के अत्यंत समोप चुंबकीय किया जाए तो अन्य स्थानों पर चुंबकीय बल-रेखायें पदार्थ के अंदर ही सीमित रहेंगी किंतु प्रशंस के पास वायु-अंतराल को पार करेंगी। अतः इस स्थान पर वे पुष्ट से बाहर निकल आएंगी। इस

स्थिति में पैराफिन या किसी अन्य माध्यम में चुंबकीय कणों के वारीक परिष्केपण की पृष्ठ पर फुंहार की जाए अथवा उसे फैलाया जाए तो अनेक कण भ्रंश-क्षेत्र की ओर आकर्षित होते जिससे काली-सी रेखा बन जाएगी। इस तकनीक के उपयोग से पहले ये क्रियाएँ की जाती हैं—गहरे स्वरोच्चों को दूर करने के लिए पृष्ठ को चिकना करना, स्थायी चुंबकों, विद्युत चुंबकों द्वारा चुंबकित करना और उपयुक्त तरल में चुंबकीय कणों का परिष्केपण करना। गियरों, शैफ्टों आदि को पुनः इस्तेमाल करने से पहले विचुंबकित किया जाता है ताकि आस-पास से चुंबकीय धातु-बुरादा अलग रहे। इसे मैग्नाफलक्स परीक्षण भी कहते हैं।

3. अंतर्वेधी तकनीक (**penetrant technique**)—सबसे पुरानी इस तकनीक में घटक को गरम पतले तेल में डुबोकर पृष्ठ को पोछ लिया जाता है। बाद में उसके ऊपर खड़िया चूर्ण फैलाया जाता है। पृष्ठ पर विद्यमान रंगों और दरारों से तेल निकलता है। खड़िया-चूर्ण पर धब्बों से रंगों और दरारों की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब इस तकनीक में बहुत सुधार किया गया है। अब बहुत कम श्यानता और पृष्ठ तनाव वाले रंजक-वेधकों का उपयोग किया जाता है ताकि छोटे से छोटे भ्रंश का भी ठीक-ठीक पता लग सके। वेधी-द्रवों में प्रतिदीप्त पदार्थों का उपयोग भी किया जाता है। इसे तेल-श्वेतन परीक्षण भी कहते हैं।

4. विकिरण चित्रण (**radiography**)—इसमें परीक्ष्य वस्तु में से पेक्स-किरण, गामा-विकिरण आदि उपयुक्त विकिरण को गृजरने दिया जाता है। तरंगों की क्षीणता तथा की गई दूरी पर निर्भर करती है। भ्रंशों की उपस्थिति अथवा कम घनत्व का क्षेत्र होने पर उसमें गृजरने वाली तरंगों की क्षीणता कम होती है। इस तरह विकिरण सांदर्भ के पैटन से दोषों का पता लगाता है।

5. पराश्रब्ध परीक्षण (**ultrasonic test**)—पराश्रब्ध-पदार्थ में ऊर्जा-स्पंदों को प्रौद्योगिकता के लिए द्वारा विद्युत क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। इन ऊर्जा स्पंदों का, नमूने के द्वारा तरंगों की दूरी पर निर्भर करती है। भ्रंशों की उपस्थिति अथवा कम घनत्व का क्षेत्र होने पर उसमें स्पंदों का प्रोग्रेसिव क्रिस्टल (transmitting crystal) द्वारा अथवा पृथक ग्राही क्रिस्टल द्वारा प्राप्त किया जाता है और यांत्रिक स्पंद, विद्युत स्पंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। इन स्पंदों को केंपोड किरण नली में प्रदर्शित किया जाता है जिससे पदार्थ में विद्यमान दोष की स्थिति मालूम हो जाती है।

nonferrous

अलोह

जो लोहे का न हो। लोहे को छोड़कर अन्य धानुओं अथवा लोह मूल की मिश्रातुओं को छोड़कर अन्य मिश्रातु किन्तु लोहा अपद्रव्य के रूप में या मिश्रात्वन-नत्व के रूप में विद्यमान रह सकता है।

273

nonferrous metal

अलोह धातु

देखिए—metal के अंतर्गत

nonferrous metallurgy

अलोह धातुकर्मिकी

धातुकर्मिकी की वह शाखा जिसका संबंध लोहे को छोड़कर अन्य धातुओं से अथवा लोह मूल के मिश्रातुओं को छोड़कर अन्य मिश्रातुओं से होता है। यह लोह धातुकर्मिकी से पृथक है।

तुलना—ferrous metallurgy

nonmetallic conductor furnace

अधात्विक चालक भ्राट्ट

देखिए—furnace के अंतर्गत resistance type furnace

nonmetallic finish

अधात्विक परिसज्जा

परिसज्जा के संदर्भ में किसी धात्विक पदार्थ पर पेन्ट, वार्निश, लैकर आदि का लेप करना।

nonmetallic inclusion

अधात्विक अंतर्वेश

देखिए—inclusions

nonmettallic mould

अधात्विक सांचा

देखिए—mould के अंतर्गत।

nonrefractory alloy

अनुच्चतापसह मिश्रातु

वह मिश्रातु जिसका विशिष्ट उच्च तापों पर प्रतिरोध अपर्याप्त हो और फलस्वरूप तनन सामर्थ्य की हानि, अत्यधिक ऑक्सीकरण अथवा शल्कन (scaling) या उच्च ताप से संबंधित अन्य कारणों की वजह से इस्तेमाल न किया जा सके।

nonshinking steel

अकुंची इस्पात

देखिए—non-deforming steel

nonsparking tools

अस्फुलिंगन औजार

वे औजार जिनमें धर्षण के फलस्वरूप निंगारी नहीं निकलती। सबसे अधिक प्रचलित अस्फुलिंगन मिश्रातुएँ ऐल्मिनियम-कांसा और बेरिलियम-तांबा हैं। ऐल्मिनियम कांसे का उपयोग बहुधा ऐसे औजारों को बनाने में होता है जिन्हें चरम अवस्थाओं का सामना नहीं

करना होता। बेरिलियम-तांबा, जिसमें 2.5% तक बेरिलियम होता है, उन उपकरणों को बनाने के काम आता है जिनमें कास से प्राप्त प्रतिस्थितित्व (resilience) से अधिक प्रतिस्थितित्व की आवश्यकता होती है तथा चमलता के साथ साथ अधिकतम कठोरता की आवश्यकता होती है, जैसे बरमा या छेनी बनाने में। बेरिलियम-ताप्र मिश्रातु का विशेष गुण यह है कि उसे ऊष्मा-उपचार द्वारा कठोर किया जा सकता है। इससे वस्तुओं को मृदु अवस्था में आकार देकर मरीनित किया जा सकता है और ऊष्मा उपचार द्वारा वांछित प्रबलता और कठोरता प्रदान की जाती है। इनका उपयोग गैस युक्त खानों (जैसे कोयले की खानों) में होता है।

Noranda process

नारेंडा प्रक्रम

तांबे के सांद्र से ताप्र के उत्पादन का सतत प्रक्रम। इसमें प्रयुक्त प्राप्ट एक बेलनाकार पत्र होता है जिसके सिरे पर उत्थित धार्थ होता है। इस सिरे को धातुमल सिरा कहते हैं। सांद्र से प्राप्त गुटिकाओं और सिलिका गालक को पेटी-भरक अथवा गार-गन द्वारा प्रगलन और परिवर्तन क्षेत्रों में अवगाह की सतह में प्रविष्ट किया जाता है। विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए 95—100% शुद्ध आँकसीजन को निमज्जित ट्वीयरों द्वारा सैट की सतह से नीचे काफी गहराई पर प्रविष्ट किया जाता है। प्रगलन और परिवर्तन दोनों अभिक्रियाएं एक ही प्राप्ट में होती हैं। घान वाले सिरे के सम्मुख एक छिद्र से धातुमल को निकाल लिया जाता है और गलित तांबे को कुछ-कुछ समय बाद एक तप्त निकास-छिद्र से होते हुए रिएक्टर के पैंदे से निकाला जाता है। आवश्यकतानुसार ट्वीयरों को द्रव के बाहर किया जा सकता है। इससे प्राप्त तांबे में गंधक की मात्रा अधिक (1-2%) होती है जिस कारण काफी समय तक आँकसीकरण करना पड़ता है। धातुमल में तांबे की मात्रा बहुत अधिक (8—12%) होती है जिसमें से तांबे को फेन-प्लवन द्वारा प्राप्त किया जाता है।

normalizing

नार्मलाइजन

वायु-अनीलन। लोह मूलक मिश्रातुओं को लगभग 50°C (क्रांतिक ताप-परास से ऊपर) तक गरम किया जाता है। तत्पश्चात् सामान्य ताप पर स्थिर हवा में उपर्युक्त परास से नीचे तक ठंडा किया जाता है। विशेष रूप से इसका उपयोग बड़े संचकन और फोर्जनों के लिए होता है जिनका आसानी से शमन और पायन नहीं किया जा सकता है।

normal segregation

प्रसामान्य संपृथकन

दर्शिए—segregation

nose

नासिका

1. किसी ट्वीयर के भीतरी सिरे के चारों ओर जमा धातु-संहति के लिए प्रयुक्त शब्द।

275

2. बंसमर परिवर्तन के शार्प के पास विद्यमान संकीर्णन (constriction)।
3. फान अथवा फान के आकार की वस्तु का पतला किनारा।

notch bar test

खांच ढंड परीक्षण

दर्शिए—impact test

notch brittleness

खांच भंगुरता

खांचों, खरोंचों अथवा तेज़ फिलेटों द्वारा उत्पन्न प्रतिबल-सांद्रण विद्युतों पर भंगुरता के प्रति पदार्थों की सुग्राहिता।

notch fatigue factor

खांच श्रांति गुणक

खांचित् भ्रांति-सामर्थ्य और अखांचित् भ्रांति सामर्थ्य के बीच अनुपात।

notch impact test

खांच प्रतिचात परीक्षण

दर्शिए—impact test

notch sensitivity

खांच सुग्राहिता

खांच की उपस्थिति के कारण किसी धातु की प्रबलता में होने वाली कमी की माप। यह प्रबलता परीक्षण तनन, बंक, संघटन अथवा श्रांति से सर्वाधित हो सकता है।

notch sharpness

खांच तीक्ष्णता

खांच की उपर्युक्त करने के लिए प्रयुक्त शब्द जो खांचित् नमूने में इस्तेमाल होता है। इसे खांच पर नमूने के ब्यास और खांच की मूल त्रिज्या के दुगने के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है।

Novalite

नोवलाइट

एक ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 12.3% Cu, 0.5% Si, 1.4% Ni, 0.3% Mg और 0.5% Fe होता है। उच्च ताप पर यह अत्यंत मजबूत होता है जिससे इसका उपयोग अंतर्दृढ़न हैंजनों के ढालवा पिस्टनों को बनाने में होता है।

novo constant

नोवो कान्सटन्ट

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 12% मैग्नीज, 4% ऐलुमिनियम और 1.5% लोहा होता है। उच्च विद्युतरोधी होने के कारण इसका उपयोग विद्युतरोधकों में होता है।

n-type semi conductor

त्रृण प्ररूपी अर्थवालक

दर्शिए—semiconductor

nu-bronze

न्यू कांस्य

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 3.25% सीमा, 0.25% मैग्नीज और 0.73% सिलिकन होता है। यह अच्छा विद्युत चालक और घर्षणरोधी होता है। इसका उपयोग विद्युत मशीनरी संचकन में किया जाता है।

nuclear metal

नाभिकीय धातु

देखिए—metal

nu-gold

न्यू स्वर्ण

ताप्र-मिश्रातु जिसमें 12.2% यशद होता है। अत्युत्तम तन्यता होने के कारण इसका उपयोग सोने के स्थान पर सस्ते आभूषणों को बनाने में किया जाता है।

nugget

नगेट

प्राकृत धातुओं, विशेषतः प्राकृत सोने की लगभग गोलाकार विशाल संहतियाँ।

numerical aperature

संख्यात्मक दिवारक

किसी सूक्ष्मदर्शी तंत्र में संख्यात्मक दिवारक α , को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है।

$$\alpha = \mu \sin \theta$$

जिसमें μ अभिदृश्यक लेन्स और परीक्ष्य प्रतिदर्श के बीच विद्यमान माध्यम का अपवर्तनांक है और θ उस कोण का आधा है जो फोकस-बिंदु से अग्र लेन्स की बाहरी सीमाओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच बनता है। इस कोण को दिवारक-कोण कहते हैं।

सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेन्स की विभेदन क्षमता प्राचल पर निर्भर करती है।

nuremberg gold

न्यूरेमबर्ग स्वर्ण

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 7.5% ऐलुमिनियम और 2.5% स्वर्ण होता है। उच्च तन्यता और मलिनरोधी होने के कारण इसका उपयोग आभूषणों को बनाने में किया जाता है।

occlusion

अधिधारण

किसी धातु दिवारा गैसों या ठोसों की धारण-क्षमता को व्यक्त करने अथवा किसी अवक्षेप दिवारा विद्युत अपघट्य के अवशोषण को व्यक्त करने की विधि इसकी कोई सुनिश्चित प्रक्रिया

277

19-231 M of HRD/96

नहीं है। किसी गैस और धातु के संदर्भ में इसका अर्थ साधारण अधिशोषण अथवा किसी गैस के परमाणुओं या अणुओं द्वारा धातु-जालक का वेधन है जिसके फलस्वरूप अंतराकाशी यौगिक (interstitial compounds) बनते हैं। पैलेडियम दिवारा हाइड्रोजन का अधिधारण इसका उदाहरण है। ठोसों द्वारा धातुओं के संदूषण में इसका अर्थ धातु दिवारा धातुमल का अधिधारण है जो संभवतः एक यांत्रिक प्रक्रम है।

oda metal

ओडा धातु

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 45—65% तांबा, 27—45% निकैल, 1—10% मैग्नीज और 0.5—3% लोहा होता है। इसका उपयोग संचकों और पिटवां रूप में भाष तथा रासायनिक संयंत्रों में किया जाता है।

O.F.H.C. copper
(oxygen free high conductivity copper)

आ. मु. उ. चा. ताप्र (ऑक्सीजन मुक्त उच्च चालकता ताप्र)

एक प्रकार का तांबा जिसमें न तो ऑक्सीजन होती है और न ही फॉस्फोरस, यशद, सिलिकन कैल्सियम, लौथियम आदि वित्तांक्सीकरण तत्व होते हैं। इनकी उपस्थिति से तांबे की विद्युत चालकता, टफ पिच तांबे से भी कम हो जाती है। आइड्रोजन भंगुरता कम होने के कारण यह टफ पिच तांबे से अच्छा होता है।

off iron

अप-लोह

कच्चा लोहा जिसका वांछित संघटन न हो।

off take

नलिका (आफ्टेक)

धमन भट्टी के शीर्ष पर स्थित एक बड़ा छिद्र जिसमें से होते हुए गैसें अधोवाह (downtake) की ओर जाती हैं।

ohmetal

ओमेटल

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 9% मैग्नीज और 3.5% निकैल होता है। उच्च विद्युतरोधी तार मानक कुण्डलियों में किया जाता है।

oil and whitening test

तेल-श्वेतन परीक्षण

देखिए—nondestructive test के अंतर्गत penetrant technique

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 88—90% तांबा, 10-12% वंग, 0.1%-0.2% फास्फोरस, प्रोफाइट पाउडर और लोहा (अधिकतम 1 %) होता है। यह रंगभय होता है और अपने आयतन के 35% तेल का अवशेषण करता है। इसका उपयोग औजरों, उच्च गति मशीनरी और घड़ियों में मृदुस्नेहक बेयरिंगों के रूप में होता है।

oil hardening तेल कठोरण

देखिए—quenching के अंतर्गत oil quenching

oil quenching तेल शमन

देखिए—quenching

oil toughening तेल चर्मलन

इस्पात के लिए प्रयुक्त एक ऊष्मा-उपचार प्रक्रम। इसमें वस्तु को 220°C—245°C के बीच एक समान ताप पर गरम कर तेल में ठंडा किया जाता है। इससे वस्तु की चर्मलता बढ़ जाती है।

olivine ऑलीविन

एक शैलरचक खनिज जिसमें मैग्नीशियम और फेरस आर्फसिलिकेट, ($Mg_2 Fe$)₂SiO₄ होते हैं। इसकी शुद्धि किसमें मुख्यतः फोस्टराइट $Mg_2 SiO_4$ होता है। इसका उच्च गलनांक होता है जिस कारण इसका उपयोग उच्च तापसह पदार्थ और ऊष्मारोधी पदार्थ के रूप में होता है। स्फटिक-बालू के स्थान पर इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है।

olympic bronze ओलिम्पिक कांस्य

तीन ताप्र-मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 1% यशद और 4.25% तक सिलिकन होता है। ये अत्यंत मजबूत और तन्य होते हैं तथा इनकी तापीय चालकता और विद्युत चालकता कम होती है। इनका उपयोग रासायनिक संयंत्रों के निर्माण, वेल्डन छड़ों और हार्डव्यर में किया जाता है।

omega ओमेगा

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 0.7% मैग्नीज, 0.45% मालिब्डेनम, 1.85% सिलिकन, 0.2% बैनेडियम और 0.6% कार्बन होता है। शमन और पायन में इसका संघटन प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग छेनी, कैंची, ब्लेड, स्वेजन औजार आदि बनाने में होता है।

ore

अयस्क

वे प्राकृतिक खनिज जिनसे धातु आदि पदार्थों का निष्कर्षण आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो। अयस्कों में विद्यमान गैंग के अनुसार उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

1. मूण्डमय अयस्क (argillaceous ore)—अयस्क जिसमें गैंग के रूप में मूड़ा विद्यमान रहती है। उदाहरणार्थ-मूड़ा बैंड लोहाशम।

2. बिटुमिनी अयस्क (bituminous ore)—अयस्क जिसमें गैंग के रूप में कोयलामय पदार्थ विद्यमान रहता है जैसे ब्लैक बैंड लोहाशम।

3. कैल्सियमी अयस्क (calcareous ore)—अयस्क जिसमें गैंग के रूप में चूने का कार्बनेट विद्यमान रहता है।

4. कार्बनमय अयस्क (carbonaceous ore)—अयस्क जिसमें गैंग के रूप में कार्बन विद्यमान हो। यह बिटुमिनी अयस्क के समान ही है।

5. लोहमय अयस्क (ferruginous ore)—अयस्क जिसमें गैंग के रूप में लोहे का यौगिक विद्यमान हो। उदाहरणार्थ-चाल्कोपाय-राइट।

6. गार्नेटमय अयस्क (garnetiferous ore)—अयस्क जिसमें गैंग के रूप में गार्नेट विद्यमान हो।

7. मैंगनीजयम अयस्क (manganiferous ore)—अयस्क जिसमें गैंग के रूप में मैंगनीज विद्यमान हो।

8. स्वगालकी अयस्क (self fluxing ore)—लोह अयस्क जिसमें चूना इतनी पर्याप्त मात्रा में हो कि वह अयस्क में विद्यमान सिलिका अथवा गैंग से संयुक्त होकर धातुमल बना सके। इसे गालक अयस्क भी कहते हैं।

9. सिलिकामय अयस्क (siliceous ore)—अयस्क जिसमें गैंग के रूप में मुख्यतः सिलिका विद्यमान हो। उदाहरणार्थ सफेद बैंकसाइट।

ore boil

अयस्क क्वथन

इस्पात निर्माण के स्थैतिक हार्थ प्रक्रम में गलित धातु अवगाह का उबलता हुआ लगता। यह मिलाए गए अयस्क में विद्यमान ऑक्सीजन और गलित कच्चे लोहे में विद्यमान कार्बन की परस्पर क्रिया से उत्पन्न कार्बन मोनोक्साइट के बुद्धुदन के कारण होता है। गलन-काल की समाप्ति पर अयस्क-क्वथन प्रारंभ होता है। इस अवधि में अधिकांश सिलिकन, मैंगनीज ऑक्सीकृत हो जाते हैं। संभांगीकरण के साथ-साथ इस प्रक्रम में

281

हाइड्रोजन व नाइट्रोजन आदि अधिधारित गैसें भी निकल जाती हैं। इसे कार्बन क्वथन भी कहते हैं।

ore dressing

अयस्क प्रसाधन

अधिक से अधिक गैंग को पृथक कर अयस्क का सांद्रण करना। इसके लिए ढलान, पेषण आदि क्रियाएं की जाती हैं। प्रसाधित उत्पाद से धातुओं को लाभदायक रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

देखिए—mineral beneficiation

ore hearth smelting

अयस्क हार्थ प्रगलन

सीमा प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च कोटि के सीसा-अयस्कों के उपचार का प्रक्रम। इस प्रक्रम में शुद्ध गैलेना, चूना और कोक-क्षोद (coké breeze) के मिश्रण का धान के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः भर्जन-अपचयन अभिक्रिया होती है। अपेक्षाकृत कम ताप पर लेड सल्फाइट के ऑक्सीकरण से लेड-ऑक्साइट और लेड-सल्फेट का मिश्रण प्राप्त होता है। ताप बढ़ने पर अतिरिक्त लेड-सल्फाइट द्वारा ऑक्साइट और सल्फेट का अपचयन हो जाता है जिससे सीसा और सल्फर डाइ-ऑक्साइट प्राप्त होते हैं।

oreing down

अधिअयस्कन

देखिए—pigging back

ore preparation

अयस्क निर्मिति

देखिए—mineral dressing

ore (pellets) weathering

अयस्क (गुटिका) अपक्षयन

देखिए—weathering

Orford process

ऑर्फर्ड प्रक्रम

(top and bottom process)

गलित ताप्र-निकैल सल्फाइट में सोडियम सल्फाइट मिलाना जिससे गलित की दो पृथक परतें बन जाती हैं। निचली परत में अधिकांश मात्रा में निकैल रहता है।

orientation

अभिविन्यास

सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग क्रिस्टलोग्राफी अक्षों और बेलन-दिशा आदि किसी संदर्भ दिशा के बीच कोणीय संबंध के लिए होता है जबकि पदार्थ के अंदर क्रिस्टलों की अपने अक्षों की एक ही दिशा में संरेखित करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है। यह यांत्रिक/तापीय अवधि

तापीय/चुंबकीय क्रिया के फलस्वरूप अथवा ठंडा करते समय दैशिकता प्रभाव के कारण होती है।

orpiment

आर्पिमेन्ट

आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, As_2S_3 जिसमें 61% आर्सेनिक होता है। इसका पीला रंग होता है। इसे व्यापारिक मात्रा में बनाने के लिए सफेद आर्सेनिक का गंधक के साथ ऊर्ध्वपातन किया जाता है। सफेद आर्सेनिक की उपस्थिति के कारण यह अत्यंत विषेश होता है और कृत्रिम रूप से बनाए गए इस उत्पाद का पहले किंग यलो के नाम से वर्णक के रूप में उपयोग होता था। अब इसके स्थान पर क्रोम यलो इस्टेमाल होता है।

orthoclase

आर्थोक्लेस

प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों के समूह में एक जिसका उपयोग काचाम इनेमलों, मृतिका पात्रों, टाइलों, कांच और उर्वरकों के लिए होता है। यह पोटाश फेल्डस्पार है जिसका संघटन, $\text{K}_2\text{O} \text{ Al}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{SiO}_2$ है। यह ग्रेनाइट, रायोलाइट आदि अम्लीय शैलों का आवश्यक घटक होता है। ऑक्साइड अपद्रव्यों की स्थिति के कारण इसका हरा रंग होता है। पिसे खनिज का उपयोग कांच निर्माण में होता है जिसका आपेक्षिक घनत्व 2.44—2.51 और गलनांक 1250°C — 1350°C होता है। इसे सनस्टोन और माइक्रोलाइन भी कहते हैं।

Osborne Shaw process

ऑस्बोर्न-शॉ प्रक्रम

देखिए—Shaw process.

ounce metal

आउन्स धातु

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 4—6% यथाद, 4—6% वंग, अधिकतम 1% निकैल और 4—6% सीसा होता है। उत्तम संचकनीयता के कारण इसका उपयोग पंपों, बाल्वों और सामान्य संचकन में और मूर्तियों के निर्माण में होता है। इसे सीस युक्त गन्मेटल भी कहते हैं।

Outokumpu flash smelting process

ओटोकुंपु दमक प्रगलन प्रक्रम

एक दमक-प्रगलन प्रक्रम जो इन्होंने दमक प्रगलन प्रक्रम से इस बात में भिन्न है कि शुद्ध ऑक्सीजन के स्थान पर इसमें ऑक्सीजन समृद्ध वायु अथवा 450°C पर पूर्वतप्त वायु का उपयोग किया जाता है। इन्होंने दमक प्रगलन प्रक्रम की अपेक्षा इसकी बहिरौस में सल्फर डाइ ऑक्साइड की सांद्रता कम अर्थात् 10—15% होती है। अन्यथा दोनों प्रक्रम एक ही सिद्धान्त पर आधारित हैं।

283

oven

अवन, कंदु

मुख्यतः अल्पतापी भ्राष्ट। यह एक बंद कोष्ठ है जिसमें पदार्थों को कम ताप पर गरम किया जाता है। इसकी क्रोड-भर्जन, अयस्क-भर्जन, शुष्कन, पूर्वतापन आदि में आवश्यकता होती है।

overageing

अधिकाल प्रभावन

किसी काल-कठोरण तंत्र में अनुकूलतम गुणधर्मों को उत्पन्न करने के लिए जितने समय और ताप की आवश्यकता होती है उससे भी अधिक समय और ऊचे ताप पर काल-प्रभावन करना। इससे मिश्रातु फिर से नरम पड़ जाता है।

overblowing

अधिक्षमन

बेसेमर परिवर्तित्र में अत्यधिक वायु के झोंके का उपयोग करना जिसके परिणामस्वरूप इस्पात का दहन हो जाता है।

over boil

अधिक्वथन

निर्धारित सीमा से अधिक अयस्क-क्वथन।

देखिए—ore boil भी

overburdening

अधिभारण

धमन भट्टी को चार्ज करते समय कोक की तुलना में अयस्क और गालाक को अत्यधिक मात्रा में मिलाना।

overdraft

अर्धतालधन

1. बेलनों से अलग होते समय धातु की ऊपर की ओर मुड़ने की प्रवृत्ति जिसका कारण ऊपरी बेलन की कम परिधीय चाल है। तलीय बेलन इस प्रकार का बना होता है कि उसका व्यास ऊपरी बेलन से किंचित अधिक होता है।

2. भ्राष्ट में आग के ऊपर से अधिक वायु का झोंका प्रवाहित करना।

overheating

अधितापन

किसी धातु अथवा मिश्रातु को अत्यधिक उच्च ताप तक गरम करना जिससे उसके कणिक अवांछनीय रूप से स्थूल हो जाएं और उसके गुणधर्मों में छाप हो जाए। किंतु गुणधर्मों में होने वाले इस छाप को यांत्रिक विधियों और ऊष्मा-उपचार द्वारा ठीक किया जा सकता है। अधिक अधितापन से विभर्जन हो जाता है। जिसके फलस्वरूप पृष्ठ, कुरूप और फलकित हो जाता है। पौलिश किए गए हिस्सों का सलफ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल द्वारा

284

उत्कीर्णन करने से अभिलाक्षणिक जाल क्रम दृष्टिगोचर होता है। अत्यधिक अधितापन का किसी व्यावसायिक विधि द्वारा निराकरण नहीं किया जा सकता है।

overlap

अधिव्यापन

1. वेल्ड संधि पर वेल्ड धातु का बाहर को निकालना।

2. देखिए—lap

overpickled steel

अधिअम्लोपचारित इस्पात

अम्लोपचार प्रक्रम में रासायनिक द्रव्य की अत्यधिक क्रिया से उत्पन्न रुक्ष पृष्ठ का इस्पात।

overstressing

अधिप्रतिबलन

1. किसी धातु पर उसकी प्रत्यास्थिता सीमा से अधिक प्रतिबलों को प्रयुक्त कर उसका स्थायी विरूपण करना।

2. आंति-परीक्षण में इस शब्द का अर्थ किसी परीक्ष्य वस्तु को कम प्रतिबल के प्रभाव में रखने से पहले उसे सामान्य आंति-सामर्थ्य ऊपर आवर्ती भार (cyclic load) के प्रभाव में रखना।

overvoltage

अधिवोल्टता

किसी विलयन से किसी गैस, विशेषरूप से हाइड्रोजन, के विमुक्त होने के लिए आवश्यक विभव में और उसी विलयन में उसी गैस के उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर। कम अधिवोल्टता वाली धातु से संक्षारण में वृद्धि हो सकती है जबकि अधिक अधिवोल्टता वाली धातु का उपयोग किसी अपधातु के संक्षारण को रोकने के लिए हो सकता है।

own (primary) scrap

प्राथमिक उच्चिष्ठ

देखिए—scrap

oxidation resistant steel

ऑक्सीकरणरोधी इस्पात

वह इस्पात जिसे संघटन और उपचार द्वारा ऐसा बनाया गया हो कि उस पर उच्च ताप पर ऑक्सीजन की क्रिया न हो सके।

oxide film

ऑक्साइड फिल्म

हवा अथवा अन्य ऑक्सीकारक अवस्थाओं में धातुओं और मिश्रातुओं के पृष्ठ पर बनी ऑक्साइड की पतली पर्त सामान्य ताप पर क्रोमियम, ऐलुमिनियम आदि धातुओं अथवा

285

जंगरोधी इस्पात पर बनी ऑक्साइड फिल्म लगभग 50 एंग्स्ट्रम मोटी होती है और फिर उनका बढ़ना रुक जाता है जब तक कि उन्हें नष्ट न कर दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि फिल्मों का निर्माण, धात्विक आयनों और इलेक्ट्रॉनों का ऑक्साइड फिल्म में विसरण करने और ऑक्साइड-गैस अंतर्पृष्ठ पर उनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से संपन्न होता है।

फिल्मों की सीमित मोटाई का कारण यह है कि उत्तेजन-ऊर्जा प्राप्त किए बिना इलेक्ट्रॉन केवल 50 एंग्स्ट्रम की दूरी तय कर सकते हैं।

oxidising roasting

ऑक्सीकारक भर्जन

देखिए—roasting

Oxweld cutting process

ऑक्सवेल्ड कर्तन प्रक्रम

एक ज्वाला-कर्तन प्रक्रम जिसमें लोह समृद्ध चूर्ण को कर्तक ऑक्सीजन प्रवाह (cutting oxygen-stream) में मिलाया जाता है। इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और लोह-ऑक्साइड के अधितप्त कण उत्पन्न होते हैं। लोह चूर्ण के जलने से कर्तक ऑक्सीजन, आधार धातु को ऑक्सीकृत कर देती है। यह प्रक्रम जंगरोधी इस्पात और अन्य इस्पातों को काटने के लिए प्रयोग में आता है जिन्हें सामान्य प्रक्रमों से काटना कठिन होता है। कर्तन की कोटि, कार्बन इस्पातों के सामान्य ऑक्सीएसीटिलीन कर्तन के समान ही होती है।

oxy-acetylene cutting

ऑक्सीएसीटिलीन कर्तन

एक ऑक्सीजन-कर्तन प्रक्रम जिसमें उच्च ताप पर आधार-धातु के साथ ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया द्वारा धातुओं को काटा जाता है। इसमें एसीटिलीन का ऑक्सीजन के साथ दहन से उत्पन्न गैस-ज्वालाओं द्वारा आवश्यक ताप बनाए रखा जाता है।

oxy-acetylene flame hardening

ऑक्सीएसीटिलीन ज्वाला कठोरण

देखिए—flame hardening

oxyacetylene welding

ऑक्सी-एसीटिलीन वेल्डिंग

एक गैस-वेल्डिंग प्रक्रम जिसमें किसी उपयुक्त दार्च में ऑक्सीजन के साथ एसीटिलीन के मिश्रण को जलाने से उत्पन्न गैस-ज्वाला में गरम करके संगलान किया जाता है। इसमें आघटक ज्वाला (impinging flame) उत्पन्न होती है। इसमें दाव और पूरक-धातु का उपयोग ऐच्छिक है।

oxyarc cutting

ऑक्सी-आर्क कर्तन

विद्युत-आर्क और ऑक्सीजन धारा का उपयोग कर किसी धातु अथवा मिश्रातु को काटने, बंधन या उसमें गर्त बनाने की विधि। आर्क और ऑक्सीजन दोनों को क्रिया-स्थल

तक गालक लेपित नलिकाकार इलेक्ट्रोड अथवा छड़ द्वारा ले जाया जाता है। इस्पात-ब्रोड का विस्तार और संघटन, कर्तन की चौड़ाई, गहराई, वेग और कोटि को निर्धारित करते हैं। लेपन, आर्क को दृढ़ता प्रदान करता है, ऑक्सीजन-प्रधार का कार्य वस्तु से पृथक करता है, कार्य वस्तु से ब्रोड का विद्युतरोध करता है तथा कर्तन से ऑक्साइडों का अभिवाह करता है।

oxyhydrogen cutting

ऑक्सी-हाइड्रोजन कर्तन

एक धातु कर्तन प्रक्रम जिसे उत्थित ताप पर आधार-धातु की ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया द्वारा संपन्न किया जाता है। इसमें आवश्यक ताप, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ दहन से उत्पन्न ज्वाला से प्राप्त किया जाता है।

oxyhydrogen welding

ऑक्सी-हाइड्रोजन वेलिंग

एक गैस-वेलिंग प्रक्रम जिसमें गैस ज्वाला में अथवा हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ दहन से उत्पन्न ज्वाला में गरम कर वस्तुओं का संलयन किया जाता है। इसमें दाव प्रयुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती और पूरक धातु का उपयोग भी कभी-कभी किया जाता है।

Pachuca tank

पचुका टंकी

इस्पात की बनी शंक्वाकार तली की एक बेलनाकर टंकी। साधारणतया इसका उपयोग बारीक अयस्क अथवा साँद्र के निशालन के लिए होता है। टंकी के बीच में एक चौड़ी नली होती है। जिसके निचले खुले सिरे पर एक एआर-लाइन का तुंड प्रविष्ट किया जाता है। हवा को दाव पर एआर-लाइन में भेजा जाता है जहाँ से वह चौड़ी नली में चली जाती है जिसे "वायु उत्कर्षण नलिका" कहते हैं। टंकी में हवा के द्वारा द्रव के प्रश्नोभन से पदार्थ टंकी में ऊपर चला जाता है और इस प्रकार उसका परिसंचरण हो जाता है।

package mill

लघु बेलन मिल

एक छोटी बेलन-मिल जिसमें लगभग 650 मीटर प्रति मिनट की दर से तांबे से लेकर जंगरोधी इस्पात तक किसी भी वस्तु की पतली पटियों को बेलकर लपेटा जाता है।

packalloy

संकुल मिश्रातु

ऊष्मा उपचार्य ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 4% Cu, 1.5% Si और 4% Ni होता है। इसका उपयोग डाई-संचकन में होता है।

287

Pack carburizing

संकुल कार्बुरण

देखिए—case hardening Carburizing के अंतर्गत

pack rolling (ply rolling)

संकुल बेलन

तप्त-बेलन की एक विधि जिसमें चादरों के पट्टे को गरम कर क्रमशः बेलन मिल से तब तक गुजारा जाता है जब तक उनकी वाञ्छित मोटाई प्राप्त न हो जाए। उसके बाद प्रत्येक चादर को पृथक कर लिया जाता है। यह विधि मुख्यतः पतली चादरों को बनाने के काम आती है।

Palladium Copper

पैलैडियम तांबा

एक पैलैडियम मिश्रातु जिसमें 70% पैलैडियम, 25% तांबा, 1% तक निकैल और शेष ऐलुमिनियम होता है। यह अचूंबकीय और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग यथार्थ घड़ियों और बालकमानी बनाने में होता है।

pantal

पैन्टल

ऊष्मा उपचार्य पिटवां और ढलवां ऐलुमिनियम मिश्रातुओं का वर्ग, जिनमें Si, Mg, Mn, Ti, और Fe होते हैं। इनका प्रयोग खाद्य वस्तुओं को बनाने वाली मशीनरी में और रबर तथा प्लास्टिक संसाधन में होता है।

paramagnetism

परानुंबकत्व

देखिए—magnetism

parent metal

जनक धातु

(1) वेलिंग अथवा कर्तन में वह धातु जिसका वेलिंग किया गया हो अथवा जिस काटा गया हो।

(2) दिवधात्विक चादरों अथवा प्लेटों में अधिक मोटी चादर अथवा प्लेट जैसे स्तरित धातुओं में।

(3) पट्टन, लेपन आदि प्रक्रमों में वह धातु जिसे पट्टित करना हो या जिस पर लेप चढ़ाना हो।

(4) किसी मिश्रातु का प्रमुख धात्विक तत्व जिसके नाम पर मिश्रातु का उच्चारण किया जाता है, जैसे ऐलुमिनियम मूलक मिश्रातु आदि।

paris metal

पैरिस धातु

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 3% यशद, 2% बंग, 6—16% निकैल, 1% कोबाल्ट, 1.5% लोहा और शेष तांबा होता है। मजबूत और संक्षारणरोधी होने के कारण इसका उपयोग मूर्तियों को बनाने में किया जाता है।

parkerizing

पार्करीकरण

फेरस धातुओं पर संरक्षी फास्फेट लेप उत्पन्न करने की विधि। पार्कर—A विधि में जिस इस्पात अथवा लोहे को गरम करना हो उसे अम्ल मैग्नीज फास्फेट के विलयन में डूबाया जाता है। पार्कर—D विधि में, जो पार्कर—A का संशोधन है, अम्लीय तिक फास्फेट विलयन का उपयोग किया जाता है जिसमें नाइट्रो आयन त्वरक का काम करता है।

Parker's alloy

पार्कर मिश्रातु

ताप्र मिश्रातु जिसमें 60% तांबा, 20% यशद, 10% निकैल और 10% क्रोमियम होता है। इसका उपयोग समुद्री संचकन तथा पेन की निवों को बनाने में किया जाता है।

Parkes process

पार्केस प्रक्रम

सीसे से बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम। इसमें सीसे के साथ 2% जस्ते का विलोड़न करने से स्वर्ण और रजत के यौगिक बनते हैं जिन्हें गलत सीसे की सतह से पृथक कर लिया जाता है।

289

parlanti casting process

पर्लांटी संचकन प्रक्रम

एक गुरुत्व-रूपदा-संचकन (gravity die casting) प्रक्रम जिसमें ऐलुमिनियम के रूपदाओं का उपयोग किया जाता है। ऐलुमिनियम की ऊप्पा-स्थानांतरण-दर, रूपदाओं या सांचों के लिए प्रयुक्त अन्य पदार्थों से बहुत अधिक होती है। इस प्रकार पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाकर या घटाकर, बाहरी रूप बदल कर अथवा किसी भीतरी स्रोत से ऊप्पा का विकरण कर क्षय अथवा स्थानांतरित ऊप्पा की मात्रा को नियमित किया जा सकता है।

partial dislocation

आंशिक प्रस्तंश

देखिए—dislocation

Parr metal

पार धातु

निकैल मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 60—80% निकैल, 15—21% क्रोमियम, 5—8.5% तांबा और अल्प मात्रा में मैग्नीज, टंगस्टन, ऐलुमिनियम, टाइटेनियम, बोराँन अथवा सिलिकन अथवा मार्लिब्डेनम होता है। इनका उच्च घनत्व होता है तथा ये संक्षारणरोधी विशेषत: खनिज अम्लरोधी होते हैं। इनका उपयोग पंपों और रासायनिक संयंत्रों में होता है।

particle size

कण आमाप

धातु सज्जीकरण और चूर्ण धातुकर्मिकों में किसी विशेष कण की नियंत्रक रेखिक विमा जिसे जालियों अथवा अन्य उपयुक्त उपकरणों से विश्लेषित कर निर्धारित किया जाता है।

parting

आपृथकन

रजत, स्वर्ण और प्लैटिनम को एक-दूसरे से अलग करने की विधि। पहले नाइट्रिक अम्ल दवारा निशालन से स्वर्ण और रजत को पृथक किया जाता था किंतु अब विद्युत-आपघटन का प्रयोग किया जाता है।

parting Compound

आपृथकन आमिश्र

संचकन से पहले प्रतिरूपों के फलकों पर छिड़की जाने वाली शुष्क सिलिका बालू, समुद्री बालू अथवा दाख बालू। ऐसा करने से प्रतिरूपों का कर्पण करने पर निपक बालू-कणों से संच-मुद्राक के फलक खाराब नहीं होते। अन्य आपृथकन आमिश्र हैं—चूर्णित चूना पन्थर, डालामाइट अथवा अवशेषोपत खड़िया, सिलिमेनाइट अथवा आस्थ भस्म।

290

द्रव आपृथकन पदार्थ के रूप में किंचित कोल्जा तेल पैराफिन का प्रयोग किया जाता है।

parting limit

आपृथकन सीमा

किसी मिश्रातु में विद्यमान अधिक उत्कृष्ट घटक की अधिकतम सांद्रता जिसके ऊपर विशिष्ट संक्षारण अवस्थाओं में, वरणात्मक संक्षारण नहीं होता है।

parting line

आपृथकन रेखा

द्वार्ड वार्ड कार्य के संदर्भ में वह रेखा जिसके अनुदिश, संचन के लिए प्रतिरूप को विभाजित किया जाता है। उस रेखा को भी आपृथकन रेखा कहते हैं जिसके अनुदिश संच के ऊपरी और निचले भाग पृथक होते हैं।

फोर्जन के संदर्भ में यह रेखा फोर्जन—रूपदाओं के बीच की विभाजक रेखा होती है।

parting line gating

पृथकन रेखा द्वारा द्वारण

देखिए—gating

pass

पारण

(1) बेलन मिल के बेलनों के बीच धातु को प्रविष्ट करना।

(2) पेषण, घर्षण, अंचल-परिष्करण, वेलिंग आदि कार्यों में एकल चक्र के द्वारा मशीन द्वारा कार्य-संपन्न होना।

passivity

निश्चेष्टता

कुछ धातुओं द्वारा प्रदर्शित गुणधर्म जब कि वे कुछ रासायनिक अभिकर्मकों के प्रति असामान्य रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। उदाहरणार्थ लोहे को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने से सामान्यतया ताँबे का अवक्षेपण प्राप्त होता है। किंतु लोहे की निश्चेष्ट अवस्था में यह प्रवृत्ति कम दिखलाई देती है और अम्ल के प्रति उसकी प्रतिरोधिता बढ़ जाती है। धातु को सांद्र नाइट्रिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल, क्रोमिटों या अन्य तीव्र ऑक्सीकारक विलयनों में

291

डुबोकर निश्चेष्टता बढ़ाई जा सकती है जिससे संरक्षी पृष्ठीय परतें उत्पन्न होती हैं।

patented steel wire

पेटेन्टि इस्पात तार

कार्बन इस्पात-तार जो पेटेन्ट करने के बाद अतप्त-कर्षण करने से कठोर हो जाता है। सर्वोत्तम पेटेन्टि इस्पात तार वह होता है जिसके इस्पात केबल बनाए जाते हैं। उसे 124.0—139.5 किग्रा प्रति वर्ग मिमी० के अधिक प्रतिबल पर कर्षित किया जाता है। विशेष रूप से निर्मित पेटेन्टि इस्पात तार वह है जिसे 139.5—155.0 किलोग्राम प्रति वर्ग मिलीमीटर के अधिकतम प्रतिबल पर कर्षित किया गया हो।

patenting

पेटेन्टन

रूपांतरण परास के ऊपर उपयुक्त ताप तक गरम करना और फिर हवा में अथवा गलित सीसे के अवगाह में अथवा उपयुक्त ताप वाले लबण में उपयुक्त परास से नीचे तक ठंडा करना। इससे जो संरचना बनती है उससे बाद का अतप्त कर्मण आसानी से होता है और परिष्कृत अवस्था में वांछित यांत्रिक गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रम का उपयोग तार निर्माण में मध्यम अथवा उच्च कार्बन इस्पात के लिए होता है।

patina

पैटिना

ताँबे की पुरानी छतों में दिखलाई देने वाला हरा रंग। इसमें मुख्यतः क्षारकीय कॉपर सल्फेट और अल्प मात्रा में क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट होता है।

patronite

पैटोनाइट

वैनेडियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज जिसमें वैनेडियम सल्फाइड V_2S_5 के अतिरिक्त अन्य धात्विक सल्फाइड भी रहते हैं। इसमें लगभग 20% वैनेडियम होता है। यह पीरू में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और वैनेडियम का प्रमुख स्रोत है।

pattern

प्रतिरूप, पैटर्न

1. लकड़ी, धातु या अन्य पदार्थ की आकृति जिसके चारों ओर धातुओं के संचन के लिए सांचा बनाने हेतु संचक पदार्थ (moulding material) रखा जाता है।

2. किसी हिस्से का पूर्ण पुनरुत्पादन जिसका उपयोग कर्तन में निर्देशक के रूप में होता है।

pattern maker's shrinkage

प्रतिरूप रचक संकुचन

देखिए—Shrink rule—

pattern metal

प्रतिरूप धातु

दो मिश्रातु, जिनमें से एक में 40% वंग, 30% सीसा और 30% जस्ता होता है तथा दूसरे में 15% वंग, 42% सीसा, 3% तांबा और 40% जस्ता होता है। उत्तम मशीनरीयता और पृष्ठ परिसज्जा के कारण इनका उपयोग प्रतिरूपों और संचों में होता है।

pattern plate

पैटर्न प्लेट

सीधी चमटी धातु या अन्य प्लेटें जिनके ऊपर पैटर्न आरूढ़ किए जाते हैं।

pearlite

पर्लाइट

फेराइट और सीमेंटाइट का स्तरित-पुंज जो Ari, पर आस्टेनाइट के सीधे यूटेक्टाइट रूपांतरण से और 0.80% कार्बन युक्त लोह-कार्बन मिश्रातु में शत-प्रतिशत बनता है। पटलिकार्ड अत्यंत पतली होती है और केवल उच्च आवर्धन पर उनमें भेद किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश में घटक की मौलिक आभा होती है। यह इस्पात और ढलवां लोहे का अवयव है।

pearlite bending

पर्लाइट पटटन

देखिए—lenanded structure के अंतर्गत

peat

पीट

नमी वाले स्थानों में उगने वाले मॉसों, प्रतृणों (sedges), वृक्षों और अन्य पौधों के आशिक अपघटन से उत्पन्न गहरे भूरे या काले रंग का अवशेष।

peeling

विशलक्षन

आधार धातु से लेपित धातु की विद्युत निश्चेपित परत का अलग होना।

peening

घनताडन

घन से पीटकर अथवा कठोर गोल शॉट द्वारा मारकर किसी पृष्ठ को सुधृद्य विरूपित करना। इससे पृष्ठ सख्त हो जाता है और संपीडक अवशिष्ट प्रतिबल उत्पन्न होता है जिससे बेल्डों और घटकों का श्राति-काल (fatigue life) बढ़ जाता है। इसकी सहायता से वायुयान के पंखों के स्पार और प्रोपेलर ब्लॉडों में वांछित वक्रता उत्पन्न की जा सकती है।

देखिए—shot peening भी

peephole

अवलोकन छिद्र

काँच से ढका एक छोटा छिद्र जो इस प्रकार स्थित रहता है कि उससे धमन भट्टी के उस भीतरी भाग का निरीक्षण किया जा सके जो ट्वीयरों के सामने होता है।

20-231 M of HRD '96

293

pelletization

गुटिकायन

देखिए—agglomeration.

pencil gate

पेन्सिल ड्वार

देखिए—gate

pendulum hammer

लोलक घन

(1) गतिज कठोरता परीक्षण के लिए प्रयुक्त मशीन। इसमें एक इस्पात की बॉल को भारी लोलक में आरूढ़ करने के बाद लोलक को गिराकर बॉल को परीक्ष्य वस्तु में डाला जाता है और प्रतिक्षिप्त कोण ज्ञात कर लिया जाता है। इसका प्रयोग संघट्ट-परीक्षण में भी होता है।

देखिए—inact test भी

penetrant technique

अंतर्वेधी तकनीक

देखिए—nondestructive tests के अंतर्गत

pen metel

पेन धातु

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 85% तांबा, 13% जस्ता और 2% वंग होता है। यह सामान्य कठोर और तन्य होता है। इसका उपयोग पेन की निर्बों के लिए किया जाता है।

pentlandite

पेन्टलैंडाइट

एक निकैल-लोह खनिज (NiFe)s) जो सडबरी (कनांडा) में निकैल युक्त पायरोटाइट निश्चेपों में पाया जाता है। इसमें निकैल की मात्रा 1-2% और कभी कभी 5% तक भी होती है। निकैल के साथ लगभग 2½% तक तांबा भी पाया जाता है। इन अयस्कों से ऐल्टिनम वर्ग की धातुएँ उपोत्पाद के रूप में पाई जाती हैं।

Peraluman

पेराल्यूमन

ऊष्मा उपचार्य ढलवां और पिटवां ऐलुमिनियम मिश्रातुओं की ऐणी जिनमें 6% तक Mg और 10% Mn होता है। ये अत्यधिक संक्षारणरेधी होते हैं और ऊष्मा उपचार से मजबूत हो जाते हैं। इनका उपयोग संक्षारक समुद्री पर्यावरण में अनावृत संरचनाओं और मशीनरी के निर्माण में होता है।

peritectic alloy

पेरिटेक्टिक मिश्रातु

देखिए—alloy के अंतर्गत

peritectic point

पेरिटेक्टिक बिंदु

देखिए—peritectic reaction

peritectic reaction

परिक्रातिक अभिक्रिया

द्विव-अंगी मिश्रातु-तंत्रों (binary alloy systems) में होने वाली समतापी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें ठंडा होते समय एक ठोस प्रावस्था और एक द्रव प्रावस्था के परस्पर क्रिया से दूसरी नई ठोस प्रावस्था उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, ठंडा करने पर डेल्टा लोहे और लोहे द्रव के रूपांतरण से गामा लोहा बनता है। द्रव और अवशिष्ट ठोस के बीच पाए जाने वाले साम्य-ताप को पेरिटेक्टिक-बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर यह क्रिया होती है उसे पेरिटेक्टिक-बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर स्वातंत्र्य-कोटि (degree of freedom) (शून्य होती है। यह बिंदु, पेरिटेक्टिक ताप रेखा पर एक विशेष संघटन पर होता है।

peritectic temperature

पेरिटेक्टिक ताप

देखिए—peritectic reaction

peritectic transformation

पेरिटेक्टिक रूपांतरण

देखिए—peritectic reaction

peritectoid alloy

पेरिटेक्टॉइड मिश्रातु

देखिए—alloy

peritectoid foint

पेरिटेक्टॉइड बिंदु

देखिए—peritectoid reaction

peritectoid reaction

पेरिटेक्टॉइड अभिक्रिया

द्विव-अंगी मिश्रातु तंत्रों में होने वाली समतापी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें ठंडा होते समय दो भिन्न ठोस प्रावस्थाओं की परस्पर क्रिया से एक नई ठोस प्रावस्था उत्पन्न होती है। जिस साम्य-ताप पर उपयुक्त तीनों ठोसों में यह क्रिया होती है उसे पेरिटेक्टॉइड ताप कहते हैं। जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे पेरिटेक्टॉइट बिंदु कहते हैं।

परिक्रातिकसम बिंदु पर भी स्वातंत्र्य कोटि शून्य होती है। यह बिंदु पेरिटेक्टॉइट ताप-रेखा पर एक विशेष संघटन पर होता है।

peritectoid temperature

पेरिटेक्टॉइट ताप

देखिए—peritectoid reaction.

295

perking brass

पर्किंग पीतल

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 76-80% तांबा और 20-24% बंग होता है। यह पर्याप्त कठोर और भयंकर होता है तथा इसका उपयोग घंटों, वाद्य-यंत्रों, ब्रेयरिंगों और परावर्तकों में होता है।

permalloy

परमेलाय

चुंबकीय निकैल मिश्रातु की ऐणी जिनमें निकैल और लोहे के अतिरिक्त अल्पमात्रा में मौलिक्डेनम, कोबाल्ट अथवा क्रोमियम होता है। ये अत्यंत चुंबकशील और अल्प शीर्षल्य वाले होते हैं। इनका उपयोग विद्युत चुंबकीय परिपथों, कैथोड किरण नलियों के लिए ट्रांसफार्मर आवरणों, चुंबकीय कुंडली आदि में किया जाता है।

permanent mould casting

स्थायी सौचा संचकन

देखिए—Casting के अंतर्गत metal mould casting.

permanent set

स्थायी विरूपण

प्रत्यास्थ सीमा से अधिक लगाए गए प्रतिबलों को हटाने के बाद अवशिष्ट विरूपण।

Permendur (Vanadium steel)

पर्मेंड्यूर (वैनेडियम इस्पात)

अत्यंत चुंबकशील इस्पात जिसमें 49% कोबाल्ट, 2% वैनेडियम और शेष लोहा होता है। इसका उपयोग विद्युत-चुंबकीय प्रयोगों में किया जाता है।

petroleum coke

पेट्रोलियम कोक

एक ठोस अवशिष्टील अवशिष्ट जो कच्चे पेट्रोलियम के आसवन के बाद भमके में अंतिम पदार्थ के रूप में बचा रहता है। अत्यंत शुद्धता के कारण इसका उपयोगी धातुकर्म—प्रक्रमों, कार्बन इलेक्ट्रोडों और इंधन के रूप में होता है।

permet

पर्मेट

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 49% तांबा, 21% निकैल और 30% कोबाल्ट होता है।

यह चुंबकीय होता है और इसका उपयोग स्थायी चुंबकों को बनाने में किया जाता है।

296

permivar

परमिनवार

निकैल मिश्रातुओं की श्रेणी जिसमें निकैल, क्रोमियम और कोबाल्ट के अतिरिक्त मैग्नीज अथवा मॉल्डेनम होता है। इनका अत्यल्प चुंबकीय शैयिल्य होता है और मॉल्डेनम की उपस्थिति में उच्च आरंभिक चुंबकशीलता होती है।

pewter metal

प्यूटर धातु

वंग मूलक मिश्रातु जिसे आरंभ में अलंकरण-पात्रों के लिए बनाया गया था। रोमन प्यूटर में 70% वंग और 30% सीसा होता है। ट्यूडर प्यूटर में 90% तक वंग होता है। एक अन्य मिश्रातु में 91% वंग और 9% ऐन्टिमनी होता है जो अधिक कठोर होता है। सीसे की मात्रा बढ़ाने से मिश्रातु का रंग काला पड़ जाता है जो मोजन के लिए प्रयुक्त पात्रों के लिए अनुपयुक्त है। वंग की मात्रा बढ़ाने पर अतिरिक्त ऐन्टिमनी मिलानी चाहिए ताकि मिश्रातु पर पार्लाश की जा सके।

प्यूटर में सीसे की अवांछनीयता के कारण अनेक सीसा रहित धातु मिश्रातु बनाए गए हैं।

phase

प्रावस्था

किसी मिश्रातु-तंत्र का रसायनतः समांगी और सामान्यतया तापगतिकीयतः स्थायी घटक। यह घटक कोई शुद्ध धातु, धात्विक यौगिक, धातु और उपधातु (metalloid) का यौगिक अथवा कोई ठोस विलयन हो सकता है। किसी पदार्थ की प्रत्येक अवस्था पृथक प्रावस्था बनाती है।

phase diagram

प्रावस्था आरंख

किसी मिश्रातु-तंत्र में प्रावस्था-क्षेत्रों और प्रावस्था-आर्मिक्रियाओं के साम्य-तापों द्वारा संघटन-सीमाओं का आलोची निरूपण। यह ताप और संघटन की सीमाओं को प्रदर्शित करने वाला तार्पण और अन्य आंकड़ों से प्रदर्शित किया जाता है। इन सीमाओं के अंदर मिश्रातु-तंत्र के विभिन्न घटक और प्रावस्थाएं स्थायी रहती हैं। किसी दिव-अंगी तंत्र में सामान्यतया ताप को ओर्डिनेट (ordinate) और संघटन को भूज (abscissa) पर रखा जाता है।

इस रचना-आरंख (constitutional diagram) भी कहते हैं। साम्य अवस्थाओं को निर्दित करने के कारण प्रावस्था-आरंख को साम्यावस्था आरंख भी कहते हैं।

phase rule

प्रावस्था नियम

योद्ध कोई पदार्थ भिन्न प्रावस्थाओं में पाया जाए तो उसमें साम्यावस्था नव उत्पन्न होगी तब प्रत्येक प्रावस्था का रसायनिक विभव समान हो। यह विभव स्वानेत्र कोटि शर्याति

297

संघटन, ताप और दाव पर निर्भर करता है। इस नियम के अनुसार प्रावस्थाओं (P) की संख्या और स्वानेत्र कोटि (F) का योग, घटकों की संख्या (C) और 2 के योग के बराबर होती है—

$$P + F = C + 2$$

धातु-तंत्र में दाव का प्रभाव नगण्य होता है अतः यह नियम $P + F = C + 1$ हो जाता है।

phos copper

फॉस्फेट तांबा

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 7-10 प्रतिशत तक फास्फोरस होता है। इसका गतानांक कम, और विद्युत चालकता अधिक होती है। इसका उपयोग विद्युत चालकों को बनाने में किया जाता है।

phosphate rock

फॉस्फेट शैल

कैल्सियम फास्फोट जो स्थूल निश्चेप के रूप में पाया जाता है। इसमें शुद्ध अवस्था में 32.1 प्रतिशत P_2O_5 होता है।

phosphatizing

फॉस्फेटीकरण

किसी धातु पर फॉस्फेट का लेप करना। इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं : लोहे या इस्पात पर पेन्ट या अन्य कार्बनिक पदार्थ को आसंजित करने में आसानी रहती है। निर्धरण (wear) और कणापटन (galling) कम हो जाता है और अत्यन्त अभिक्रिया में आसानी रहती है। (3) वस्तु जंगली हो जाती है।

जंगली बनाने के लिए लोहे या इस्पात को मैग्नीज लोह फॉस्फेट अथवा जस्त लोह फॉस्फेट के गरम विलयन में डुबाया जाता है जिससे मूल धातु पर फॉस्फेट का लेप जमा हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न लेप के संरक्षण प्रभाव को बढ़ाने के लिए उसे क्रोमिक अम्ल के विलयन में डुबाकर तेल से बंद कर दिया जाता है। इसे एट्रामेट प्रक्रम भी कहते हैं।

दर्खण—parkerising भी

phosphor bronze

फॉस्फर कांसा

ऐप्टियो और ढगवां नाप्र-मिश्रातुओं की एक श्रेणी पिटवां मिश्रातुओं में 23 प्रतिशत तक वंग और 0.25 प्रतिशत तक फास्फोरस होता है तथा ढगवां मिश्रातुओं में 14 प्रतिशत तक वंग, 0.25 प्रतिशत बस्ता, अधिकतम 1% प्रतिशत निकैल, 0.5 प्रतिशत फास्फोरस और

298

3.5 प्रतिशत तक सीसा होता है। पिटवां मिश्रातुओं का उपयोग स्प्रिंग आदि में तथा ढलवां मिश्रातुओं का उपयोग बेयरिंग आदि में किया जाता है।

दर्खण—bronze भी

phosphor copper

फॉस्फर तांबा

एक मास्टर मिश्रातु जिसमें 10-15 प्रतिशत फॉस्फोरस होता है। इसका उपयोग फास्फोरस को मिलाने तथा तांबा और उसके मिश्रातुओं के वि-ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है।

'phosphor tin

फॉस्फर वंग

मास्टर वंग मिश्रातु जिसमें अल्प मात्रा में सीसा, तांबा, ऐन्टिमनी, एलुर्मानियम आदि और 10 प्रतिशत तक फास्फोरस होता है। इसका उपयोग फास्फोरस मिलाने तथा वंग मूलक मिश्रातुओं, कांस्यों और गन मैटल में होता है।

phosphorus printing

फॉस्फोरस मुद्रण

इस्पात-पृष्ठ पर फॉस्फोरस के वितरण को व्यक्त करने की विधि। इसमें फोटोग्राफी कागज अथवा निष्यंदक-पत्र को एक जलीय विलयन में डुबाया जाता है जिसमें 35 प्रतिशत नाइट्रिक अम्ल और 5 प्रतिशत अमोनियम मार्लिंबेट घुला होता है। तत्पश्चात कागज से पानी निकालकर उसे लगभग 5 मिनट तक इस्पात-पृष्ठ पर बिछा दिया जाता है। फिर उसे हटाकर एक अन्य जलीय विलयन में डेवलेप किया जाता है जिसमें 35 प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और थोड़ी फिटकरी और 5 मिली स्टैनेस क्लोराइड का संतृप्त विलयन होता है। प्रिंट पर बने नीले स्थानों की स्थिति और तीव्रता से फॉस्फोरस की मात्रा और उसके वितरण का पता लगता है।

photodefectorscope

प्रकाश दोषदर्शी

प्रकाश बैद्युत माप द्वारा धातुओं में विद्यमान दोषों को जान करने के लिए प्रयुक्त यंत्र।

photogrid process

प्रकाश ग्रिड प्रक्रम

अतान-सेपाडन आदि क्रियाओं में धातु-विरूपण का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम। इसमें नमूने के पृष्ठ पर फोटोग्राफीयतः आयताकार अथवा ध्रुवीय ग्रिड अंकित किया जाता है और धातु के विरूपण में बने विकृत ग्रिड के विश्लेषण में स्थानाय विकासया का जान लिया जाता है।

299

picking

उद्ग्रहण

अवस्क-सेसाथन की एक विधि। इसमें काणों का उनके प्रकाशिक गुणधर्मों अथवा रोड्यार्णक्टिवता के अनुसार हाथ से अथवा यंत्र की मदद से पुरुक किया जाता है।

pickling

पिकलन

धातु के पृष्ठ से गसार्यानिक बैद्युत विधि द्वारा शल्क, ऑक्साइट आदि को हटाना ताकि निर्मित पृष्ठ प्राप्त हो जाए किन्तु मूल धातु पर कोई विशेष प्रभाव न पड़े। इसके लिए धातु को किसी अम्ल अथवा ध्वार में डुबाया जाता है और मूल धातु पर उसकी क्रिया न हो इसके लिए कोई निरोधक (inhibitor) मिलाया जाता है।

उल्लोल पिकलन (surge pickling)—विश्लेषक की एक विधि जिसमें उपचार की जाने वाली चादरी धातु अवयव को उच्चाधिर स्थिति में पिकलन टंकी में रखा जाता है और अभिक्रमक के पृष्ठ के विरुद्ध प्रवाहित किया जाता है।

pickling brittleness

पिकलन भंगरता

शल्क हटान के लिए इस्पात का विशेष रूप से इस्पात के तारों और चादरों का तनु अम्ल में उपचार करने से अथवा विद्युत लोपन से उत्पन्न होने वाला तन्यता-हास। इसका कारण हाइड्रोजन का अवशोषण है। इसे अम्लीय भंगरता (acid brittleness) भी कहते हैं।

pick method

उद्ग्रहण विधि

दर्खण—picking.

Pidgeon process

पिजन प्रक्रम

सिंगिकन द्वारा निम्नाधित (calcined) डालोमाइट के अपचयन से मैर्नाशियम धातु प्राप्त करने की विधि। यह विधि निर्वात भ्राट में ही सेमव होती है।

Pierce-Smith converter

पियर्स-स्मिथ परिवर्तन

दर्खण—converter.

piercing die

संवेदन रूपदा

आक बनाने के लिए चादरी धातु के बधन के लिए प्रयुक्त डाई। इसका उपयोग वाहिर्वधन द्वारा सीवनीन तर्जीयों को बनाने के लिए भी होता है। इसे छिद्रण रूपदा भी कहते हैं।

300

पिंग

pig

(1) साधारण आकार में ढले धातु, जैसे लोहे, तबे अथवा सीसे की संहति जिसे शोधन, मिश्रात्वन, अंतिम आकार में ढालने अथवा बेलन के लिए शिलिकाओं में ढालने के लिए दुबारा गलाया जाता है।

(2) क्यूपोला से प्राप्त लोहे को छोटे खंडों अथवा पिंगों में ढालने के लिए प्रयुक्त मशीन।

pig bed

उपयुक्त चैनलों में बना बालू का संस्तर जिसमें लोहा अथवा सीसा धमन भट्टी से प्राप्त गलित धातु प्रवाहित की जाती है।

pig casting machine

पिंग संचकन मशीन

जलशीति सांचों की अंतहीन शुंखला का बना एक साधित्र जिसे गलित कच्चे लोहे को जीघ्र और लगानार सांचा जा सकता है।

pigging back

पश्च पिंगन

ओपेन हार्ड भट्टी के अवगाह में कच्चे लोहे को मिलाना ताकि संतोषजनक क्वथन की पुष्टि हो सके अथवा वाञ्छित मात्रा में कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा सके। इसे अधि अयस्कन भी कहते हैं।

तुलना—oreing down.

pig iron

कच्चा लोहा

देखिए—iron.

pile

पुंज

(1) मिल पुंज—एक दूसरे के ऊपर स्थी पिटवां लोहे की अनेक छड़े जिन्हे बेलिंग-ताप तक गरम कर छड़ों और खंडों में बेलित किया जाता है।

(2) बाँल झाप्ट पुंज—स्क्रेप का व्यवस्थित पुंज जिसे बेलिंग ताप तक गरम करने के बाद घन से पीटकर ठास ब्लूम बनाए जाते हैं। इन ब्लूमों को बेलकर अंश-परिसर्जित फोर्मिंग छड़े बनाई जाती है।

301

Pilger mill

पिलगर मिल

एक प्रकार की बेलन मिल जिसमें नलिका बेल्लन के लिए विशेष प्रकार के बेलन होते हैं। ताप बिलेटों से चरणों में पिटवां इस्पात नलियां बनाने के लिए मैडल का प्रयोग किया जाता है। इसे पाइप मिल भी कहते हैं।

piling

पुंजन

पुंज बनाने की क्रिया।

देखिए—pile

Pillaring

स्थंभन

धमन भट्टी के प्रचालन में कभी-कभी धान के संपुथकन से उत्पन्न कष्टप्रद घटना जिसमें स्थूल कण दीवार पर एकत्रित हो जाते हैं तथा सूक्ष्म कण बीच में अतप्त स्तम्भ बना लेते हैं। भट्टी का ठंडा हो जाना इसका संकेत है जिससे निम्न कोटि का लोहा निकलता है।

pinch

अतिव्यापन (दोष)

चादरी धातु में अनुदैर्घ्य अधिव्यापन के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द। यह चादरों के तप्त संकुल बेल्लन में पाया जाता है जिसका कारण चादरों की मोटाई में अंतर अथवा अतप्त स्थलों का उत्पन्न होना है।

Pincheck

पिंचबेक

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 85-88 प्रतिशत तांबा और 12-15 प्रतिशत जस्ता होता है। इसका आकर्षक रंग होता है तथा यह अत्यंत तन्य होता है। इसका उपयोग सस्ते आभूषणों को बनाने में किया जाता है। इसे गिनो-स्वर्ण (guinea gold) भी कहते हैं।

pin hole

सूची छिद्र

देखिए casting defect

pinch pass

संकोची बेल्लन

किसी चादर को बेलन मिल में प्रविष्ट करना जिसके फलस्वरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में किंचित कमी हो जाती है। इसे त्वक-बेल्लन भी कहते हैं।

302

pin metal

पिन धातु

एक मजबूत और कठोर ताप्र-मिश्रातु जिसमें 38 प्रतिशत जस्ता और 62 प्रतिशत ताँबा होता है। इसका उपयोग कर्पित अवस्था में सामान्य पिनों को बनाने में होता है।

Piobert lines

पाइयोबर्ट रेखाएं

एक पृष्ठीय दोष जो अनुचित विधि से अनीलित इस्पात-चादरों के गमीर कर्पण के समय रेखाओं अथवा कटकों के रूप में प्रकट होता है। इसे तानक-विकृति अथवा ल्यूडर रेखाएं भी कहते हैं।

pioneer metal

पॉयनिअर धातु

निकेल मिश्रातु जिनमें 35-38 प्रतिशत निकेल, 20-25 प्रतिशत क्रोमियम, 35 प्रतिशत लोहा, 3-5 प्रतिशत मॉल्डेनम और 4 प्रतिशत तक सिलिकन होता है। यह अत्यंत संक्षारणग्रीष्मी होता है। इसका उपयोग अत्यधिक संक्षारण अवस्थाओं में किया जाता है।

pipe

पाइप (दोष)

द्रव धातु के अंतिम भाग के जमते समय संकुचन के कारण पिंड में उत्पन्न होने वाला गर्त। यह दो प्रकार का होता है—

(1) प्राथमिक पाइप (primary pipe)—यदि पाइप शिलिका के ऊपरी अथवा चुल हिस्में में बने तो उसे प्राथमिक पाइप कहते हैं।

(2) द्वितीयक पाइप (secondary pipe)—यदि पाइप शिलिका के निचले हिस्में पर हो तो उसे द्वितीयक पाइप कहते हैं।

दर्खण—casting defect भी

piping

पाइप

विशेषतया उत्सारित धातुओं में पाया जाने वाला एक विशेष प्रकार का दोष। इसमें उत्सारित छड़ अथवा शिलिका के बीच आर्कसाइड-वलय बन जाता है। आर्कसाइड का बनना विलोट के बाहर पुनर्नापन से आरम्भ होता है।

piping steel

पाइपन इस्पात

दर्खण—killed steel

303

pit

गर्त

संक्षारण के कारण धातु-पृष्ठ पर उत्पन्न होने वाला अवसाद (depression)।

pit furnace

गर्त घास्ट्र

देखिए—furnace के अंतर्गत crucible furnace

pit sample

गर्त प्रतिदर्श

इस्पात के अवपातन (teeming) के समय लिया गया धातु का नमूना। इससे संचक का रासायनिक संघटन जात किया जाता है।

pitting

गर्तन

धातु के पृष्ठ पर संरक्षी परत के अत्यंत स्थानीय विभंजन के कारण होने वाला एक प्रकार का संक्षारण। यह सामान्य संक्षारण और रोधक्षमता के बीच की स्थिति है। इसमें धातु का सामान्य संक्षारण से कम क्षय होता है। यह निरोधक (inhibitor) के अदक्ष उपयोग और धातु अथवा संक्षारण-माध्यम में उपस्थित अपद्रव्यता के कारण उत्पन्न होता है।

planimeter

प्लैनी मीटर

क्षेत्रों की यांत्रिक माप के लिए प्रयुक्त उपकरण।

planishing

सुसज्जन

बेलनों द्वारा पाँचित कर अथवा चिकना बनाकर पिटवा धातुओं के पृष्ठ को अधिक अच्छा बनाना। ये बेलन (सुसज्जन मिल में) परिसज्जन मिलों से ठीक पहले स्थित रहते हैं। यह एक अताप्त अभिरूपण क्रिया है। इसका उपयोग पैना करने, कोर को चपटा करने अथवा फोर्जित उत्पाद से बाहर निकले भाग को अलग करने में होता है।

plasma arc welding

प्लाज्मा आर्क वेलिंग

देखिए—welding

plaster casting

प्लास्टर संचकन

देखिए—casting

plaster brass

प्लास्टर पीतल

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 80—90 प्रतिशत तांबा, 2 प्रतिशत तक वंग और शेष जस्ता होता है। यह अत्यंत शुद्ध और एक समान संवृति का होता है। पीतल का दूसरी वस्तुओं पर विद्युत लेपन करने के लिए इसका उपयोग एनोड के रूप में किया जाता है।

Plastic bronze

प्लास्टिक कांसा

ताप्र-मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिसमें 1 प्रतिशत जस्ता, 5.6 प्रतिशत वंग, 1 प्रतिशत निकैल और 26-30 प्रतिशत सीसा होता है। इसकी कठोरता और सामर्थ्य सामान्य कांसे से कम किंतु श्वेत धातु से अधिक होती है। इसका उपयोग बड़े बेयरिंगों और अधिक व्यास के एक्स्सेलों में उदाहरणार्थ रेलवे कोच, क्रेन जिब आदि में किया जाता है।

plastic dipping

प्लास्टिक निमज्जन

भंडारण अथवा स्थानांतरण के लिए धातु के अवयवों को एथिल सेल्युलोस प्लास्टिक में डुबाकर सुरक्षित रखने की विधि।

plastic flow

प्लास्टिक प्रवाह

सर्पण अथवा यमलन द्वारा होने वाला धातुओं का विरूपण।

plasticity

प्लास्टिकता, सुघटयता

किसी वस्तु का वह गुणधर्म जिसके कारण प्रयुक्त संविदार प्रतिबल को हटाने के बाद भी उसकी प्रवृत्ति विरूपण को बनाए रखने की होती है। इससे वस्तु के विरूपित होने की सुगमता का पता लगता है। विरूपण की मात्रा का पता, अंतिम लंबाई में वृद्धि और क्षेत्रफल में हुई कमी से लगता है।

plastic metal

प्लास्टिक धातु

औसत कठोरता और तन्यता की एक बेयरिंग धातु जिसमें 78—85 प्रतिशत वंग, 9—15 प्रतिशत ऐन्टिमनी और 5—11 प्रतिशत तांबा होता है।

plate

प्लॉट

बेलित, चपटा धातु-उत्पाद जो 6 मिमी० से अधिक मोटा होता है।

plating

लेपन

किसी पदार्थ के पृष्ठ पर धातु की पतली परत चढ़ाना। सामान्यतया इसका अर्थ है किसी आसंजी लेप का विद्युत-निष्क्रेपण करना। किंतु इस प्रक्रम में गलित धातु में निमज्जन भी आता है।

देखिए—electroplating

305

platinite

प्लैटिनाइट

एक अल्प प्रसारी मिश्रातु जिसमें 49 प्रतिशत निकैल और 51 प्रतिशत लोहा होता है। कांच के बगावर प्रसार-गुणांक होने के कारण इसका उपयोग बिजली के बल्बों में अंतर्वाही तार (lead-in-wire) के रूप में होता है।

platino

प्लैटिनो

स्वर्ण मिश्रातु जिसमें 89 प्रतिशत सोना और 11 प्रतिशत प्लैटिनम होता है। यह आकर्षक रंग का और संक्षणरोधी होता है। इसका उपयोग गहनों और आभूषणों में किया जाना है।

platinoid

प्लैटिनायड

तो ताप्र मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें तांबा, जस्ता और निकैल के अतिरिक्त 2 प्रतिशत टंगस्टन, 0.2 प्रतिशत मैंगनीज और 0.5 प्रतिशत लोहा होता है। यह उच्च विद्युतरोधी होता है। इसका उपयोग विद्युतरोधी तारों, तापयुग्मों तथा आभूषणों और मुद्रा निर्माण में होता है।

platinoid & older

प्लैटिनायड सोल्डर

एक ताप्र-मिश्रातु जिसका गलानांक प्लैटिनायड मिश्रातु से कम होता है। इसमें 47 प्रतिशत तांबा, 42 प्रतिशत जस्ता और 11 प्रतिशत निकैल होता है। इसका उपयोग प्लैटिनायडों के योजकों के ब्रेजन के लिए होता है।

Plumber's solder

प्लंबर सोल्डर

एक मिश्रातु जिसमें 50 प्रतिशत सीसा और 50 प्रतिशत वंग होता है। यह 182°C पर प्रवर्तलता है। इसका उपयोग सीसे के पाइप में जोड़ों को मिटाने के लिए किया जाता है।

plumber's white

प्लंबर ह्वाइट

ताप्र मूल की मिश्रातु जिसमें 5.8 प्रतिशत तांबा, 25 प्रतिशत जस्ता, 15 प्रतिशत निकैल तथा लोहा। प्रतिशत सीसा तथा 0.3 प्रतिशत मैंगनीज होता है। यह अत्यंत चम्मल और तन्य होता है। इसका उपयोग साज-सज्जा और पाइपों के नलकर्मण में होता है।

ply rolling

स्टर बेल्लन

देखिए—pack rolling

306

point defect

बिंदु दोष

दर्शिए—lattice defect

poling

प्रदंडन

गलित ताप्र को लकड़ी के हरे लट्ठों से विलोड़ित करना। इस क्रिया में ऊप्सा से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक विच्छेदित होकर अपचायक गैसें और जलवाष्प उत्पन्न करते हैं जो कॉपर आंक्साइड को अपचित करते हैं।

polygonisation

बहुभुजन

जब अताप्त कर्मण (cold work)—धातु गरम की जाती है तो प्रभ्रंशों के पुनर्विन्यास से बहुभुजी उपर्ण्य प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रम को बहुभुजन कहते हैं।

polymorphism

बहुरूपता

कुछ पदार्थों में पाया जाने वाला एक विशेष गुणधर्म जिसके कारण वे दो या अधिक क्रिस्टलीय रूपों अथवा संरचनाओं में पाए जाते हैं, अतः उनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। यौगिकों में यह परिघटना एक अणु में परमाणुओं की भिन्न-भिन्न संस्था के कारण होती है जिससे बहुरूपों में ऊर्जा की मात्रा भी भिन्न-भिन्न होती है।

porcelain enamelling

पार्सिलेन इनेमलन

लोहे और इस्पात के पृष्ठ पर बोरोसिलिकेट कांच का लेप चढ़ाने की विधि।

porosity

संरक्षता

दर्शिए—weld defect

post heating

पश्चतापन

वेल्डन के तुरंत बाद गरम करना। यह क्रिया प्रतिबलों को समाप्त करने और वेल्ड धातु तथा ऊप्सा प्रभावित क्षेत्र का पाचन करने के लिए होती है।

दर्शिए—preheating

pot

पॉट, पात्र

गलित धातु को रखने के लिए प्रयुक्त उच्चतापसह पात्र। इसका उपयोग ऊप्सा-उपचार के समय ध्राष्ट-प्रभावों से घटकों की रक्षा करने के लिए होता है।

pot annealing

पात्र अनीलन

दर्शिए—annealing के अंतर्गत box annealing

307

pouring

निःस्वरण

संचकन के समय गलित धातु को लैडल से पिंड में अथवा अन्य प्रकार के सांचों में उड़ेलने की क्रिया। इस्पात के निःस्वरण को अवपातन कहते हैं।

Pourbaix diagram

पोर्बेक्स आरेख

किसी तंत्र के लिए विभव को कोटि और pH को भुज लेकर खींचा गया आरेख। संक्षारण के अध्ययन में इस आरेख का विशेष महत्व है। सामान्यतया ये आरेख, प्रावस्थाओं और उत्पन्न आयनों की मात्रा और स्थायित्व को भी व्यक्त करते हैं।

poured short

न्यून निःस्वाति

एक संचकन क्रिया जिसमें सांचे के न भरे जाने के कारण पूर्णता नहीं आ पाती है।

pouring basin

निःस्वाती कुंडिका

फाउंड्री में प्रयुक्त एक कुंड जिसमें गलित धातु सांचे को भरने के लिए ढाली जाती है।

powder cutting process

चूर्ण कर्तन प्रक्रम

एक प्रक्रम जिसमें लोह समृद्ध चूर्ण का पूर्वतापी ज्वाला से ऑक्सीजन धारा में धमन किया जाता है। इस चूर्ण को ऑक्सी-ऐसीटिलीन पूर्वतापी ज्वाला द्वारा प्रज्वलन ताप तक गरम किया जाता है। चूर्ण के ज्वलन से उच्च ताप अभिक्रिया आरंभ होती है। जैसे कर्तन क्रिया होती है, गलन और गालकन की संयुक्त क्रिया से बनने वाले दुर्गलनीय आंक्साइड लगातार पृथक होते रहते हैं।

powder metallurgy

चूर्ण धातुकर्मिकी

धातु चूर्णों का उत्पादन करने अथवा धातु चूर्णों से विशेष रूप की अथवा विशिष्ट आकार की बस्तुओं को बनाने की तकनीक।

powder welding

चूर्ण वेलिंग

एक वेलिंग प्रक्रम जिसमें गालक और धात्विक चूर्णों को पूर्वनिर्धारित अनुपात में मिलाकर गैस वेलिंग फुंकनी द्वारा फुटार की जाती है। वेलिंग, ब्रेजन और कठोर फलकन में यह विधि विशेष उपयोगी है।

precious metal

बहुमूल्य धातु

दर्शिए—metal

308

precipitation hardening

अवक्षेपण कठोरण

देखिए—age hardening

preheater

पूर्वतापक

प्रायः शिलिका रूप में इस्पात को गरम करने के लिए बनाया गया भ्राष्ट। इसमें ठंडे इस्पात को पूर्वनिर्धारित ताप तक गरम कर उसे अन्य भ्राष्ट अथवा सिक्कतन-गर्त में डाल दिया जाता है जहाँ उसे बेलन ताप अथवा फोर्जन ताप तक गरम किया जाता है।

preheating

पूर्वतापन

किसी तापीय अथवा यांत्रिक उपचार से पहले वस्तु को गरम करना जिससे तापीय प्राप्ति (thermal shock) न हो।

तुलना—post heating

presintering

पूर्वसिंटरण

चूर्ण धातुकर्मिकी में प्रयुक्त इस शब्द का अर्थ है—किसी संहति को अंतिम सिंटरण-ताप से नीचे गरम करना। यह क्रिया सरल हस्तन अथवा अंतिम सिंटरण से पहले स्नेहक या बंधक को हटाने के लिए की जाती है।

press forging

दाब फोर्जन

दाब की सहायता से किसी धातु को वार्षित आकार देना। यह क्रिया एक विशेष प्रकार के प्रेस में की जाती है जिसे फोर्जन-प्रेस कहते हैं।

तुलना—drop forging

pressing

दाबन

(1) तप्त अथवा अताप चादरी अथवा पट्टिट धातु का एक विशेष प्रकार का कर्पण करना। यह कार्य एक प्रेस द्वारा किया जाता है।

(2) चूर्ण-धातुकर्मिकी में इस शब्द का अर्थ है दाब द्वारा संहति बनाना।

pressure die casting

दाब रूपदा संचकन

देखिए—casting के अंतर्गत metal mould casting

pressure nitriding

दाब नाइट्रोइडन

अमोनिया गैस की उपस्थिति में किया जाने वाला नाइट्रोइडन प्रक्रम।

309

21—23 T M of HRD/96

pressure thermit welding

दाब थर्मिट वेलिंग

देखिए—welding के अंतर्गत pressure welding

pressure welding

दाब वेलिंग

परिवेश-ताप (ambient temperature) से गलानांक के बीच धातु-पृष्ठों को परस्पर वेल्ड करना। इसमें धातु-पृष्ठों को आपस में जोर से दबाया जाता है ताकि ऑक्साइड परतें नष्ट हो जाएं और सीधे अंतरापर-माणिक आबंधन (interatomic bonding) हो। उच्च निर्वात जैसे अंतरिक्ष में यह प्रक्रम बहुत कम संपर्क-दाब पर हो सकता है।

primary carbide

प्राथमिक कार्बाइड

इस्पातों में यूटेक्टिक अथवा यूटेक्टॉइड संघटनों से अधिक मात्रा में विद्युमान कार्बन।

primary creep

प्राथमिक विसर्पण

देखिए—creep

primary crystal

प्राथमिक क्रिस्टल

किसी धातु अथवा मिश्रातु के ठोस होने पर प्राप्त प्रथम क्रिस्टल।

primary electron

प्राथमिक इलेक्ट्रॉन

देखिए—electron

primary ferrite

प्राथमिक फेराइट

देखिए—free ferrite

primary metal

प्राथमिक धातु

देखिए—metal

तुलना—secondary metal

primary pipe

प्राथमिक पाइप

देखिए—pipe

primary radiation

प्राथमिक विकिरण

देखिए—radiation

primary scrap

प्राथमिक स्क्रैप

देखिए—scrap

primary solid solution
(terminal solid solution)

प्राथमिक ठोस विलयन

देखिए—solid solution

primes

उत्कृष्ट उत्पाद

चादर, प्लेट आदि उच्च कोटि के धातु-उत्पाद जो पृष्ठीय दोषों से मुक्त रहते हैं।

prince's metal

प्रिंस धातु

एक ताप्र-यशद मिश्रातु जिसमें 17—39 प्रतिशत यशद और शेष तांबा होता है। यह अत्यंत तन्य और मजबूत होता है। इसका उपयोग, समान संघटन वाले पीतलों की भाँति किया जाता है।

porcess annealing

प्रक्रम अनीलन

देखिए—annealing

process metallurgy

प्रक्रम धातुकर्मियोंकी

देखिए—metallurgy

proeutectoid cementite

प्राक्यूटेक्टॉयड सीमेंटाइट

ऑस्टेनाइट प्रावस्था से इस्पात के ठंडा होते समय यूटेक्टॉयड ताप से ऊपर बनने वाला सीमेंटाइट।

proeutectoid ferrite

प्राक्यूटेक्टॉयड फेरोइट

ऑस्टेनाइट प्रावस्था से इस्पात के ठंडा होते समय निम्न क्रांतिक ताप से ऊपर बनने वाला फेरोइट।

progressive ageing

प्रगामी काल प्रभावन

काल प्रभावन (ageing) प्रक्रम जिसमें ताप को पदशः (stepwise) लगातार बढ़ाया जाता है।

311

prompt tempering

तत्काल पायन

कुछ इस्पातों को, जबकि वे 90°C 150°C ताप-परास के बीच होते हैं, शमन-माघ्यम से निकालकर पायन-प्राप्त (tempering furnace) में अंतरित करना।

pronithium

प्रोनीथियम

एक ताप्र मूलक मिश्रातु जिसमें 30 प्रतिशत जस्ता, 3 प्रतिशत ऐलुमिनियम और शेष तांबा होता है। यह उत्तम संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग संधनित्र नलियों और माप साज-सज्जा में होता है।

proof stress

प्रमाणक प्रतिबल

वह प्रतिबल जो किसी तनन-परीक्षण में स्थायी-विरूपण की निश्चित मात्रा उत्पन्न करता है। प्रतिबल, अनुप्रस्थ-काट के प्रति आरंभिक क्षेत्रफल में पड़ने वाले भार के रूप में मापा जाता है और विस्तार, 5 सेमी गेज लंबाई पर 0.1 प्रतिशत, 0.2 प्रतिशत अथवा 0.5 प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

protective atmosphere

रक्षी परिमंडल

धातुकर्म में भ्राष्ट अथवा अन्य उच्चतापसह उपकरण में कार्यवस्तु के चारों ओर विद्यमान गैसों को परिमंडल कहते हैं। यदि यह परिमंडल अपचायक अथवा उदासीन गैसों का बना हो तो उसे रक्षी परिमंडल कहते हैं।

देखिए—controlled atmosphere भी

proustite

प्राउस्टाइट

एक रजत अयस्क जो रजत का सल्फ-आर्सेनाइट, है। इसमें लगभग 65 प्रतिशत रजत होता है। अपने रंग के कारण उसे हल्का रुबी रजत भी कहते हैं। गहरा रुबी रजत नाम का प्रयोग पाइरार्जिराइट के लिए होता है। कठोरता 2.5, आपेक्षिक घनत्व 5.6।

psilmelane

साइलो मिलेन

मैंगनीज का अक्रिस्टलीय, जलयोजित ऑक्साइड जिसमें प्रायः बेरियम और पोटैशियम दोनों विद्यमान रहते हैं। अन्य मैंगनीज स्थिनियों के साथ यह अवसादी निष्केपों में पाया जाता है। इसका रंग काला होता है और इसमें मैंगनीज ऑक्साइड होता है।

p-type semiconductor

धन प्ररूपी अर्धचालक

देखिए—semiconductor

pugh type ladle

पुघ प्ररूपी करखुल

धमन-भट्टी से लोहे को ग्रहण करने के प्रयुक्त, उच्चतापसह पदार्थ के आस्तर वाला

लोहे का पात्र। इसका आकार सिगार के समाज होता है जिसके ऊपरी सिरे पर लोहे को ग्रहण

312

करने के लिए एक छिद्र होता है। खाली करना हो तो उसे अनुदैर्घ्य अक्ष पर घुमाया जाता है। इनकी धारण-क्षमता 150 टन तक होती है। यह मिश्रण यंत्र का काम करता है।

pull

अभिकर्ष

पिंडों और बेल्लित उत्पादों में पाए जाने वाले पृष्ठीय दोष। ये प्रायः दिवशाखी अथवा γ-आकार के होते हैं और बेल्लन की दिशा में दीर्घित अनुप्रस्थ दरारों से उत्पन्न होते हैं। अनुदैर्घ्य पिंड दोषों से उत्पन्न दरारों को "विपाट" कहते हैं। ढलाई में अभिकर्षों अथवा तप्त-बिदरों के अंतर्गत आने वाली दरारों के खुरदुरे किनारे होते हैं और वे दोष बालू की ठोस जैसी अवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं।

pulse polarizer

संद ध्रुवक

धातुओं में विद्युत रासायनिक संक्षारण का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त यंत्र। इसमें परीक्ष्य नमूने को बहुत कम समय में अत्यधिक सेनोडी अथवा कैथोडी बनाया जाता है जिसके फलस्वरूप धातु अत्यंत ध्रुवित हो जाती है। ध्रुवण की मात्रा धातु और चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करती है।

pulverisation

चूर्णन

किसी यांत्रिक विधि द्वारा बारीक चूर्ण बनाना।

तुलना—communition

punching die

छिद्रण रूपदा

देखिए—piercing die

purchased scrap
(secondary scrap)

क्रय उच्छिष्ट

देखिए—scrap

purgung

रेचन

देखिए—degassing के अंतर्गत

purgung degassing

रेचक विगैसन

देखिए—degassing के अंतर्गत

313

puron

प्लूरॉन

99.99 प्रतिशत से भी अधिक शुद्ध लोहा। इसका उपयोग स्पेक्ट्रमी विश्लेषण में मानक के रूप में होता है।

pyramid diamond hardness test

पिरेमिड हरिक कठोरता परीक्षण

देखिए—hardness test के अंतर्गत

pyrites

पायराइटीज

लोहे के डाइसलफाइट Fe S₂ के घनीय रूप के लिए प्रयुक्त शब्द जो द्विरूपी (dimorphous) होता है। इसका रंग प्रायः हल्का पीला होता है।

pyroelectric effect

ताप वैद्युत प्रभाव

स्फटिक, ट्रॉमैलिन आदि ताप वैद्युत पदार्थों के क्रिस्टलों का ताप-परिवर्तन करने से उनके पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत आवेश।

pyrolusite

पायरोलुसाइट

मैग्नीज का महत्वपूर्ण अयस्क जिसमें मुख्यतः Mn O₂ होता है।

pyrometallurgy

उत्ताप धातुकर्मिकी

देखिए—metallurgy के अंतर्गत chemical metallurgy

pyrometer

उत्तापमापी

उच्च ताप नापने का यंत्र। मुख्य उत्तापमापी इस प्रकार है:—

(1) प्रकाशिक उत्तापमापी (optical pyrometer)—

इसमें तप्त पिंड के रंग या चमक की तीव्रता का उपयोग किया जाता है।

(2) विकिरण उत्तापमापी (radiation pyrometer)—

यह ऊप्पा-विकिरण की माप पर आधारित है। इसमें तप्तपिंड से उत्पन्न प्रकाश विकिरण का उपयोग किया जाता है।

(3) प्रतिरोध उत्तापमापी (resistance pyrometer)—

इसमें ताप-परिवर्तन के साथ पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन का उपयोग किया जाता है।

(4) ताप वैद्युत उत्तापमापी (thermoelectric pyrometer)—

इसमें ताप-युग्म सिद्धांत का उपयोग किया जाता है।

pyrometric cone

उत्तापमित्रीय शंकु

शंकुओं की एक श्रेणी जो चिकनी मिट्टी के बने होते हैं तथा उन पर गलनांक अंशांकित होते हैं। प्रत्येक शंकु अल्प ताप-परास में संगलनीय होता है, जिसका आकलन यह देखकर किया जाता है कि कौन सा शंकु मुदु होकर झूक गया है और उसका शीर्ष, आधार को छूने लगा है। मुख्यतया इनका उपयोग भूतिका पदार्थों के ज्वालन के लिए किया जाता है। इन्हें सेमर-शंकु भी कहते हैं।

pyrometric cone equivalent

उत्तापमित्रीय शंकु तुल्यांक

किसी धातु की दुर्गलनीयता को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मान। इसमें परीक्षण दुर्गलनीय पदार्थ के शंकु रूप में ज्ञात संगलनांक वाले अनेक मानक शंकुओं के साथ अलग अलग गरम किया जाता है। शंकु का संगलनांक वह ताप माना जाता है जिस पर उसका शीर्षांग आधार-तल पर झूक जाता है।

pygometry

उत्तापमित्रि

उच्च ताप नापने का विज्ञान।

देखिए—pyrometer भी

pyrophoric alloys

स्वजलनी मिश्रातु

सीरियम मूलक मिश्रातु जो विशेषतः चूर्णित अवस्था में शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाते हैं और रगड़ने पर चिंगारी उत्पन्न करते हैं। इनका उपयोग लाईटर पत्थर, गैस लाईटर युक्तियों, आतिशबाजी आदि में किया जाता है। इनमें सीरियम के अलावा लैथनम, इट्रियम और कभी-कभी मैग्नेशियम, लोहा, केंडमियम, जस्ता, यूरोपियम आदि भी होते हैं।

pyros

पाइरोस

एक निकैल मिश्रातु जिसमें 82 प्रतिशत निकैल, 7 प्रतिशत क्रोमियम, 3 प्रतिशत लोहा, 5 प्रतिशत टंगस्टन और 3 प्रतिशत मैग्नीज होता है। 0—1000°C तापीय प्रसार में इसका रैखिक ताप-गुणांक होता है। इसका उपयोग आयतन प्रसार मापियों तथा ताप-वृद्धिघ से संबंधित यंत्रों में होता है।

pyroxene

पाइरोक्सीन

शैल-रचक खनियों का महत्वपूर्ण वर्ग जिनके सामान्य लक्षण और रासायनिक संघटन, ऐम्फिबोलों में मिलते हैं किंतु क्रिस्टलीय रूप और विदलन-कोण (cleavage angle)

315

मिन्न होते हैं। ये मेटासिलिकेट होते हैं और किस्टल-समतिति के अनुसार उन्हें तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है—(1) विषय लंबाक्ष श्रेणी-इसके अंतर्गत एन्सटाइट, ब्रोजाइट आदि आते हैं। ये मैग्नीशियम अथवा मैग्नीशियम-लोहा सिलिकेट होते हैं। (2) एक नताक्ष श्रेणी—इस श्रेणी में अनेक खनियां आते हैं जिनमें डाइ-ऑक्साइड $\text{Ca}_2\text{Mg}(\text{SiO}_3)_2$ प्रमुख है। (3) त्रिनताक्ष श्रेणी-ये कैल्सियम, लोहा, मैग्नीज, कभी-कभी जकोनियम और बहुत कम मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं जिनमें रोडोनाइट प्रमुख है।

pyrrhotite

पिरोटाइट

एक खनियां जो लोह सलफाइट होता है, यद्यपि विश्लेषण से ज्ञात होता है कि यह फेरस एल्फाइट में गांधक का ठोस विलयन है। इसमें निकैल, कोबाल्ट और कभी-कभी तांबा भी होता है। निकैलायक्त पिरोटाइट, निकैल का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें सूक्ष्म मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भी पाई जाती हैं। चुंबकीय होने के कारण इसे चुंबकीय पायराइट भी कहते हैं। कठोरता 4, आर्पक्षत घनत्व 4.6—4.65।

Q-alloy

क्यू-मिश्रातु

एक निकैल मिश्रातुओं की श्रेणी जिसमें 60-68 प्रतिशत निकैल, 12-19 प्रतिशत क्रोमियम और शेष लोहा होता है। ये उष्मारोधी और संक्षारणरोधी होते हैं और इनका प्रयोग श्राफ्टों और उच्च ताप पर प्रयुक्त अन्य उपकरणों के लिए किया जाता है।

quartz

क्वार्ट्ज, स्फर्टिक

सिलिका का एक प्रमुख खनियां। यह कठोर होता है और अनेक कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसकी कुछ किसमें बहुमूल्य पत्थरों के रूप में इस्तेमाल होती है। कठोरता 7, विशिष्ट घनत्व 2.65। यह पटकलकीय समृद्धाय में क्रिस्टलित होता है।

quench ageing

शमन काल-प्रभाव

विलयन ऊपरा उपचार के बाद दूत-शोतलान द्वारा प्रेरित काल प्रभाव।

तृणना—stain ageing

quench and fracture test

शमन-विभंग परीक्षण

उम्मान के रेण्ट-आमाप और कठोरणीयता को निर्धारित करने की विधि। इसमें इस्पात के हिस्मा को AC_3 से ऊपर गरम कर 30°C के अंतराल से शमन किया जाता है और मानक विभाग में तृणना को जानी है। इस विधि से इस्पात के दोष-मुक्त होने का पता चलता है।

quenchant

शामक

उच्च-ताप से मिश्रातु का शमन करने के लिए प्रयुक्त माध्यम।

quench bend test

शमन वंक परीक्षण

एक परीक्षण जिसमें वंक-परीक्षण करने से पहले इस्पात की परीक्ष्य वस्तु को रक्ताभ ताप तक गरम कर पानी में शमन किया जाता है।

quench cracking

शमन दरारन

शमन के फलस्वरूप धातुओं में दरार उत्पन्न होने की प्रवृत्ति।

quench hardening

शमन कठोरण

देखिए—hardening

quenching

शमन

एक द्रूत-शीतलन प्रक्रम जिसमें धातुओं और मिश्रातुओं को उन्नयित ताप से निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। इसके लिए उन्हें द्रवों, गैसों अथवा ठोसों के संपर्क में रखा जाता है। सामान्यतया शमन की क्रिया इस्पात-कठोरण अथवा उच्च ताप के ठोस विलयन को निम्न ताप पर बनाए रखने के उद्देश्य से की जाती है ताकि Al-Cu, Cu-Be आदि मिश्रातुओं में अवक्षेपण-कठोरण गृणधर्म उत्पन्न किए जा सकें।

प्रमुख शमन-क्रियाएं इस प्रकार हैं—

वायु-शमन (air quenching)—गरम धातु या मिश्रातु को वायु में शीघ्र ठंडा करना।

कुहास-शमन (fog quenching)—बारीक कुहासा और वाष्प के माध्यम में क्रिया जाने वाला शमन।

गैस-शमन (gas quenching)—अनाक्सीकारी गैस में शमन करना। यह वायु-शमन से भिन्न होता है।

तप्त-शमन (hot quenching)—लोह मूलक मिश्रातुओं का ऐसे माध्यम में शमन करना जिसका ताप, वायुमंडलीय ताप की अपेक्षा काफी अधिक है।

समतापी-शमन (isothermal quenching)—समतापी ऊप्ता-उपचार में क्रिया जाने वाला शमन।

स्थानीय शमन (local quenching)—तप्त-वस्तु के किसी विशेष भाग का शमन करना।

317

तेल-शमन (oil quenching)—किसी तप्त-वस्तु को तेल में डुबाकर शमन करना। जल-शमन की अपेक्षा इसमें शीतलन गति कम होती है अतः यह विधि कुछ समतापी ऊप्ता-उपचार प्रक्रियाओं में और विशेषतः ऐसी वस्तुओं में उपयोगी होती है जिनमें शमन-प्रतिबलों की मात्रा कम रखनी हो। इसे तेल-कठोरण भी कहते हैं।

पुनरुत्पादी शमन (regenerative quenching)—कार्बोरिट हिस्सों का दिवक शमन जिससे आवरण (case) और क्रोड दोनों का शमन होता है। पहला शमन उच्च ताप पर क्रोड के शोधन के लिए किया जाता है जबकि दूसरा शमन क्रोड का आगे शमन करने तथा आवरण को कठोर बनाने के लिए किया जाता है।

फुहार-शमन (spray quenching)—किसी गरम वस्तु को पानी में डुबाकर शमन करने के बजाए उस पर पानी की फुहार कर शमन करना। इसमें शमन, कम उग्र होने के कारण वस्तु का विरूपण कम होता है।

जल-शमन (water quenching) किसी गरम वस्तु को पानी में निम्नजित कर शमन करना। तेल-शमन की अपेक्षा यह तीव्र गति से होता है।

अवशून्य-शमन (subzero quenching)—औजार-इस्पात में कमी-कमी इस्पात का शून्य से नीचे ताप पर शमन करना आवश्यक होता है ताकि अधिकतम मार्टेन्साइट बन सके।

quenching crack

शमन दरार

शमन अथवा द्रूत-शीतलन द्वारा प्रेरित प्रतिबलों से उत्पन्न होने वाली दरार। यह शीतलन के समय होने वाले आयतन-परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।

quenching media

शमन माध्यम

वे द्रव अथवा गैसें जिनका गरम धातु से ऊप्ता के निष्कासन के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग होता है। उपयुक्त शमन-माध्यम का चयन, विशेषतया इस्पातों के मामले में, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊप्ता-निकासन की दर धातु की कठोरता को नियंत्रित करती है।

quenching oil.

शमन तेल

शमन-क्रियाओं में प्रयुक्त तेल। अधिकांश शमन-तेल, खनिज, जंतु और पादप जगत से प्राप्त तेलों के मिश्रण होते हैं।

quenching stress

शमन प्रतिबल

धात्विक वस्तुओं में पाए जाने वाले आंतरिक प्रतिबल, जो (शमन-माध्यम) शामक में द्रूत-शीतलन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

quenching tank

शमन टंकी

वह पात्र जिसमें शमन-माध्यम रखा जाता है और शमन के लिए उसमें वस्तुओं को डुबाया जाता है।

quench tempering

शमन पायन

पायन-ताप पर रखे कुड़ से इस्पात का शमन करने की विधि। इस्पात को तब तक कुड़ में डुबाए रखा जाता है जब तक उसका ताप कुड़-ताप के बराबर न हो जाए। तत्पश्चात उसे निकालकर हवा में ठंडा किया जाता है।

rabbling

रैबलन

गलित धातु कुड़ को अथवा भट्टी के हार्थ में ताप अयस्क के धान को विलोड़ित करने की प्रक्रिया ताकि मिश्रण-क्रिया भलीभांति हो जाए।

racking motion

प्रचयन गति

रेक और पिनियन द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न गति।

Radenthein process

रेडेंथिन प्रक्रम

देखिए—Hansgrig process.

radial structure

अरीय संरचना

शुद्ध धातुओं और कुछ यूटेक्टिकों का अभिलक्षण जिस में क्रिस्टल केंद्र से बाहर की ओर बनते हैं।

radiation

विकिरण

(क) विद्युत-चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित ऊष्मा। बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में वे हैं—कास्मिक विकिरण, गामा विकिरण, ऐक्स-किरण, परावैगनी विकिरण, द्रश्य प्रकाश, अबरकत विकिरण और रेडियो तरंग।

(ख) मध्यवर्ती माध्यम को गरम किए बिना स्रोत से ग्राही तक ऊष्मा के अंतरण का प्रक्रम। उदाहरण सूर्य से पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊष्मा।

प्राथमिक विकिरण (primary radiation)—सीधे किसी स्रोत से उत्पन्न विकिरण को प्राथमिक विकिरण कहते हैं।

द्वितीयक विकिरण (secondary radiation) जब ऐक्स-किरणें अथवा किसी प्रकार का रेडियोऐक्टिव विकिरण किसी द्रव्य से टकराता है तो द्वितीयक विकिरण उत्पन्न होता है जो उसे उत्पन्न करने वाले प्राथमिक विकिरण से बहुत कमज़ोर होता है।

319

radiation damage

विकिरण क्षति

परमाणिक कणों के किरण द्वारा धातुओं के यांत्रिक गुणधर्मों का निर्मीकरण। नाभिकीय रिएक्टरों के क्रोडों को संयत करने के लिए प्रयुक्त दाब-पात्रों पर इसका प्रभाव विशेष महत्व का है। न्यूट्रोन किरण से इस्पातों के पराभव-बिंदु, तनन-सामर्थ्य, कठोरता, भंगुर विभंग संक्रमण ताप और विरूपण-दर में वृद्धि हो जाती है।

radiation pyrometer

विकिरण उत्तापमापी

देखिए—pyrometer.

radioactive metals

रेडियोऐक्टिव धातु

धातुओं का एक वर्ग जिनका उच्च परमाणु-भार होता है। इनके परमाणु-नाभिक विशिष्ट होकर आपेक्षाकृत मंद गति वाले धन आवेशित कण, हल्के और तीव्र गति वाले, ऋण आवेशित β -कण और गामा किरणों को उत्पन्न करते हैं। न्यूट्रोनों द्वारा बमबारी से किसी भी धातु को रेडियो ऐक्टिव बनाया जा सकता है।

radio frequency induction furnace

रेडियो आवृत्ति प्रेरण भट्टी

अल्प मात्रा में (2 से 10 किलो ग्राम तक) मिश्रातुओं को गलाने के लिए विकसित प्राप्ति। किसी विशिष्ट प्राप्ति में 600 किलोसाइक्लिं प्रति सेकंड तक आवृत्ति होती है। इसके लिए किसी विशेष नींव की आवश्यकता नहीं होती है और छोटे यूनिट सुधार्य होते हैं।

radiography

विकिरणीचित्रण

धातुओं अथवा अन्य अपारदर्शी वस्तुओं के आंतरिक परीक्षण की विधि। इसका उपयोग स्थायी रिकार्ड रखने के लिए फोटोग्राफों को बनाने के लिए होता है। इसके लिए ऐक्स-किरणों अथवा गामा-किरणों का प्रयोग किया जाता है। धातुओं में विद्यमान दोषों का पता लगाने का एक अविनाशी परीक्षण है।

rag

रंग

(1) दाब-वेलिंग में निष्पीड़ित अतिरिक्त धातु।

(2) किसी फोर्जन का छोटा खांचा अथवा खाली भाग, जो एक फोर्जन-दोष है। यह फोर्जन-क्रिया के समय किसी वस्तु के गिर जाने से उत्पन्न होता है।

ragging

संखातन

बेलनों के पृष्ठ पर गोल खांचों के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द, ये खांचे उस आस्तर-कोण में वृद्धि करते हैं जिस पर बेलन, प्रवेश स्थल पर वस्तु का दंशन करेंगे। ये खांचे धातु पर

कटकित (ridged) निशान उत्पन्न कर लेते हैं इसलिए उनका उपयोग बेल्लन के आरंभिक चरणों तक ही सीमित रहता है।

ragging marks

रेगन चिह्न

एक बेल्लन-दोष जो इस्पात-पृष्ठ पर बहिः सरणों (protrusions) के रूप में प्रकट होता है।

rail test

रेल परीक्षण

रेल-पटरियों की तन्यता ज्ञात करने का परीक्षण जिसमें एक टन भार को भिन्न-भिन्न ऊंचाइयों से पटरी के बीच में गिराया जाता है। पटरी का यह परीक्ष्य भाग लगभग एक मीटर स्थित आलंबों के बीच आरूढ़ रहता है।

rake

रेक

भट्टी में ईंधन डालने अथवा राख और किलंकर को निकालने के लिए प्रयुक्त औजार। इस शब्द का प्रयोग उन कोणों के लिए भी होता है जिस पर कर्तन-औजारों के विशेष फलकों का घर्षण किया जाता है।

Rakel's alloy

रेकिल मिश्रातु

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 10 प्रतिशत निकैल, एक प्रतिशत जस्ता, 1 प्रतिशत मैग्नीज, और शेष तांबा होता है। यह उत्तम संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग संचनित्र नलियों और भाप सात्र-सज्जा में होता है।

Rakel's metal

रेकिल धातु

एक ताप्र मूलक मिश्रातु जिसमें 10 प्रतिशत ऐलुमिनियम, 1 प्रतिशत जस्ता, 1 प्रतिशत मैग्नीज और शेष तांबा होता है। इसके गुणधर्म और उपयोग रेकिल मिश्रातु के समान हैं।

ram

रैम

1. पाती धन या प्रेस का गतिशील भाग जिस में डाई बांधा जाता है।

2. दाब-वेल्डिंग में दाब को इलेक्ट्रोड तक स्थानांतरित करने वाला भाग।

rammer

कुट्टक, रैमर

देखिए—ram.

ramming

कुट्टन, रैमन

1. सांचे में बालू कूटना।
2. ओपेन हार्थ भट्टी के हार्थ को समेकित करना।

321

Randupson process

रैंडप्सन प्रक्रम

कास्य और लोह संचकों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त एक संचन-प्रक्रम। इसमें संचन-बालूओं के लिए बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का उपयोग किया जाता है। शुद्ध उत्तम कोटि की सिलिका बालू को लगभग 10 प्रतिशत पोर्टलैंड सीमेंट और 4-6 प्रतिशत पानी के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का प्रयोग पुराने संदलित सांचों और क्रोडों के पुष्टक पदार्थ पर लगभग 2.5 सेसी मोटी फलक बालू के रूप में होता है। इसका एक लाभ यह है कि सांचे को सुखाने और पकाने की आवश्यकता नहीं रहती है।

देखिए—sand moulding भी

Raney's alloy

रेने मिश्रातु

ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 30 प्रतिशत Ni होता है। यह अत्यंत कठोर होता है और इसका उपयोग बेयरिंग बनाने में होता है।

rank of coal

कोयला वर्ग

यह शब्द कोयलाकरण की मात्रा को व्यक्त करता है। कोयले की उच्चतम कोटि ऐंग्रेसाइट और निम्नतम कोटि लिग्नाइट है।

rapping

ताडन

- (1) पाती-फोर्जन में प्रयुक्त शब्द जबकि डाई के फलक के परस्पर मिल जाते हैं।
- (2) पैटर्न को हटाने से पहले उसे सांचे (mould) में मौजूद बालू से मुक्त करने के लिए ठोकना।

rare earth metal

दुर्लभ मृदा धातु

देखिए—metal

rare metal

दुर्लभ धातु

देखिए—metal

rat tail

मूषक पुच्छ

देखिए—casting defect

raw ore

अपरिष्कृत अयस्क

खान से निकला अयस्क।

realgar

मैनसिल, मनःशिला

आर्सेनिक का एक महत्वपूर्ण अयस्क जिसका सूत्र As_2S_2 है। यह नारंगी पीले रंग का होता है। इसके क्रिस्टल एकनंतराश समुदाय के होते हैं जो रेजिनी द्रुतियुक्त और पारभासी होते हैं। यह बहुधा चांदी और सीसे के अयस्कों के साथ मिलता है। आपेक्षिक घनत्व 3.4—3.6 और कठोरता लगभग 1.5।

reamer

परिष्ठिद्वित्र

बेधित छिद्रों की परिसज्जा के लिए प्रयुक्त एक हाथ का अथवा मशीन का औजार। इसमें एक बेलनाकार अथवा शंकवाकार शैंक होता है जिस पर अनुदैर्घ्य या सर्पिल खांचों द्वारा कर्तव्य कोर बनाए जाते हैं अथवा उसमें पुथक दांत लगाए जाते हैं।

rebound hardness test

प्रतिक्षेप कठोरता परीक्षण

देखिए—hardness test के अंतर्गत —Shore hardness test.

recalcescence

पुनरुत्थापन

लोहे अथवा इस्पात को ठंडा करने पर गामा लोह के ऐल्फा लोह में परिवर्तित होते समय उत्पन्न ऊष्मा। इसमें रूपांतरण-गुप्त ऊष्मा के तेजी के साथ मुक्त होने से ताप इतना बढ़ जाता है कि धातु का पृष्ठ चमकने लगता है।

recarburization

पुनर्कार्बरण

1. इस्पात-निर्माण के समय परिष्कृत लोह में आवश्यक मात्रा में कार्बन मिलाना।

2. किसी धातु को इस्तेमाल करते समय नष्ट हो गए पृष्ठीय कार्बन को वापिस करने हेतु किया जाने वाला कार्बुरण।

recarburizer

पुनः कार्बुरक

गलित लोह अथवा इस्पात में मिलाया जाने वाला कोई कार्बनमय पदार्थ, जैसे उच्च कार्बनयुक्त कच्चा लोहा या उच्च कार्बनयुक्त मिश्रातु। इसे मिलाने का उद्देश्य धातु में कार्बन की मात्रा बढ़ाना है।

re-cleaning

पुनःनिर्मलन

देखिए—concentration circuit

323

recovery

उपलब्धि

1. न्यून-ताप अनीलन द्वारा, अर्थात् पुनर्क्रिस्टलन ताप से कम ताप पर अनीलन कर कर्म कठोरण के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट प्रतिबलों को हटाना। इससे कण-संरचना अथवा प्रबलता में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

2. प्रत्यास्थ-सीमा के अंदर तनाव-प्रतिबलन के बाद किसी संरचनात्मक वस्तु का अपनी सामान्य अप्रतिबलित अवस्था में लौट आना।

3. धातुओं के निष्कर्षण में प्राप्त होने वाली उपयोगी पदार्थ की मात्रा।

1. क्रांतिक ताप पर गरम या ठंडा करते समय एक क्रिस्टल संरचना का दूसरी क्रिस्टल संरचना में परिवर्तन।

2. अतप्त कर्मण में विरूपित क्रिस्टलों के स्थान पर नये, सम-अक्षीय अविकृत क्रिस्टलों को बनाना। इसमें धातु को गरम कर एक उपयुक्त ताप पर बनाए रखा जाता है। धातु पर जितना अधिक अताप्त कर्मण किया जाएगा पुनर्क्रिस्टलन-तापाप उतना ही कम होगा।

recrystallization annealing

पुनर्क्रिस्टलन अनीलन

अतप्त (cold) विरूपित संरचना के निराकरण के लिए पुनर्क्रिस्टलन ताप परास से ऊपर गरम करना।

Recuperative furnace

पुनर्योजी भ्राष्ट

एक परावर्तनी भट्टी जिसमें अंदर प्रवेश करने वाली गैसों को पहले से गरम करने के लिए भट्टी से निकलने वाली गरम गैसों का उपयोग किया जाता है। गैस ज्वलित इंधन के पूर्व तापन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पूर्व तापक उपस्कर को पुनर्योजित कहते हैं जो दोहरी नलियों का बना होता है।

red brass

रक्ताभ पिल्ल

ताप्र मूल मिश्रातुओं का एक वर्ग जिनमें जस्ता, सीसा और बंग विभिन्न मात्राओं में विद्यमान रहते हैं। ये वायुमंडलीय संक्षारण के प्रतिरोधी होते हैं और सीसे की उपस्थिति के कारण इनकी मशीननीयता भी उत्तम होती है। इनका उपयोग अनेक हंजीनियरी घटकों जैसे संचकों, वाल्वों, पिटवां मिश्रातु अवयवों, संघनित्र नलियों, छड़ों आदि में होता है।

red fox

रेड फॉक्स

फेरस मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें निकैल कोबाल्ट, मैग्नीज, सिलिकन और कार्बन होता है। ये अत्यन्त ऊष्मारोधी होते हैं। इनका उपयोग गैस टरबाइनों और उच्चताप पर प्रयुक्त अन्य घटकों को बनाने में होता है।

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| red hardness | रक्त तप्त कठोरता |
| किसी धातु और आमतौर पर उच्च वेग औजारी इस्पात की कठोरता जो लाल-ताप पर भी बनी रहती है। | |
| red heat | लाल ताप |
| वह ताप जिस पर अंधेरे कमरे में रखी कोई धातु रक्त तप्त दिखलाई देती है। यह ताप लगभग 550°C होता है। | |
| red metal | रक्ताम धातु |
| पीतल की कोई भी किसी जिसमें ताँबे की मात्रा 80 प्रतिशत से कम नहीं होती है। | |
| red mud | रक्ताम पैक |
| बेयर प्रक्रम द्वारा ऑक्साइट से ऐलुमिना की उपलब्धि में प्राप्त अवशिष्ट, इस अवशिष्ट में आयरन ऑक्साइट की पर्याप्त मात्रा रहती है। | |
| red short | तप्त भंगुर hot short का पर्यायवाची। |
| red shortness | लाल भंगुरता |
| लाल गरम इस्पात या अन्य मिश्रातुओं में विद्यमान भंगुरता अथवा अल्प अपरूपण प्रतिरोध (low shear resistance) जिससे वह विरूपण करने पर टूट जाता है। ऐसा इस्पात में गंधक की अधिक मात्रा के कारण होता है। | |
| | तुलना cold shortness |
| red stain | लाल अभिरंजक |
| अनील के समय जस्ते के वाष्पन से अथवा आमोपचार पिकलन के समय ताँबे के पुनर्निर्क्षेपण से पीतल के पृष्ठ पर बना लाल रंग का अभिरंजक। | |
| reducing atmosphere | अपचारी परिमंडल |
| किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उपस्थित अथवा स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला गैसीय वायुमंडल। यदि गैसीय वायुमंडल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते तो वह ऑक्साइटों में उपस्थित आँखीजन से क्रिया कर उनका उपचयन कर देता है। इसके लिए आमतौर पर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोक्साइट का उपयोग होता है। | |
| 22-231 M of HRD 96 | 325 |
| reduction roasting | उपचयन भर्जन |
| देखिए—roasting के अंतर्गत magnetising roasting | |
| reduction roasting process | उपचयन भर्जन प्रक्रम |
| देखिए roasting के अंतर्गत magnetising roasting | |
| reduction smelting | उपचारी प्राप्ति |
| देखिए—smelting के अंतर्गत | |
| redux process | धातुबंधन प्रक्रम |
| एक धातु बंधक प्रक्रम जिसमें फिनॉल फर्मिलिडाइड के विलयन का और पॉलिवाइनिल रेजिन के पाउडर का उपयोग किया जाता है। रेजिन को संसाधित करने के लिए धातु-पृष्ठों का बंधन दाब पर 140°C — 180°C के बीच किया जाता है। इस प्रक्रम का उपयोग धातुओं को प्लास्टिक पदार्थों अथवा लकड़ी के साथ जोड़ने के लिए भी होता है। | |
| reed | रीढ़ |
| स्थानिक आंतरिक असांतत्य जिसमें अद्यात्मिक अंतर्वेण होते हैं। यह कमी-कमी इस्पात की चादरों और पट्टियों में पाया जाता है। | |
| reed brass | रीढ़ पीतल |
| एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 69 प्रतिशत ताँबा, 30 प्रतिशत जस्ता और 1 प्रतिशत बंग होता है। इसकी अवमंदन क्षमता कम होती है, अतः इसका उपयोग वाइय-यंत्रों और पाइपों के रीढ़ों तथा संघनित नलियों में होता है। | |
| reek | अंतर्धूमन |
| अवपातन से पहले तारकोल जलाकर शिलिका-सांचे के अंदर धुआ पैदा करना। | |
| reeler | (1) संकृज्वन यंत्र (2) नलिका बेलिलात्र |
| 1. छड़ों को सीधा करने के लिए प्रयुक्त मशीन। | |
| 2. सीवनहीन इस्पात को बनाने के लिए प्रयुक्त मशीन। यह मशीन, आड़े बेलनों और बेलनों के बीच विद्यमान नली के भीतर की ओर स्थित बेलनाकर मैंडेल द्वारा, प्लग-बेलिलत नलियों को भीतर और बाहर से चमकाता है। | |

reeling

(1) रीलन, नलिका बेल्लन (2) संकृत्यन

1. इस्पात अथवा अन्य नलियों के परिसज्जन में प्रयुक्त बेल्लन प्रक्रम। इसमें मैन्डल पर हल्का तिर्यक बेल्लन किया जाता है जिससे नली का व्यास कुछ बढ़ जाता है और भीतरी तथा बाहरी दोनों पृष्ठ चिकने हो जाते हैं।

2. पिंडों के पुनर्तापन, धनताइन और बेल्लन के फलस्वरूप उत्पन्न इस्पात शलाकाओं को सीधा करना।

refining

परिष्करण

धातु की शुद्धता बढ़ाने के उद्देश्य से गलित धातु से अवांछनीय तत्वों, ऑक्साइड और गैसों को पृथक करना। अवांछनीय पदार्थों का निराकरण धातुमल द्वारा अथवा अन्य अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है जिसमें गलित धातु में ऑक्सीकारकों अथवा अपमार्जकों को प्रविष्ट किया जाता है। विभिन्न परिष्करण विधियां इस प्रकार हैं—

विद्युत अपघटनी परिष्करण (electrolytic refining)

विद्युत-अपघटनी विधि द्वारा किसी धातु का शोधन करना। इसमें अशुद्ध धातु के पिंडों को एनोड बनाया जाता है और परिष्कृत धातु कैथोड पर जमा होती है। अपद्रव्य, सेल की पैदी पर आपंक (sludge) के रूप में जमा हो जाते हैं। विद्युत-अपघटय, परिष्कृत की जाने वाली धातु के लवण का विलयन होता है। इसे वैद्युत-परिष्करण भी कहते हैं।

विद्युत-धातुमल परिष्करण (electroslag refining)

इसमें उपयुक्त रासायनिक अभिलक्षणों का विद्युत चालक धातुमल उत्पन्न किया जाता है और उच्च प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित कर उसे धातु के गलानांक से ऊपर ताप तक गरम किया जाता है। धातुमल विद्युत प्रतिरोध का काम करता है और इलेक्ट्रोड के धीरे-धीरे दुबारा गलाने में सहायता करता। इसे प्रक्रम द्वारा इस्पात में गन्धक और ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत कम किया जा सकता है जिससे उसके गुणधर्मों में सुधार होता है। यह प्रक्रम अन्य धातुओं के उत्पादन में भी काम आता है।

अग्नि-परिष्करण (fire refining)

इसमें अपरिष्कृत गलित धातु को शोधन के लिए सीधे आग में गरम किया जाता है। इस प्रकार अवांछनीय तत्व ऑक्सीकरण पृथक हो जाते हैं।

refining heat

परिष्करण ऊप्पा

देखिए—refining temperature

327

refining temperature

परिष्करण ताप

ऊप्पा-उपचार प्रक्रम में वह ताप जिसका उपयोग संरचना के सूक्ष्मीकरण विशेष रूप से धातु के कण-आमाप के सूक्ष्मीकरण के लिए किया जाता है। इस्पात के लिए सूक्ष्मीकरण ताप AC_3 बिंदु, अर्थात् ऊपरी क्रांतिक ताप से कुछ अधिक होता है। इसे परिष्करण ऊप्पा भी कहते हैं।

reflectal

रिफ्लेक्टल

एक ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 0.3 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत Mg होता है। यह उच्चार्थिक परावर्तक होता है और संधारणरोधी भी होता है। इसका उपयोग दर्पणों, प्रकाश-उपकरणों, नकली आभूषणों और ट्राफियों को बनाने में होता है।

refractory

उच्च तापसह

उच्च गलानांकी पदार्थों के लिए प्रयुक्त शब्द। आरंभ में इस शब्द का प्रयोग, भट्टियों में आस्तर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मूल्तिका-पदार्थों के लिए होता था जहाँ उच्च ताप, रासायनिक क्रिया और उच्च संपीड़क भार के लिए प्रतिरोध की आवश्यकता होती थी। अब इस शब्द का प्रयोग उच्चताप पर प्रयुक्त अनेक पदार्थों के लिए भी किया जाता है और इसके अंतर्गत धातु, सर्मट, अंतराधार्तिक यौगिक, ऑक्साइड, नाइट्राइड, सिलिसाइड आदि आत हैं। भट्टियों में काम आने वाले उच्चतापसह पदार्थ को तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

अम्लीय उच्चतापसह पदार्थ (acid refractory)

वे उच्च गलानांकी मूल्तिका-पदार्थ जिनमें मुख्यतः सिलिका होता है। ये उच्च ताप पर धारकीय ऑक्साइडों के साथ संयुक्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, अग्निसह मिट्टी, बालू के बने सभी दुर्गलानीय पदार्थ और मैनिस्टर।

धारकीय दुर्गलानीय पदार्थ (basic refractory)

वे उच्च ताप पदार्थ जिनमें मुख्यतः धारकीय ऑक्साइड होते हैं। उदाहरणार्थ मग्नोर्डिया और डालोमाइट।

उदासीन दुर्गलानीय पदार्थ (neutral refractory)

क्रोमाइट जैसे उच्चतापरोधी पदार्थ जो अम्लीय और धारकीय पदार्थों से निष्प्रभावित रहते हैं। अथवा ग्रैफाइट जैसे पदार्थ जो स्वयं उदासीन रहते हैं।

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| refractolith | रिफ्रैक्टोलिथ |
| उच्चतापसह पदार्थ जिसमें मुख्यतया ग्रेफाइटिट ऐलुमिनियम सिलिकेट होता है। मृत्तिका और सिलिका बालू के साथ मिलकर इसका उपयोग लैडर्लों और क्यूपोला धावकों के आस्तर के रूप में किया जाता है। | |
| refractory metal | उच्चतापसह धातु |
| देखिए—metal | |
| regal metal | रीगल धातु |
| कम घर्षणयुक्त वंग मिश्रातु जिसमें 11 प्रतिशत ऐन्टिमनी, 5.7 प्रतिशत तांबा और शेष वंग होता है। इसका उपयोग बेयरिंग में किया जाता है। | |
| regenerative chamber | पुनर्जनित कक्ष |
| भट्टी से निकलने वाली गरम भुक्तशेष (spent) गैसों से ऊष्मा प्राप्त करने का उपस्कर। इसमें गरम निष्कासक गैसों से इस्टिका-चिति (brick work) को गरम किया जाता है। पर्याप्त समय बाद भुक्तशेष गैसों का प्रवाह बंद कर दिया जाता है और भट्टी में आने वाली गैसों को इस्टिका-चिति से गुजारा जाता है जिससे वे गरम हो जाती हैं। पुनर्जनित कक्ष जोड़ों में प्रयुक्त किए जाते हैं। धूम-वाहिकाओं (flues) को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जब एक यूनिट बाहर निकलने वाली गरम गैसों से ऊष्मा का अवशोषण करता है तो दूसरा यूनिट अपनी ऊष्मा से भट्टी में प्रवेश करने वाली वायु को गरम करता है इस प्रकार पुनर्जनित कक्ष, चक्र में काम करता है। इसे पुनर्जनित भी कहते हैं। | |
| regenerative furnace | पुनर्जनित भ्राष्ट |
| एक भट्टी जिसमें बाहर निकलने वाली गरम गैसों का उपयोग अंदर प्रवेश करने वाले वायु के झोके को गरम करने के लिए किया जाता है। गैस ज्वालित भ्राष्ट में ऊष्मा का प्रयोग ईधन के पूर्वतापन के लिए किया जाता है। पूर्वतापक उपस्कर को पुनर्योजित कहते हैं जो ईटों की बनी जालचिति संरचना होती है। | |
| regenerative quenching | पुनर्जनित शमन |
| देखिए—quenching | |
| regenerator | पुनर्जनित |
| देखिए—regenerative chamber | |
| regulus metal | रेगुलस धातु |
| सीसे और ऐन्टिमनी का मिश्रातु जिसमें 6 प्रतिशत या इससे अधिक ऐन्टिमनी रहता है। ऐन्टिमनी मिलाने से सीसे की कठोरता बढ़ जाती है। सामान्यतया इन मिश्रातुओं में | |
| Rehbinder effect | रेहबाइंडर प्रभाव |
| रेहबाइंडर और अन्य लोगों द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धान्त। इसके अनुसार पृथक सक्रिय द्रव, एकल और बहुक्रिस्टलीय धातुओं के यांत्रिक सामर्थ्य को कम कर देते हैं। ऐसा विचार है कि यह प्रभाव, सामर्थ्य प्रदान करने वाली ऑक्साइड-परत के नष्ट हो जाने के कारण होता है। तनन-सामर्थ्य 3.1 टन प्रति वर्ग इंच और कठोरता बी०एच०एन० 17। | |
| reheating | पुनर्तापन |
| किसी धातु को उस ताप तक गरम करना जिस पर उसका उपयोग करना हो। यह उपचार अतिरिक्त-उपाय के रूप में अथवा पूर्व किया को ठीक करने के लिए किया जाता है। | |
| Reith's alloy | राइथ मिश्रातु |
| एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 75 प्रतिशत तांबा, 1 प्रतिशत वंग, 5 प्रतिशत ऐन्टिमनी और 9 प्रतिशत सीसा होता है। घर्षणरोध कम होने के कारण इसका उपयोग बेयरिंगों में होता है। | |
| relief annealing | मोचन अनीलन |
| देखिए—annealing | |
| remalloy | रीमालॉय |
| एक फेरस मिश्रातु जिसमें 12 प्रतिशत कोबाल्ट, 17 प्रतिशत मालिब्डेनम और शेष लोहा होता है। इसका उपयोग चुंबकों में किया जाता है। | |
| repeater | पुनरावर्तक |
| कुछ विशेष प्रकार की बेलन-मिलों में इस्तेमाल होने वाले पाश-चैनल (loop channels) जो आकार में अर्धवृत्ताकार होते हैं। इनका उपयोग एक पारण से दूसरे पारण में वस्तु के निर्देशन के लिए होता है। | |
| rephosphorization | पुनः फॉस्फोरेशन |
| इस्पात-निर्माण के क्षारकीय प्रक्रम में धातुमल में कुछ फॉस्फोरस यौगिकों का अपचयन। यह फॉस्फोरस, गलित इस्पात में पुनः प्रवाल्पि हो जाता है। | |

residual (element)

अपशिष्ट (तत्व)

किसी धातु में विद्यमान ऐसे तत्व जिन्हें गलाते समय जानवृद्ध कर नहीं मिलाया जाता।

residual stress (internal stress)

अपशिष्ट प्रतिबल

बाहरी भार इवारा उत्पन्न प्रतिबलों के अभाव में अथवा उनके अलावा किसी प्रत्यास्य ठोस वस्तु में पाया जाने वाला प्रतिबल। यह प्रतिबल निम्न विधियों से उत्पन्न होता है। (1) अंतप्त-कर्मण इवारा उत्पन्न विरूपण से, जैसे कर्णण और मुद्रांकन (stamping) में (2) तापीय प्रसार अथवा संकुचन के कारण विशिष्ट आवर्तन में परिवर्तन से (3) संरचनात्मक हिस्तों को बलपूर्वक जोड़ने से जैसे वैलिंग।

resilience

प्रतिस्थितित्व

प्रतिबल को हटाने पर किसी पदार्थ की अपने मूल आकार में लौटने की प्रवृत्ति। प्रतिबल के प्रयोग से वस्तु में प्रत्यास्य सीमा के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाती है जो प्रतिबल हटाने पर समाप्त हो जाती है।

ressilage

रेसिलेज

एक पुष्ट दोष जो बेलिलत ऐलुमिनियम पर सूक्ष्म दरारों के धने जाल के रूप में प्रकट होता है। इसे विदरण भी कहते हैं।

resisco

रेसिस्को

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 90.5 प्रतिशत-91.0 प्रतिशत तांबा, 2 प्रतिशत निकैल, 7.0-7.5 प्रतिशत ऐलुमिनियम और 0.1 प्रतिशत मैग्नीज होता है। इसकी तन्यता और संक्षारणरोध उत्तम होता है। इसका उपयोग संघनित बलियों में होता है।

resistance pyrometer

प्रतिरोध उत्तापमापी

देखिए—pyrometer

resistal

रेजिस्टल

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 88-90 प्रतिशत तांबा, 9-10 प्रतिशत ऐलुमिनियम और 1-2 प्रतिशत लोहा होता है। यह उत्तम संक्षारणरोधी होता है और इसका उपयोग पंप-संचकों और रासायनिक संयंत्रों में होता है।

resistance type furnace

प्रतिरोध प्रखण्डी भट्टी

देखिए—furnace

331

resistance welding

प्रतिरोध वैलिंग

देखिए—welding

resisten

रेजिस्टन

ताप्र मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिनमें 11-14 प्रतिशत मैग्नीज, 1.8-2.0 प्रतिशत लोहा और 0.2 प्रतिशत तक सिलिकन होता है। इसकी उच्च विद्युतरोधकता और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इसका उपयोग विद्युतमानकों और यंत्रों में होता है।

resisto

रेजिस्टो

एक निकैल मिश्रातु जिसमें 69 प्रतिशत निकैल, 10 प्रतिशत क्रोमियम, 19 प्रतिशत लोहा, 1 प्रतिशत सिलिकन, 0.4 प्रतिशत कोबाल्ट और 0.5 प्रतिशत मैग्नीज होता है। यह अत्यंत विद्युतरोधी और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग तापन एलिमेंट और प्रतिरोधकों में किया जाता है।

retained austenite

प्रतिराहित ऑस्टेनाइट

शमन के बाद नमूने में अरूपांतरित आस्टेनाइट की मात्रा।

retort

रिटॉर्ट

धातुओं, मिश्रातुओं और अयस्कों के आसवन के लिए प्रयुक्त धातु का बना अथवा दुर्गलनीय पदार्थ का आस्तर लगा पात्र।

retort furnace

रिटॉर्ट भट्टी

देखिए—furnace

retz alloy

रेट्ज मिश्रातु

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 75 प्रतिशत तांबा, 10 प्रतिशत वंग, 10 प्रतिशत सीमा और 5 प्रतिशत ऐन्टिमनी होता है। इसका घण्ण प्रतिरोध कम होता है और इसका उपयोग ब्रेयरिंगों में किया जाता है।

retorting

रिटॉर्ट

मैग्नीशियम और जस्ते के निष्कर्षण के लिए रिटॉर्ट में की जाने वाली प्रक्रिया।

reverberatory furnace

परावर्तनी भट्टी

दैम्बना—furnace

reverberatory furnace
matte smelting process

परावर्तनी भट्टी मैट प्रगलन प्रक्रम

एक मैट-प्रगलन प्रक्रम जिसमें भर्जित्र से प्राप्त कैल्साइन को गालक की उपस्थिति में उदासीन वायुमंडल में गलाया जाता है। इसमें धान में ईधन नहीं मिलाया जाता है। इस प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊष्मा कुछ ईधनों को जलाकर प्राप्त की जाती है। ये ईधन ठोस (चूर्णित कोयला या कोक) द्रव या गैस होते हैं जिन्हें ज्वालाकों द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। धन धान में उपस्थित सलफाइड के दहन से ऊष्मा प्राप्त नहीं की जाती है। प्रयुक्त भट्टी को परावर्तनी-भट्टी कहते हैं क्योंकि ईधन के दहन से उत्पन्न ज्वाला को भट्टी की छत से सीधे धान पर परावर्तित किया जाता है।

reverberatory furnace smelting

परावर्तनी भट्टी प्रगलन

देखिए—smelting के अंतर्गत

reversal brass

उत्क्रमण पीतल

एक यशद मिश्रातु जिसमें 89-90 प्रतिशत जस्ता, 7-8 प्रतिशत तांबा, और 3 प्रतिशत तक सीसा और लोह होता है। उत्तम संचकनीयता के कारण इसका उपयोग रूपदा संचकन में किया जाता है।

rheotropic embrittlement

निम्न ताप मंगुरता

अल्प-ताप पर इस्पातों और कुछ अन्य धातुओं में पाई जाने वाली मंगुरता। कुछ अंथ तक इस भंगुरता का निराकरण संक्रमण-परास (तन्य से भंगुर तक) से ऊपरी ताप पर उत्पन्न-कर्मण द्वारा किया जा सकता है। न्यून तापों पर अनीलित इस्पातों और अन्य धातुओं में पाई जाने वाली इस तन्यता की न्यूनता को निम्नताप तन्यता कहते हैं।

rheocasting

प्रवाह संचकन

पिंडल के दौरान गलित में तीव्र प्रक्षोभ उत्पन्न करना है। इसे "विलोडन संचकन" भी कहते हैं।

rhodochrosite

रोडोक्रोसाइट

एक मैग्नीज खनिज जिसमें मैग्नीज कार्बोनेट के अलावा विभिन्न मात्राओं में लोहा, कैल्सियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। यह फेरस कार्बोनेट का समाकृतिक होता है। कठोरता 3.5-4.5, आपेक्षिक-घनत्व 3.45-3.6। इसे मैग्नीज स्पार और डाइएलोजाइट भी कहते हैं। यह त्रिसमनताक्ष समुदाय (rhombohedral system) में क्रिस्टलित होता है। इस खनिज का उपयोग फेरोमैग्नीज और स्पीगेलआइजेन बनाने में होता है।

333

rhodonite

रोडोनाइट

प्रकृति में पाया जाने वाला मैग्नीज सिलिकेट, कठोरता 5.5-6.5, आपेक्षिक घनत्व 3.4-3.7।

rhometal

रोमैटल

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 36-45 प्रतिशत निकैल, 2-5 प्रतिशत क्रोमियम, 2-3 प्रतिशत सिर्लिकन और शेष लोहा होता है। इसकी उच्च चुंबकशीलता और उच्च आवृत्तियों पर विद्युत-हानि कम होती है। इसका उपयोग विद्युत चुंबकीय परिपथों में चुंबकीय क्रोडों के लिए किया जाता है।

R. H. process

आर०एच० प्रक्रम

विशेष किस्म के इस्पातों के निर्वात विगैसन के लिए प्रयुक्त विधि।

riddle

प्रचालनी

स्थूल तार की जाली वाली चालिका जिसका उपयोग ढलाई बालू से बड़े कणों और स्थूल पदार्थों के पृथक करने के लिए किया जाता है।

riffles

अवक्षातिका

बेलित चादरों और पट्टियों के किनारों पर उत्पन्न तरंग।

rimming steel

नेमीयन इस्पात

देखिए—steel के अंतर्गत

ring core

बलय क्रोड

ढलाई में साँचित नेमियों अथवा ढके गियरों वाले हिस्सों, जैसे पहियों, घरनियों आदि, के संचकन के लिए आवश्यक सांचों को बनाने की युक्ति। इसके प्रयोग से तीसरी संचक पेटी की आवश्यकता नहीं रहती है। इसमें ठोस प्रतिरूप का प्रयोग किया जाता है। सांचों को भरकर क्रोड-प्रिंट मिलाया जाता है।

ring gate

बलय द्वार

गलित धातु को सांचे में उड़ेलने की युक्ति। बलय द्वार में एक छिद्रित क्रोड होता है जो धातु का गिरना रोक सकता है अन्यथा उससे सांचे को क्षति पहुंचती और घटिया संचक उत्पन्न होता। साथ ही धातु को उड़ेलते समय धातुमल इसी में रह जाता है।

334

riser

पूरक कुंडिका

किसी पिण्ड अथवा साँचे के ऊपरी भाग में विद्यमान पात्र इस पात्र में गलित धातु भरा रहता है जिसकी सप्लाई साँचे को मिलती रहती है। इससे पिण्डन के समय हुए संकुचन की पूर्ति की जा सकती है और संचक में रिक्तियाँ उत्पन्न नहीं होती। इसके लिए पूरक कुंडिकाओं को, पृष्ठ पर ऊष्माक्षेपी चूर्णों को छिड़कर अथवा बालू की ऊष्मारोधी परत द्वारा गरम रखा जाता है।

उपर्युक्त प्रमुख उपयोग के अलावा पूरक कुंडिका, द्वारा का काम भी करती है जिससे गेसें बाहर निकलती हैं।

riser gating

पूरक कुंडिका

संचकन के लिए धातु को पूरक कुंडिका से होते हुए प्रवाहित करना। इससे दिशात्मक-पिण्डन में सहायता मिलती है।

rising steel

उद्गामी इस्पात

दर्खिए—steel के अंतर्गत rimming steel

roasting

भर्जन

एक प्रक्रम जिसके अंतर्गत अयस्कों अथवा साँद्रों और हवा, अन्य गैस अथवा किसी लवण के बीच गैस-ठोस अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया उनके संगलन-बिंदु से कम ताप पर होती है। इस अभिक्रिया का उद्देश्य उन्हें ऐसे रूप में परिवर्तित करना है जो बाद में धातु-निष्कर्षण के लिए किए जाने वाले उपचारों के लिए अधिक उपयुक्त हो। ठोस, गैस अथवा लवण और प्रयुक्त उपस्कर के अनुसार भर्जन का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है—

स्वतः भर्जन (autogenous roasting)—भर्जन का एक प्रक्रम जिसमें धान को एक बार प्रज्वलित करने के बाद प्राप्त होने वाली अभिक्रिया-ऊष्मा, प्रक्रम को चालू रखने के लिए पर्याप्त होती है और बाहर से इधन देने की आवश्यकता नहीं रहती।

क्लोरोराइडी-भर्जन (chloridizing roasting)—क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरोराइड गैस अथवा क्लोरोराइड-लवण की उपस्थिति में किया जाने वाला भर्जन। इसके फलस्वरूप ठोस धान, क्लोरोराइड उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है।

पूर्ण भर्जन (dead roasting)—किसी अयस्क से गंधक को पूरी तरह पृथक करने के लिए किया जाने वाला भर्जन जिससे ऑक्साइड उत्पाद प्राप्त होते हैं। यह मुक्त हवा की उपस्थिति में किया जाता है। स्पैलोराइट के संदर्भ में किए जाने वाले पूर्ण भर्जन को स्वीट भर्जन कहते हैं।

335

स्फुर भर्जन (flash roasting)—अयस्कों से गंधक को पृथक करने का प्रक्रम। इसमें चूर्णित साँद्रों का दहन-कक्ष में धमन किया जाता है। इसे निलंबन भर्जन (suspension roasting) भी कहते हैं।

तरलित संस्तर भर्जन (fluidised bed roasting)—इस प्रक्रम में अयस्क अथवा साँद्र के बारीक कणों को हवा अथवा गैस की धारा की सहायता से तरलित अवस्था में रखा जाता है। यह धारा बाब द्वारा प्राप्त में प्रविष्ट की जाती है।

तर्गत कण भर्जन (fluosolid roasting)

दर्खिए—fluidised bed roasting.

चुंबकन-भर्जन (magnetising roasting)—अचुंबकीय लोह-अयस्कों अथवा मैग्नीज और क्रोमियम के लोहमय अयस्कों का भर्जन। अयस्क में उपस्थित लोहे के अचुंबकीय ऑक्साइड, कार्बनिट अथवा जलयोजित खनिज को चुंबकीय रूप में अर्थात् खनिज मैग्नेटाइट में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए चूर्णित अयस्क को 550°C से 650°C ताप पर कार्बन या कार्बन मॉनोक्साइड गैस जैसे उपयुक्त अपचायक की उपस्थिति में गरम किया जाता है तत्पश्चात् अचुंबकीय अंश से चुंबकीय लोह खनिजों को पृथक करने के लिए भर्जन अयस्क का चुंबकीय पृथकारों में उपचार किया जाता है। इससे वैल्यू का साँद्रणा हो जाता है। इस विधि का अपचयन-भर्जन भी कहते हैं। इसे अपचयन भर्जन प्रक्रम भी कहते हैं।

बहुहार्थ भर्जन (multiple hearth roasting)—अयस्क अथवा साँद्र के बारीक कणों का भर्जन का प्रक्रम। यह क्रिया जिस प्राप्ति में की जाती है उसमें साधारणतया 6-8 हार्थ दाना हार्थ पर मरकता है अथवा जब धान रेवल की भुजाओं की क्रिया के फलस्वरूप दाना हार्थ पर मरकता है अथवा जब वह एक हार्थ से दूसरे हार्थ पर गिरता है। बाद वाले में अभिक्रिया अंशक ताप गति से होती है।

ऑक्साइटन भर्जन (oxidising roasting)—भर्जन की इस क्रिया में सलफाइटों का ऑक्साइटों में परिवर्तन किया जाता है।

अपचयन भर्जन (reduction roasting)

दर्खिए—magnetising roasting

सल्फटन भर्जन (sulphatizing roasting)

इसमें नियोंनेन ऑक्साइटोक-वायुमंडल और ताप पर सलफाइटों का सल्फेटों में परिवर्तन किया जाता है।

निलंबन भर्जन

(suspension roasting)

स्वीट भर्जन

(sweet roasting)

भर्जन अपचयन प्रगलान

(roast reduction smelting)

देखिए—dead roasting

Rockwell hardness test

रॉकेवेल कठोरता परीक्षण
शैल, चट्टान

विभिन्न प्रकार के स्फुनिज पदार्थों का एक संबद्ध (coherent) अथवा असंबद्ध समुच्चय या संहति जो प्राकृतिक रूप से निर्मित होता है तथा जिससे भूपर्पटी के अधिकांश भाग की रचना होती है।

roll forming

बेलन अभिरूपण

विशिष्ट बेलन की सहायता से पदार्थ को रूप और आकार देने का प्रक्रम।

rolling defect

बेलन-दोष

किसी धातु अथवा मिश्रातु में बेलन के फलस्वरूप उत्पन्न दोष। प्रमुख बेलन-दोष इस प्रकार है—

सिंडर पैच (cinder patch)—सिक्तन-गर्त में उपस्थित शल्क के पिंड पृष्ठ पर चिपकने से उत्पन्न पृष्ठ-दोष।

विदर (fissure)—बारीक रेखाओं के घने जाल के रूप में उत्पन्न पृष्ठ-दोष जो विशेष रूप से बेलिलत ऐलुमिनियम में पाया जाता है। इसके दो कारण हो सकते हैं :—
(1) तप्त विदरण अथवा पिंडन के समय दूसरी प्रावस्था का संहत-संपृथकन (massive segregation) अथवा व्यत्क्रम संपृथकन (inverse segregation) (2) तप्त या अतप्त बेलन के समय यांत्रिक क्षति।

वलि (lap)—बेलन के समय धातुओं के पृष्ठ पर पक्षकों (fins) के मुँड जाने से उत्पन्न पृष्ठ-दोष।

अनुदैर्घ्य स्ट्रिंजर (longitudinal stringer)—मिश्रातु घटकों अथवा अंतर्भौमों के संरेखण से उत्पन्न सूक्ष्म संरचनात्मक आकृति। यह आकृति उस देखिक दिशा में बनती है जिसमें धातु को बेलिलत किया गया हो।

पर्लाइट-पट्टन (pearlite banding)

देखिए—banded structure.

शल्क (scale)—साधारणतया किसी धातु को तप्त-कर्मण के लिए गरम करने से बनी पृष्ठीय परत। उदाहरणार्थ इस्पात के पृष्ठ पर ऑक्सीकरण से उत्पन्न पपड़ी।

सीवन (seam)—परिसज्जित अथवा अर्धपरिसज्जित उत्पादों में पाया जाने वाला अनुदैर्घ्य पृष्ठ-दोष। यह उचले खाचों (shallow grooves) अथवा धारियों (striations) के रूप में पाया जाता है और प्रायः त्वचा के नीचे विद्यमान वात-छिद्रों से उत्पन्न होता है। बेलन से इन वात-छिद्रों का आकार लंबा हो जाता है। सीवन, उर्मिल-पृष्ठों (rippled surfaces) अथवा अवपातन में अंतराल आ जाने से उत्पन्न वलियों से भी बनते हैं।

छिपट (sliver)—धातु का अत्यंत पतला टुकड़ा जो मूल धातु के पृष्ठ पर बेलिलत हो गया हो। यह धातु पर प्रायः एक सिरे से जुड़ा रहता है। यह अक्सर अतितप्त अथवा दग्ध शिलिकाओं से बने धातु उत्पादों के अतप्त बेलन के बाद बनता है।

339

rolling mill

बेलन मिल

धातुओं और मिश्रातुओं के बेलन के लिए प्रयुक्त मशीन जिससे उनके परिसज्जित अथवा अर्धपरिसज्जित उत्पादों को आकार दिया जा सके। सरलतम रूप में इस मशीन में दो क्षेत्रिज बेलन एक दूसरे के ऊपर आरूढ़ रहते हैं और समान गति से विपरीत दिशा में धूमते हैं। इन बेलनों के संपीडनबलों के फलस्वरूप धातु के कर्पण से वांछनीय आकार प्राप्त होने के साथ-साथ यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार भी होता है। इसका उपयोग प्लेट, छड़, रेल-पटरी, बिलेट, व्यूम तथा संरचनात्मक घटकों आदि को बनाने में होता है।

roll scale

बेलन शल्क

देखिए—mill scale

roll welding

बेलन वेलिंग

देखिए—forge welding.

Ronceray runner.

रॉन्सरे चाहक

एक प्रकार का पेसिल द्वारा जिसका प्रवेश बहुत छोटा होता है। न्यूनतम शीर्ष भार द्वारा बहुत बड़े संकरकों को ढालने की इस विधि को रॉन्सरे ने आरंभ किया था। गलित धातु पतली धाराओं के रूप में सांचे के तली में गिरता है जहां उसका द्रुत पिंडन हो जाता है। धातु की पतली धारा के और गिरने पर जमने वाली धातु का पृष्ठ अलग हो जाता है। यह विधि इस अर्थ में उपयोगी है कि धातुमल ऊपरी सतह पर तैरने लगता है।

roman brass

रोमन पीतल

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 60 प्रतिशत तांबा, 39 प्रतिशत जस्ता और एक प्रतिशत बंग होता है। यह उच्च संकरणरोधी और चमल होता है। इसका उपयोग प्लंबन और पानी की साज-सज्जा के लिए किया जाता है।

rose's metal.

रोज धातु

कम गलानांक वाला मिश्रातु जिसमें 28-35 प्रतिशत सीसा, 50-35 प्रतिशत बिस्मिथ और 22-30 प्रतिशत बंग होता है। इसका गलानांक 96-110° सेंटीग्रेड होता है। इसका उपयोग अग्नि-चेतावनी-यंत्रों में सुरक्षा-युक्ति के रूप में होता है।

rose process

रोज प्रक्रम

स्वर्ण-परिष्करण की एक विधि। इसमें यशद अवक्षेपों को संगलित कर उसमें वायु

अथवा ऑक्सीजन को धमित किया जाता है। अपधातुएं ऑक्सीकृत होकर बोरेक्स-सिलिका

धातुमल में मिल जाती हैं।

rosslyn metal

रॉसलिन धातु

संयुक्त बेलिलत चादर जिसकी क्रोड, तांबे की बनी होती है और उसके दोनों ओर जंगरोधी इस्पात, मृदु इस्पात, इन्कोनेल आदि ऊप्पारोधी मिश्रातु विद्यमान रहती है। इसमें ताम्र-क्रोड के ऊप्पा चालक गुण अधिपटक धातु के गुणधर्मों के साथ मिल जाते हैं। संयुक्त चादर की तापीय चालकता, अधिपटक धातु की किस्म और मोटाई पर निर्भर करती है किंतु वह सामान्यतः तांबे की चालकता के 60 प्रतिशत से अधिक होती है।

Ross's alloy

रॉस मिश्रातु

एक ताम्र-वंग मिश्रातु जिसमें 32 प्रतिशत वंग होता है। यह मजबूत और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग संचकों के निर्माण में होता है।

rotary piercing.

घूर्णी बेधन

तप्त बिलेट से धातु की नलियों को बनाने की विधि। बिलेट को दो बेलनों के बीच में रखा जाता है। ये बेलन कोर तलित होते हैं और परस्पर एक छोटे कोण पर झुके रहते हैं। इससे जब जिलेट को शुड़ाकार प्लग में प्रविष्ट करते हैं तो वह पकड़ में आ जाता है और उच्च गति से घूमता है।

rotary shear

घूर्णी समार्कित्र

धातु की हल्की प्लेटों, चादरों और पट्टियों को काटने के लिए प्रयुक्त कर्तन-युक्ति जिसमें घूर्णी ब्लेड लगे होते हैं।

rotary swaging

घूर्णी स्वेजन

घूर्णी रूपदातों के बारंबार आधात से, छड़ों अथवा नलियों का व्यास कम करने अथवा उनके सिरों को गोल बनाने या आकार देने की एक फोर्जन विधि। इसमें वाल्डित आकार को रूपदातों के आहननफलकों (striking faces) पर काट लिया जाता है जो क्रिया के दौरान घूमते रहते हैं। अतः अंतिम उत्पाद का आकार बेलनाकार होता है।

rotor converter

घूर्णी परिवर्तित्र

देखिए—converter.

rotor process.

रोटर प्रक्रम

एक इस्पात-निर्माण-प्रक्रम जिसमें कच्चे लोहे को क्षैतिजतः आरूढ़, बेलनाकार, घूर्णी, उच्चतापसह पदार्थ के अस्तर लगे पात्र में परिष्कृत किया जाता है। इसमें ऑक्सीजन-प्रधार का उपयोग गलित धातु के नीचे और ऊपर दोनों ओर होता है।

23—23¹ M of HRD/96

341

roughing.

रूक्षण

1. खनिज सज्जीकरण में इस शब्द का अर्थ है—सांद्र की कोटि का विचार किए बिना वैल्यू की अधिकतम मात्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से खनिज का प्रारंभिक सांद्रण करना।

2. रोलिंग के संदर्भ में देखिए—breaking down.

3. देखिए—concentration circuit के अंतर्गत भी

roughing mill

रूक्षण मिल

एक प्रकार का बेल्लन-मिल जिसमें प्राथमिक बेल्लन-क्रिया के द्वारा शिलिकाओं के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को कम किया जाता है। रूक्षण-मिल में क्षैतिज लघुकारक बेलन और ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों किस्म के कारक-बेलन (edging rolls) होते हैं। इस मिल का उत्पाद अर्थपरिसंज्ञित बिलेट या ब्लूम या सिल्ली कहलाता है। प्राप्त उत्पादों के नाम पर इस मिल को ब्लूमिंग मिल (blooming mill) और सिल्लीयन मिल (slabbing mill) भी कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा स्तंभाकार रेणु, समआक्षीय रेणुओं में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया कागिंग कहलाती है अतः इस मिल को कागिंग-मिल भी कहते हैं।

देखिए—blooming mill भी

roughing pass.

रूप पारण

बेल्लन-मिल में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को कम करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का पहला पारण।

roughing rolls

रूक्ष-बेल्लन

स्थूलन-मिल में प्रयुक्त बेलन।

roughing stand

रूक्ष बेल्लन

पुनर्तप्त बिलेटों में प्रयुक्त बेलनों का पहला जोड़ा अथवा परिसञ्जक बेलनों से पहले मौजूद अंतिम स्टैंड।

R. R. alloys

आर० आर० मिश्रातु

पिटवां ढले ऐलुमिनियम-मिश्रातु का एक वर्ग जिनका अवधेषण कठोरण किया जा सकता है। ये मजबूत और आधातरोधी होते हैं। आर० आर० 50 में 2.5 प्रतिशत सिलिकन, 1 प्रतिशत तांबा, 1 प्रतिशत लोहा, 0.9 प्रतिशत निकैल, 0.2 प्रतिशत टाइटेनियम और शेष ऐलुमिनियम होता है।

rule brass.

रूल पीतल

एक सुकृत मशीन ताप्र मिश्रातु जिसमें 62.3 प्रतिशत तांबा, 35 प्रतिशत जस्ता और 2.5 प्रतिशत सीसा होता है। इसका उपयोग पेंच, मोहर आदि बहुमात्र उत्पादों के लिए किया जाता है।

rumbling mill.

घर्घरण मिल

बैरन से मिलती-जुलती एक मशीन। इसमें प्रायः धातु के धार वाले छोटे टुकड़ों के साथ इस्पात के छोटे संचकों को छुमाया जाता है। इससे चिपकी हुई बालू अलग हो जाती है और संचक का पृष्ठ चिकना हो जाता है।

runner

वाहक

1. वह प्रणाल जिससे होते हुए गलित धातु अथवा धातुमल को गलन भट्टी से दूसरे पात्र में ले जाया जाता है।

2. द्वारण-पदधर्ति (gating system) में वाहक उस प्रणाली को कहते हैं जिससे होते हुए गलित धातु अथवा स्प्रेस्य से अंतरदर्वार तक बहता है और अंततः संच-गुहिका तक जाता है।

run out

अधिधाव

भट्टी, लैडल, क्रूसिबल अथवा सांचे से गलित धातु के क्षरण के लिए प्रयुक्त शब्द।

देखिए—break out भी

rupture

संविदारण

मशीन के किसी भाग अथवा संरचना के टूट जाने की क्रिया। संविदारण-सामर्थ्य (rupture strength) अथवा विभंजन-सामर्थ्य (breaking strength), संविदारण के समय पदार्थ में उत्पन्न नामीय प्रतिबल (nominal stress) को कहते हैं।

rutile

रूटाइल

टाइटेनियम का व्यापारिक महत्व का अयस्क। यह टाइटेनियम ऑक्साइड है जिसमें 60 प्रतिशत टाइटेनियम होता है। यह अल्प पारभासी प्रिज्मों के रूप में द्विसमलंबाक्ष समुदाय (tetragonal system) में क्रिस्टलित होता है। यह लाल से काले रंग का होता है। यह जलोढ़ निक्षेपों (alluvial deposits) में रेणुओं के रूप में और नाइसों एवं अम्रक-शिस्टों

343

आदि अम्लीय आग्नेय शैलों से प्राथमिक स्वनिज के रूप में पाया जाता है। यह उथले समुद्र तटों की बालू में भी पाया जाता है। आपेक्षिक घनत्व 4.18-4.2, कठोरता 6.5।

Sack mill

सैक मिल

देखिए—universal mill

sacrificial anode

उत्सर्ग ऐनोड

यशद, मैर्नीशियम या इस्पात की छड़ या चादर जिन्हें कभी-कभी संक्षारण वस्तु भी कहते हैं उत्सर्जित हो कर ऐसी धातु की रक्षा करती है जिसका अन्यथा संक्षारण हो जाता है।

देखिए—cathodic protection भी

sacrificial corrosion

उत्सर्गी संक्षारण

यह परिघटना जिसमें किसी धातु की, दूसरी धातु की कीमत पर संक्षारण से रक्षा की जाती है। दूसरी धातु पहली की अपेक्षा विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत ऋणी होती है। उदाहरणार्थ जस्तेदार लोहे में छोटी सी दरार होने पर वायुमंडलीय नमी की उपस्थिति में साधारण गैल्वेनी सेल बन जाता है। इसमें जस्ता विलयन में चला जाता है जबकि लोहा असंक्षारित रहता है। इस प्रकार जस्ता स्वयं को उत्सर्ग कर लोहे को संक्षारित होने से बचाता है।

sacrificial protection

उत्सर्गी रक्षण

यशद आदि कुछ धातुओं का गुण विशेष जिसका लेप चढ़ाकर लोहे या इस्पात को जंग लगने से बचाया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि यह लेप संपूर्ण सतह को ढके। बिना लेपित किसी भाग पर यदि जंग लगती है तो उसका बचाव स्वयं संक्षारण-उत्पन्न द्वारा हो जाता है।

saddening

स्वल्पपारण

दाढ़ मिल अथवा बेलन मिल में अथवा घन द्वारा पिंड पर लगातार हल्के प्रहार करना। इस क्रिया का उद्देश्य त्वचा को तोड़ना है ताकि भारी यूनन के लिए पुनर्तप्ति से पहले स्थूल क्रिस्टलीय संरचना के कारण उत्पन्न आरंभिक भुरभुरेपन को हटाया जा सके।

salamander

सैलामेंडर

धातु की वह मात्रा जो धमन भट्टी के बुझने के बाद हार्थ के तल में पाई जाती है। यह पिघले लोहे और भट्टी के तल के उच्चतापसह पदार्थ की क्रिया से बनती है। इसका

गलनांक बहुत अधिक होता है इस कारण यह भट्टी में इकट्ठा होती जाती है और इसकी मात्रा बढ़ती जाती है। इसे बियर (bear) भी कहते हैं।

saleable steel

बिक्री योग्य इस्पात

इस्पात के पिंड, ब्लूम, बिलेट, अर्धपरिसज्जित अथवा परिसज्जित संरचनाएं (कोण, आकृतियां, खंड) जिन्हें बाजार में बिक्री के लिए भेजा जाता है। इन उत्पादों के परित्यक्त अंश को बिक्री योग्य इस्पात नहीं कहते। इस अंश को स्क्रेप के रूप में बेच दिया जाता है अथवा इस्पात बनाने के लिए पुनः संयंत्र में भेज/डाल दिया जाता है।

Salge metal

साले धातु

कम धर्षण वाला यशद मिश्रातु जिसमें 10 प्रतिशत वंग, 1 प्रतिशत सीसा और 4 प्रतिशत तांबा होता है। इसका उपयोग बेयरिंगों में होता है।

salt bath

लवण अवगाह

एक अवगाह जिसमें लवणों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग धातुओं और मिश्रातुओं के ऊप्पा-उपचार के उद्देश्य से उनके तापन अथवा निर्धारित-शमन के लिए होता है। मिन्न तापों पर मिन्न लवण इस्तेमाल किए जाते हैं। उदाहरणार्थ पायन के लिए सोडियम और पोटेशियम नाइट्रोट तथा कठोरण के लिए सोडियम सायनाइट और सोडियम, पोटेशियम, बेरियम और कैल्सियम के क्लोराइडों का प्रयोग किया जाता है।

salt bath furnace

लवण अवगाह प्राप्त

गलित लवण के कुंड को रखने के लिए प्रयुक्त एक भ्राष्ट। लवण को गलाने के लिए आवश्यक ऊप्पा, विद्युत प्रतिरोध इवारा उत्पन्न की जाती है। इसमें ऊप्पा-उपचार, ब्रेजन आदि के लिए धातु की वस्तुओं को डबाया जाता है।

salt fog test

लवण कुहासा परीक्षण

देखिए—salt spray test

salt spray test

लवण फुहार परीक्षण

एक त्वरित संक्षारण परीक्षण जिसके कई रूपांतर हैं। इसमें नमूने को एक कक्ष में रखकर उसमें 3-20 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड युक्त पानी की बारीक फुहार प्रवाहित की जाती है। पानी की फुहार नमूने पर सीधे नहीं टकराती। यह फुहार 12 या 24 घंटों में एक बार अथवा 5-6 घंटों तक लगातार प्रवाहित की जाती है। यह परीक्षण हवा में उदभासित वस्तुओं के मूल्यांकन अथवा विद्युतनिष्क्रिप्त धातु लेपों के लिए किया जाता है। इसे लवण कुहासा परीक्षण भी कहते हैं।

345

sampling

प्रतिचयन

संघटन और अन्य गुणधर्मों के मूल्यांकन के उद्देश्य से किसी पदार्थ के बृहत अंश से कुछ मात्रा निकालना जो बहुत अंश का सही प्रतिनिधित्व करती है।

sampling spoon

प्रतिदर्शी चम्मच

भट्टी अथवा लैडल से गलित धातु अथवा धातु अथवा धातुमल का नमूना निकालने के लिए प्रयुक्त औजार। यह मृदु इस्पात की गोल छड़ को फोर्जित करके बनाया जाता है और कटोरे के आकार का होता है। इसे मृदु इस्पात की लंबी छड़ के बने हैंडल के साथ वेल्ड कर दिया जाता है। नमूना लेने से पहले चम्मच को भट्टी में सुखा कर उस पर धातुमल का लेप कर दिया जाता है। तत्पश्चात अवगाह से धातु का नमूना लिया जाता है।

sand

बालू

मुच्यत: क्वार्टज, अभ्रक, फेल्सपार के असंयुक्त और असंसक्त कण जो लंबी अवधि तक चट्टानों पर हवा, धूप और वर्षा के प्रभाव से बनते हैं। धूदध बालू केवल सिलिका (SiO_2) होता है और उसका रंग श्वेत होता है। वह अत्यंत उच्चताप सह होता है किंतु अल्प मात्रा में अपद्रव्यों की उपस्थिति से संकचन-ताप पर संगलित भी हो सकता है। इस कारण अपद्रव्ययुक्त बालू से दोषपूर्ण संचक बनते हैं।

पृष्ठक बालू (backing sand)—फलक-बालू को आधार देने के लिए प्रयुक्त पुनरानुकूलित (reconditioned) बालू जिससे सांचे का मुख्य भाग बनाया जाता है। इसे भरक बालू भी कहते हैं।

शुष्क बालू (dry sand)—गैस टॉर्च अथवा अन्य ग्रोत से प्राप्त ज्वाला से सुखाई गई बालू।

फलक-बालू (facing sand)—बारीक कणों की बालू जिसका प्रयोग सांचे के पृष्ठों पर किया जाता है जिससे वह संचक के सीधे संपर्क में रहती है। बैंधक गुणों में सुधार लाने और सांचे को चिकना बनाने के उद्देश्य से इसमें मृदा, शीरा आदि मिलाए जाते हैं। किंतु गैसों के निकलने के लिए यह पर्याप्त संरक्ष तथा सांचे से संचक के निष्कासन के लिए पर्याप्त उच्च तापसह होनी चाहिए।

नम बालू (green sand)—बिना सुखाए सांचों में प्रयुक्त होने वाली बालू। यह पिसी बालू और कोक धूलि का मिश्रण होता है जिसे गोलाकर सांचे में ढाल दिया जाता है किंतु पकाया नहीं जाता। कभी-कभी पैटर्न को हटाने के बाद सांचे के पृष्ठ पर बुरुश इवारा ज्वलनशील आलेप लगाया जाता है जिसे जलाने पर पृष्ठ कठोर बन जाता है। नम बालू में ये विशेषताएं होनी चाहिए—(1) यह अच्छी तट-बालू हो। (2) इसमें

कणों को आपस में बाधने के लिए मृदा की मात्रा कम से कम हो (3) यह पर्याप्त सरेभ्र हो ताकि सांचे में गलित धातु डालने पर गैसें बाहर निकल सकें।

दुमट-बालू (loam sand)—गाद और मृदा मिली बालू जिसका उपयोग बालू के सांचों में आधार-पदार्थ के रूप में होता है।

विशिष्ट-बालू (special sand)—विशिष्ट संचकों के विनिदेशों की पूर्ति के लिए आवश्यक विशेष प्रकार की बालू। यह बालू और योज्यों को मिलाकर बनाइ जाती है।

sandberg treatment

सैंडबर्ज उपचार

सॉर्वर्डी उपचार जिसमें कार्बन इस्पात घटकों को पूर्णतया अथवा अंशतः साधारण कठोर बनाया जाता है। इसमें वायु-प्रधार, भाष अथवा जल की पुहार का उपयोग कर कठोर किए जाने वाले घटक को शीश्रिता से रूपांतरण-परास पर ठंडा करने के बाद उसे वायु में ठंडा होने दिया जाता है जिससे घटक में उपस्थित अवशिष्ट ऊष्मा के कारण उसमें टैंपरन प्रभाव उत्पन्न हो जाता है।

sand blasting

बालू-क्षेपण

पेंट, धातु-फूहारण आदि क्रियाओं से पहले धातु पृष्ठों से शल्क या पेंट आदि हटाने के उद्देश्य से उन पर वायु-जेट-द्वारा बालू फेंककर साफ करना। इसके फलस्वरूप विरूपण, पृष्ठ-कठोरण आदि हुए बिना धातु का पृष्ठ साफ हो जाता है।

sand buckle

बालू-आकोच

संचक के पृष्ठ पर पाया जाने वाला अनियमित आकार का उभार। इसे आसानी से हटाया जा सकता है और हटाने पर हल्का गर्त बन जाता है। इसमें संच-मुख से ली गई बालू की पर्याप्त मात्रा रहती है। इसे बालू-स्कैब भी कहते हैं।

sand burning

बालू ज्वलन

दाली जाने वाली धातु की अत्यधिक गरमी के कारण बालू के मुख-पृष्ठ का जल जाना।

sand casting

बालू संचकन

दर्खिए—casting

sand control

बालू नियंत्रण

दलाई-बालू की सूक्ष्मता, नम-सामर्थ्य, आद्रेता आदि गुणधर्मों को समंजित करने की क्रिया। इसके फलस्वरूप दोष रहित संचक प्राप्त होते हैं।

347

sand mark

बालू चिह्न

किसी उच्चताप सह पदार्थ का बढ़ा हुआ भाग जो कर्मी कभी चादरी अथवा पटरी इस्पात के पृष्ठ पर बैलिन अवस्था में पाया जाता है।

sand moulding

बालू संचन

बालू से सांचों को बनाने की विधि। मुख्य बालू-संचन विधियां इस प्रकार हैं—

सीमेंट बालू संचन (cement sand moulding)—

इस विधि में सिलिका बालू और सीमेंट के मिश्रण में पानी मिलाकर सांच बनाए जाते हैं। इसे रेंडप्सन प्रक्रम भी कहते हैं।

शुक्र बालू-संचन (dry sand moulding)—इस विधि में सांचे, शुक्र बालू के बने होते हैं। पहले नम बालू के सांचों को बनाकर उन्हें बाद में भर्टाईयों में सुखा दिया जाता है।

पूर्ण बालू-संचन (full sand moulding)—एक तकनीक जिसमें पॉलिस्टाइरीन फाम पैटर्न को संचक बालू में निहित कर संचकन के समय उसी स्थिति में बनाए रखा जाता है। गलित धातु से उत्पन्न ऊष्मा, सांचे में प्रवैश कर पैटर्न-पदार्थ को वार्षित करना है, अतः संच-गति के ऊपर निकास होना चाहिए ताकि पॉलिस्टाइरीन-अपघटन उत्पाद बाहर निकल सके। इस कारण ये सांचे प्रायः तली अथः स्मार्टिन (bottom poured) होते हैं। टॉटल आकारों के लिए यह विधि विशेष उपयोगी है और अधिकतर दृलबां लोहे, इस्पात, पोतल, कांसा, ऐल्युमिनियम मिश्रातुओं में इस्तमाल होती है।

नम-बालू-संचन (green sand moulding)—बालू का सुखाए बिना सांचे बनाना। इसमें बालू का किसी प्रकार का ऊष्मा उपचार नहीं किया जाता और उसमें आर्मिक बना रहता है।

दुमट बालू-संचन (loam sand moulding)

दलाई शालाओं में किया जाने वाला एक प्रकार का संचन जिसमें मृदा और बालू का मिलाकर गरे के स्थ पर्योग किया जाता है। इसमें दुमट हैंडों के सांचे बनाए जाते हैं तिन पर दुमट का लोप कर दिया जाता है। इसका उपयोग भी संचकन (heavy casting) के लिए होता है।

348

त्वक्-शुष्क बालू-संचन (skin dry and moulding)

सांचों को बनाने के इस विधि में सांचे के फलक को 2-3 सेमी अंदर तक गैस ज्वाला अथवा गरम हवा से सुखाया जाता है। सुखाहय ऊष्मकों को गैस, तेल अथवा कोक से ज्वालित किया जाता है और पंखा, गरम गैसों का परिसंचार करता रहता है।

sand scab

बालू स्कैब

देखिए—sand buckle

saniter's process

सैनीटर प्रक्रम

गलित पिंग लोहे में गंधक की मात्रा को कम करने का प्रक्रम। इसमें पिंग लोहे का चूने और कैल्सियम क्लोराइड अथवा कैल्सियम फ्लूओराइड के मिश्रण के साथ उपचार किया जाता है।

sand tempering

बालू पायन

बालू को संचन के लिए उपयोगी बनाने की निर्मित उसमें उचित मात्रा में पानी मिलाना।

sand testing

बालू परीक्षण

संधान-कार्यों के लिए उपयुक्तता मालूम करने के उद्देश्य से संचन-बालू का परीक्षण करना। इसके अंतर्गत उच्चताप सहयता, नमी की मात्रा, मृत्तिका की मात्रा, कण-आमाप, आकार और आमाप का वितरण, संकोच्यता (collapsibility), पुनः उपयोज्यता आदि आते हैं।

S.A.P.

सैप

सिन्टरित ऐलुमिनियम चूर्ण का संक्षिप्त नाम। यदि उपयुक्त अवस्थाओं में ऐलुमिनियम-पत्रकों को संर्पाइट, सिन्टरित और बहिर्भेदित किया जाए तो प्राप्त उत्पाद, सामान्य और उत्थित ताप पर मजबूत होता है तथा रेण्ट-वृद्धि और पुनर्जिक्स्टलन की रोकता है। ये गृण, ऐलुमिना के वारीक कणों के संहित में पर्याप्तता के कारण प्राप्त होते हैं।

Saxonia metal

सैक्सोनिया धातु

कम धर्मण वाले यशद मूलक मिश्रातु जिसमें 5 प्रतिशत बंग, 3 प्रतिशत सीसा, 6 प्रतिशत तांबा, 0.2 प्रतिशत ऐलुमिनियम और शेष जस्ता होता है। इसका उपयोग बेयरिंग में होता है।

349

scab

स्कैब

देखिए—casting defect

scaffolds

स्कैफोल्ड

धमन भट्टी में उत्पन्न धातुओं के लिए प्रयुक्त शब्द जिनके कारण धान के नियमित और समान रूप से भट्टी के अंदर ऊपर से नीचे की ओर गिरने में रुकावट पैदा होती है। ये इंट चिनाई के विस्थापन से पैदा होते हैं जिसके पीछे कार्बन जमा हो जाता है तथा धातुमल, कोक, आयरन ऑक्साइड और क्षारीय सिलिकेट यौगिकों के संपिंड, उच्चतापसह दीवार पर चिपक जाते हैं।

scale

शलक

(1) तप्त-कर्मण अथवा ऊष्मा-उपचार के लिए धातुओं को गरम करते समय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न पृष्ठीय परत। इस शब्द का प्रयोग संक्षारण-प्रक्रमों के समय बनी संरक्षी अथवा अर्धसंरक्षी परतों के लिए भी होता है।

(2) देखिए—rolling defect के अंतर्गत scale भी

scale breaking

शलक खंडन

तप्त बेलित पट्टी के पृष्ठ से आयरन-ऑक्साइड के लेप को तोड़ना। इसके लिए पट्टी को एक मिल में प्रविष्ट कर कई बार उल्टे-सीधे मोड़ा जाता है। इससे पट्टी के विकुंचन की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है।

scaling

शलकन

उत्थित ताप पर धातुओं के पृष्ठ पर ऑक्साइड की पपड़ी का बनना।

scalping

निष्कपालन

तप्त कर्मण से पहले मशीनन अथवा कर्तन द्वारा पिंडों सिलिलायें अथवा बिलेटों के पृष्ठ से परतों को हटाना। प्रायः पिंड के शीर्ष भाग को काट-काट अलग कर दिया जाता है। पिंडों के निष्कपालन के लिए प्रयुक्त अन्य विधियाँ, छीलना, पेषण आदि हैं। यह ऑक्सीऐसीटिलीन टॉर्च द्वारा भी किया जाता है।

scarfing

स्कार्फन

गैस टॉर्च द्वारा पिंडों, छड़ों आदि के पृष्ठों से दोधों को हटाना।

scattered metal

प्रकीर्ण धातु

देखिए—metal

scavenging

अपमार्जन

(1) गलित धातु से धूली गैसों और ऑक्साइडों को पृथक करना। इसके लिए नाइट्रोजन आदि अक्रिय गैर अथवा क्लोरीन आदि सक्रिय गैस के बुलबुले, धातु में प्रविष्ट किए जाते हैं। आशिक-दाब में अंतर के कारण, धातु में धूली गैसें ऊपर को उठाती हुई अक्रिय गैस के बुलबुलों में विसरित हो जाती हैं जब कि क्लोरीन अलौह मिश्रातुओं में विद्यमान हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होकर हाइड्रोजन क्लोरोराइड गैर बनाती है।

(2) देखिए—concentration circuit के अंतर्गत

Schoop process

शूप प्रक्रम

गैसीय प्रधार द्वारा धातु चूर्ण को उच्च गति से किसी धातु-पृष्ठ अथवा अन्य पृष्ठ पर फेंकना। इसमें प्रयुक्त गैस-प्रधार को उच्च दाब से प्रसारित होने दिया जाता है। कुछ ऐसी अन्य विधियों के लिए भी इस नाम का प्रयोग किया जाता है जिनमें धातु को उच्च दाब पर बलपूर्वक एक तुंड में प्रविष्ट कर प्रधार द्वारा फुहारित किया जाता है।

Schoop spraying

शूप फुहारण

धातु पृष्ठ या किसी अन्य पृष्ठ पर फुहारण द्वारा धातु का विलेप करना। जिस धातु का फुहार करना हो उसे तार के रूप में परिवर्ती गति वाले वायु चालित टर्बाइन द्वारा ऑक्सीहाइड्रोजन अथवा ऑक्सी ऐसीटिलीन ज्वाला में पृविष्ट किया जाता है। टर्बाइन की गति इतनी रखी जाती है कि वह धातु के पिघलने के लिए पर्याप्त हो। द्रवित धातु का कणीकरण हो जाता है जिसे तपत ज्वाला के चारों से वाल्या झोंके से प्रक्षेपित किया जाता है।

scheelite

शीलाइट

कैल्सियम टंगस्टन, नामक भारी खनिज जिसका नामकरण आविष्कारक शील के नाम पर किया गया है। यह साधारणतय लोहा, वंग और टंगस्टन खनिजों तथा टोपाज और एपैटाइट के साथ पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में इसका रंग सफेद होता है जिसमें लगभग 86 प्रतिशत टंगस्टन ऑक्साइड होता है इसका आपेक्षिक घनत्व लगभग 6 है। पराबैंगनी प्रकाश में यह अभिलाक्षणिक नीली प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है जो मालिब्डेनम की उपस्थिति में यह सफेद से पीले रंग की हो जाती है। इस गुण का उपयोग अयस्क खनन और प्रेषण के लिए किया जाता है।

351

Sculz alloy

शूल्ज मिश्रातु

कम धर्षण वाला यशद मिश्रातु जिसमें 6 प्रतिशत कैल्सियम, 3 ऐलुमिनियम और शेष यशद होता है। इसका उपयोग ब्रेयरिंग में होता है।

scleroscope test

कठोरतादर्शी परीक्षण

वस्तुओं की कठोरता के परीक्षण की एक विधि।

देखिए hardness test के अंतर्गत shore hardness test

scorched ingot

पिंड

बहुत गर्म अवस्था में धातु को सांचे में उड़ेलाने पर प्राप्त पिंड की संरचना सूच्याकार होती है जिससे वह भंगुर हो जाता है। यह दाध पिंड कहलाती है।

scorification

अवस्करण

एक परिष्करण-प्रक्रम जिसके द्वारा धातु से पृष्ठमल और अपदव्यों का पृथक किया जाता है। इसका उपयोग ताँबे के लिए तथा सोने और चांदी के आमापन के लिए उत्कृष्ट धातु युक्त अशुद्ध सीसे के उपचार में होता है।

scoring

अवस्कर

(1) पंच या रूपदा पर धातु के कणों के जमा हो जाने से निर्मित वस्तु पर खांच पड़ा।

(2) किसी रेखा के साथ पदार्थ की मोटाई को कम करना ताकि उस स्थान पर पदार्थ हो जाए।

(3) किसी पृष्ठ का स्थानीय अपरदन अथवा नष्ट होना जिससे छिद्र और खांच बन जाते हैं।

scrap

स्क्रैप, उच्छिष्ट

ऐसी लोह अथवा अलोह धातुएं जो अपने वर्तमान रूप में उपयोगी न होने के कारण काम में न लाई जाती हों अथवा धातु के ऐसे भाग जिन्हें निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में त्याग दिया गया हो। उच्छिष्ट धातु को उपयोग में लाने के लिए उसे गलाकर पुनः संसाधित किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं:

प्राथमिक उच्छिष्ट (primary or own scrap)—स्वयं में उत्पन्न उच्छिष्ट।

352

द्वितीय उच्छ्वास (secondary or purchase/scrap)—बाहरी स्रोत से खरीदा गया उच्छ्वास।

scratch hardness test

खरांच कठोरता परीक्षण

धातुओं अथवा स्फुनिंग कर कठोरता का आकलन करने की विधि। मोदवारा प्रस्थाविन परीक्षण सबसे पुणी है जो स्वच्छ मापक्रम पर आधारित है। मार्टेन्स परीक्षण अधिक व्याप्ति है। यह विशेषजट भार के प्रभाव में होकर आक द्वारा किसी पदार्थ पर उत्पन्न खरांच की चौड़ाई पर निर्भर करता है। खरांचों की औसत चौड़ाई को सूक्ष्मदर्शी द्वारा खापकर, उसकी जांच एक चार्ट से की जाती है जिसमें आपेक्षित कठोरता के आकड़े दिए रहते हैं।

scratch test

खरांच परीक्षण

देखिए—scratch hardness test

screen (sieve)

चालनी, स्क्रीन

1. ट्रिलाई खाने में द्वारा और बाहक के बीच स्थित छिद्रित परदा। इसका उपयोग धातु को उड़लते समय कणों को पृथक करने के लिए होता है।

2. विभिन्न आमापों के ठोस कणों को पृथक करने की युक्ति। इससे मूल पदार्थ की अपेक्षा अधिक समान आमाप के कण प्राप्त होते हैं।

screen analysis
(sieve analysis)

चालनी विश्लेषण

दलित अथवा पेंचित पदार्थ में अथवा विभिन्न कण-आमापों के अन्य पदार्थों में कणों के वितरण का विश्लेषण। परिणामों को जाली के घटते हुए आमाप के क्रम में मानक चालनियों की छेणी में से प्रत्येक में प्रतिशत (retained) भार-प्रतिशत और सबसे अधिक बारीक जाली की चालनी से निकलने वाले भार-प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

screening
(sieving)

चालन

दलित अथवा पेंचित पदार्थ को अथवा अन्य दानेदार पदार्थ को कण-आमाप के अनुसार पृथक करना जिसके लिए उसे बांधित जाली के आमाप वाली चालनियों में छाना जाता है।

तुलना—sizing

353

screw brass

पेंच पीतल

एक मुक्त मशीनन सीसायुक्त ताप्र मिश्रातु जिसमें 58 प्रतिशत तांबा, 40 प्रतिशत यसद और 2 प्रतिशत सीसा होता है। इसका उपयोग पेंच, आदि बनाने में होता है।

screw bronze

पेंच कांसा

कांसा जिसमें 93% तांबा, 5% यसद, 1% वंग और 1% सीसा होता है। इसके गुणधर्म और उपयोग, पेंच-पीतल के समान हैं।

screw dislocation

स्क्रू प्रस्त्रेश

देखिए-dislocation.

scrubber

मार्जन

मार्जन करने की युक्ति

देखिए-scrubbing.

scrubbing

मार्जन

(क) अम्लोपचार के बाद धातु की प्लेट, चादर अथवा पट्टी को धूमते हुए बुरझों के बीच में प्रविष्ट करना। यह क्रिया जल की धारा के नीचे की जाती है।

(ख) विशेष रूप से निर्मित टावरों में धोकर किसी गैस का शोधन करना।

scum

पृष्ठ मल

गलित अथवा पिघली धातुओं की ऊपरी सतह में जमा होने वाला डॉस। यह मुख्यतः ऑक्सीकरण के कारण और कमी-कमी अपद्रव्यों के नीचे से उठकर सतह पर जमा होने के कारण बनता है।

S-curve

S-वक्र

किसी मिश्रातु में प्रावस्था-रूपांतरण पर समय और ताप के प्रभाव को व्यक्त करने वाला वक्र। इसे समय-ताप-रूपांतरण वक्र (TTT curve) अथवा समतापी रूपांतरण आरेख diags भी कहते हैं। उसे C-वक्र या S-वक्र उसके आकार के कारण कहते हैं।

देखिए—isothermal transformation/diagram भी।

354

seam

सीवन

देखिए—rolling defect के अंतर्गत

seam welded joint

सीवन बेल्डिंग संधि

देखिए—welded joint

seam welding

सीवन बेल्डिंग

एक प्रतिरोध-बेल्डिंग प्रक्रम जिसमें चादरों के सिरों के चढ़ाव के अनुदिश, घूर्णी डिस्क इलेक्ट्रोडों के बीच से निकलते समय जुड़ जाती है। इसमें अतिव्यापी बिन्दु बेल्डिंग लगातार होता जाता है।

searing.

ताप चिक्कणन

टलाई-पैटर्न के पृष्ठों को चिक्कना बनाने का प्रक्रम।

season cracking

सीजन दरारण

ताप्र-मूलक मिश्रातुओं और विशेष रूप से तांबे की उच्च प्रतिशत मात्रा वाली पीलालों में सूक्ष्म अंतराक्रिस्टलीय दरारों का बनाना। इसका कारण अतप्त-कर्मण के फलस्वरूप उत्पन्न उच्च, असंतुलित अंतरिक प्रतिबलों का उत्पन्न होना है। अमोनिया अथवा नमी का संक्षारक प्रभाव इस क्रिया में सहायक होता है। यह एक प्रकार का प्रतिबल संक्षारण दरारण है।

देखिए—stress corrosion/cracking भी

sea water bronze

समुद्री जल कांसा

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 45 प्रतिशत तांबा, 5.5 प्रतिशत यशद, 16 प्रतिशत वंग, 32.5 प्रतिशत निकैल और 1 प्रतिशत बिस्मिथ होता है। यह संक्षारणरोधी होता है तथा इसका उपयोग समुद्र में प्रयुक्त पुर्जों को बनाने में होता है।

secondary creep

द्वितीयक विसर्पण

देखिए—creep

secondary electron

द्वितीयक इलेक्ट्रॉन

देखिए—electron

secondary hardening

द्वितीयक कठोरण

देखिए—hardening

355

secondary metal

द्वितीयक धातु

देखिए—metal

तुलना—primary metals

secondary pipe

द्वितीयक पाइप

देखिए—pipe

secondary radiation

द्वितीयक विकिरण

देखिए—radiation

secondary solid solution

द्वितीयक ठोस विलयन

देखिए—solid solution

sedimentation

अवसादन

गुरुत्वीय बल के प्रभाव में किसी द्रव या गैस में वारीक पाउडर का नीचे बैठना। साधारणतया इस प्रक्रम का उपयोग वारीक ठोस को तरलों से पृथक करने के लिए होता है। इसका उपयोग विभेदी अवसादन द्वारा आमाप-वर्गीकरण के लिए भी होता है।

Seebeck effect

सीबेक प्रभाव

(thermo electric effect)

सीबेक द्वारा सन 1826 में आविष्कृत एक प्रभाव। इसके अनुसार किसी परिपथ में दो भिन्न चालकों की संधियों के बीच तापांतर के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तापयुग में इसी सिद्धांत पर आधारित है।

seed crystal

बीज क्रिस्टल

उपयुक्त अभिविन्यास वाले एकल क्रिस्टल पदार्थ का छोटा सा टुकड़ा। इसका उपयोग एकल-क्रिस्टलों की वृद्धि के लिए किया जाता है।

Seger cone

सेगर शंकु

लंबे-पतले शंकु अथवा त्रिफलकीय पिरैमिड जिनका आधार अक्षों की अपेक्षा $8-10^\circ$ के ढलान पर होता है। ये उच्चतापसह पदार्थ, मूल्तिका एवं खनिजों के मिश्रणों के बने होते हैं और अपने आधारों पर खड़े रहते हैं। ये भट्टों और भ्राष्टों में रखे जाते हैं जहां वे ताप-नियन्देशक का काम करते हैं। अल्प ताप-परास पर जो मिश्रण के संघटन पर निर्भर करता है शंकुओं के मृदु होने से उनका अप्रभाग झूककर आधार को छूने लगता है। प्रयोग में तीन शंकु

356

लिए जाते हैं जिनमें से एक बांधनीय ताप पर मृदु होता है और अन्य दो इस ताप से ठीक ऊपर और ठीक नीचे होते हैं। तीनों शंकुओं को साथ-साथ खड़ा कर दिया जाता है और सही-ताप उस शंकु द्वारा व्यक्त किया जाता है जो खड़ा रहता है।

seggar

संगर

विशेष मूल्तिका पैटियों के लिए प्रयुक्त शब्द। भ्राष्ट में आग लगाने से पहले इन पैटियों में चीनी मिट्टी की वस्तुओं को रखकर चट्टा लगाया जाता है। पैटियों में रखी वस्तुओं को एक दूसरे से चकमक द्वारा पृथक रखा जाता है जो ज्वालन ताप पर असगलनीय होता है।

segregation

संपृथकन

पिंडों के जमते समय अपद्रव्यों अथवा मिश्रात्वन-घटकों का असमान वितरण अथवा जमाव। शिलिका का अग्र भाग उसके बाहरी भाग की अपेक्षा बहुत देर में पिंडित होता है, अतः उसमें अपद्रव्य, अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। जब शिलिका का कोई भाग अपने आसपास से अधिक देर तक तरल रहता है तो अपद्रव्य उस भाग में जमा हो जाते हैं। यदि संपृथकन रेणु आमाप (grain size) तक हो तो इसे सूक्ष्म-संपृथकन (micro segregation) कहते हैं और अगर अपद्रव्यों और मिश्रात्वन-अवयवों का वितरण संचक के एक भाग से दूसरे भाग तक, मिन्न-मिन्न हो तो इसे स्थूल-संपृथकन (macro segregation) कहते हैं। संपृथकन का वर्गीकरण प्रायः इस प्रकार किया जाता है।

गुरुत्व संपृथकन (gravity segregation)—इसमें पिंडन के समय मिन्न-मिन्न धनत्व वाले घटक गुरुत्व के प्रभाव में पृथक हो जाते हैं। भारी घटक, पिंडन से पूर्व नीचे जमा हो जाते हैं।

सामान्य संपृथकन (normal segregation)—सामान्यतया कोई धातु ठंडा होने पर सांचे की दीवार से केंद्र की ओर पिंडित होती है। अतः केंद्र में कम गलनांकी मिश्रात्वन-तत्वों और अपद्रव्यों का जमाव अधिक होता है। संचक के केंद्र में होने वाले इस जमाव को सामान्य संपृथकन कहते हैं।

प्रतिलोमी संपृथकन (inverse segregation)—अपेक्षाकृत कम गलनांक वाले घटकों का पिंड अथवा संचक के बाहरी पृष्ठ पर जमाव। सामान्यतया यह क्रिया अलोह मिश्रातुओं में होती है जिसमें कम गलनांकी घटक की प्रवृत्ति, संचक के शीतलान-पृष्ठ पर केंद्रित होन की होती है। प्रतिलोमी संपृथकन में अपद्रव्यों अथवा मिश्रात्वन-तत्वों का वितरण सामान्य संपृथकन में उपस्थित वितरण के विपरीत होता है।

segregation process

संपृथकन प्रक्रम

देखिए—Torco process

24--231 M of HRD/96

357

seizing (galling)

अभिग्रहण

जब कोई धातु किसी अन्य धातु-पृष्ठ पर घूमती है तो अपर्याप्त स्नेहन के फलस्वरूप उत्पन्न धर्षण से पर्याप्त ऊष्मा हो जाती है जिससे दो धातुएं परस्पर वेलिंग हो जाती हैं। पर्याप्त और लगातार स्नेहन करके उसे रोका जा सकता है।

रूपदा पृष्ठों के क्षय के संदर्भ में अथवा धर्षण के कारण चूर्ण धातु संहतियों के संदर्भ में इस परिघटना को कण-पाटन (galling) कहते हैं।

selective quenching

वरणात्मक शमन

एक प्रक्रम जिसमें शमन द्वारा इस्पात के विशेष क्षेत्रों का ही कठोरीकरण होता है।

selective tempering

वरणात्मक पायन

कठोरीकृत इस्पात के चुने हुए भाग को ही टैपरन ताप तक गरम करना। शेष भाग को गरम नहीं किया जाता है।

self annealing

स्वअनीलन

देखिए—annealing

self fluxing ore

स्वघालकी अयस्क

देखिए—Ore

self fluxing sinter

स्वगालीकी सिन्टर

वह सिन्टर जिसमें अंतिम धातुमल में बांधित क्षारकता उत्पन्न करने के लिए केवल धानभार अम्लों (burden aids) को ध्यान में रखते हुए सिन्टर-मिश्र में गालक की मात्रा मिलाई जाती है।

self hardening mould

स्वतःकठोरण संच

देखिए—self hardening sand

self hardening sand
(self hardening mould)

स्वतः कठोरण बालू

बंधक और सिलिका बालू का मिश्रण जो रखे रहने पर दृढ़ हो जाता है। इसका उपयोग स्वतः सांचों को बनाने के लिए होता है।

self hardening steel

स्वतः कठोरण इस्पात

देखिए—air hardening steel

some conductivity

अर्धचालकता

अर्धचालकता वह परिघटना है जिसमें चालकता स्पष्ट रूप से ताप पर निर्भर करती है और सामान्य ताप पर जिसके मान सुचालक ($\sim 10^{-6}$ ओम-सेमी) और विद्युतरोधी ($\sim 10^{14}$ — 10^{22} ओम-सेमी) के बीच होते हैं।

semi conductor

अर्ध चालक

शुद्ध अर्धचालक पदार्थों को नैज अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। उनमें पूर्णतः पूरित (filled) संयोजकता बैड, अपूरित चालकता बैड और इन दो बैडों के बीच ~ 1 - 2 इ० वी० का अल्प ऊर्जा अंतराल होता है, जैसे-जैसे ताप में वृद्धि होती है इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर संयोजकता बैड से चालकता बैड में चले जाते हैं और चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस वृद्धि के दो कारण हैं (क) संयोजकता बैड छिद्रों की गति (ख) चालकता बैड में इलेक्ट्रॉनों की गति। ये दो प्रकार के होते हैं :—

त्रृण प्ररूपी अर्धचालक (n-type semiconductor)—यदि नैज अर्धचालक में अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाने से अपद्रव्य के परमाणु चालकता बैड में इलेक्ट्रॉन देकर धन आवेशित हो जाएं तो अर्धचालक त्रृण प्ररूपी अर्धचालक हो जाता है जिसकी चालकता का मुख्य कारण चालकता बैड में इलेक्ट्रॉनों की गति होता है।

धन प्ररूपी अर्धचालक (p-type semiconductor)—यदि नैज अर्धचालक में अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाने से अपद्रव्य के परमाणु संयोजकता बैड से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर त्रृण आवेशित हो जाएं तो अर्ध चालक, धन प्ररूपी अर्धचालक हो जाता है जिसकी चालकता का मुख्य कारण संयोजकता बैड में छिद्रों की गति होती है।

semicontinuous operation

अंश सतत प्रचालन

सतत और गण प्रक्रमों का मध्यवर्ती प्रक्रम जो न तो पूर्णतः सतत होता है और न पूर्णतः गण। इस प्रक्रम द्वारा अंतिम उत्पाद लगातार प्राप्त नहीं होता है। उदाहरणनार्थ बात्या भट्टी से गलित धातु का निष्कासन अंश सतत प्रचालन है जबकि प्रगल्बन एक सतत प्रचालन है।

तुलना—(1) continuous operation.

(2) batch operation.

semiskilled steel

अर्धहत इस्पात

रासायनिक अभिक्रिया द्वारा द्रव इस्पात से ऑक्सीजन के आंशिक निष्कासन से प्राप्त इस्पात। इसमें ऐलुमिनियम, जकोनियम, मैग्नीज, स्ट्रॉशियम आदि तत्वों का उपयोग किया जाता है जिनकी ऑक्सीजन के लिए लोहे की अपेक्षा अधिक बंधुता होती है। अर्धहत इस्पात

359

पिंडों में द्रवितीयक पाइपन होता है और उनमें समान रूप से वितरित गैस छिद्र होते हैं। इसे संतुलित इस्पात भी कहते हैं।

semiplastic bronze

अर्धप्लास्टिक कांस्य

एक कांसा जिसमें 76.5—79.5 प्रतिशत तांबा, 0-4 प्रतिशत यरशद, 5-7 प्रतिशत चंग, 14.5—17.5 प्रतिशत सीसा, 0-0.4 प्रतिशत लोहा और 0-0.4 प्रतिशत ऐन्टिमनी होता है। इसका घर्षण कम होता है और इसका उपयोग बेयरिंगों में किया जाता है।

sensitization

सुप्राहीकरण

क्रोमियम-कार्बन उच्च मिश्रातु इस्पातों की एक अभिलाक्षणिक परिघटना जिसके कारण 450°C से 800°C के ताप-परास के बीच गरम करने पर रेणु परिसीमाओं पर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। फलस्वरूप उन स्थलों का संक्षारण प्रतिरोध इतना कम हो जाता है कि बाद में इस्पात का रेणु-पृथक्न हो जाता है और तनन सामर्थ्य कम हो जाती है। इसका कारण रेणु परिसीमाओं पर क्रोमियम कार्बाइड का अवक्षेपण और उनके समीप क्रोमियक का हास होता है।

serpentine

सर्पेन्टीन

मैग्नीशियम का जलयोजित सिलिकेट, $3\text{MgO} \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, जो मैग्नीशियम समुद्रध खनियों का वैकल्पिक उत्पाद है। इसकी तंतुमय संरचना को ऐस्वेस्टार्स कहते हैं। इसका क्रिस्टल-समुद्राय एकनाक्ष होता है। इसकी पारभासी किस्म का उपयोग बहुमूल्य पत्थर के रूप में भी होता है। मुख्यतः इसका प्रयोग उच्चतापसह पदार्थ के रूप में होता है। कठोरता 3-4, आपेक्षिक घनत्व 2.5-2.6।

set copper

सैट ताप्र

ताप्र जिसमें अग्नि-परिकरण-चक्र के अंत में लगभग 6% कांपर ऑक्साइड रहता है।

severity of quench

शमन-उग्रता

किसी शमनकारी पदार्थ की शीतलन-क्षमता

shaft furnace

शैफ्ट भट्टी

देखिए—furnace

shakeout

अपहल्लान

संचकों को हिलाकर सांचे से पृथक करने की क्रिया।

shakudo

शाकुडो

एक ताम्र मूल मिश्रातु जिसमें 1.4—2 प्रतिशत सोना, 0.2 प्रतिशत चाँदी और 0-0.1 प्रतिशत सीसा होता है। इसका आकर्षक रंग होता है और यह मलिनतरोधी होता है। इसका उपयोग सजावट और कलात्मक वस्तुओं को बनाने में होता है।

shallow hardening steel

उथला कठोरण इस्पात

ऐसा इस्पात जिसका उपयुक्त माध्यम में शमन करने पर मार्टेन्सिएटी कठोरण, कम पुष्टीय गहराई तक ही सीमित रहता है।

shape memory alloy

आकार स्मृति मिश्रातु

वे मिश्रातु जो विशिष्ट रूपांतरण ताप से नीचे विरूपित हो जाते हैं और उस रूपांतरण ताप से अधिक ताप तक गरम करने पर अपना आरंभिक आकार पुनः प्राप्त कर लेते हैं। विरूपण के साथ आंतरिक यमलन भी हो जाता है जिससे रूपांतरण ताप से अधिक ताप तक गरम करने पर एकल अभिविन्यास उच्च समर्भिति संरचना पुनः प्राप्त हो जाती है। इसे मार्में भी कहते हैं जो मार्टेन्सिएटिक स्मृति का संक्षिप्त रूप है।

shape memory effect

आकार स्मृति प्रभाव

कुछ विशेष प्रकार के मिश्रातुओं को जब क्रांतिक ताप से ऊपर आकृति प्रदान करने के बाद सामान्य ताप तक ठंडा किया जाए और तत्पश्चात पूर्व आकृति को नष्ट करने के लिए विरूपित किया जाए तो एक विशेष ताप से ऊपर गरम करने बाद वे आरंभिक आकृति पुनः धारण कर लेते हैं। उसे स्मृति प्रभाव भी कहते हैं।

shatter test

विशीणु परीक्षण

निश्चित ऊंचाई से गिराकर कोक, अयस्क और संपिंडों का शीर्ण-प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण। इसमें 20 किग्रा नमूने को 10 से 50 मिमी आमाप में चार बार 2000 मिमी की ऊंचाई से इस्पात प्लेट पर गिराकर 10 मिमी चालनी से छान लिया जाता है। विशीणुक (shatter index) 10 मिमी चालनी में बचे गए पदार्थ के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है।

shaw process

शा प्रक्रम

'ऑस्बर्न-शा' द्वारा विकसित उच्च तापसह संचों को बनाने की एक तकनीक। इसका उपयोग संनिवेशी संचकन (investment casting) में होता है। इस प्रक्रम में पहले एक प्रमुख प्लास्टर पैटर्न बनाया जाता है और फिर संचकन के लिए उच्च तापसह संचो तैयार किया जाता है। यद्यपि इसमें मोम के पूर्वसंच का प्रयोग नहीं किया जाता है किंतु भ्रष्ट मोम प्रक्रम के समान परिशुद्धता प्राप्त होती है। इसे सिरेमिक संच प्रक्रम भी कहते हैं।

361

sinking

न्यूनन

सीवनहीन नलियों के लिए प्रयुक्त एक अतप्रति कर्षण प्रक्रम। इसमें नलियों को रूपदा में से बिना किसी भीतरी सहारे के कर्षित किया जाता है जिससे उनकी लंबाई बढ़ते जाती है किंतु बाहरी और भीतरी व्यास कम हो जाता है।

shoppler process

शापलर प्रक्रम

अत्यंत शुद्ध टंगस्टन धातु बनाने का प्रक्रम। इसमें उच्च कोटि के शीलाइट को बारीक पीसकर सोडियम कार्बोनेट के साथ अच्छी तरह मिला लेते हैं। मिश्रण को संगठित करने से सोडियम टंगस्टेट प्राप्त होता है जिसे पानी से निकापिलत कर लेते हैं। स्वच्छ विलयन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उपचार कर उबाल लिया जाता है। प्राप्त ऑक्साइट को सुखाकर लगभग 1200°C पर विशेष निर्मित भट्टी में कार्बनमय पदार्थ के साथ उपचित कर लिया जाता है।

Shore hardness test

शेर कठोरता परीक्षण

देखिए—hardness test के अंतर्गत

Shore process

शेरी प्रक्रम

किसी धातुपृष्ठ अथवा अन्य पृष्ठ को धातु से विलेपित करना। इस प्रक्रम में विलेपी धातु को चूर्ण रूप में ज्वाला में निविष्ट किया जाता है। इसे चूर्ण प्रक्रम भी कहते हैं।

Shore scleroscope

शेर कठोरतादर्शी

देखिए—hardness test के अंतर्गत Shore-hardness test

shot blasting

गोलिका क्षेपण

धातु पृष्ठों के मार्जन और विश्लेषन के लिए प्रयुक्त विधि। इसमें अपघर्षक चूर्ण को एक तुंड से वस्तु के पृष्ठ पर जोर से फेंका जाता है। अपघर्षक चूर्ण अथवा शॉट प्रायः कोणीय द्रुतशीतित लोहे अथवा इस्पात कणों का बना होता है किंतु इसमें बालू भी इस्तेमाल होती है। यह विधि संचकों के पृष्ठ से दग्ध संच बालू और शल्क को हटाने तथा बेल्डों और ऊज्जा उपचारित वस्तुओं से शल्क को हटाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसका उपयोग पेन्ट करने या धातु फुहारण से पहले पृष्ठों को साफ करने के लिए होता है।

shot casting

गोलिका संचकन

देखिए—shotting

364

shot peening

गोलिका प्रक्षेपण

गोलिका-क्षेपण जैसी विधि जिसमें कोणीय गोलिकाओं के स्थान पर गोल गोलिकाओं को वायु के झोंके की सहायता से उच्च वेग के इस्पात-पृष्ठ पर फेंका जाता है। इसका उद्देश्य आति के कारण विफलता के प्रति वस्तु को दृढ़ करना है जब कि गोलिका क्षेपण का उद्देश्य केवल मार्जन है। इस उपचार के फलस्वरूप अवशिष्ट संपीडक प्रतिबल उत्पन्न होता है जिससे वस्तु की सहन सीमा बढ़ जाती है।

shoting

गोलिकायन

धातु के गोल कणों अथवा धात्विक गोलिकाओं को ढालने का प्रक्रम। इसमें गलित धातु की बूदों को ऊंचाई से ठंडे पानी की टंकी में गिराया जाता है। धातु की धारा और पात को इस प्रकार समंजित किया जाता है कि द्रव गोल आकार प्राप्त कर ले।

shrinkage

संकुचन

गलित धातु के सिकुड़ने के कारण आयतन में होने वाली कमी। सांचे में पिंडित हो रहे द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने से उत्पन्न संकुचन और गरम ठोस धातु के ठंडा होने से उत्पन्न संकुचन में भिन्नता होती है। पहले संकुचन के कारण शिलिकाओं में पाइप दोष उत्पन्न होता है। गैस संकुचन मुख्यतः शिलिका के आंतरिक भाग में होता है जिससे संकुचन गर्त और दरार उत्पन्न होते हैं।

shrinkage allowance

संकुचन गुंजाइश

जब कोई संचक, सांचे में हिमांक ताप से सामान्य ताप तक ठंडा होता है तो विपीय परिवर्तन के कारण वह संकुचित हो जाता है। इस अनुमानित संकुचन के लिए पैटर्न के आमाप में पहले से कुछ गुंजाइश रखनी पड़ती है। यह गुंजाइश प्रायः ढाली जाने वाली धातु की अभिलाषणिक संकुचन मात्रा और रुद्ध संकुचन मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती है। इसके लिए पैटर्न को तदनुसार बढ़ा बनाना पड़ता है। अलग-अलग धातुओं का संकुचन परिकलित करने के लिए संकुचन-माप उपलब्ध हैं।

shrinkage cavity

संकुचन कोटर

(क) संचकन से उत्पन्न गर्त जो संचक के अपर्याप्त प्रभरण के कारण बनता है। यह एक संचक दोष है।

(ख) देखिए—pipe.

shrinkage crack

संकुचन विदर

संचक के पूर्ण पिंडन से पहले तापीय संकुचन के कारण धातु-पृष्ठ में उत्पन्न दरारे।

shrinkage rule

(pattern maker's shrinkage)

संकुचन मापनी

संचकों का पैटर्न बनाने के लिए प्रयुक्त मापनी जिसमें ढाली जा रही धातु के तापीय संकुचन और पिंडन-संकुचन का हिसाब लगाने के लिए अंशकों का प्रसार किया जाता है। इसे संचकार-मापनी भी कहते हैं। उत्पन्न संकुचन को पैटर्न-निर्माता-संकुचन भी कहते हैं।

shrinkage scale

संकुचन मापनी

देखिए—shrinkage rule

shrinkage tear

संकुचन विदारण

देखिए—hot tear

shrink bob

संकुचन गोलक

सांचे के अंतद्वार पर संचक में संकुचन दोष उत्पन्न होने का भय रहता है। अतः इस जगह एक छोटे कुंड के रूप में रिक्त स्थान बनाकर इस दोष का निवारण किया जाता है। इसे अदृश्य राइजर भी कहते हैं।

side gating

पार्श्व द्वारण

(step gating)

देखिए—gating के अंतर्गत

siderite

सिडेराइट

एक लोह अयस्क जिसमें लोहा, मुख्यतः फेरस कार्बोनेट, होता है। इसमें लागभग 48 प्रतिशत लोहा होता है। यह हल्के पीले से धूसर रंग का होता है। यह गोलाकार अथवा गुच्छाकार रूप में पाया जाता है जिसकी रेशमी रेशेदार रचना होती है। यह बटफलकीय समुदाय में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 3.4-4.5, आपेक्षित घनत्व 3.7-3.9।

sieve

चालिका

देखिए—screen

sieve analysis

चालिका विश्लेषण

देखिए—screen analysis

sieve test

चालिका परीक्षण

भिन्न-भिन्न आमाप के कणों को पृथक करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण। इसमें मानक चालिकाओं को लेकर पाउडर के शुष्क और तुले नमूने को नियत समय तक

उनमें हिलाया जाता है। सबसे मोटी चालिका सबसे ऊपर और सबसे बारीक चालिका सबसे नीचे रखी होती है।

देखिए—sieve analysis भी

seiving

चालिकायन

देखिए—screening

SIGMA phase
(shield inert gas metal arc phase)

सिग्मा प्रावस्था

एक कठोर, मंगुर, अचुंबकीय मध्यवर्ती प्रावस्था जिसकी द्रिवसमलंबक्ष क्रिस्टल संरचना होती है। यह संक्रमण तलों के अनेक द्रिवांगी और त्रिआंगी मिश्रातुओं में पाई जाती है। इस प्रावस्था का संघटन सब तंत्रों में एक समान नहीं होता है और प्रावस्था की समांगता में भी पर्याप्त मिन्नता रहती है। यह प्रावस्था एक बार प्राप्त हो जाने पर उच्च ताप पर विलीन हो जाती है तथा द्रुत शीतलन द्वारा विलयन में ही रह जाती है।

SIGMA welding

सिग्मा वेलिंग

देखिए—inert gas welding

siliceous ore

सिलिकामय अयस्क

देखिए—ore

silico manganese

सिलिको मैंगनीज

एक मैंगनीज मिश्रातु जिसका उपयोग इस्पात के विआॅक्सीकारक के रूप में किया जाता है। इसमें मैंगनीज बिन्न-बिन्न मात्राओं में विद्यमान रहता है।

silico manganese steel

सिलिको मैंगनीज इस्पात

सिलिकन और मैंगनीज युक्त इस्पात जिसका उपयोग स्प्रिंग बनाने के लिए होता है। इसे स्प्रिंग इस्पात भी कहते हैं।

silicon brass

सिलिकर पीतल

ताप-मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिसमें 30 प्रतिशत तक यशद, 5 प्रतिशत तक सिलिकन तथा लोहा, ऐलुमिनियम और मैंगनीज प्रत्येक की 1 प्रतिशत से कम मात्रा होती है। विशिष्ट गुणधर्मों के कारण इनका उपयोग धंटा-धातु, रासायनिक संयंत्रों, संचकन, रूपदा-संचकन में तथा स्प्रिंग तथा ब्रेयरिंग बनाने में किया जाता है।

367

silicon steel

सिलिकन इस्पात

देखिए—transformer steel

siliconizing

सिलिकनन

900°C-1000°C ताप पर फैरोसिलिकन में ठोस अवस्था विसरण द्वारा न्यून कार्बन इस्पात के पृष्ठ पर सिलिकन की मोटी परत उपत्यका करता। इस परत में 1-15 प्रतिशत सिलिकन होता है। यह परत आक्सीकरणरोधी और घण्ठणरोधी होती है।

silico-spiegel

सिलिकोस्पीगल

एक फैरोमिश्रातु जिसमें 25 प्रतिशत मैंगनीज, 5-6 प्रतिशत सिलिकन, और 4 प्रतिशत तक कार्बन होता है। इसका उपयोग इस्पात-निर्माण में विआॅक्सीकारक के रूप में होता है।

silicothermic process

सिलिकोतापी प्रक्रम

देखिए—metallothermic process

Silmet

सिलमेट

ताप्र मूल के मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिनमें 13-30 प्रतिशत यशद, 8-30 प्रतिशत निकैल और शेष तांबा होता है। ये उत्तम संक्षारणरोधी और आकर्षक रंग के होते हैं। इनका उपयोग छुरी कांटा, सजवट का सामान, घरेलू बर्तन आदि बनाने में होता है।

silver bronze

रजत कांसा

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 67.5 प्रतिशत तांबा, 18 प्रतिशत मैंगनीज, 1.25 प्रतिशत ऐलुमिनियम, 0.25 प्रतिशत सिलिकन और शेष यशद होता है। यह मजबूत और संक्षारणरोधी होता है। इसका उपयोग माप-संयंत्र आदि में होता है जहाँ अपेक्षाकृत अधिक ताप पर काम किया जाता है।

silver solder alloy

रजत सोल्डर मिश्रातु

ताप्र अथवा रजत मूल के मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 10-33 प्रतिशत चांदी, 17-38 प्रतिशत यशद और शेष तांबा होता है। इनका उपयोग ताप्र मिश्रातुओं अथवा ढलावां लोहे के सोल्डरन में होता है। इस वर्ग के एक विशेष मिश्रातु का नाम पीला सोल्डर है जिसमें 45 प्रतिशत तांबा, 20 प्रतिशत यशद 20 प्रतिशत चांदी और 5 प्रतिशत कैडमियम होता है।

simanal

सिमेनल

एक फोरो-मिश्रातु जिसमें 20 प्रतिशत मैग्नीज, 20 प्रतिशत ऐलुमिनियम और 20 प्रतिशत सिलिकन होता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण में विआॅक्सीकारक, रेणु परिष्कारक और परिस्ज्ञा में योज्य के रूप में होता है।

sinter

सिन्टर

1. एक संहत, सरंघ पदार्थ जो अयस्क-चूर्ण के अल्प-गलन से प्राप्त होता है।

2. सिन्टरण प्रक्रिया से बना उत्पाद। सिन्टर दो प्रकार के होते हैं:-

(क) स्वगालकी सिन्टर

(self fluxing sinter)

(ख) अतिगलकी सिन्टर

(super fluxing sinter)

sintered aluminium powder

सिन्टरित ऐलुमिनियम चूर्ण

देखिए—SAP

sintered carbide

सिन्टरिं कार्बाइड

टंगस्टन, टैन्टेलम, टाइटेनियम, मालिब्डेनम आदि तत्वों के कठोर कार्बाइडों के सिन्टरन से प्राप्त उत्पाद जिसका उपयोग औजार पदार्थ के रूप में होता है। कार्बाइड पाउडर को चूर्णित कोबाल्ट अथवा निकैल के साथ मिलाकर उस ताप तक गरम किया जाता है जिस पर ये संगलित होकर कार्बाइड कणों को बांध लेते हैं।

sintering

सिन्टरण

केवल गरम करके अथवा गरम कर और दबाकर छोटे कणों अथवा संहितियों से बटिकाओं को बनाना। इसमें कण परस्पर संलीन, संगलित अथवा संबद्ध हो जाते हैं। सिन्टरण क्रिया, ताप, समय और वायुमंडल की नियंत्रित अवस्था में की जाती है। इस प्रक्रम का उपयोग अयस्क-पक्षकों, सांद्रों और धातु उत्पादों के लिए किया जाता है।

देखिए—agglomeration भी

sirius

सिरियस

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 16 प्रतिशत निकैल, 17 प्रतिशत क्रोमियम, 3 प्रतिशत टंगस्टन, 12 प्रतिशत कोबाल्ट, 2 प्रतिशत टाइटेनियम और 0.25 प्रतिशत कार्बन होता है। यह ऊष्मारोधी और संक्षारणरोधी होता है। इसका उच्च ताप पर प्रयुक्त उपकरणों, जैसे टरबाइन ब्लेड, डिस्क आदि में होता है।

369

sizing

आमापवर्गीकरण

कणों को उनके आमाप के अनुसार पृथक करने की एक विधि।

देखिए—screening भी

skelp

स्केल्प

इस्पात की पट्टी जिससे बेलारूपण द्वारा एवं किनारों को आपस में बेल्ड कर पाइये अथवा नलिका बनाई जाती है।

skim bob

स्किम गोल्क

सांचे के वाहक तंत्र में खोखला स्थान जिसमें गलित धातु के प्रवाह के समय धातुमल रुक जाता है।

देखिए—shrink bob भी

skim gate

अपमलन द्वारा

अतिरिक्त अथवा मोचन आनाल जिसे धातुमल को निकालने के लिए अदयोद्वार और अंतद्वार के बीच रखा जाता है ताकि धातुमल सांचे में न चला जाये। निः झवण के दौरान विपाशित आॅक्साइडों आदि को पृथक करने के लिए सांचे के द्वारा और वाहक के बीच धातु की चालिका रख दी जाती है।

skin dry sand moulding

तवक शुष्क बालू संचन

देखिए—Sand moulding के अंतर्गत

skip

स्किप

एक पात्र जिसमें धमन भट्टी में डाली जाने वाली वस्तुओं (अयस्क, ईधन अथवा चूना पत्थर) को भट्टी के शीर्ष पर ले जाया जाता है और फिर वहाँ से भट्टी में डाला जाता है।

skis hoist

स्किप उच्चालित्र

क्यूपोला अथवा धमन भट्टी में धान को डालने के लिए प्रयुक्त पात्र को नत रेल पथ अथवा अन्य साधनों द्वारा खींचकर ऊपर ले जाने के लिए प्रयुक्त एक यंत्र।

skull

करोटि

धातु के अवपातन (teeming) के बाद गलन भट्टी अथवा लैडल की तली में बची अथवा उनकी दीवारों पर निपकी धातु की परत। यह परत तब बनती है जब गलित धातु को पात्र में ठंडा किया जाता है।

370

skull melting

करोटि गलान

उच्च शुद्धता का उत्पाद प्राप्त करने के लिए धातुओं को गलाने की एक विधि। इस प्रक्रम में जलशीति तांबे के सांचे में उसी धातु की एक पतली ठोस पर्त बन जाती है जिससे गलित धातु प्रदूषित नहीं हो पाती। इस प्रक्रम का उपयोग विशेषतः टाइटेनियम और अन्य अभिक्रियाशील धातुओं को गलाने के लिए किया जाता है।

slab

सिल्ली

एक मध्यवर्ती उत्पाद जो तप्त शिलिका के बेल्लन द्वारा ब्लूम के बाद बनाया जाता है। यह बिलेट से चपटा किंतु अधिक चौड़ा होता है। इसकी न्यूनतम मोटाई 3.7 सेमी और चौड़ाई, मोटाई की लगभग दुगुनी होती है। इसका उपयोग बेलकर प्लॉट, चादर, पटटी आदि चपटे उत्पादों को बनाने में किया जाता है।

slack quenching

वृद्धशमन

इस्पात का इस प्रकार शमन करना कि उसमें मार्टेन्साइट के अलावा फैराइट अथवा बेनाइट प्रावस्थाएँ भी विद्यमान हों। ऐसी अवस्था तब उत्पन्न होती है जब इस्पात का रूपांतरण-परास से अधिक ताप परंतु रूपांतरण ताप से कम किंतु सामान्य ताप से काफी ऊंचे ताप पर शमन किया जाता है। ऐसी अवस्था तेल-शमन अथवा सीमक परिच्छेद को बढ़ाकर भी प्राप्त होती है जब कि पूर्ण कठोरण हो जाता है।

slag

धातुमल

धान के घटकों के संगलन से अथवा धातुकर्मी प्रक्रमों के समय उच्च तापसह पदार्थों और गालकों की परस्पर अभिक्रिया से बने उत्पादों के संगलन से विर्मित अधात्विक पदार्थ। यह भट्टी में गलित धातु की सतह पर गलित संहति के रूप में तैरता है।

slag suming process

धातुमल धूमन प्रक्रम

सीस धूमन भट्टी के धातुमल से यशद और सीसे को प्राप्त करने की विधि। इसमें गलित धातुमल को भट्टी में डाला जाता है ताकि उसकी सतह द्वीयरो से ऊपर तक पहुंच जाए। धान में चूंगित कोयले का धूमन किया जाता है जो अपचायक और ईंधन दोनों का काम करता है। कोयले के जलने से कार्बन मोनोक्साइड बनती है तो धातुमल में उपस्थित सीसे और यशद ऑक्साइडों का अपचयन करती है। भट्टी का ताप लगभग 1300°C रहता है। उपचित धातु के वाष्प पुनः आक्सीकृत हो जाते हैं। ये सूक्ष्म-ऑक्साइड-कण गैस प्रावस्था से अलग कर लिए जाते हैं। इसमें 15-25 प्रतिशत Pbo और 60-65 प्रतिशत ZnO होता है।

371

slagging

धातुमलन

1. गलित धातु के भ्राष्ट से धातुमल को पृथक करने की क्रिया।
2. उच्च ताप पर किसी उच्चतापसह पदार्थ और गालक के बीच होने वाली अभिक्रिया। इसमें उच्चतापसह पदार्थ नष्ट हो जाता है और गलित धातुमल प्राप्त होता है।

slip

1. सर्पण 2. घोल

1. किसी धातु के सुधट्य विरूपण के संदर्भ में धातु-क्रिस्टल के एक भाग का शेष क्रिस्टल के ऊपर अपृष्ठपण (shearing)। यह जालक के अंदर, प्रभंशों (dislocations) के गमन द्वारा निश्चित क्रिस्टलीय दिशाओं में होता है।

2. चूर्ण-धातुकर्मिकी अथवा मूल्तिका शिल्प में इस शब्द का प्रयोग पानी में चूर्ण अथवा मूल्तिका के निलंबन को व्यक्त करने के लिए होता है।

slip band

सर्पण बैंड

जब किसी बहु क्रिस्टलीय धातु के पृष्ठ को पालिश कर सुधट्य रूप से निरूपित किया जाता है तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कुछ बैंड, दिखाई देते हैं जिन्हें सर्पण बैंड कहते हैं। ये बैंड प्रत्येक रेणु के आरपार समांतर चलते हैं किंतु एक रेणु से दूसरे रेणु में जाने पर उनकी दिशा बदल जाती है। इसी परिवर्तन के कारण धातुओं में तन्यता, सुधट्यता और आधा तवर्धता जैसे गुणधर्म उत्पन्न होते हैं। इसे सर्पण रेखा भी कहते हैं।

slip casting

घोल संचकन

उच्च तापसह उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त एक प्रक्रम। इसमें बारीक पीसे पदार्थ को पानी में मिलाकर गाढ़ा द्रव बनाया जाता है। इस गाढ़े द्रव को प्लास्टर के सांचों में डाल दिया जाता है जिसमें अतिरिक्त पानी का अवशोषण हो जाता है और सांचे के भीतरी भाग का प्रतिरूप प्राप्त हो जाता है।

slip line

सर्पण रेखा

देखिए—slip band

slip plane

सर्पण तल

उपरूपन प्रतिक्रिया के प्रभाव में किसी क्रिस्टल में सर्पण का क्रिस्टल-तल। सर्पण-क्रिया क्रिस्टल जलक में कुछ विशेष तलों पर होती है। ये परमाणुओं के केंद्र से गुजरने वाले परमाणिक तल होते हैं और सर्पण प्रायः ऐसे तलों के साथ होता है जिनमें परमाणु, परस्पर सबसे निकट और तल एक दूसरे की अपेक्षा सबसे दूर होते हैं।

372

slit gate

स्लिट द्वार

देखिए gate के अंतर्गत pencil gate

silver

छिपट, स्लाइवर

देखिए—rolling defect

slush casting

विपंक संचकन

देखिए—casting

smaltine

स्माल्टीन

देखिए—smaltite

smaltite

स्माल्टाइट

एक कोबाल्ट अयस्क जो मुख्यतः कोबाल्ट डाइआसेनाइट, CoAs_2 , होता है। साथ ही इसमें कुछ लोहा और निकैल भी होता है। कठोरता 5.5-6.0, आपेक्षित घनत्व 6.4-7.2। इसे स्माल्टीन भी कहते हैं।

smelting

प्रगलन

धातुओं के निष्कर्षण का एक प्रक्रम। इसमें किसी अयस्क, साँद्र अथवा निस्तापित (calcine) को उपयुक्त गालक की उपस्थिति में उच्च ताप पर किसी भट्टी में गरम किया जाता है। इसके फलस्वरूप भट्टी के ताप पर द्रव-धातु अथवा द्रव-मैट और संगलनीय धातुमल-द्रव प्राप्त होते हैं। प्रमुख प्रगलन प्रकार हैं:

धमन भट्टी प्रगलन (blast furnace smelting)—इसमें प्रगलन धमन भट्टी में किया जाता है।

विद्युत भट्टी प्रगलन (electric furnace smelting)—इसमें प्रगलन विद्युत भट्टी और सामान्यतया विद्युत आर्क भट्टी में किया जाता है।

स्फुर भट्टी प्रगलन (flash furnace smelting)—इसमें प्रगलन, स्फुर भट्टी में किया जाता है। इस प्रकार होने वाले प्रगलन का स्फुर प्रगलन कहते हैं।

मैट भट्टी प्रगलन (matte furnace smelting)—सलफाइड मूलांश (value)—सलफाइड का प्रगलन जिसके फलस्वरूप, जिसे मैट कहते हैं, और धातुमल का गलित मिश्रण प्राप्त होता है।

25—231 M of HRD/96

373

अपचयन प्रगलन

(reduction smelting)

ऑक्साइडों और ऑक्सीकृत मूलांश का प्रगलन। इसमें कार्बन अथवा कार्बन मोनोक्साइड का अपयायक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके फलस्वरूप अपचित धातु और धातुमल प्राप्त होते हैं।

परावर्ती भट्टी प्रगलन

(reverberatory furnace smelting)

इसमें प्रगलन परावर्ती भट्टी में किया जाता है।

smith's alloy

स्मिथ मिश्रातु

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 55 प्रतिशत लोहा, 37.5 प्रतिशत क्रोमियम और 7.5 प्रतिशत ऐलुमिनियम होता है। यह अत्यंत आरोधी और विद्युतरोधी होता है। इसका उपयोग विद्युतरोधियों, तापन एलिमैट और भट्टी के भागों को बनाने में होता है।

smithsonite

स्मिथसोनाइट

यशद का एक महत्वपूर्ण अयस्क जो जिंक कार्बोनेट, होता है। इसे कैलामाइन या जिंक स्पार भी कहते हैं। यह त्रिसमनतात्त्व क्रिस्टलों के रूप में पाया जाता है। आपेक्षित घनत्व 4.42।

smokeless boke

धूमहीन कोक

एक प्रकार का कोक जिसके दहन से धुआ उत्पन्न नहीं होता है।

snead process

स्नीड प्रक्रम

किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित कर उसका ऊष्मा-उपचार करने की विधि। इसका उपयोग केवल उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनका अनुप्रस्थ-काट एक समान हो और विद्युत-प्रतिरोध भी समान हो। उदाहरणार्थ-तार, छड़, नली आदि।

snowflakes

हिम पत्रक

इस्पात फोर्जिंग में पाए जाने वाले सूक्ष्म अनुप्रस्थ आंतरिक विदर। यादृच्छिक दिशा वाले ये विदर यदि इस्पात रेलों में विद्यमान हों तो उन्हें विशीर्ष विदर कहते हैं। इन्हें पत्रक और केशीय दरार भी कहते हैं।

soaking

समतापन

भट्टी में पदार्थ को वार्छित ताप पर तब तक रखना जब तक पूरी संहति का ताप एक समान न हो जाए। इस ताप पर पदार्थ को जितने समय तक रखा जाता है उस समय को

धारण-समय (holding time). अथवा समतापन समय (soaking time) कहते हैं। समतापन की आवश्यकतानुसार मिल-मिल होता है।

soaking pit

समतापन गर्त

गर्त के समान भट्टी जिसे तेल अथवा गैस द्वारा ज्वालित किया आता है। प्रायः ऐसी भट्टीयों का उपयोग ब्लैन अथवा फोर्जन से पहले पिंडों के समतापन के लिए होता है।

soderberg electrode

साडरबर्ग इलोक्ट्रोड

बारीक पिसे एन्थ्रासाइट और कोक का टार बंधक के साथ बने पेस्ट से निर्मित एक विशेष इलोक्ट्रोड। इस इलोक्ट्रोड का उपयोग वैद्युत प्रगलान में और संगलित लवणायुक्त विद्युत अपघटनी सेल में होता है।

softening

मृदुकरण

लोह-उत्पादों की कठोरता कम करने और उनकी मशीननीयता बढ़ाने के उद्देश्य से अनीलन अथवा टैपरन अथवा दोनों क्रियाओं को करना।

softening process

मृदुकरण प्रक्रम

सीसा बुलिअन के परिष्करण की एक विधि जिसमें सीसा से आर्सेनिक, एन्टिमनी, वंग और यशद आदि अपद्रव्यों को पृथक किया जाता है। इन अपद्रव्यों को वरीय आ॒क्सीकरण के आधार पर परावर्तनी भट्टी में या हैरिस प्रक्रम द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रम के बाद कठोर अपरिष्कृत सीसा-बुलिअन, मृदु हो जाता है।

soft solder

मृदु सोल्डर

कम गलनांकी मिश्रातुओं का वर्ग जिनमें वंग, सीसा तथा अल्प मात्रा में एन्टिमनी, कैडमियम, यशद, रजत और इंडियम होते हैं। वंग की दूसरी धातुओं और मिश्रातुओं में विसरण-दर उच्च होती है, अतः इनका उपयोग ताप्र मिश्रातुओं के सोल्डरन में किया जाता है। संघटन के अनुसार इनका गलनांक 113° से 310°C के बीच होता है। इनका वर्गीकरण, सामान्य सोल्डर, एंटर्बर-सोल्डर और वंगकार सोल्डर के रूप में किया जाता है।

soft soldering

मृदु सोल्डरन

निम्न ताप योजक मिश्रातु से सोल्डर करना। इस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिश्रातु में लगभग 60 प्रतिशत सीसा और 40 प्रतिशत वंग होता है जिसका गलनांक 180°

375

से है। गलनांक को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार वंग मिलाया जाता है। गलनांक घटाने के लिए कमी-कमी एन्टिमनी आदि तत्व भी मिलाए जाते हैं।

तुलना—hard soldering

solder

सोल्डर

धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त मिश्रातु। सोल्डर मुच्यतः दो प्रकार के होते हैं—(1) मृदु सोल्डर, (2) कठोर सोल्डर।

देखिए—(1) brazing, (2) hard soldering (3) soft soldering

soldering

सोल्डरन

धातु के दो भागों को किसी कम गलनांकी धातु की सहायता से जोड़ना। संतोषजनक सोल्डरन के लिए जिन पृथ्वों को जोड़ा जाता है उन्हें आ॒क्सीइड फिल्मों से मुक्त रहना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए गालक का उपयोग किया जाता है जो सोल्डर से कम ताप पर पिछलता है। मृदु सोल्डरन में जिंक क्लोराइड और कठोर सोल्डरन में बोरैक्स का गालक के रूप में उपयोग किया जाता है।

देखिए—(1) brazing, (2) hard soldering & (3) soft soldering

solid contraction

ठोस संकुचन

किसी ठोस धातु को उसके हिमांक से सामान्य ताप तक ठंडा करने पर उसमें उत्पन्न होने वाल संकुचन।

solid fuel

ठोस ईंधन

देखिए—fuel

solidification

पिंडन

किसी धातु अथवा मिश्रातु का द्रव, गलित अथवा प्लास्टिक अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन।

solidification contraction

पिंडन संकुचन

पिंडन के कारण उत्पन्न संकुचन।

solidification range

पिंडन परास

ताप-परास जिसमें किसी मिश्रातु का पिंडन होता है। इस ताप-परास में मिश्रातु, आ॒शिक रूप से ठोस और आ॒शिक रूप से द्रव अवस्था में होते हैं। इस परास से ऊपर

376

मिश्रातु पूर्णतया द्रव अवस्था में और इसके नीचे पूर्णतया ठोस अवस्था में होते हैं।

solid solubility limit

ठोस विलेयता सीमा

मिश्रात्वन-घटक की अधिकतम मात्रा जो किसी विशिष्ट ताप पर, बिना दूसरी प्रावस्था के बने, ठोस धातु विलेय में उपस्थित रह सकती है।

देखिए—Terminal solid solubility भी

solid solution

ठोस विलयन

वह मिश्रातु जिसमें दो या अधिक धातुएँ एक दूसरे में घुलकर समांगी ठोस बनाती हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर ठोस विलयन और तत्व-धातु में भेद नहीं किया जा सकता है। जो धातु अधिक मात्रा में होती है उसे विलायक और दूसरी को विलेय कहते हैं।

प्राथमिकता (अथवा अंतस्थ) ठोस विलयन Primary (or terminal) solid solution

जिस ठोस विलयन में विलायक धातु का आवश्यक परमाणु पैटर्न बना रहे उसे प्राथमिक अथवा सीमांत ठोस विलयन कहते हैं।

द्वितीयक ठोस-विलयन (Secondary Solid Solution)—वे ठोस विलयन जिनका संघटन अंततः शुद्ध घटकों में परिवर्तित नहीं होता है और जो भिन्न क्रिस्टल-संरचना बनाए रखते हैं। इसके गुणधर्म और क्रिस्टल संरचना, मूल घटकों से भिन्न होते हैं। उदाहरणार्थ—सिर्गमा प्रावस्था, लावेज प्रावस्था आदि।

सीमांत विलयन (terminal solid solution)—

देखिए—primary solid solution

solidus

सॉलिडस

प्रावस्था आरेख की वह रेखा जो उस ताप को व्यक्त करती है जिस पर कोई मिश्रातु ठंडी होकर पूरी तरह ठोस बन जाती है अथवा गरम करने पर गलना आरंभ करती है। यह रेखा उस मिश्रातु की प्रावस्थाओं के संघटन को व्यक्त करती है जो साम्यावस्था में एक साथ पाए जाते हैं।

solubility product

विलेयता गुणफल

विद्युत-अपघटयों का अभिलाक्षणिक संबंधात्मक मान, जो ताप और विलायक पर निर्भर करता है। यह किसी संतुष्ट विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं का गुणफल

377

होता है और पदार्थ की विलेयता की मात्रा को निश्चित करता है। विलयन में ठोस लावण और उसको आयनों का संतुलन निम्न अभिक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है।



और संतुलन व्यंजक इस प्रकार लिखा जाता है—

$$[A^+] + [B^-] = K[AB] = K_s$$

इसमें संतुलन स्थिरांक K_s को विलेयता गुणफल कहते हैं। जब आयन सांद्रताओं का गुणनफल, विलेयता गुणफल से बढ़ जाता है तो प्रायः अवक्षेपण होता है।

solumin

सॉलुमिन

ऐतुमिनियम-सिलिकन मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें Cu, Co, Mn, Mg, Zn और Fe होते हैं। ये उत्तम संचकन गुण वाले, अच्छे संकारणरोधी और ऊष्मा उपचार्य होते हैं। इनका उपयोग वाहनों और वायुयानों के संचकों, ढी० सी० इंजनों आदि में होता है।

solute

विलेय

1. वह पदार्थ जो विलायम में घुला रहता है। प्रायः यह विलायक से कम मात्रा में रहता है।

2. किसी मिश्रातु में विलेय वह घटक है जो कम मात्रा में रहता है।

solution

विलयन

दो या अधिक पदार्थों का पूर्णतया समांगी मिश्रण। ये पदार्थ ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकते हैं।

solution hardening

विलयन कठोरण

देखिए—hardening

solution heat treatment

विलयन ऊष्मा उपचार

एक प्रकार का ऊष्मा-उपचार जिसमें किसी मिश्रातु को उपयुक्त ताप तक गरम कर पर्याप्त समय तक उसी ताप पर बनाए रखा जाता है ताकि वाञ्छित घटक, ठोस विलयन में घुल जाए। तत्पश्चात उस घटक को ठोस विलयन में बनाए रखने के लिए उसे तीव्र गति से ठंडा किया जाता है इसके बाद पदार्थ अतिसंतृप्त अस्थायी अवस्था में रहता है। और काल-कठोरण प्रदर्शित कर सकता है।

378

solvent

विलायक

(1) किसी विलयन में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपस्थित घटक।

(2) किसी मिश्रातु में आधार-धातु अथवा प्रमुख घटक।

solvent cleaning

विलायक निर्मलन

धातु-घटकों से ग्रीज, तेल आदि पदार्थों को हटाना। इसके लिए बैंजीन, नैफ्ट्या, कार्बन एट्रॉक्लोराइड, पैराफिन, पेट्रोल तथा ड्राइक्लोरोएथिलीन आदि कार्बनिक विलायकों का उपयोग किया जाता है।

solvent extraction

विलायक निष्कर्षण

प्रतिधारा-तकनीकी दबारा किया जाने वाला द्रव्य-द्रव्य निष्कर्षण। इसमें जलीय विलयन को कार्बनिक द्रव के संपर्क में लाया जाता है जो विलयन में उपस्थित अपद्रव्यों के लिए अथवा धातु मूलांश के लिए विलायक का काम करता है। कार्बनिक द्रव, जलीय विलयन में अभिष्रणीय होता है। इस प्रक्रम का उपयोग जलीय विलयनों के शोधन और सांद्रण के लिए तथा किसी जलीय विलयन में उपस्थित एक तत्व को दूसरे तत्व से पृथक करने के लिए किया जाता है।

solvus

सॉल्वस

साम्य आरेख की रेखा।

sonic test

ध्वनिक परीक्षण

धातु उत्पादों के आंतरिक दोषों को ज्ञात करने की एक विधि। इसमें उत्पादों में विद्यमान दोषों का पता लगाने के लिए कंपन-पैटर्न में अंतर का उपयोग किया जाता है।

दर्शिए—nondestructive test भी

SONIM

सोनिम

(solid non metallic inclusion)

धातुओं में पाया जाने वाला ठोस अधात्तिक तत्व

दर्शिए—inclusion भी

sorbite

सॉर्बाइट

इस्पात का एक सूक्ष्म घटक जिसमें फैराइट की मेट्रिक्स में सीमेंटाइट के छोटे छोटे कण विद्यमान रहते हैं। यह सूक्ष्म पर्लाइट का ही एक रूप है।

379

sorel

सोरेल

आकर्षक रंग का यशद मिश्रातु जिसमें 10 प्रतिशत तांबा, 10 प्रतिशत लोहा और शेष यशद होता है। इसका उपयोग सजावटी सामान बनाने में किया जाता है।

sorting

प्रवरण

दर्शिए—picking

space lattice

त्रिविम जालक

तीन विभागों में समान ज्यामितीय पैटर्न की पुनरावृत्ति जिसके फलस्वरूप परमाणु स्वयं व्यवस्थित होकर क्रिस्टल बनाते हैं। इस विन्यास को त्रिविम जालक कहते हैं। अनेक जालक विन्यास ज्ञात हैं किंतु अधिकांश धातुएं निम्नलिखित तीन विन्यासों में से किसी एक में क्रिस्टलित होती है। (1) फलक केंद्रित (2) काय केंद्रित घन (3) निविड संकुलित पट्टकाणीय विन्यास।

spalling

समुत्खंडन, स्पालन

1. पृष्ठ-दृढ़ इस्पात अथवा अन्य अल्पत कठोर इस्पातों की सतह से धातु कणों का टूटना या पपड़ी का निकलना। पृष्ठीय लेप का भी उत्खंडन होता है। यह क्रिया तापीय प्रसार और संकुचन के कारण होती है।

2. तापीय अथवा यांत्रिक आधात के कारण उच्चतापसह पदार्थ की सतह का टूटना।

spalling resistance

समुत्खंडन प्रतिरोध

वह गुणधर्म जिसके कारण कोई पदार्थ भंजन से उत्पन्न विफलता का प्रतिरोध करता है।

spangle

चमकी

पत्ती के समान बड़े यशद क्रिस्टल जिनसे यशदलेपित चादर बनाई जाती है।

spark test

स्फुलिंग परीक्षण

कुछ लौह मिश्रातुओं का लगभग संघटन ज्ञात करने और किसी मिश्रातु में कुछ विशेष तत्वों का लगभग संदर्भ मालूम करने का एक साधारण परीक्षण। इसमें नमूने को शाण-चक्र (grinding wheel) के संपर्क में लाने से उत्पन्न स्फुलिंगों की ज्ञात संघटन के नमूने द्वारा उत्पन्न स्फुलिंगों से तुलना की जाती है। स्फुलिंगों के रंग, आयतन, तीव्रता, पैटर्न आदि से मिश्रातु में विद्यमान तत्वों की उपस्थिति और उनकी लगभग संदर्भ का पता लगता है।

380

अवकीर्ण

spatter

आर्क-वेलिंग में आर्क के क्षेपण के कारण गलित धातु के कुड़ से गलित धातु की गोलिकाओं का बाहर निकलना। इलेक्ट्रोड से चलने वाली ये गोलिकाएं वेल्ड के चारों ओर आधार-धातु पर जम जाती हैं।

विशिष्ट बालू

special sand

संचकन के लिए सांचा बनाने में प्रयुक्त बालू। इसके इस्टम अभिलाक्षणिक गुणधर्म होने चाहिए।

speckled metal

द्विलाई के फलस्वरूप किसी संचक में पाई जाने वाली सूची छिद्र सरंध्रता जिसके कारण धातु चित्तीदार हो जाती है।

चित्तीदार धातु

speiss

कोबाल्ट और सीसे के अयस्कों के प्रगलन से उत्पन्न धात्विक आर्सेनाइड और ऐटिमोनाइड

स्पाइस

spelter

प्रगलित्र से प्राप्त अपरिष्कृत यशद जिसका उपयोग यशद-लेपन में होता है। इसमें 1-2 प्रतिशत सीसा होता है।

स्पेल्टर

sperry metal

कम धर्षण वाला मिश्रातु जिसमें 35 प्रतिशत वंग, 15 प्रतिशत ऐन्टिमनी और शेष सीसा होता है। इसका उपयोग बेयरिंग में किया जाता है।

स्पेरी धातु

spelter bronze

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 45 प्रतिशत यशद, 3-5 प्रतिशत वंग और शेष तांबा होता है। इसका गलनांक 860°C है और इसका उपयोग ताप्र मिश्रातुओं और इस्पातों के ब्रेजन के लिए होता है।

स्पेल्टर कांसा

spelter solder

ताप्र-मिश्रातुओं की एक श्रेणी जिनमें 50-53 प्रतिशत तांबा, अधिकतम 0.5 प्रतिशत सीसा और शेष यशद होता है। इनका गलन-परास 870°—882° सें तक होता है। इनका उपयोग ताप्र मिश्रातुओं और इस्पातों के ब्रेजन में होता है।

स्पेल्टर सोल्डर

sphalerite

स्फैलोराइट

यशद का प्रमुख सल्फाइड अयस्क (ZnS) जिसे जिंक ब्लौड अथवा रंग के अनुसार रोजिन जैक अथवा ब्लैक जैक भी कहते हैं।

spheroidal iron
(nodular iron)

गोलाभीय लोह

देखिए—cast iron के अंतर्गत nodular iron

spheroidizing

गोलाभन

रूपांतरण ताप-परास में या उसके आसपास किसी निश्चित ताप पर इस्पात को लंबे समय तक गरम करने के बाद धीरे-धीरे ठंडा करना जिससे कार्बाइड, गोलिकाओं के रूप में प्राप्त होता है। यह प्रक्रम उच्च कार्बन इस्पातों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसका उद्देश्य उन्नत मैंगनीजता प्राप्त करना, बाद में होने वाले अताप कर्मण को आसान करना तथा ऊष्मा-उपचार के लिए वांछित संरचना प्राप्त करना है।

spheroidizing annealing

गोलाभन अनीलन

देखिए—annealing

spiegel

स्पीगल

लोहा, कार्बन और मैंगनीज का एक मिश्रातु जिसका उपयोग इस्पात-निर्माण में होता है और जो धमन भट्टी में बनाया जाता है इसमें 15—32 प्रतिशत मैंगनीज और 4.5-5.5 प्रतिशत कार्बन होता है।

spinel

स्पिनेल

खनियों के एक वर्ग के लिए प्रयुक्त नाम जिनका सामान्य सूत्र XO, Y_2O_3 अथवा XY_2O_4 है। इसमें X कोई द्विसंयोजी धातु है जैसे-मैंगनीशियम, निकैल, लोहा, केंडमियम, तांबा, मैंगनीज अथवा यशद तथा Y कोई त्रिसंयोजी धातु है जैसे-ऐलुमिनियम, लोहा, ओर्मियम, गैलियम, बैनेडियम आदि।

spinning

स्पिनिंग

किसी धातु और मिश्रातु से नलियों को बनाने की एक विधि।

spiral fluidity test

सर्पिल तरलता परीक्षण

देखिए—spiral test

spiral test**सर्पिल परीक्षण**

किसी मिश्रातु की तरलता ज्ञात करने का परीक्षण। इसमें गलित धातु को साँचे के ऊपर डाला जाता है जिसमें लंबी और संकीर्ण नाली होती है। इस नाली में धातु बहती है। मानक अवस्थाओं में उत्पन्न ऐसे संचक की लंबाई को मिश्रातु का तरलता-सूचक माना जाता है।

splat cooling**अतिद्रुत शीतलन**

लगभग 10^6 डिग्री सेल्सियस प्रति सेकंड की गति से धातुओं को शीघ्र ठंडा करने का प्रक्रम।

sponge iron**संज लोहा**

ठोस अवस्था में लोह अयस्क के अपचयन से प्राप्त उत्पाद। यह मधुचत्ते के समान सरंग्ह-संरचना के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार गैंग-आक्साइडों से प्राप्त लोहे को आसानी से ठोस अवस्था से पृथक नहीं किया जा सकता इसलिए संज लोहा, अपचित धात्विक लोहा, अन-अपचित आयरन ऑक्साइड और मूल अयस्क के साथ पाए जाने वाले गैंग घटकों का मिश्रण होता है।

spills**अधिप्लाव**

पिंड में धूली गैसों और विपाशित संच गैसों के बाहर निकलने से पृष्ठ पर कोटर बन जाते हैं। ये कोटर काम करते समय खुल जाते हैं और यदि वे ऑक्सीकृत हो जाएं तो वेलिड नहीं हो पाएंगे। इसके कारण पृष्ठ पर ऑक्साइड पटल बन जाते हैं जिन्हें अधिप्लाव कहते हैं। वेल्लन क्रिया से इन अधोपृष्ठ दोषों (पृष्ठीय ऑक्साइड पटलों) की लंबाई बढ़ जाती है जिससे पृष्ठ पर निशान पड़ जाते हैं। इनके कारण बाद में की जाने वाली विद्युत लेपन आदि क्रियाओं में कठिनाई होती है।

sponge iron process**संज लोह प्रक्रम**

कार्बन, कार्बन मॉनोक्साइड, हाइड्रोजन, आदि अपचायकों द्वारा ठोस अवस्था में लोह अयस्क को अपचित कर ठोस संजी लोहा प्राप्त करने का प्रक्रम। सामान्यतया अपचयन क्रिया 1100°C से कम ताप कर की जाती है और इसमें द्रव अवस्था नहीं बनती है। उदाहरणार्थ एस० एस० आर० एन० प्रक्रम, मिडेक्स प्रक्रम और एच० वाई० एल० प्रक्रम।

spot welded joint**बिंदु वेलिडत संधि****देखिए—welded joint**

383

spot welding**बिंदु वेलिडिंग****देखिए—welding****spray quenching****फुहार शमन****देखिए—quenching के अंतर्गत****spring back****स्प्रिंग बैक**

कुछ कठोर धातुओं अथवा मिश्रातुओं का अभिलक्षण जिसके फलस्वरूप आचात अथवा रूपदा के बनने से उनमें उत्पन्न विरूपण की अंशतः क्षतिपूर्ति हो जाती है।

spring steel**स्प्रिंग इस्पात****देखिए—silicomanganese steel****sprue****आनाल, स्प्रू**

ढलाई-साँचे में उपस्थित ऊर्ध्व चैनेल जो अधःस्नावी द्रोणी को घातक (runner) से जोड़ता है। यह राइजर का काम भी करता है। यह शब्द इस प्रकार संचकित अपशिष्ट अंश के लिए भी प्रयुक्त होता है जिसे बाद में अलग कर फेंकना पड़ता है।

sprue base**स्प्रू आधार****देखिए—sprue button****sprue button****स्प्रू बटन**

पैटर्न के ऊपरी भाग में विद्यमान सूचक जो यह बतलाता है कि स्प्रू को संचकन-गर्त के साथ किस स्थान पर जोड़ा जाना है।

sprue cutter**स्प्रू कर्तक**

(क) साँचे में चैनेलों को काटने के लिए प्रयुक्त औजार जिनसे होते हुए द्रव धातु प्रवाहित होकर संचकन गर्त में जाती है।

(ख) मशीन निर्मित साँचों के कोपों में ढलाई-द्वारों को बनाने के लिए प्रयुक्त नलिका।

spun refined iron**प्रचक्रित परिष्कृत लोहा**

द्रोणी आकार के पात्र में गलित लोहे के प्रचक्रण (spinning) से बना ढलाई लोहा जिसमें धातुमल, ऑक्साइड और अन्य अंतर्विष्ट आदि अपकेंद्री बल इवारा पृथक हो जाते हैं।

squeeze moulding machine

निष्पीड संचन मशीन

बालू-संचकों के निर्माण में काम आने वाले बालू के सांचों को बनाने की मशीन। यह मशीन कई किस्मों और विभिन्न आमापों की बनाई जाती हैं किंतु मुख्य रूप से सबमें पैटर्न के चारों ओर संचक पेटी में बालू को दबाया जाता है।

squeezing

निष्पीडन

वे विधियां जिनमें संपीडन द्वारा पदार्थ का कर्मण किया जाता है जैसे संघटन बहिवर्धन, स्वेजन, अतप्त फोर्जन, अतप्त बेलन, आमाप वर्गकरण, मुद्ररूपण (coining) आदि।

stabilizing

स्थायीकरण

टाइटेनियम, नायोवियम आदि तत्वों को मिलाकर इस्पात में वेल्ड-क्षय का संदर्भन करना।

stabilizing treatment

स्थायीकरण उपचार

आंतरिक प्रतिबलों को मुक्त करने के लिए किया जाने वाला ऊष्मा-उपचार। इसमें रूपांतरण-ताप से नीचे (200°C से 250°C तक) कई घंटों तक गरम करने के बाद धीरे-धीरे ठंडा करने से विमीय स्थायित्व प्राप्त होता है।

stack

स्टैक

धमन भट्टी का बाँश-समांतर और गर्दन के बीच का भाग। इसका आकार शंकु के छिन्नक (frustum) से मिलता है। बड़ी भट्टियों में यह भाग 20-22 मीटर ऊंचा होता है। इसे शैफ्ट और अंतर्भिति (inwall) भी कहते हैं।

stacking fault

चिति दोष

जालक के परमाणुओं के विन्यास में परिवर्तन के कारण क्रिस्टल में उत्पन्न पृष्ठ-दोष

देखिए—lattice defect भी

stainless steel

स्टेनलैस इस्पात

संक्षारणरोधी उच्च मिश्रातु इस्पात जिसमें कम से कम 12 प्रतिशत क्रोमियम होता है। इसे मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है।

(क) फैराइटी स्टेनलैस इस्पात

(ferritic stainless steel)

इनमें 0.1 प्रतिशत से कम कार्बन और 12—30 प्रतिशत क्रोमियम होता है। ये आधातवर्ध्य और संपीड़य होते हैं। इन्हें ऊष्मा-उपचार द्वारा कठोर नहीं बनाया जा सकता।

385

जिन मिश्रातुओं में 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत क्रोमियम होता है उन्हें स्टेनलैस लोहा कहते हैं।

(ख) मार्टेनसाइटी स्टेनलैस इस्पात

(martensitic stainless steel)

इनमें 0.1 प्रतिशत से अधिक कार्बन और 12—20 प्रतिशत क्रोमियम और 3 प्रतिशत तक निकैल होता है। इन्हें ऊष्मा उपचार द्वारा कठोर बनाया जा सकता है। सामान्य मार्टेनसाइटी जंगरोधी इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.22 प्रतिशत से कम होती है जब कि कर्तन-इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.3 प्रतिशत तथा क्रोमियम की मात्रा लगभग 13 प्रतिशत होती है।

आस्टेनाइटी स्टेनलैस इस्पात

(austenitic stainless steel)

इसमें न्यूनतम 12 प्रतिशत क्रोमियम और 8 प्रतिशत निकैल होता है। दोनों की मिलकर न्यूनतम मात्रा 23 प्रतिशत होनी चाहिए। इस वर्ग में सुपरिचित 18/8 किस्म और 12/12 गमीर कर्षण किस्म आती है। इन्हें शमन द्वारा कठोर नहीं बनाया जा सकता किंतु अतप्त कर्मण द्वारा कठोर बनाया जा सकता है। उपर्युक्त दो किस्मों की अपेक्षा ये अधिक संक्षारणरोधी और आधातवर्ध्य होते हैं।

इन इस्पातों की स्टेनलैस क्षमता को उन्नत करने के लिए अल्प मात्रा में Mo, Ti, Nb, V आदि मिलाए जाते हैं।

stamping

स्टांपन

(1) वालित आकार की दाढ़ रूपदातों का प्रयोग कर धातु की चादरों, पट्टियों और प्लेटों से फोर्जनों को बनाना। ताप अथवा अतप्त फोर्जन के अतिरिक्त इसके अंतर्गत कर्तन, बैकन, कर्षण आदि प्रक्रियाएं भी आती हैं।

(2) चिकने धातु-पृष्ठों पर अक्षरों, चित्रों और अलंकरण की वस्तुओं को काटने का प्रक्रम।

standard gold

मानक स्वर्ण

कानून द्वारा मान्य स्वर्ण-ताप्र मिश्रातु। ब्रिटेन में बनाए जाने वाले मानक स्वर्ण में 91.66 प्रतिशत सोना और अमरीका में बनाए जाने वाले मानक स्वर्ण में 90 प्रतिशत सोना और शेष तांबा होता है। यह संक्षारणरोधी होता है और सिक्कों को बनाने में प्रयुक्त होता है।

standard silver

मानक रजत

कानून द्वारा मान्य मानक रजत-ताप्र मिश्रातु। यह उत्तम संक्षारणरोधी और धर्षणरोधी होता है। ब्रिटेन में बनाए जाने वाले मानक रजत में 92.5 प्रतिशत रजत और अमरीका में बनाए जाने वाले मानक रजत में 90 प्रतिशत रजत होता है और शेष तांबा होता है।

stannite

स्टैनाइट

बंग, तांबा और लोहे का संयुक्त सल्फाइड, $\text{Fe Cu}_2 \text{Sn S}_4$ । अक्सर यह ताप्र अयस्क के साथ पाया जाता है और द्रविंसमलंबाक्ष (tetragonal) समुदाय में क्रिस्टलित होता है। कठोरता 4, आ० घ० 4.3-4.5।

star alloy

तारक मिश्रातु

कम धर्षण वाला सीस मिश्रातु जिसमें 9-10.5 प्रतिशत बंग, 17-19 प्रतिशत एन्टिमनी और 1 प्रतिशत तांबा होता है। इसका उपयोग ब्रेयरिंगों में किया जाता है।

steadite

स्टेडाइट

फास्फोरिक ढलवां लोहे का सूक्ष्म घटक। यह फास्फोरस और आयरन फॉस्फाइड (Fe_3P) से संतृप्त आँस्टेनाइट का यूटेक्टिक होता है जिसमें लगभग 10.2 प्रतिशत फास्फोरस होता है। इस यूटेक्टिक का गलनांक लगभग 980°C होता है।

steel

इस्पात

मुख्यतः लोहे और कार्बन का आधातवर्व्य मिश्रातु जो निर्माण-प्रक्रम के प्रथम चरण में गलित अवस्था में रहता है। इसमें 0.1 प्रतिशत से 2.0 प्रतिशत कार्बन होता है। यह कार्बन, आयरन कार्बाइड के रूप में संयुक्त रहता है। प्रायः इसमें सिलिकन, गंधक और मैंगनीज की सूक्ष्म मात्राएं भी विद्यमान रहती हैं। इस्पात की मुख्य किस्में इस प्रकार हैं:

हत इस्पात (killed steel)—ढालने से पहले पूरी तरह विआॅक्सीकृत किया गया इस्पात। इसमें सिलिकन, मैंगनीज और ऐलुमिनियम का विआॅक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पिंड के समय भी कुछ गैस मुक्त होती है। हत-इस्पात पिंड के ऊपरी पृष्ठ का संकुचन होता है जिसके मध्य में पाहप बनता है।

अर्धहत इस्पात

(semikilled steel or open steel)

अपाइथन (nonpiping) इस्पात जो नेमीयन इस्पात (rimming steel) और हत इस्पात के बीच की किस्म होती है। इसमें सिलिकन आदि विआॅक्सीकारकों को 0.1 प्रतिशत तक अल्प नियंत्रित मात्राओं में मिलाया जाता है।

अनाहत इस्पात

(unkilled steel)

अपर्याप्त मात्रा में विआॅक्सीकृत इस्पात जो पिंडन के समय गैस मुक्त करता है जिससे उसमें वात-छिद्र बन जाते हैं।

नेमीयन इस्पात

(rimming steel)

पिंड में ढालने से पहले गलित के आशिक विआॅक्सीकरण से बना इस्पात। ठंडा होते समय इस्पात में विद्यमान कुछ कार्बन, गलित में विद्यमान आयन

387

आॅक्साइड से क्रिया कर कार्बन-मोनोआॅक्साइड बनाता है। यह क्रिया ठोस और द्रव धातु की सीमा के निकट अत्यंत प्रबल रहती है अतः पिंड का बाहरी पृष्ठ प्रायः कार्बन और दूसरी अशुद्धियों से मुक्त रहता है। जैसे-जैसे पिंडन होता है पिंड के केंद्रीय द्रव भाग की बढ़ती हुई श्यनता के कारण कार्बन मोनोक्साइड के बुलबुलों फंस जाते हैं और अधिकांश अपद्रव्य बीच के भाग में जमा हो जाते हैं। विआॅक्सीकरण की मात्रा में उपयुक्त समंजन करके गैस के बुलबुलों के कारण आयतन में वृद्धि, पिंड के स्वाभाविक संकुचन का प्रतिकार कर देती है जिससे पाइपन समाप्त हो जाता है। इन पिंडों से उपयोगी धातु की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है क्योंकि तप्त बेल्लन के समय, कार्बन मोनोआॅक्साइड द्रवारा बने वात छिद्र, वेल्डिंग हो जाते हैं। ऐसे इस्पातों में कार्बन की मात्रा 0.15 प्रतिशत तक रहती है किंतु उनका पृष्ठ शुद्ध लोहे का होता है और उसमें कोई अधात्विक अंतर्विष्ट नहीं होता, अतः ये गर्भी-कर्षण और दाबन और पीपों के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त रहते हैं, जहां पृष्ठीय पदार्थ का अच्छा संक्षारणरोधी होना लाभदायक रहता है। इसे उड़गामी इस्पात भी कहते हैं।

steel making

इस्पात निर्माण

वांछित संघटन का इस्पात प्राप्त करने के लिए आॅक्सीजन अथवा आॅक्सीकारक पदार्थ की सहायता से कच्चे लोहे के परिष्करण को नियंत्रित करने का प्रक्रम। इस प्रक्रम के दौरान जिन तत्वों की प्रतिशत मात्रा नियंत्रित की जाती है वे हैं—कार्बन, सिलिकन, मैंगनीज, फास्फोरस और गंधक। कुछ प्रयुक्त प्रक्रम इस प्रकार हैं—

ओपेन हार्थ, वातीय इस्पात निर्माण और विद्युत इस्पात निर्माण।

कच्चे लोहे में इस्पात अपशिष्ट मिलाकर अथवा बिना मिलाए भी इस्पात बनाया जा सकता है।

steeple

स्टीपल

संचकन शाला में संचन के लिए प्रयुक्त कीलें।

stellite

स्टेलाइट

उन लोह मिश्रातुओं का वर्ग जिसका उपयोग कर्तन-औजारों और अन्य कार्यों के लिए होता है। इस मिश्रातु का प्रमुख गुण कठोरता है जिसे ऊष्मा द्रवारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये अत्यंत संक्षारणरोधी और अपधर्षणरोधी होते हैं और रक्त तप्त होने पर भी अपनी कठोरता बनाए रखते हैं। इन्हें पोर्जित नहीं किया जा सकता और सीधे उचित आकार में ढाल दिया जाता है। इनका उपयोग ठोस और नुकीले कर्तक औजारों, प्लग, स्क्रू और टेप गेजों, बालबों कर्तक आदि में होता है। कठोरता 370—475 बी० एच० एन०।

388

stentor steel

स्टेन्टर इस्पात

इस्पात जिसमें 1.6 प्रतिशत मैंगनीज, 0.25 प्रतिशत सिलिकन और 0.09 प्रतिशत कार्बन होता है। ऊपरा उपचार में इसका उत्तम विभीय स्थायित्व होता है और 780°C से ऊपर कठोर हो जाता है। इसका उपयोग प्रमाणियों और डिस्कों में होता है।

steogating (side gating)

सोणन द्वारा

देखिए—gating

sterling brass

स्टर्लिंग पीनल

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 66 प्रतिशत तांबा, 1 प्रतिशत सीसा और 33 प्रतिशत यशद होता है। उत्तम मशीननयता के कारण इसका उपयोग मशीनित अवयवों योजकों और टोटी के निर्माण में किया जाता है।

sterling metal

स्टर्लिंग धातु

अत्यंत मजबूत ताप्र-मिश्रातु जिसमें 66.2 प्रतिशत तांबा, 33.2 प्रतिशत यशद, 0.6 प्रतिशत लोहा और 0.02 प्रतिशत सीसा होता है। इसका उपयोग संचकन, बहिवेशन, और तप्त पीड़न में होता है।

sterling process

स्टर्लिंग प्रक्रम

विद्युत भ्राष्ट में कार्बन का प्रयोग कर यशद के प्रगलबन की विधि। इस प्रक्रम की विशेषता यह है कि इसमें ठीक ठीक संतुलित धातुमल प्राप्त होता है।

sterling aluminium solder

स्टर्लिंग ऐलुमिनियम सोल्डर

कम गलनांक का मिश्रातु जिसमें 62.3 प्रतिशत वंग, 8 प्रतिशत सीसा, 1.2 प्रतिशत ऐन्टिमनी, 15 प्रतिशत यशद, 11 प्रतिशत ऐलुमिनियम और 2.5 प्रतिशत तांबा होता है। इसका उपयोग ऐलुमिनियम के सोल्डरन में किया जाता है।

sterling silver

स्टर्लिंग चांदी

बाणिज्य चांदी की एक किस्म। अन्य किस्में परिष्कृत चांदी और मुद्रा चांदी हैं। स्टर्लिंग चांदी की शुद्धता इन दोनों के बीच की होती है। इसमें 92.5 प्रतिशत चांदी और 7.5 प्रतिशत तांबा होता है।

stibnite

स्टिब्नाइट

ऐन्टिमनी का प्रमुख प्राकृतिक अवस्क, ऐन्टिमनी ट्राइसलफाइड Sb_2S_3 । यह धिराओं में दूसरे ऐन्टिमनी अवस्कों के साथ पाया जाता है। इसके विपरीतवाक्ष क्रिस्टल होते हैं।

26—31 M of HRD/96

389

कठोरता 2, आ०घ० 4.5-4.6, गलनांक लगभग 546°C। इसका उपयोग रबर को लाल रंग देने और पेन्ट वर्णक के रूप में होता है। Sb_2S_3 दियासलाइयों का एक घटक होता है।

stiefel process

स्टीफेल प्रक्रम

सीवनहीन नलियों को बनाने का एक धूर्णी संवेधक प्रक्रम। उपयुक्त आकार के गोल बिलोट का संवेधन करनेके बाद उसे खांचित बेलनों के बीच मैडेल के ऊपर बेलित किया जाता है।

stove

स्टोव

1. धमन भट्टी में भेजने से पहले वायु को गरम करने के लिए प्रयुक्त उपकरण। इसमें अग्निसह ईंटों का आस्तर लगा होता है और अतिरिक्त ईंटें जालरूप में व्यवस्थित रहती हैं। भट्टी से निकलने वाली गरम गैसों को इस जाल से प्रवाहित कर उन्हें गरम किया जाती है। भट्टी की गैसों को बंद करने के बाद उनके विपरीत दिशा में ठंडा वायु प्रवाहित की जाती है जो गरम जाल के संपर्क में आने पर गरम हो जाती है। इस प्रकार गरम हुई वायु का धमन भट्टी में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार धमन भट्टी की ऊपरा दक्षता बढ़ जाती है और ईंधन की बचत होती है। इसे काउपर स्टोव भी कहते हैं।

2. सांचों और क्रोडों को सुखाने के लिए प्रयुक्त उपकरण।

strain hardening

विकृति कठोरण

पुनर्क्रिस्टलन ताप से नीचे सुधृद्य-विरूपण द्वारा कठोरता और तनन सामर्थ्य में वृद्धि इसे अतप्त कर्मण द्वारा उत्पन्न कार्य-कठोरण भी कहते हैं।

stray flash

अवांछित फ्लैश

वेल्डन-दोष जो मूल प्लेट के पृष्ठ पर गर्त या बूंद के रूप में बनता है। यह इलेक्ट्रोड द्वारा प्लेट के क्षणिक स्पर्श से उत्पन्न होता है।

stress corrosion

प्रतिबल संक्षारण

देखिए—corrosion

stress corrosion cracking

प्रतिबल संक्षारण दरारण

यात्रिक प्रतिबलों और संक्षारक वातावरण के संयुक्त प्रभावों से धातुओं और मिश्रातुओं में दरार पड़ना। यह सामान्यतः रेणु परिसीमाओं पर होता है।

stress relief annealing

प्रतिबल विसर्जन अनीलन

देखिए—annealing

stress relieving

प्रतिबल विसर्जन

धातुओं में आतंरिक प्रतिबलों को कम करने के लिए किया जाने वाला उष्मा उपचार। ये प्रतिबल संचकन, शमन, बेलिंग, अतप्त कर्मण आदि प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रतिबलों के विसर्जन के लिए धातु का उपयुक्त ताप पर सिक्तन किया जाता है।

प्रतिबल विसर्जन के लिए आवश्यक ताप, रूपांतरण परासे से कम होता है। इसके बाद वस्तु को धीरे-धीरे ठंडा किया जाता है।

stretcher strain

तानक विकृति

देखिए—Luder lines.

1. पट्टी 2. विट्टक

strip

1. चपटा बेलिलत धातु उत्पाद जिसकी चौड़ाई 60 सेमी से कम और मोटाई 6 मिमी से कम होती है।

2. विद्युत अपघटनी विधि द्वारा आधार धातु से धातु विलेप को पृथक करने के लिए प्रयुक्त विलयन।

stripping

विपट्टन

(क) सांचे से पिंडों को पृथक करना।

(ख) आधार धातु से विद्युत अपघटनी विधि द्वारा निष्क्रियत धातु अथवा धातु ऑक्साइडों को पृथक करना।

(ग) विलायक निष्कर्षण और आयन विनियम प्रक्रम में इसका अर्थ है निष्कर्षण के बाद कार्बनिक प्रावस्था से मूल अंश को प्राप्त करना।

strontianite

स्ट्रॉशिएनाइट

स्ट्रॉशियम कार्बोनेट, SrCO_3 , जो स्ट्रॉशियम धातु का प्रमुख स्रोत है। यह क्रिस्टलों में पाया जाता है जो ऐरोनोनाइट के समाकृतिक होते हैं। इसके क्रिस्टल विषमलंबाक्ष समुदाय के होते हैं। कठोरता 3.5-40 और घो 3.6-3.7।

subcritical annealing

अवक्रान्तिक अनीलन

Ac_1 ताप से ठीक नीचे तक गरम करने के बाद इस ताप पर बनाए रखना और फिर धीरे-धीरे ठंडा करना। यह प्रक्रम उच्च मिश्रित इस्पातों के लिए उपयुक्त है जब कि अनीलन ताप लगभग 650°C होता है।

391

submerged arc welding

निर्मिजित आर्क बेलिंग

देखिए—welding

subzero quenching

अवशून्य शमन

देखिए—quenching के अंतर्गत

subzero treatment

अवशून्य उपचार

कठोरित इस्पात को शून्य डिग्री से बहुत कम ताप पर बनाए रखना ताकि ऑस्टेनाइट, मार्टेन्साइट में बदल जाए।

sucking

सक्रिम

तार-कर्पण में अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का कम हो जाना।

sulphatizing roasting

सल्फेटन भर्जन

देखिए—roasting

sulphidizing

सल्फाइडन

किसी धातु का सल्फाइड बनाना अथवा किसी धातु की सल्फाइड के साथ क्रिया करना।

sulphur printing

गंधक मुद्रण

किसी नमूने में सल्फाइड के रूप में गंधक के स्थूल वितरण को जात करने का परीक्षण। इसमें फोटोग्राफी ब्रोमाइड कागज को तनु सल्फूरिक अम्ल में घिंगोकर उसे परीक्ष्य पर विद्याया जाता है। धातु में विद्यमान सल्फाइडों से अम्ल क्रिया कर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मुक्त करता है। इस गैस की कागज के विलेप के साथ क्रिया से सिल्वर सल्फाइड अवश्येपित होता है। कागज पर उत्पन्न गहरे बदामी धब्बे, सल्फाइडों के वितरण को व्यक्त करते हैं।

super alloy

सुपर मिश्रातु

उच्च ताप पर और उच्च प्रतिबलों तथा अत्यधिक संक्षारक वातावरण (तप्त संक्षारण) में प्रयोग के लिए निर्मित मिश्रातु। ये तीन प्रकार के होते हैं—निकैल मूलक, लोहा मूलक और कोबाल्ट मूलक। ऑक्सीकरण और संक्षारण प्रतिरोध के लिए उनमें क्रोमियम की पर्याप्त मात्रा रहती है। मजबूरी के लिए सूक्ष्म मात्राओं में टंगस्टन, मालिब्डेनम, ऐलुमिनियम, टाइटेनियम, नायोबियम आदि मिलाए जाते हैं। आजकल काम में लाए जाने वाले कुछ अतिमिश्रातु हैं : हेस्टैलॉय, निमोनिक-80 और विटेलियम।

392

super cooling

अतिशीतलान

ठंडा करते समय गलित धातु का ताप, ठोस हुए बौर, उसके लिकिवड्स ताप से कम करना।

superficial Rockwell hardness test

साही रॉकवेल कठोरता परीक्षण

किसी दिए गए भार पर विशिष्ट दंतुरक इवारा किसी पृष्ठ का वेधन के प्रति प्रतिरोध को मापने का परीक्षण। यह पतले हिस्सों, पतली परतों और छोटे अवयवों के परीक्षण में विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह रॉकवेल कठोरता परीक्षण से केवल इस बात में भिन्न है कि इसमें छोटे भार प्रयुक्त किए जाते हैं। छोटा भार हमेशा 3 किग्रा होता है जब कि बड़ा भार 15, 30 अथवा 45 किलोग्राम हो सकता है।

super-fluxing sinter

अतिगालकी सिन्टर

वह सिन्टर जिसमें अतिम धातुमल में वांछित क्षारकता उत्पन्न करने के लिए अयस्क और कोकराख दोनों की अम्ल मात्राओं को ध्यान में रखते हुए, सिन्टर-मिश्र में गालक की मात्रा मिलाई जाती है।

super heating

अतितापन

द्रव धातु अथवा मिश्रातु को उसके गलनांक अथवा लिकिवड्स ताप से ऊपर गरम करना।

superlattice

अतिजालक

क्रिस्टल-संरचना, जिसमें ठोस विलयन में विद्यमान परमाणु एक ही क्रम अथवा नियमित विन्यास में व्यवस्थित रहते हैं और विजातीय परमाणु, विलेय परमाणुओं के मूल जालक में नियमित रूप से नियत स्थितियों में आरोपित रहते हैं।

supermalloy

सुपरमैलॉय

एक निकैल मिश्रातु जिसमें 79 प्रतिशत निकैल, 15 प्रतिशत लोहा, 5 प्रतिशत मालिडेनम, 0.5 प्रतिशत मैंगनीज तथा कार्बन, सिलिकन और गंधक मिलाकर अधिकतम 0.5 प्रतिशत होता है। अल्प क्षेत्र तीव्रता पर इसकी उच्च चुंबकशीलता होती है।

supernilvar

सुपर निल्वार

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 31 प्रतिशत निकैल और 4-6 प्रतिशत कोबाल्ट होता है। ताप वेलित होने पर इसका तापीय प्रसार गुणांक शून्य होता है। इसका उपयोग परिष्कृत यंत्रों को बनाने में होता है।

393

super plasticity

अतिसुधृत्यता

कुछ, यूटेक्टिक अथवा लगभग यूटेक्टिक मिश्रातुओं को खोंचने पर उनकी अपनी आरंभिक लंबाई से कई गुनी बढ़दी हो जाती है। इस परिघटना को अतिसुधृत्यता कहते हैं।

super-refining process

अतिपरिष्करण प्रक्रम

अपद्रव्यों को पी०पी०एम० (भाग प्रति दस लाख) तक पृथक कर धातुओं के परिष्करण की विधि जिससे अतिशुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। कुछ प्रयुक्त प्रक्रम इस प्रकार हैं-मंडल परिष्करण, इलेक्ट्रोन पंज गलन आदि।

surface hardening

पृष्ठ कठोरण

इस्पात के भीतरी भाग को अपेक्षाकृत मृदु रखते हुए उसकी बाहरी पृष्ठ को कठोर बनाना। इसे नाइट्रोजन, कार्बोराइजन ज्वाला कठोरण आदि विधियों द्वारा किया जाता है।

surface reflectometer

पृष्ठ परावर्तनमापी

पिघुतलेपित धातु पृष्ठ की चमक का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण। इसके द्वारा एक साथ रखे विभिन्न पृष्ठों के चमक की मात्रात्मक तुलना की जा सकती है।

surface roughness

पृष्ठ रूक्षता

देखिए—casting defect

surfacing

संपृष्ठन

वांछित गुणधर्मों और विमाओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से धातु-पृष्ठ पर पूरक धातु को निष्प्रेरित करना।

surge pickling

उल्लेख अम्लोपचार

देखिए—pickling

suspension roaster

निलंबन भर्जित

यह बहुतार्थ भर्जित का संशोधित रूप है जिसमें बीच के कुछ हाथों को हटा दिया जाता है। भर्जन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करने के लिए सांद्र को हवा की धारा की मद से भर्जित में प्रविष्ट किया जाता है। सांद्र के कणों का भाष्ट के अंदर वायु में निलंबित अवस्था में भर्जन होता है। इसे स्फुर-भर्जित भी कहते हैं।

394

tandem metal टेंडम मेटल

कम गलनांक वाला एक सीस-मिश्रातु जिसमें 6 प्रतिशत वंग 1.7 प्रतिशत ऐन्टिमनी और शेष सीसा होता है। इसका उपयोग बेर्यिंगों में किया जाता है।

tandem mill अनुक्रमिक मिल

एक लाइन में स्थित बेलन-स्टेंडों की एक श्रेणी जो एक यूनिट की भाँति काम करते हैं। इन बेलनों में एक नियत बेलन-अंतराल होता है और प्रत्येक बेलन पहले सेट की अपेक्षा अधिक तेज धूमता है ताकि बढ़ी हुई लंबाई की पूर्ति की जा सके। इस मिल का उपयोग, तप्त और अतप्त दानों प्रकार की बल्लन मिलों में होता है।

taper sectioning शुंड परिच्छेदन

परिष्कृत धातु चित्रण तकनीक जिसका उपयोग धातुओं के पृष्ठ की समोच्च रेखाओं अथवा संरचनाओं के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसमें परीक्ष्य भाग को पृष्ठ की अपेक्षा तिरछा काटा जाता है जिससे शुंडाकार भाग प्राप्त होता है जब कि पृष्ठीय समोच्च रेखा का ऊर्ध्वाधर अवयव, द्वितीय की अपेक्षा पर्याप्त अवर्तित होता है।

tap hole निकास छिद्र

भट्टी का वह द्वार जिसका प्रयोग गलित धातु अथवा धातुमल के निष्कासन में होता है।

tapping निकासन

निकास छिद्र खोलकर गलन-भट्टी से गलित धातु को निकालना। गलित धातु लैडल में इकट्ठा की जाती है।

tarnishing मलिनन

वायुमंडल में उद्भासित धातुओं पर ऑक्साइड अथवा सलफाइड की पतली परत के बनने से पृष्ठ का विवर्णित होना।

tea lead टी सीसा

सीसा जिसमें 2 प्रतिशत वंग मिला होता है। यह शुद्ध सीसे से किंचित कठोर होता है। इसका उपयोग चाय पेटी के आस्तरण में तथा पनी के रूप में किया जाता है।

teaming अवपातन

लैडल से गलित-धातु को पिंड-सांचों में डालना।

telcoseal टेल्कोसील

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 54 प्रतिशत लोहा, 29 प्रतिशत निकैल और 17 प्रतिशत कोबाल्ट होता है। इसका तापीय प्रसार गुणांक कम होता है। इसका उपयोग धातु-काँच सील, तापायनिक बाल्बों, एक्सिकरण नलियों, कैथोड किरण नलियों आदि में होता है।

temper टैंपर, पायन

1. पायन करने की प्रक्रिया।

2. शमन और पायन करने के बाद इस्पात में शेष कठोरता की मात्रा।

3. अतप्त बेल्लित धातु पट्टी में कठोरता की मात्रा जो उष्मा उपचार और/अथवा अतप्त कर्मण द्वारा निर्यातित होती है।

4. बालू में नमी की मात्रा, जिस पर अधिकतम भौतिक परीक्षण मान प्राप्त होता है।

5. संचन गुणधर्मों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से बालू में पर्याप्त पानी मिलाना।

temper brittleness पायन भंगुरता, टैंपर भंगुरता

निकैल-क्रोम इस्पात-आदि कुछ इस्पातों को निचले क्रांतिक ताप से नीचे निश्चित ताप-परास पर ठंडा किए जाने से उत्पन्न भंगुरता। यह ताप-परास 600°C से 300°C तक होता है। यह भंगुरता कार्बाइडों के अवक्षेपण के फलस्वरूप कण-सीमा के दुर्बल पड़ने के कारण उत्पन्न होती है। 0.2-0.3 प्रतिशत मार्फिल्डेनम मिलाकर इस प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है जिसका स्थायीकारी प्रभाव पड़ता है।

temper carbon पायन कार्बन टैंपर कार्बन

लोह-कार्बन मिश्रातुओं के ठोस विलयन से अवर्षेपित मुक्त ग्रेहाइटी कार्बन।

temper colour पायन वर्ण, टैंपर वर्ण

कार्बन इस्पात तथा स्टेनलेस इस्पात को गरम करने पर बनने वाली ऑक्साइड परत का रंग। कठोरित औजारी इस्पात के पायन के समय उत्पन्न रंग से ताप का अनुमान लगाया जा सकता है। ताप बढ़ने के साथ रंग बदलता जाता है। साथारण कार्बन इस्पात और स्टेनलेस इस्पात के रंग और ताप इस प्रकार हैं।

| रंग | ताप | |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| | साधारण कार्बन इस्पात | स्टेनलेस इस्पात |
| अति हल्का पीला | 225°C | 290°C |
| हल्का पीला | 235°C | 340°C |
| पुआल पीला | 245°C | 370°C |
| गहरा पुआल पीला | 258°C | 390°C |
| मूरा | 270°C | 420°C |
| लाल मूरा | 280°C | 450°C |
| पर्पल मूरा | 295°C | 540°C |
| हल्का पर्पल | 315°C | 600°C |
| पूर्ण पर्पल | | |
| गहरा पर्पल | | |
| नीला | | |
| गहरा नीला | | |

ऑक्साइड-फिल्म का रंग तापन-अवधि पर निर्भर करता है।

tempered martensite

पायित मार्टेन्साइट

न्यून ताप पायन-ऊष्मा-उपचार के बाद प्राप्त होने वाले मार्टेन्साइट का एक प्रकार। इसमें कठोरता में विशेष कमी हुए बिना भंगुरता में कमी आ जाती है। इसमें अत्यधिक संख्या में अत्यंत सूक्ष्म और प्रकीर्णित गोलाकार कार्बाइड कण बनते हैं जो क्षरण रोध को बढ़ा देते हैं।

देखिए—tempering

tempered brittleness

पायित-भंगुरता

देखिए—embrittlement के अंतर्गत

399

tempeirng

पायन

कठोरीकृत इस्पातों और विशेष रूप से मिश्रातु-इस्पातों को रूपांतरण प्राप्त से नीचे, किसी ताप तक गरम करने के बाद उपयुक्त समय तक उस ताप पर बनाए रखने और उसके बाद उपयुक्त दर से ठंडा करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पायन का उद्देश्य यह कठोरता और भंगुरता को कम करना और चमलता को बढ़ाना।

templet (template)

टेप्लेट

1. किसी वस्तु पर निशान लगाने अथवा तैयार वस्तु की यथार्थता की जांच करने के लिए प्रयुक्त प्रैटर्न।

2. विशेष आकार की बनी वस्तु जिसका उपयोग उसी आकार की दूसरी वस्तुओं को बनाने में होता है।

tenacity

लार्गिण्यता

अधिकतम तनन-प्रतिबल जिसके कार्ड वस्तु सह सकती है। इसे तनन-सामर्थ्य भी कहते हैं।

tensile test

तनन-पर्सिक्षण

देखिए—mechanical test के अंतर्गत

tercod

टरकार्ड

सिलिकन कार्बाइड युक्त एक उच्चताससह पदार्थ। इसमें अन्य पदार्थों के साथ कमी-कमी फ्रैकाइट भी मिला होता है।

terminal solid solubility

अंतस्थ ठोस विलेयता

प्रावस्था आरेख के सिरों पर पाई जाने वाली ठोस-विलेयता।

terminal solid solution

अंतस्थ ठोस विलयन

देखिए—primary solid solution

terne coating

टर्नीविलेपन

बंग-सीस मिश्रातु से लेप करना। यह क्रिया तप्त मज्ज प्रक्रम द्वारा की जाती है।

terne metal टर्नी थातु

कम घर्षण वाला संक्षारणरोधी सीस मिश्रातु जिसमें 18 प्रतिशत वंग, 1.5-2 प्रतिशत ऐन्टिमनी और शेष सीसा होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम टैंकों में इस्पात के आस्तरण और बैयरिंग के लिए किया जाता है।

terne plate टर्नी प्लेट

सीस-वंग मिश्रातु (15-20 प्रतिशत वंग) से विलेपित चादरी मृदु इस्पात। इसका उपयोग मोटरकार की इंधन-टंकियों को बनाने तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों में किया जाता है जहाँ अधिक संक्षारण के कारण साधारण वंग प्लेट का उपयोग नहीं हो सकता।

tertiary creep तृतीयक विसर्पण

देखिए—creep

texas metal टेक्साज थातु

यशद का रूपदा मिश्रातु जिसमें 4.5 प्रतिशत वंग, 1.2 प्रतिशत सीसा, 2.5 प्रतिशत तांबा और शेष यशद होता है।

texture संव्यूति

धातुओं में पाए जाने वाले वरीय अभिवन्यास का पैटर्न।

therlo थर्लो

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 85 प्रतिशत तांबा, 2.5-5 प्रतिशत ऐलुमिनियम और 9.5-13 प्रतिशत मैग्नीज होता है। इसका उपयोग विद्युत रोधकता मानकों में कुड़ली के रूप में किया जाता है।

thermal analysis तापाय विश्लेषण

किसी धातु अथवा मिश्रातु में रूपांतरण-विद्युतिरूपत करने का विधि जिसमें उस ताप को अभिलेखित किया जाता है त्रिस पर गरम अथवा ठंडा करने पर ऊम्हाशीषी और ऊम्हाक्षीषी अभिक्रियाएँ होती हैं।

thermal etching तापाय रसात्कारण

देखिए—etching

trmalloy थर्मलॉय

निकैल मिश्रातुओं के श्रेणी जिनमें निकैल, क्रोमियम, लोहा और अल्प मात्रा में कार्बन, मैग्नीज और सिलिकन होता है। ये ऊम्हारोधी और संक्षारणरोधी होते हैं।

401

हैं। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों, भ्राष्टों उपचार पेटियों आदि में होता है।

इस समूह के एक विशेष मिश्रातु में 66.5 प्रतिशत निकैल, 30 प्रतिशत तांबा, 2 प्रतिशत लोहा और शेष कार्बन और सिलिकन होता है जिसका तापसुगाही चुंबकीय गुणधर्म होता है। ताप के बढ़ने के साथ चुंबकशीलता घटती जाती है। इसका उपयोग वाटमापी आदि यंत्रों में चुंबकीय पार्श्व-पथ के रूप में होता है।

thermit process थर्मिट प्रक्रम

प्रगान-प्रक्रम जिसमें सूक्ष्म विभाजित ऐलुमिनियम द्वारा किसी धात्विक आॅक्साइड का अपचयन किया जाता है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊष्मा से उपचित धातु पिघल जाती है। प्रबल धन विद्युती होने के कारण ऐलुमिनियम शक्तिशाली अपचायक होता है। यही गोल्डशिट प्रक्रम का आधार भी है।

देखिए—metallothermic process भी

thermit welding थर्मिट वेलिंग

एक प्रगलन-बेलिंग प्रक्रम जिसमें (पूरक धातु) भरण इस्पात तथा बेलिंग के लिए आवश्यक ऊष्मा, थर्मिक अभिक्रिया से प्राप्त की जाती है।

thermocouple ताप वैद्युत युग्म

ताप नापने की एक युक्ति। इसमें दो भिन्न धातुओं को परस्पर जोड़ने से ताप वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे पूरे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तप्त और शीत संधि सिरों के बीच तापांतर के समानुपाती होता है।

देखिए—seebeck effect भी

thermoelectric effect ताप वैद्युत प्रभाव

देखिए—seebeck effect

thermoelectric inversion ताप वैद्युत प्रतिलोमन

ताप के निश्चित मात्रा से ऊपर पहुंचने पर ताप वैद्युत युग्म के विद्युत वाहक बल का कम होना।

thermoelectric pyrometer तापवैद्युत उत्तापमापी

देखिए—pyrometer के अंतर्गत

thermometal

ताप संवेदी धातु

दो धातुओं अथवा मिश्रातुओं का संयोजन जिनके तापीय प्रसार में पर्याप्त अंतर होता है। ताप-परिवर्तन होने पर धातुओं की यह संयोजित पट्टी मुड़ जाती है।

thermopile

ताप वैद्युत पुंज

विकिरण-ऊष्मा को पहचानने और मापने का उपकरण। यह जैवेक प्रभाव पर काम करता है। इसमें एन्टिमनी और विस्मथ की छोटी छड़ों के प्रायः 25 युग्म, श्रेणी में तापवैद्युत परिपथ बनाते हैं। ये छड़े आयता कार प्रिज्म के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। प्रत्येक युग्म की एक संधि, एक फलक पर स्थित रहती है। इस फलक पर विकिरण के पड़ते ही विद्युत-द्वारा प्रवाहित होती है जिसे गैलवनोमापी द्वारा माप लिया जाता है।

thermostatic metal

तापस्थैतिक धातु

तापयुग्मों, धात्विक थर्मस्मीटरों और तापस्थैतिक नियंत्रकों को बनाने में प्रयुक्त कोई धातु अथवा मिश्रातु। इसे तापवैद्युत धातु, तापयुग्म धातु और तापसंवेदी धातु भी कहते हैं।

Thomas-Gilchrist Converter

थामस गिलक्रिस्ट परिवर्तित्र

देखिए—converters के अंतर्गत

श्रोट, कंठ

throat

किसी भट्टी के शीर्ष में विद्यमान द्वारा जिससे धान को भट्टी में ढालते हैं।

throwing power

उत्क्षेपण शक्ति

विद्युत निक्षेपण में किसी विलयन द्वारा अनियमित आकार अथवा प्रस्थांच युक्त कैथोड पर एक समान मोटाई की विद्युतलोपित परत निक्षेपण की क्षमता।

Thum process

थम प्रक्रम

राजत-बुलिअन के परिष्करण के लिए प्रयुक्त विद्युत-अपघटनी प्रक्रम। इसमें कैथोड, गैफाइट अथवा अथवा कार्बन का बना एक शिल होता है जो सेल के पूरे पैदे को ढक देता है। ऐनोड, डोरे बुलिअन नामक मिश्रातु का बना होता है और वह कैथोड के ऊपर रखी लकड़ी की टोकरी की तर्ली पर आड़ा पड़ा रहता है। ऐनोड के नीचे टोकरी की तर्ली पर एक मलमल का टुकड़ा रहता है जो तनुपट (डायाफ्राम) का काम करता है। यह कैथोड पर निक्षेपित रजत पर स्वर्ण-अवधंक को गिरने से रोकता है। इसमें प्रयुक्त विद्युत-अपघट्य का संघटन-प्रक्रम की भाँति होता है।

403

ticonal

टाइकोनल

एक फेरस मिश्रातु जिसमें 12-20 प्रतिशत निकैल, 15-30 प्रतिशत कोबाल्ट 2-7 प्रतिशत तांबा, 0-10 प्रतिशत टाइटेनियम और 5-10 प्रतिशत ऐलुमिनियम होता है। यह प्रबल लोह चुंबकीय और उच्च चुंबकत्वाशेष वाला है। इसका उपयोग स्थायी चुंबकों में होता है।

TIG welding

टिग बेलिंग

देखिए—inert gas welding

tilting furnace

आनमन प्राप्त

एक प्रकार की भट्टी जिसे गलित धातु को उड़ेलने के लिए चुकाया जाता है।

time quenching

काल शमन

देखिए—interrupted quenching

time yield

काल लक्ष्य

इस्पात के लिए प्रयुक्त अल्पकालिक विसर्पण परीक्षण।

tin cry

वंग रोदन

सुचट्य विरूपण के समय वंग और कुछ वंग-समृद्ध मिश्रातुओं में उत्पन्न चटकने की आवाज।

Tin foil

वंगित पर्णिका

आधातवर्ध्य, अनाविषालू (non toxic) वंग मिश्रातु जिसमें 0.8 प्रतिशत सीसा, 0.5-3.2 प्रतिशत एन्टिमनी और 0.4 प्रतिशत तांबा अथवा 8.5 प्रतिशत यशद और 15 प्रतिशत निकैल होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने के लिए पतली चादरों, जिनकी मोटाई 0.5-0.2 मिमी होती है, तथा विद्युत संधारित्रों में किया जाता है।

tinman's solder

टिनमान सोल्डर

कम गलानांक वाला सीस-वंग मिश्रातु जिसमें 33.3 प्रतिशत वंग और 66.7 प्रतिशत सीसा होता है। इसका उपयोग वंग प्लेट और ताप्र मिश्रातुओं में होता है।

tinning

वंग लेपन

देखिए—hot dipping के अंतर्गत

tin plate

टिन चादर

मृदु इस्पात चादर, जिसके दोनों तरफ वेंग का संरक्षी लेप होता है। इसमें इस्पात की मजबूती और वेंग का संक्षारणरोध दोनों सम्मिलित रहते हैं। लेपन की क्रिया विद्युत-अपघटन अथवा तप्त निमज्जन द्वारा की जाती है।

tinsmith's solder

वेंगकार सोल्डर

कम गलनाक वाला वेंग मिश्रातु जिसमें 66 प्रतिशत वेंग और 34 प्रतिशत सीसा होता है। इसका उपयोग रसोई में प्रयुक्त बर्तनों के सोल्डरन में होता है।

tin sweat

वेंग स्वेद

ब्युक्टम संपृथकन के फलस्वरूप कांस्य संचकों के पृष्ठ से रिसने वाले वेंग-समृद्ध, अल्प गलनाकी घटक की मनकाओं का बनना। यह परिघटना उस कासे में होती है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है या जिसका अतितापन किया गया हो।

Tisco steel

टिस्को इस्पात

एक कर्म-कठोरण, अपघर्षणरोधी इस्पात, जिसमें 35-40 प्रतिशत निकैल और 15 प्रतिशत मैग्नीज होता है। इसका उपयोग रेलवे और ट्राम्वे में किया जाता है।

titan alloy

टाइटन मिश्रातु

ताप्र मिश्रातों की श्रेणी जिनमें यशद, वेंग तथा अल्प मात्रा में आर्सेनिक, एल्युमिनियम, सिलिकन, लोहा और मैग्नीज होता है। इनके यांत्रिक गुणधर्म और संचकनीयता उत्तम होती है। इनका उपयोग घरेलू बर्तनों, बेयरिंगों, संचकों और पिटवा उत्पादों के रूप में किया जाता है।

tocco process

टोको प्रक्रम

फ्रैक शैफ्टों के बाहित पृष्ठों के कठोर करने की विधि जिसमें वरणात्मक कठोरण, प्रेरणतापन द्वारा किया जाता है।

tolerance limit

सहयता

पदार्थों के संघटन, विभागों अथवा गुणधर्मों के व्यक्त मान से अधिकतम अनुमेय विचलन।

tool steel

औजारी इस्पात, टूल इस्पात

इंजीनियरी औजारों के उत्पादन के लिए उपयुक्त इस्पात। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है:—

27—231 M of HRD/96

405

(क) सामान्य कार्बन इस्पात—इनमें 0.8-1.5 प्रतिशत तक कार्बन होता है। इनकी कठोरता कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। 0.8-1.0 प्रतिशत कार्बन युक्त औजारी इस्पात का उपयोग उन पंचों, हथौड़ों और बड़ी छेनियों जैसे औजारों को बनाने में होता है जिनमें प्रत्यास्थता की आवश्यकता होती है। इससे अधिक कार्बनयुक्त इस्पात भंगुर होते हैं और उनका उपयोग बरमा, कोर औजार आदि को बनाने में होता है। रेजर इस्पात में 1.5 प्रतिशत कार्बन होता है।

(ख) मिश्रातु अथवा उच्च वेंग औजारी इस्पात—इसमें कार्बन की मात्रा सामान्य कार्बन इस्पात से कम होती है तथा कार्बन के अलावा दूसरे घटक भी विद्युमान रहते हैं जिनमें टेगस्टन, वैनेडियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम आदि प्रमुख हैं। इनका उपयोग आरी, खराद के औजारों, कटलरी, आदि के निर्माण में होता है।

top and bottom process

शीर्ष-तल प्रक्रम

निकैल मैट में उपस्थित कॉपर सल्फाइड से निकैल सल्फाइड को पृथक करने का प्रक्रम। यह प्रक्रम इस तथ्य पर आधारित है कि सोडियम सल्फाइड में विलीन, गलित निकैल सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड साम्यावस्था में दो द्रव परतों में पृथक हो जाते हैं। ऊपरी परत में अधिकांशतः कॉपर सल्फाइड होता है जबकि निचली परत में निकैल सल्फाइड होता है।

निकैल मैट को क्यूपोला में सोडियम सल्फेट और कोक के साथ गलाया जाता है जिससे उपर्युक्त पृथक्करण हो जाता है।

topaz

टोपैज

ऐल्युमिनियम फलुओसिलिकेट, जो आग्नेय चट्टानों, ग्रेनाइटों आदि में पाया जाता है। यह विषमलंबाक्ष समुदाय में क्रिस्टलित होता है। आपेक्षिक घनत्व 3.55, कठोरता 8। इसके क्रिस्टल प्रायः रंगहीन होते हैं किंतु कभी-कभी लाल, पीले, ब्रामी, हरे अथवा नीले रंगों के भी होते हैं।

top gating

शीर्ष द्वारण

देखिए—gating

top hat

शीर्ष फुल्ल

नेमीयन इस्पात पिंड का पर्याप्त धंसा हुआ शीर्ष जो गैसों के निकलने से बन जाता है।

सांचे को भरने के बाद गैसों के निकलने से धातु की सतह गिर जाती है।

Torco process

टोर्को प्रक्रम

"ट्रीटमेंट ऑफ रिप्रोक्टरी कॉपर ओर्स'" का संक्षिप्त नाम। कार्बनिट, मिलिकेट आदि ऐसे ताप्र-अयस्क जिनका ताप्र-निष्कर्षण के लिए किसी अन्य प्रक्रम द्वारा उपचार नहीं किया जा सकता है उनको नमक और कोयले के कणों के साथ मिलाकर ग्राइट में 800°C पर उपचार किया जाता है। ताचा, अयस्क के कणों से निकलकर वाष्प अवस्था में चला जाता है और कोयला-कणों के पृष्ठ पर पृथक हो जाता है, अतः इसे संपृथकन प्रक्रम भी कहते हैं। अंततः ताचे को प्राप्त करने के लिए उत्पाद का प्लावन-उपचार किया जाता है। याव उत्पाद का धान में मिलाकर परावर्तनी भट्टी में डाला जाता है जिससे ताचा प्राप्त होता है।

torsion test

विमोटन परीक्षण

दोखण—mechanical test के अंतर्गत

tossing

संपरिद्धिपण

यह एक प्रकार का परिकरण प्रक्रम होता है जिसमें लैडल द्वारा एक केतली से गलित धातु को बारबार निकालकर फिर से उसी में डाल दिया जाता है। इससे गलित धातु की पतली धार का वायुमंडल के संपर्क में आने से आंकसीकरण हो जाता है। इससे प्राप्त ड्रास में अधिकांश अपद्रव्य होते हैं जिन्हें सतह से निकाल लिया जाता है। इस विधि का उपयोग वंग के परिकरण के लिए होता है। इसे केतली आंकसीकरण भी कहते हैं।

total carbon

समस्त कार्बन

किसी फेरस मिश्रातु में मुक्त और संयुक्त कार्बन का योग।

Toth process

टोथ प्रक्रम

यह निम्नकोर्ट के अयस्कों से ऐलुमिनियम के निष्कर्षण की एक नवीन निधि है इसमें अयस्क में विद्यमान ऐलुमिना को क्लोराइड में परिवर्तित कर, मैग्नीज द्वारा अपचयन किया जाता है जिससे ऐलुमिनियम प्राप्त होता है। मैग्नीज आक्साइड का धमन भट्टी में अपचयन कर मैग्नीज पूँँ़ प्राप्त कर लिया जाता है।

Toucas metal

टाउकस धातु

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 35.6 प्रतिशत तांबा, 7 प्रतिशत वंग 28.6 प्रतिशत निकैल तथा लोहा, सीसा और ऐन्टिमनी में प्रत्येक 7 प्रतिशत और शेष यशद होता है। इसका रंग और तन्यता अच्छी होने के यह अलंकरण पात्रों को बनाने में काम आता है।

407

toughening

चर्मलता

अपेक्षाकृत उच्च ताप पर इम्पातों के पायन का प्रक्रम। यह प्रक्रम इस्पात को तेल अथवा पानी में सामान्य कठोरणताप से शमन करने के बाद किया जाता है।

दोखण—toughness

toughness

चर्मलता

1. सामर्थ्य और तन्यता का संयुक्त लक्षण जिसके कारण कोई धातु आधात, वंकन या व्यार्वतन द्वारा विभंजन का प्रतिरोध करती है। जिस धातु अथवा मिश्रातु का खार्चित छड़ संघटन पर्गक्षण में उच्च मान होगा उसकी चर्मलता अधिक होगी।

2. संचन बालू के संदर्भ में पैटर्न के विपट्टन अथवा सांचे को उठाते समय दाढ़ और गति को सहन करने की क्षमता।

3. सुधृट्य विरूपण द्वारा ऊर्जा-अवशोषण की क्षमता।

tough pitch copper

चर्मल ताप्र

एक प्रकार का अग्न शोधित ताप्र विवृत संच-संचकन के बाद उसका पृष्ठ समतल होता है और उसका संकुचन और पिंडन नहीं होता। इसमें 0.001 प्रतिशत से कम गंधक होता है किन्तु पिंडन के समय भाष्प बनने से संकुचन की क्षतिपूर्ति के लिए पर्याप्त आंकसीजन (0.015 प्रतिशत -0.035) और हाइड्रोजन ($\frac{1}{2}$ भाग प्रति दस लाख) होते हैं। अन्य अपद्रव्य कम से कम मात्रा में होते हैं। ताजा कटा पृष्ठ धात्विक दर्याति दर्शाता है और इसके अत्यंत रण्यमी विकरण शील क्रिस्टल होते हैं। अपनी संघटन सीमाओं के अंदर इसकी आधातवर्धता और तन्यता सर्वोच्च होती है जिस कारण इसे चर्मल ताप्र कहते हैं।

tourmaline

ट्रूमैलीन

ऐलुमिनियम बोरोसिलिकेट जिसमें भिन्न मात्राओं में अन्य धातु भी होते हैं। मुख्यतः ये तीन प्रकार के होते हैं:—

(क) जिनमें सोडियम, पोटैशियम और लीथियम धार-धातु होते हैं।

(ख) जिनमें ऐलुमिनियम, मैग्नीशियम आदि हल्के धातु होते हैं।

(ग) जिनमें लोहा, ऐलुमिनियम आदि होते हैं। अपेक्षाकृत अधिक अम्ल आनन्द शैलों में यह उपर्यान्त्र के रूप में मिलता है। कभी कभी यह सीसा और कोबाल्ट के साथ शिराओं में भी पाया जाता है। यह त्रिसमनताक्ष समुदाय में क्रिस्टलित होता है। इसके क्रिस्टल, तापवैद्युत और दाववैद्युत गुण प्रदर्शित करते हैं। क्रिस्टल के द्विव-अपवर्तक होने के कारण उनका उपयोग श्रवण-उपकरणों में होता है।

408

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| transcristalline fracture | पारक्रिस्टली विभंग |
| धातुओं का क्रिस्टल-सीमाओं के अनुदिश विभंगन न होकर क्रिस्टलों के बीच से विभंजित होना। | |
| transformation range | रूपांतरण परास |
| वह ताप परास जिसमें फेरस मिश्रातुओं को गरम करने पर ऑस्टेनाइट बनता है अथवा वह ताप परास जिसमें ठंडा करते समय ऑस्टेनाइट रूप लुप्त हो जाता है। | |
| transformation temperature | रूपांतरण ताप |
| देखिए—critical temperature | |
| transformer steel | ट्रांसफार्मर हस्पात |
| सिलिकन इस्पात जिसमें 0.50-4.50 प्रतिशत सिलिकन होता है। यह चादर के रूप में विद्युत-चुंबकों की क्रोडों, ट्रांसफार्मरों, मोटर जनित्र-आर्मेचरों आदि को बनाने के काम आता है। उसे सिलिकन इस्पात भी कहते हैं। | |
| transgranular corrosion | पाररेणुक संक्षारण |
| किसी रेणुमय वस्तु का संक्षारण जो रेणु से आरंभ होता है। | |
| देखिए—transcristalline corrosion भी | |
| transgranular fracture | पाररेणुक विभंग |
| धातुओं का रेणु सीमाओं के अनुदिश विभंगन न होकर रेणुओं के बीच से विभंजित होना। | |
| देखिए—fracture भी | |
| transient creep | अल्पस्थायी विसर्पण |
| विसर्पण की अवस्था जब पदार्थ के विरूपण के साथ कर्म केठारण भी होता है। इसमें विसर्पण दर घटती जाती है और अंततः साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है। | |
| trimming | परिकर्तन |
| फोर्जित अथवा संचाकित उत्पादों से दवारों, पद्धकों आदि बाहर निकले उभारों को पृथक करना। | |
| 409 | |
| उभा-उपचार का निश्चित प्रमाण है। जिन धातु अथवा मिश्रातुओं की फलक केंद्रित घनसंरचना होती है उनमें यह परिघटना दिखाई देती है। | |
| देखिए—lattice defect भी | |
| twin | यमल |
| देखिए—lattice defect के अंतर्गत | |
| type metal | टाइप धातु |
| सीस मूलक मिश्रातु जिनका उपयोग मुद्रण टाइप बनाने के लिए होता है। इनके संघटन और गुणधर्मों में पर्याप्त भिन्नता होती है और उपयोग के अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। इनमें 54-95 प्रतिशत सीसा, 2-28 प्रतिशत ऐटिमनी और 2-20 प्रतिशत वंग होता है। पिंडन-संकुचन को रोकने के लिए इनमें ऐटिमनी मिलाया जाता है। | |
| types of coal | कोयला-प्ररूप |
| कोयले के रूप जैसे ऐन्स्रासाइट, बिटुमिनी, कैनेल अथवा लिग्नाइट आदि। | |
| ultrasonic test | पराश्रव्य परीक्षण |
| देखिए—nondestructive test के अंतर्गत | |
| ultrasonic welding | पराश्रव्य वेलिंग |
| देखिए—welding के अंतर्गत | |
| undercutting | अधोकर्तन |
| देखिए—weld defect | |
| unit cell | एकक सेल |
| परमाणुओं, आयनों अथवा अणुओं का सूक्ष्मतम समूह, जिनके समान अंतराल पर तीन विमाओं में पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल का जालक बन जाता है। | |
| unit operation | एकक संक्रिया |
| ऐसी संक्रिया अथवा संक्रिया-समूह जिनके अंतर्गत प्राकृतिक पदार्थ में केवल भौतिक अथवा भौतिक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। परंतु इस पदार्थ के रासायनिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण्य संदलन, पेणण तथा खनिज सज्जीकरण इत्यादि। | |

unit process

एक प्रक्रम

वे प्रक्रम अथवा प्रक्रम-समूह जिनके अंतर्गत प्राकृतिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण्य निस्तापन, भर्जन, प्रगल्बन, निश्चालन, ऑक्सीकरण, अपचयन तथा विद्युत, अपघटन आदि।

universal mill

सार्विक मिल

विभिन्न आकार के पिंडों को बेलने के लिए प्रयुक्त एक मिल। इसमें क्षेत्रिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के बेलन होते हैं जो एक साथ काम करते हैं। क्षेत्रिज बेलन, प्लोट की मोटाई और ऊर्ध्वाधर बेलन, चौड़ाई तथा पिंड के कोरों को नियन्त्रित करते हैं। उत्पाद के आकार के आधार पर सार्विक मिल को सैक मिल ग्रे मिल और मैनेसामान मिल कहते हैं।

unskilled steel

अनाहत इस्पात

देखिए—steel

upper critical temperature

ऊपरी क्रांतिक ताप

वह ताप जिस पर लोह-कार्बन मिश्रातुओं में उपस्थित आस्टेनाइट ठंडा होने पर निम्न ताप-प्रावस्थाओं में रूपांतरित होना प्रारंभ हो जाता है। हाईपो-यूटेक्टोइड (hypoeutectoid) इस्पात में इस रूपांतरण से प्राथमिक फैराचूट रेणु बनते हैं जबकि हाईपर-यूटेक्टोइड (Hyper-eutectoid) इस्पात में इस रूपांतरण से प्राथमिक सीमेन्टाइट रेणु प्राप्त होते हैं। हाईपो-यूटेक्टोइड इस्पात में यह क्रांतिक ताप A_3 बिंदु और हाईपर-यूटेक्टोइड इस्पात में यह क्रांतिक ताप A_{cm} बिंदु कहलाता है।

upsetting

पर्यासन

फोर्जन के समान धातु-कर्मण प्रक्रम जिसके फलस्वरूप धातु के एक भाग की अथवा पूरी धातु की लंबाई कम हो जाती है तथा क्षेत्र बढ़ जाता है। इसका उपयोग रिवेटों, शीर्षों आदि को बनाने में होता है।

vacuum degassing

निर्वात विगैसन

देखिए—degassing

वैकमेल्ट

vac. melt.

निकैल मिश्रातुओं की श्रेणी जिनमें 60-77.5 प्रतिशत निकैल, 15-20 प्रतिशत क्रोमियम, 0.5-16.5 प्रतिशत लोहा तथा अल्प मात्रा में मैगजीन और मालिब्डेनम होता है।

413

ये ऊष्मारोधी होते हैं। तथा इनका उपयोग मिश्रातु के संघटन के अनुसार भिन्न-भिन्न ताप पर उपयुक्त प्रतिरोधी तारों के निर्माण के लिए किया जाता है।

vacuum metallurgy

निर्वात धातुकर्मिकी

निर्वात में प्रेरण-तापन द्वारा उच्च ताप पर धातुओं का उपचार करना। उच्च निर्वात से निम्न प्रक्रमों के लिए पूर्णतया अक्रिय परिवेश प्राप्त होता है—

(क) ऊष्मा-उपचार, जिसे निर्वात-ऊष्मा उपचार कहते हैं।

(ख) सिन्टरण, जिसे निर्वात-सिन्टरण कहते हैं।

(ग) गलन, जिसे निर्वात-गलन कहते हैं।

साथ ही इसमें धातुओं में धुली और अधिशोषित गैसें भी पृथक हो जाती हैं जिसे निर्वात विगैसन कहते हैं। कम दाव पर कई धातुओं के आम्बवन ताप इतने कम हो जाते हैं कि उनका शोधन हो सकता है।

uraninite

यूरोनीनाइट

पिन्चलैंड का समानार्थक शब्द। यह यूरेनियम का जटिल ऑक्साइड है जिसमें सीसा, लोहा, तांबा, तथा बिस्मिथ भिन्न-भिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें दुर्लभ तत्व रेंडियम, थोरियम, यिटियम, हीलियम और आर्गन भी विद्युमान रहते हैं। यह संहति रूप में पाया जाता है और त्रिसम लंबाक्ष (ixometric) समुदाय में क्रिस्टलित होता है। इसमें यूरेनियम ऑक्साइड की मात्रा 64 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक होती है। इसका उपयोग यूरेनियम और रेंडियम निष्कर्षण के लिए होता है। कठोरता 5.5, शुद्धता के अनुसार आ०ध० 5-9.6।

vacancy

रिक्तिका

देखिए—Lattice defect के अंतर्गत

vacuum arc degassing

निर्वात आर्क विगैसन

देखिए—vacuum metallurgy

vacuum degassed steel

निर्वास विगैसित इस्पात

वह इस्पात जिसका निर्वात में उपचार कर गैसों को पृथक कर दिया गया हो।

value

वैल्यू

किसी अयस्क अथवा खनिज का वांछनीय अवयव।

valve metal

वाल्व धातु

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 81 प्रतिशत तांबा, 9 प्रतिशत जस्ता और 3 प्रतिशत बंग होता है। यह चर्मल होता है और इसका उपयोग दाब वाल्वों और नलसाज का सामान बनाने में किया जाता है।

van Arkel process

वान अर्कल प्रक्रम

वाष्पशील हैलोजन यौगिक के ऊर्जीय अपचयन द्वारा धुदध तन्य धातु बनाने का प्रक्रम।

देखिए—iodine process और crystal bar process भी

वैनेडिनाइट

vanadinite

सीसे का वैनेडेट और क्लोराइड, $3\text{Pb}_3\text{V}_2\text{O}_8\text{-PbCl}_2$, जो सीसे का एक प्रमुख अयस्क है। अन्य सीस-खनियों के साथ यह चमकीले सुधिर लाल घट फलकीय क्रिस्टलों अथवा लाल, नारंगी या पीली पपड़ी के रूप में पाया जाता है। वह मिमेटाइट और पायरोमॉफाइट का समाकृतिक है।

Varrentrop's alloy

वैरेनट्रोप मिश्रातु

कम गलनांक वाला मिश्रातु जिसमें 66 प्रतिशत बंग और पारे में धुला 33 प्रतिशत कैडमियम होता है। इसका उपयोग दातों को भरने में होता है।

vectolite

वेक्टोलाइट

स्थायी चुंबक पदार्थ जिसमें 30 प्रतिशत Fe_2O_3 , 44% Fe_3O_4 , और 26 प्रतिशत CO_2O_3 होता है। यह चूर्णित आँकसाइडों के सिन्टरण से प्राप्त होता है। यह यांत्रिक ट्राईट से कमज़ोर तथा भंगुर होता है। इसलिए चूर्ण को संपीड़ित कर बाँधित आकार में सिन्टर करना ठीक रहता है।

vent

निकास

गैसों के निकालने के लिए बना छोटा द्वार। संचकन प्रक्रम में जब गर्म धातु साँचे में प्रवेश करती हैं तो पर्याप्त मात्रा में गैसें मुक्त होती हैं। ये मुक्त गैसें तथा साँचे में उपस्थित वायु निकास से सीधे वायुमंडल में चली जाती हैं।

vertical retort furnace

उर्ध्व रिटर्ट फ्रॉन्ट

देखिए—furnace retort furnace के अंतर्गत

415

vicker's hardness test

विकर कठोरता परीक्षण

देखिए—hardness test के अंतर्गत

victor metal

विक्टर धातु

एक ताप्र-मिश्रातु जिसमें 50 प्रतिशत तांबा, 35 प्रतिशत जस्ता, 15 प्रतिशत निकैल और अल्प मात्रा में ऐलुमिनियम और लोहा होता है। यह आकर्षक रंगायुक्त तथा उत्तम संचकनीय और मशीननीय होता है। इसका उपयोग संचक-सज्जा में होता है।

viriginal metal

अक्षत धातु

देखिए—metal के अंतर्गत primary metal

vital

वाइटल

ऊष्मा उपचार्य ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 1 प्रतिशत Cu , 0.6 प्रतिशत Si और 1.2 प्रतिशत Zn होता है। इसका उपयोग सामान्य इंजीनियरी कार्यों के लिए किया जाता है।

vitallium

विटैलियम

क्रोमियम-कोबाल्ट-मालिब्डेनम मिश्रातुओं की श्रेणी का नाम। ये संक्षारणरोधी होते हैं तथा तनु अम्लीय वातावारण में विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। मालिब्डेनम की उपस्थिति के कारण इन मिश्रातुओं पर गरम तेलों का प्रभाव नहीं पड़ता।

vitreous enameling

काचाम इनेमलन

किसी धातु की चादर अथवा अन्य वस्तु पर आसंजी, चमकदार, अधात्वित परत का लेप करना। संगलनीय कांच में फेल्सपार युक्त स्फटिक, मुत्तिका और सोडा होता है। बोरैक्स और साल्टपीटर का गालकों के रूप में उपयोग होता है किंतु अम्लरोधी इनेमलनों की आवश्यकता होने पर गालकों के रूप में इनका उपयोग न कर, क्षारीय मृदाओं का उपयोग किया जाता है।

void

रिक्ति

1. किसी ठोस पिंड में उपस्थित खाली जगह अथवा रेख।

2. किसी समुच्चय अथवा कण में उपस्थित रिक्त स्थान।

3. चूर्ण धातुकर्म तकनीकों द्वारा बनाई गई सेहतियों में उत्पन्न वाली अत्यल्प खाली स्थान।

416

वल्कन धातु

vulcan metal

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 81 प्रतिशत तांबा, 0.4 प्रतिशत वंग, 1.5 प्रतिशत निकैल, 11 प्रतिशत ऐलुमिनियम, 0.7 प्रतिशत क्रोमियम, 4.4 प्रतिशत लोहा और 1 प्रतिशत सिलिकन होता है। यह उत्तम संक्षारणरोधी होता है और इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों में किया जाता है।

Wagner's alloy

वैगनर मिश्रातु

उच्च तन्यता और आधातवर्ध्यता वाला मिश्रातु जिसमें 0.8 प्रतिशत विस्मथ, 10 प्रतिशत ऐन्टिमनी, 3 प्रतिशत जस्ता और 1 प्रतिशत तांबा होता है। इसका उपयोग खोखले बर्तनों, छुरी कटि, भोजन पात्रों और आभूषणों में होता है।

Warner's metal

वार्नर धातु

एक तन्य और आधातवर्ध्य वंग मिश्रातु जिसमें 37 प्रतिशत वंग, 26 प्रतिशत विस्मथ, 26 प्रतिशत निकैल और 11 प्रतिशत कोबाल्ट होता है। इसका उपयोग भोजन पात्रों और खोखले, पात्रों में होता है।

warpage

विकुंचता

1. किसी भी उत्पाद के कर्मण के दैरान अथवा कर्मण के बाद, उसके आकार में उत्पन्न अवांछनीय विरूपण।

2. किसी संचक में पिंडन और सामान्य ताप के बीच संकुचन के अतिरिक्त अन्य प्रकार का विरूपण।

water quenching

जल शमन

देखिए—quenching

wear resistance

क्षरणरोध

संघट्ट, अपघर्षण, घर्षण, संक्षारण और ऊर्ध्वा के कारण होने वाले विनाशकारी प्रभावों का प्रतिरोध करने की किसी धातु की क्षमता। उच्च कार्बन संचक इस्पात और कुछ मिश्रातु इस्पात क्षरण रोधी होते हैं। माटैम्परन, ऑस्टैम्परन जैसे ऊर्ध्वा उपचारों तथा प्रेरण-कठोरण, कार्बुराइजन, नाइट्राइडन इवारा क्षरणरोध बढ़ाया जा सकता है।

weathering

अपक्षयन

अयस्क को लंबी अवधि तक वायुमंडल में खुला छोड़ देना जिसके फलस्वरूप सल्फाइड अंश के ऑक्सीकरण से सल्फेट प्राप्त होता है। प्राप्त सल्फेट वर्षा में धुल जाते हैं।

417

wedge gate

वेज ड्वार

देखिए—gate

Welch's alloy

वेल्च मिश्रातु

कम गलनांक वाला वंग मिश्रातु जिसमें 52 प्रतिशत वंग और 48 प्रतिशत रजत होता है। इसका उपयोग दांतों को भरने में किया जाता है।

weldability

वेल्डनीयता

किसी वेल्डिंग प्रक्रम द्वारा धातुओं के जुड़ने की क्षमता ताकि प्राप्त वेल्डिंग संधि संतोषजनक कार्य करे। यह क्षमता इन बातों पर निर्भर करती है। (क) धातु के भागों का संगटन (ख) पूरक छड़ का संघटन (ग) वेल्डन प्रक्रम में प्रयुक्त विशिष्ट तकनीक।

weld cracking test

वेल्ड-दरारण परीक्षण

संयत नियन्त्रित अवस्थाओं में प्रायोगिक वेल्ड बनाने के परीक्षण। यह मूल धातु अथवा इलेक्ट्रोड के परीक्षण के लिए किया जाता है। ये परीक्षण कई प्रकार के होते हैं।

weld decay

वेल्ड क्षय

स्टेनलेस इस्पात के वेल्डिंग से उत्पन्न होने वाला दोष। वास्तविक वेल्ड के निकट मूल धातु के क्षेत्र में उत्पन्न ताप से क्रोमियम कार्बाइड बन जाता है जो रेणु सीमाओं पर जमा हो जाता है। यह संलग्न क्रिस्टल क्षेत्रों से, क्रोमियम के निष्कासन द्वारा ही संभव है अतः इन क्षेत्रों का संक्षारण-प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। जब बाद में वेल्डिंग क्षेत्रों को संक्षारण के प्रभाव में लाया जाता है तो जिन क्षेत्रों से क्रोमियम का हास हो गया हो वे टूट जाते हैं। इस प्रभाव को वेल्ड क्षय कहते हैं।

देखिए—intergranular fracture भी

weld defect

वेल्ड दोष

वेल्डिंग संधि में उत्पन्न होने वाले दोष। इनका वेल्ड की दृढ़ता और गुणता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रमुख वेल्ड दोष निम्न हैं—

(a) दरार (अनुदैर्घ्य) [cracks (longitudinal)]

धातु के पृष्ठ पर अथवा पृष्ठ के नीचे पाई जानी वाली असतता अथवा विदर।

418

विद्युत धातुमल वेलिंग (electroslag welding)

निगमित आर्क वेलिंग से मिलता-जुलता उच्च उत्पादन वेलिंग प्रक्रम जिसमें संदूषण को रोकने के लिए वेल्ड कुड़, गलित धातुमल से ढका रहता है। यह धातुमल विद्युत-प्रतिरोध द्वारा गर्म किया जाता है तथा इलेक्ट्रोड धातुमल में गलकर संधि पर विशेषित हो जाता है।

विस्फोट वेलिंग (explosive welding)

नियंत्रित रासायनिक विस्फोटन के फलस्वरूप उत्पन्न दब द्वारा की जाने वाली वेलिंग।

घर्षण वेलिंग (friction welding)

एक प्रकार का फोर्ज वेलिंग धातु पर घर्षण प्रयुक्त करने पर प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अवयवों का ताप फोर्ज वेलिंग परास तक बढ़ाने में होता है। प्रयुक्त दब और समय, ताप कर्मण-ताप पर निर्भर करते हैं।

अक्रिय गैस आर्क वेलिंग (inert gas arc welding)

वेलिंग जिसमें वेल्ड कुड़ आर्गन, हीलियम आदि किसी अक्रिय गैस द्वारा विरा रहता है। अक्रिय गैसों के कारण गरम धातु और वायुमंडल के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। इसे गैस परिरक्षण वेलिंग भी कहते हैं। इसमें किसी गालक की आवश्यकता नहीं होती।

गैस वेलिंग (gas welding)

वेलिंग-प्रक्रम जिसमें गैस ज्वाला से संयुक्त किए जाने वाले पृष्ठों को गलाया जाता है।

हाइड्रोजन आर्क वेलिंग (hydrogen arc welding)

एक प्रत्यावर्ती-धारा-आर्क-वेलिंग प्रक्रम जिसमें वेलिंग-ऊर्जा हाइड्रोजन के वायुमंडल में दो उपयुक्त इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न आर्क से प्राप्त होती है। आर्क से गुजरने पर आणिक हाइड्रोजन विधिटि होकर परमाणिक हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं के पुनर्संयोजन से बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है जो परस्पर जोड़े जाने वाले धातुओं को गलाने के काम आती है। जहां पालिश के बाद वेल्ड धातु और मूल चादर के बीच पूरी तरह एकरूपता की आवश्यकता होती है वहाँ यह विधि विशेष रूप से उपयोगी है।

लेसर वेलिंग (laser welding)

गलन-वेलिंग की एक विधि जिसमें लेसर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। किरण-पुंज के अत्यंत संकीर्ण होने के कारण वेल्ड का ऊर्जा प्रभावित क्षेत्र बहुत कम होता है।

मिग वेलिंग (MIG metal inert gas welding)

एक प्रकार का अक्रिय गैस आर्क वेलिंग प्रक्रम जिसमें इलेक्ट्रोड भरक धातु का कार्य भी करता है।

तुलना—TIG welding

प्लाज्मा आर्क वेलिंग (plasma arc welding)

वेलिंग की इस प्रक्रिया में प्लाज्मा सिद्धांत द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें प्रायः आर्गन अथवा आर्गन और हवा के मिश्रण को आयनन के बाद जेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब बहुत बड़ी वस्तु को छोटे अवयव से जोड़ना हो तो यह विधि विशेष उपयोगी होती है।

दब वेलिंग (pressure welding)

वेलिंग-प्रक्रम जिसमें धातुओं को जोड़ने के लिए ऊर्जा के साथ-साथ दब का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे प्रतिरोध वेलिंग। इससे दब थर्मिट वेलिंग भी कहते हैं।

प्रतिरोध वेलिंग (resistance welding)

इस वेलिंग प्रक्रम में आवश्यक ऊर्जा वेल्ड धातु द्वारा विद्युत-धारा के मार्ग में उत्पन्न प्रतिरोध से उत्पन्न होती है। इसमें उच्च विद्युत-धारा परस्पर संयुक्त किए जाने वाले धातु के भागों में प्रवाहित की जाती है। वेल्ड ताप पहुँचने पर दब का प्रयोग कर उन्हें परस्पर जोड़ दिया जाता है।

सिग्मा वेलिंग [SIGMA welding (shield inert gas metal arc welding)]

दबखण्ड—inert gas arc welding

बिंदु वेलिंग (spot welding)

एक प्रतिरोध वेलिंग प्रक्रम जिसमें दो अतिव्याप्त चादरों को परस्पर संयुक्त करने के लिए उसके अल्प क्षेत्र अथवा बिंदु को गलाया जाता है। अतिव्याप्त चादरों को दोनों ओर से दो नुकीले इलेक्ट्रोड स्पर्श करते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर दब प्रयुक्त रहता है। अल्प समय के

लिए इलेक्ट्रोडों और कार्यवस्तु से उच्च धारा प्रवाहित की जाती है जिससे संपर्क बिंदु पर धातु गल जाती है और प्रयुक्त दाब से पृष्ठों का फोर्जन हो जाता है।

निमज्जित आर्क वेल्डिंग (submerged arc welding)

एक प्रकार का आर्क वेल्डिंग प्रक्रम जिसमें इस्पात के अंदर और बाहर दोनों तरफ V-आकार के खांच का उपयोग किया जाता है। इसमें ताप्ल लेपित इस्पात के इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है और आर्क को पूरी तरह गालक चूर्ण में निमज्जित कर दिया जाता है जिसकी पूर्ति खांच में वेल्डिंग मशीन द्वारा लगातार होती रहती है। कुछ गालक पाउडर गलित धातु से संयुक्त हो जाता है और कुछ संगलित होकर परिष्करण धातुमल बनाता है जो वेल्ड निश्चेप के ऊपर जम जाता है। शेष चूर्ण, वेल्ड और धातुमल को आच्छादित कर लेता है जिससे वायुमंडलीय दृष्टियाँ नहीं होतीं और शीतलन-दर भी मंद हो जाती है।

टिग वेल्डिंग (TIG welding)

दर्शिए—inert gas welding

पराश्रव्य वेल्डन (ultrasonic welding)

मूलतः अतप्त वेल्डिंग जिसमें अल्प दाब और पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उददेश्य पृष्ठ को निर्मल करना है। इस प्रकार की वेल्डिंग में, गालक, भरक धातु अथवा विद्युतधारा का प्रयोग नहीं किया जाता।

welding defect

वेल्डिंग दोष

दर्शिए—weld defect

welding electrode

वेल्डिंग इलेक्ट्रोड

ऐसा इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग के समय, आर्क अथवा प्रतिरोध तापन के द्वारा ऊपरा उत्पन्न करता है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :—

1. धातुआर्क वेल्डिंग में तार अथवा छड़ के रूप में प्रयुक्त अथवा अनाच्छादित पूरक धातु जिससे होते हुए इलेक्ट्रोड धारक से आर्क में धारा प्रवाहित होती है।

2. कार्बन आर्क वेल्डिंग में कार्बन अथवा ग्रेफाइट की छड़ जिससे होते हुए इलेक्ट्रोड धारक और आर्क के बीच धारा-प्रवाहित होती है।

3. परमाणिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में दो टंगस्टन छड़ों में से एक जिनके बिंदुओं के बीच आर्क उत्पन्न होता है।

4. प्रतिरोध वेल्डिंग में छड़, चक्र अथवा रूपदा जिससे धारा प्रवाहित होती है और कार्यवस्तु पर दाब डाला जाता है।

423

welding flux

वेल्डिंग गालक

कोई पदार्थ अथवा मिश्रण जो रासायनिक क्रिया द्वारा ठोस पदार्थ के गलन में सहायता करता है। वेल्डिंग में प्रयुक्त वह पदार्थ जो गलन क्षेत्र में ऑक्साइडों, नाइट्राइडों के बनने को रोकता है और जो अवांछनीय पदार्थ बन गए हों उनका निराकरण करता है। धातु आर्क वेल्डिंग में गालक, इलेक्ट्रोड के विभिन्न अवयवों को आक्सीकृत होने से बचाता है। यह वेल्ड, धातु की शीतलन-दर को मंद करता है और उन्हें वायु के संपर्क से बचाता है।

welding rod

वेल्डिंग छड़

1. गैस-वेल्डिंग में छड़ अथवा तार रूप में प्रयुक्त पूरक धातु।

2. आर्क वेल्डिंग में अनुपभाज्य इलेक्ट्रोड जो सामान्यतः टंगस्टन का बना होता है।

welsback

वेल्सबाक

एक स्वजलनी मिश्रातु जिसमें 70 प्रतिशत सीरियम और 20 प्रतिशत लोहा अथवा 60 प्रतिशत सीरियम, 30 प्रतिशत लोहा, और शेष लैथनम, इट्रियम, और यूरोपियम होता है। इसका उपयोग गैस लाईटर पत्थर में होता है।

wettability

क्लोदनीयता

1. द्रव द्वारा ठोस को गीला करने की क्षमता।

2. बेयरिंग भागों और स्नेहकों के बीच बंधुता।

whirl gating

संम्रामी द्वार

दर्शिए—gating के अंतर्गत

whisker

हिवस्कर

केश के आकार के अतिसूख एकल क्रिस्टल जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अत्यल्प होता है। ये अपेक्षाकृत प्रमाणमुक्त होते हैं अतः इनमें अधिक सामर्थ्य होता है।

white annealing

स्वेत अनोलन

दर्शिए—annealing के अंतर्गत bright annealing

white brass

स्वेत पीतल

पीतलों की एक ऐणी जिसमें यशद की मात्रा अधिक होती है। इनका उपयोग अलंकरण वस्तुओं, सस्ते आमूषणों और बटनों को बनाने में किया जाता है।

424

white copper

श्वेत ताप्र

कभी-कभी तांबा, यशद और निकैल की मिश्रातुओं के लिए प्रयुक्त शब्द। इसे जर्मन सिल्वर मी कहते हैं।

white gold

श्वेत स्वर्ण

आभूषण मिश्रातुओं की एक ऐसी जिनका उपयोग प्लैटिनम के स्थान पर किया जाता है। स्वर्ण का प्लैटिनम, पैलेडियम, रुजत अथवा निकैल के साथ अथवा श्वेत मिश्रातु के साथ, जिसमें निकैल, यशद और तांबा होता है, मिश्रात्वन किया जाता है।

white iron

श्वेत लोहा

दर्खिए—cast iron के अंतर्गत

white heart malleable cast iron

स्वेतक्रोड आधातवर्ध्य ढलवां लोहा

दर्खिए—malleable cast iron के अंतर्गत

white heart process

श्वेत क्रोड प्रक्रम

दर्खिए—malleable cast iron के अंतर्गत white heart malleable cast iron

white iron

श्वेत लोहा

दर्खिए—iron के अंतर्गत cast iron

white metal

ह्वाइट मेटल

(क) बंग, सीसा और एन्टिमनी जैसी आधार धातु के मिश्रातु। उदाहरणर्थ बेरिंग धातु, टाइप धातु और बैंबिट धातु। इनके गलानांक अपेक्षाकृत कम होते हैं और इनकी चांदी के समान दर्यत होती है।

(ख) ताप्र मैट, जिसमें 75 से 80 प्रतिशत तांबा होता है। यह तांबे के सलफाइट-अयस्कों का प्रगलान-उत्पाद है।

white slag

श्वेत धातुमल

धातुमल जिसमें विद्यमान कार्बन को सफेद रंग के कैल्सियम कार्बाइड में पर्यावर्तित कर दिया गया हो। इसका उपयोग क्षारकीय इस्पात निर्माण प्रक्रम में अल्पस्तर पर विग्रहकन के लिए किया जाता है।

425

widmannstatten structure

विडमानस्टेटन संरचना

इस्पातों को अति उच्च ताप से क्रांतिक दर से ठंडा करने पर प्राप्त संरचना। यह फेराइट और पर्लाइट संरचना होती है जिसका अभिलाक्षणिक आड़ा खड़ा पैटन होता है क्योंकि फेराइट का रेण् सीमा के बजाए कुछ क्रिस्टललेखी तलों के साथ चयनात्मक शीतलन होता है।

willemite

विलेमाइट

जस्ते के आर्थोसिलिकेट, Zn_2SiO_4 जो अन्य जस्त-अयस्कों के साथ पाया जाता है। सामान्यतया यह संहाति रूप में मिलता है किंतु कभी-कभी त्रिसमनताक्ष प्रिज्मीय क्रिस्टलों के रूप में भी मिलता है। इसका क्रिस्टल समुदाय घटकोणीय है। कठोरता 5.5.5. आपेक्षिक धनत्व 4.0-4.1।

wire drawing

तार कर्षण

किसी तार को रूपदा के बीच से खींचकर उसके अनुप्रस्थ काट को कम करना। इसमें तार को घटते हुए व्यास के अनेक रूपदाओं के बीच से तब तक खींचते जाते हैं जब तक वाँचित गेज का तार प्राप्त न हो जाए। यह सामान्यतया एक अतात कर्मण प्रक्रम है।

wire rod

तार छड़

लगभग 1.25 सेमी व्यास वाला अर्धीनिमित उत्पाद जिसका उपयोग अतप्त कर्मण द्वारा तार खींचने में होता है।

Wohlwill process

वोल्विल प्रक्रम

स्वर्ण-बुलिअन के विद्युत-अपघटनी परिपक्कण का एक प्रक्रम। इस प्रक्रम में प्रयुक्त ऐनोडों में 94 प्रतिशत से कम स्वर्ण नहीं होता और शेष चांदी होती है। इसमें स्वर्ण-क्लोराइड के गरम अम्लीय विलयन में अशुद्ध स्वर्ण के ऐनोडों का उपयोग किया जाता है जब कि कैथोड स्वर्ण पनी की पतली चादरों का बना होता है इससे प्राप्त स्वर्ण कैथोड की शुद्धता लगभग 24 कैरट होती है।

wolframite

वुल्फ्रेमाइट

टंगस्टन का प्रमुख अयस्क, लोह मैंगनीज टंगस्टेट (Mn, Fe) WO_4 कभी-कभी इसके अपचयन से सीधे फोरेटंगस्टेन मिश्रातु प्राप्त किया जाता है। यह बहुधा कैसिट्रेइट के साथ पाया जाता है।

426

वुड मिश्रातु

Wood's alloy

देखिए—Woods metal

वुड धातु

Wood's metal

संगलीय मिश्रातु जिसमें लगभग 50 प्रतिशत विस्मथ, 25 प्रतिशत सीसा, 12.5 प्रतिशत कैडमियम और 12.5 प्रतिशत बंग होता है। इसका गलन-परास 70-72°C है। इसका उपयोग स्वतः फुहारक शीर्षों में सील के रूप में होता है। यह 70°C पर पूरी तरह गल जाता है और पानी के क्वथनाक पर इसे लकड़ी अथवा प्लास्टर के सांचों में उड़ेला जा सकता है। इसका उपयोग धातु-चित्रण नमूनों को आरूढ़ करने और लकड़ी के पैटेन्स पर धातुलेपन के लिए किया जाता ताकि उनका उपयोगी काल बढ़ाया जा सके।

WORCRA process

बोक्रा प्रक्रम

"वुनर एंड कंजाइन रिओटिन्स ऑफ आस्ट्रेलिया" का संक्षिप्त नाम जिन्होंने इस प्रक्रम को विकसित किया था। यह ताँबे के उत्पादन का सतत प्रक्रम है। इसमें तांबा एक ही यूनिट में सीधे सांड्र से प्राप्त किया जाता है। प्रयुक्त भाष्ट्र हार्थ किस्म का U-आकार का स्थैतिक रिएक्टर होता है। इसमें तीन क्षेत्र होते हैं—(1) परिवर्तन-क्षेत्र (आॅक्सीकारक अवस्था) (2) प्रगलन-क्षेत्र मृदु आॅक्सीकरक अवस्था। (3) धातुमल-मैट पृथक्करण क्षेत्र अवस्था। उपयुक्त बंग पर अवगाह में सांड्र और गलक को अंतः स्थित किया जाता है ताकि द्रव में प्रवाह बना रहे। हवा को छत से अवभज्जित लासों द्वारा प्रविष्ट किया जाता है। धातुमल, मैट, श्वेत धातु और ताँबे के आपेक्षिक घनत्व में पर्याप्त अंतर से जाता है। धातुमल, मैट, श्वेत धातुमल, धातुमल-धातु पृथक्करण क्षेत्र धीरे-धीरे पृथक्करण में सहायता मिलती है। जब धातुमल, धातुमल-धातु पृथक्करण क्षेत्र धीरे-धीरे बहता है तो धातुमल से तांबा अलग हो जाता है। अभी भी धातुमल में ताम्र पर्याप्त मात्रा में बहता है तो धातुमल से तांबा अलग हो जाता है। अभी भी धातुमल में ताम्र पर्याप्त मात्रा में रहता है जिसको कम करने के लिए पायराइट एवं कोयला आदि अपचायक धातुमल सतह पर छिड़क दिए जाते हैं। इस उपचार के बाद धातुमल में ताम्र की मात्रा, परावर्ती भट्टी से प्राप्त धातुमल में उपस्थित ताम्र की मात्रा, परावर्ती भट्टी से प्राप्त धातुमल में उपस्थित ताम्र जितनी या उससे कम रहती है।

workability

सुकर्मणीयता

किसी धातु अथवा मिश्रातु के अभिलक्षण अथवा गुण जो यह निर्धारित करते हैं कि उसे कितनी आसानी से विधित आकार प्रदान किया जा सकता है। धातुओं की सुकर्मणीयता का संकेत साधारण बंक परीक्षण, आइजोड परीक्षण और एरिक्सन परीक्षण से प्राप्त हो सकता है।

work hardening (stress hardening)

कर्म कठोरण

देखिए—hardening

427

working

कर्मण

किसी धातु की लंबाई-चौड़ाई में वृद्धि करने अथवा उसके भौतिक और यांत्रिक गुणधर्मों में सुधार करने के उद्देश्य से उसका यांत्रिक उपचार करना। इनमें बेलन, कार्पण, फोर्जन, बिंबिंधन, निपीडन और प्रनक्करण (spinning) सम्मिलित हैं। इस उपचार को त्रा विधियां हैं:

अतप्त कर्मण

(cold working)

पुनर्क्रिस्टल ताप से नीचे किसी धातु का स्थायी विरूपण करना। सामान्यतः ऊप्पा का उपयोग किए बिना बेलन, धनताइन, कार्पण, निपीडन आदि विधियों द्वारा उपयुक्त आमाप, परस्सज्जा अथवा कठोरता प्राप्त करना।

2. तप्त कर्मण

(hot working)

पुनर्क्रिस्टल ताप से ऊपर धातु का यांत्रिक कर्मण। तप्त द्वारा सुधार्दय बनाने के बाद बेलन, धनताइन, निपीडन, बिंबिंधन, मुद्रण, फोर्जन, कार्पण आदि विधियों द्वारा उपचार करना।

देखिए—mechanical working भी

work roll

कार्य बेलन

देखिए—roll के ग्रेटर्स

wrinkling

वर्णीयन

धातु-पृष्ठ पर झूरियां का पड़ना अथवा धातु पृष्ठ का सिकुड़ना। विशेष प्रकार के पाइप-वेक्कन में 'झूरियां जानबूझकर उत्पन्न की जाती हैं ताकि वेक्क के भीतरी अर्थव्यास में अतिरिक्त संपीडन प्रतिवलां का कम किया जा सके।

wrought iron

पिटवां लोहा

देखिए—iron

wulfenite

बुल्फेनाइट

लोड मार्गिनेट PbMoO₄ का प्रकृति में पाई जाने वाली किस्म। यह मार्गिनेट और साम का स्रोत है तथा अन्य साम अयस्कों के साथ शिराओं में पाया जाता है। चतुष्पलकीय प्रिस्टल संरचना, कठोरता 3, आ०थ० 6-7।

X-alloy

एक्स-मिश्रातु

ऊप्पा उपचार ऐलुमिनियम मिश्रातु जिसमें 3.5 प्रतिशत Cu, 0.6 प्रतिशत Si, 1.25 प्रतिशत Fe, 0.6 प्रतिशत Mg और 0.6 Ni होता है। मजबूत होने के कारण

428

इसका उपयोग सामान्य इंजीनियरी कार्यों और पिस्टनों के निर्माण में होता है।

xantal

एक्सन्टल

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 81-90 प्रतिशत तांबा, 0-1 प्रतिशत जस्ता, 0-4 प्रतिशत निकेल, 8-11 प्रतिशत एल्यूमिनियम और 0-4 प्रतिशत लोहा होता है। यह मजबूत और तन्य होता है तथा इसका उपयोग ढालवां और पिटवां रूप में होता है।

X-ray diffraction

एक्स-किरण विवरण

दifractiōn—diffraction

X-ray fluorescence analysis

एक्स-किरण प्रतिदीप्ति विश्लेषण

किसी प्रतिदर्श के परमाणुओं से एक्स-किरणों का उत्सर्जन। अभिलाखकार्णिक एक्स विकिरण के तरंग इर्ध्य (अथवा ऊर्जा) द्वारा उपस्थित तत्व को पहचाना जाता है। इस विकिरण की तीव्रता, उपस्थित अवयव की सांदर्भ का माप होती है। यह रासायनिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण तकनीक है।

Y-alloy

Y-मिश्रातु

एल्यूमिनियम मूलक मिश्रातु जो छड़, चादर अथवा पटटी के रूप में उपलब्ध रहता है। यह ढालवां अथवा पिटवां घटकों के लिए उपयुक्त रहता है। इसमें 3.5-4.5 प्रतिशत तांबा, 1.2-1.7 प्रतिशत मैग्नीशियम, 1.8-2.3 प्रतिशत निकेल, 0.0-0.6 प्रतिशत लोहा, 0.2-0.6 प्रतिशत सिलिकन और शेष एल्यूमिनियम होता है। पटटी-धातु में सीसा, बंग और जस्त नहीं होने चाहिए। कम ताप-प्रसार गुणांक होने के कारण इसका उपयोग पिस्टनों और सिलिंडर शॉर्टों को बनाने के लिए होता है।

yellow brass

पीत पिल्लल

65/35 किस्म के पीतल के लिए प्रयुक्त शब्द। अनीलित अवस्था में इसका तनन-सामर्थ्य लगभग 20 टन प्रति वर्ग इंच होती है जिसे कठोर-बेल्लन द्वारा 34 टन प्रति वर्ग इंच तक बढ़ाया जा सकता है। सामर्थ्य में वृद्धि से तन्यता में पर्याप्त कमी आ जाती है और दैर्घ्यवृद्धि 60 प्रतिशत से घटकर लगभग 5 प्रतिशत रह जाती है। इसमें, मशीननीयता को बढ़ाने के लिए 3 प्रतिशत सीसा मिला रहता है। उच्च सामर्थ्य संनक्षण के लिए लगभग 2 प्रतिशत लोहा, 1.5-5 प्रतिशत मैग्नीज, 0.5-1.5 प्रतिशत बंग विद्यमान रहता है और इस अवस्था में तांबे की मात्रा 56-62 प्रतिशत रहती है।

yellow metal

पीत धातु

कमी-कमी 60-40 किस्म के पीतल के लिए प्रयुक्त नाम जिसमें 1-3 प्रतिशत सीसा होता है। इसे मुट्ठ धातु और आधातवर्ध्य पीतला भी कहते हैं।

429

yield

1. लम्बित 2. पराभव

परिसर्जित उत्पाद के भार का अपरिसर्जित पदार्थ के भार के साथ अनुपात। फोर्जन में नेट भार को कुल भार से भाग देने से प्राप्त भागफल। बेल्लन के संदर्भ में बेल्लित उत्पाद के भार को पिंड भार से भाग देने पर प्राप्त भागफल।

yield point

पराभव बिन्दु

1. न्यूनतम प्रतिबल जिस पर किसी छड़, तार इत्यादि की बिना भार बढ़ाए। 2. अधिकतम प्रतिबल जिसे विशिष्ट भार के प्रभाव में कोई परीक्ष्य वस्तु सुधृद्य विरूपण के बिना सह सकती है।

yield strength

पराभव सामर्थ्य

विशिष्ट भार के प्रभाव में रखे पदार्थ के सुधृद्य विरूपण के लिए प्रतिरोध की माप जो लगभग प्रत्यास्थ सीमा के बराबर होता है। वह प्रतिबल जिस पर कोई पदार्थ विशिष्ट सामक स्थायी विरूपण व्यक्त करता है।

तुलना—proof stress

Young's modulus

यंग मापांक

प्रत्यास्थता सीमाओं के अंदर, प्रतिबल का संगत विकृति के साथ अनुपात। यदि प्रतिबल (S) को टन प्रति वर्ग इंच में और विकृति (I) को लंबाई के इकाई मात्रक में हुई जा सकता है:-

$$Y = \frac{S}{I}$$

zam metal

जैम धातु

यशद मूल मिश्रातु जिसमें एल्यूमिनियम और कुछ पारा होता है। इसका उपयोग यशद लेपी एनोड के रूप में किया जाता है।

Z-alloy

जेड-मिश्रातु

ऐल्यूमिनियम मिश्रातु जिसमें 6.5 प्रतिशत Ni और 0.5 प्रतिशत Ti होता है। यह घण्ठणरोधी और अत्यंत कठोर होता है। इसका उपयोग औसतन भारी कमानियों के निर्माण में होता है।

zebra roof

जेबरा छत

सिलिकामय हैटों और क्षारकीय हैटों को चारी चारी से लगाकर भट्टी की छत बनाना। इस प्रकार की छत उन स्थलों में बनाई जाती है जो सबसे अधिक घिसते हैं। सिलिका अधिक मजबूत होती है किंतु क्षारकीय हैटों की अपेक्षा शोध घिसती है। इस प्रकार क्षारकीय हैट आग निकलकर सिलिकामय हैटों को संरक्षण प्रदान करती है और सिलिकामय हैट, छत को सहारा देती है।

zinc dust

यशद धूलि, जस्त धूलि

प्रगतन भट्टियों से निकलने वाले गैसीय यशद के संधनन से प्राप्त उत्पाद। तूसर रंग के इस यशद चूर्ण में जिक ऑक्साइड का लेप लगा होता है। इसे गलित धातु के कणीकरण से भी प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग संक्षारण से धातुओं की रक्षा करने के लिए शेरार्डीकरण में, कृत्रिम रवर और स्नेहकों के निर्माण में होता है। अत्यंत शुद्ध यशद का उपयोग सायनाइड प्रक्रम द्वारा सोने और चांदी के अवक्षेपण के लिए होता है। आ०ध० लगभग 7.1।

zincite

जिंकाइट

जस्त-अयस्क जिसमें लगभग 80 प्रतिशत जिंक-ऑक्साइड, ZnO , होता है। इसमें सभी अयस्कों की अपेक्षा जस्ते की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है किंतु इसके निशेष अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते। इसका उपयोग जिंक हवाइट के उत्पादन में होता है जो एक व्याकि है। इसके रंगीन नमूने भी मिलते हैं जो अपद्रव्यताओं के कारण रंगीन होते हैं। रंगीन नमूनों का उपयोग कीमती पत्थरों के रूप में होता है।

zinc spar

जिंक स्पार, यशद स्पार

दर्खिए—smithsonite

zircalloy

जर्कलॉय

जर्कलॉयम आधारित एक सफल मिश्रातु जो जल प्रशीतित प्ररूपी न्यूक्लिय रीएक्टरों में प्रयोग होता है। यह संक्षारणरोधी है और इसमें पर्याप्त सामर्थ्य होती है। एक प्ररूपी जर्कलॉय का संघटन इस प्रकार है: टिन 1.5% Fe 0.12%, Cr 0.10% तथा Ni 0.5% और इसका तनन सामर्थ्य 470 मोगान्यूटनश्मी होती है। इस मिश्रातु का प्रयोग न्यूक्लिय रीएक्टरों में इधन आच्छादन के लिए होता है।

431

zircon

जरकॉन

जर्कलॉयम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिलिकन, $ZrSiO_4$ । यह ग्रेनाइट, साइनाइट और डायोराइट आदि सभी प्रकार की आग्नेय शैलों के साथ पाया जाता है। यह कणिकामय चूना पत्थर में भी पाया जाता है।

शुद्ध जरकॉन में लगभग 33 प्रतिशत सिलिकन और 67 प्रतिशत जर्कलॉय धातु होते हैं। यह चतुष्फलकीय प्रिज्मों में क्रिस्टलित होता है। यह हरे, पीले, रंगहीन अथवा कमो-कमी नीले या लाल रंगों में मिलता है जिनका बहुमूल्य पत्थरों के रूप में उपयोग होता है। इसका अपर्धक के रूप में भी उपयोग होता है। आ०ध० 4.7, कठोरता 7.5, परावर्तनाक 2.25।

Z-metal

जैड-धातु

एक पल्लाइटी आधारतवर्ध्य लोहा जिसमें 0.75 से 1.25 प्रतिशत मैग्नीज, 1 प्रतिशत सिलिकन, 1 प्रतिशत तक तांबा और 2.0-2.6 प्रतिशत कार्बन होता है (0.3-0.8 प्रतिशत संयुक्त कार्बन)। इसका उपयोग पंगों आदि में किया जाता है।

Z-nickel

जैड-निकेल

निकेल मिश्रातु जिसमें निकेल के अतिरिक्त 0.02 प्रतिशत तांबा, 0.2 प्रतिशत लोहा, 0.2 प्रतिशत सिलिकन और 0.2 प्रतिशत मैग्नीज होता है। काल कठोरण के फलस्वरूप यह अत्यंत मजबूत हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग तप्त बेल्लित और अल्पत कर्षित सेक्शनों में किया जाता है।

zodiac

जोड़िएक

एक ताप्र मिश्रातु जिसमें 64 प्रतिशत तांबा, 16 प्रतिशत जस्ता और 20 प्रतिशत को बनाने में होता है। यह उत्तम निदयुत प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग विद्युत प्रतिरोधकों को बनाने में होता है।

zone melting

अंचल गलन

ऊष्मा द्वारा धातु शिलिकाओं के शोधन की विधि। इसमें प्रेरण तापन द्वारा स्थानीयत गलन किया जाता है और गलित क्षेत्र शिलिका की पूरी लंबाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता जाता है जिससे अपद्रव्यताओं के सांद्रण में परिवर्तन होता जाता है। यह विधि अर्धचालकों और यूरेनियम के शोधन में विशेष उपयोगी है। इसे क्षेत्र परिवर्करण भी कहते हैं।

देखिए—zone melting

zorite

जोराइट

ऊष्मारोधी निकैल क्रोमियम इस्पात जिसमें 35 प्रतिशत निकैल, 15 प्रतिशत क्रोमियम, 1.75 प्रतिशत मैग्नीज और 0.5 प्रतिशत कार्बन होता है। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों और भट्टी के हिस्सों को बनाने में किया जाता है।

परिशिष्ट-क

हिंदी-अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द-सूची

| | |
|----------------------|-----------------------|
| अंचल परिष्करण | zone refining |
| अंतरापरमाण्विक आवंधन | interatomic bonding |
| अंतरापारण ताप | interpass temperature |
| अंश-परिसर्जित | semi finished |
| अक्षत धातु | virgin metal |
| आग्नि-धमन | fire blow |
| अताप्त अभिरूपण | cold forming |
| अताप्तरोध | cold shut |
| अंतराली विलेय | interstitial solute |
| अंतर्वेश | inclusion |
| अन्वेषी कुड़ली | search coil |
| अपकर्ष बेंच प्रक्रम | push bench process |
| अपश्वीण अंचल | weathered zone |
| अपरूपण | shearing |
| अपरदन | erosion |
| अपरदनकारी | errosive |
| अपद्रव्यता | impurity |
| अभिदृश्यक | objective |
| अभिरूपण प्रक्रम | forming process |
| अभिविन्यस्त | oriented |
| अभिविन्यास | orientation |
| अर्धकोक | semi coke |
| अवक्रांतिक | sub critical |
| अवचूर्णन | communition |
| अवपातन | teeming |
| अवसादन | sedimentation |
| अवस्कर | scoring |
| असंसक्त | incoherent |
| आवरण | case |
| आधार-पदार्थ | supporting material |
| आनाल | sprue |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| आमाप वर्गीकरण | sizing |
| आलेखी निरूपण | graphical representation |
| आवर्ती भार | cyclic load |
| आहनन फलक | striking force |
| इंस्ट्रका-चिलि | brick work |
| उच्चाष्ट | scrap |
| उन्कीर्णक | etchant |
| उल्काट धातु | noble metal |
| उत्पन्न मुद्रांक | impression |
| उत्सारण | extrusion |
| उथले खाचे | shallow grooves |
| उदगामी इस्पात | rising steel |
| उपधातु | metalloid |
| उपमोज्य | consumable |
| उर्मिल पृष्ठ | rippled surface |
| ऊप्पा क्षेपी | exothermic |
| ऊप्पोपचारीय | heat treatable |
| कठार फलकन | hard facing |
| कोक-शोद | coke breeze |
| कोटि | ordinate |
| कोर | edge |
| कोरक बेलन | edging roll |
| क्रोडित संरचना | cored structure |
| क्वाधित्र | boiler |
| खनिज सज्जीकरण | mineral beneficiaiton |
| खरादन | turning |
| गालत | neit |
| गालकन | fluxing |
| गुरुत्व रूपदा संचकन | gravity die casting |
| गैस वैल्डिंग कंकनी | gas welding blowpipe |
| गोलिका क्षेपण | shot blasting |
| निर्वात दोष ऊर्जा | stacking fault energy |
| चंचकीय प्रवृत्ति | magnitic susceptibility |
| नक्कण | spin |

435

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| चूड़ी-कर्तन | threading |
| च्यवन | leakage |
| छिद्रवर्धन | reaming |
| जलोढ़ निशेप | alluvial deposit |
| जालचिर्त संरचना | checker structure |
| ज्वलन ताप | ignition temperature |
| ज्वलन प्रवृत्ति | ignition tendency |
| ज्वला कठोरण | flame hardening |
| झिरीदार | rifled |
| तनन-प्रतिबल | tensile stress |
| तनन सामर्थ्य | tensile strength |
| तात्विक रूप | elemental form |
| तानक विकृति | stretcher strain |
| ताप-प्रवणता-प्रतिबल | temperature gradient stress |
| तापीय प्रशात | thermal shock |
| त्रिअंगी | ternary |
| त्रिसनताक्ष समुदाय | rhombohedral system |
| त्रिसमलंबाक्ष | isometric |
| दर्पण प्रतिबिंब | mirror image |
| दीप्त-अनीलन | bright annealing |
| द्विविक-अंगी | binary |
| द्विविक-प्रकामण | duplexing |
| द्विसमलंबाक्ष | tetragonality |
| द्विसमलंबाक्ष समुदाय | tetragonal system |
| धमन मट्टी | blast furnace |
| धातु-निश्चेपण | metallography |
| धुरी | axle |
| नक्क-प्रभाव | alligator effect |
| निश्चालन | leaching |
| निप्रह-बल | Coercive force |
| निम्न मिश्रातु इस्पात | low alloy steel |
| निरोधक | inhibitor |
| निमज्जक | plunger |
| निमंलन | cleaning |

436

| | |
|-------------------|--------------------------|
| निवाति विसैसन | vacuum degassing |
| निलंबन भर्जन | suspension roasting |
| निस्तापन | calcination |
| निःसादन | settling |
| नेमीपन इस्पात | riming steel |
| नैजमान | intrinsic value |
| पक्षक | fin |
| पराचुंबकत्व | paramagnetism |
| पराभव बिंदु | yield print |
| पारभासी प्रिज्म | translucent prism |
| परिवर्तनांक | change point |
| परिवर्तन उत्पाद | alteration product |
| परिवेश | ambient |
| परिष्कृत यंत्र | sophisticated instrument |
| पश्च-धमन | after blow |
| पायन ग्रास्ट | tempering furnace |
| पामित | tempered |
| पाश चैनल | loop channel |
| पुनरानुकूलित | reconditioned |
| पूरक धातु | filler metal |
| पिंड/शिलिका | ingot |
| पिटवां लोहा | wrought iron |
| पृष्ठ कठोरण | case hardening |
| पृष्ठमल | scum |
| पृष्ठ-परिष्कृति | surface finish |
| पैषण | grinding |
| प्रक्षालन | rinsing |
| प्रगलन | smelting |
| प्रचक्रमण | spin |
| प्रज्ञनालन | ignition |
| प्रतिचुंबकत्व | diamagnetism |
| प्रतिधारित | retained |
| प्रतिबद्ध प्रतिबल | locked up stress |
| प्रतिबल चक्र | stress cycle |

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| प्रतिबल संक्षारण | stress corrosion |
| प्रतिलोह चुंबकत्व | antiferromagnetism |
| प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन | substitutional solid solution |
| प्रतिस्थितित्व | resilience |
| प्रभंश | dislocation |
| प्रभाजी स्तंभ | fractionating column |
| प्रमाणक प्रतिबल | proof stress |
| प्रवेधन | drilling |
| प्रसामान्योकरण | normalisation |
| प्रसारमापी | dilatometer |
| प्राकुंच | buckle |
| प्रापल | parameter |
| प्रावस्था क्षेत्र फलक | phase field face |
| प्रौद्योगिकी | technology |
| बंक प्रतिबल | bend stress |
| बंधक | binder |
| बहुभुजन | polygonisation |
| बहुभुजी | polygonal |
| बहुमनका बेलिंग | multiple bead welding |
| बहुल दौर | multirun |
| बालूक्षेपण | sand blasting |
| बेलन कोण | rolling angle |
| बेलन मंत्र | roller table |
| भंगुरता | brittleness |
| भंजन बिंदु | breakdown point |
| भर्जन | roasting |
| भरक | filler |
| भुक्तशेष | spent |
| भुज | abscissa |
| भौतिक मिश्रण | mechanical mixture |
| माणिक्य | ruby |
| माध्य प्रतिबल | mean stress |
| मिश्रातु | alloy |
| मिश्रात्वन तत्व | alloying |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| मुद्रांकन | stamping |
| यमलन | twining |
| रचना आरेख | constitutional diagram |
| रिक्तयां | voids |
| रूपण | shaping |
| रूपांतरण-परास | transformation range |
| रूपदा | die |
| रण्य परिष्कारक | grain refiner |
| रोक्षमता | immunity |
| लाटक | slug |
| वर्णक उदयोग | pigment industry |
| वर्तन | turning |
| वर्णय अभिविन्यास | preferred orientation |
| वित्तरण | deflocculation |
| विकृचन | kink |
| विगोसब | degassing |
| विग्रीजन | degreasing |
| विज्ञालीय परमाणु | foreign atom |
| विदलान कोण | clevage angle |
| विदयुतशैघटना बिजंगन | electrohytic derusting |
| विदयुतनिश्चयण | electrodeposition |
| विन्यास | configuration |
| विभंजन-सामर्थ्य | breaking strength |
| विभंडा अवसादन | diferential sedimentation |
| विमाप यथार्थता | dimensional accuracy |
| विसर्पण संमा | creep limit |
| विस्तृत-प्रसंग | extended dislocation |

439

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| बेधन | boring |
| वैद्युत-अभिरूपण | electro-forming |
| वैद्युत-प्राय | electro-winning |
| शमन | quenching |
| शलक-भंजक | scale breaker |
| शाण चक्र | grinding wheel |
| शिलिका/पिड | ingot |
| शीर्णक | shatter index |
| शीतालित्र पटटित हस्पात | cooler flated steel |
| शीर्ष धातु भार | head metal weight |
| शैथिल्य-पाश | hysteresis loop |
| शैथिल्य छस | hystersis loss |
| आति सीमा | fatigue limit |
| संकुचन | shrinkage |
| संकुचन कोटर | shrinkage cavity |
| संकुचन विदर | shrinkage tear |
| संक्रमण | transition |
| संकोच्यता | collapsibility |
| संक्षारण | corrosion |
| संचक | cast |
| संचकन | casting |
| संच गुहिका | mould cavity |
| संचन | moulding |
| संदलान | crushing |
| संदलित्र | crusher |
| संदूषण | contamination |
| संनिवेशी संचकन | investment casting |
| संपिंड | agglomerate |
| संपीडक अवशिष्ट प्रतिबल | compressive residual stress |
| संपीडन सामर्थ्य | compressive strength |
| संपृथकन | segregation |
| संबद्ध | cohevent |
| संप्रामीप द्वावरण | whirl gatting |
| सरचना | structure |

440

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| संलयन | coalescence |
| संलोटन | tumbling |
| संलोटन परीक्षण | tumble test |
| संविदारण सामर्थ्य | rupture strength |
| संविरचित | fabricated |
| संवेधन | piercing |
| संहत-संपृथकन | massive segregation |
| संहत-सामर्थ्य | compact strength |
| सञ्जीकरण | beneficiation |
| सदिश | vector |
| सर्पण | slip |
| सर्पण तल | slip plane |
| सर्पण रेखा | slip line |
| सर्पण-व्यवहार | creep behavior |
| समुत्खंडन | spalling |
| समोच्च रेखाएँ | contour |
| सांद्रण प्रवर्णना | concentration gradient |
| साभ्यावस्था आरेख | Equilibrium diagram |
| सिक्तन गर्तन | soaking pit |
| सिरेमिक संच प्रक्रम | ceramic mould process |
| सिल्ली | scab |
| सिल्लीपन मिल | slabbing mill |
| सीमक परिच्छेद | limiting ruling section |
| सीमांत मान | limiting value |
| सुछट्य विरूपण | plastic deformation |
| सुसंकुलित | closepacked |
| सुसंहत | coherent |
| सूक्ष्म प्रेषण | fine grinding |
| सूक्ष्म मिश्रातु हस्पात | micro alloy steel |
| स्पश्चित्यांतः | tangentially |
| स्फुट भट्टी प्रगलन | flash furnace smelting |
| स्फुर-भर्जित्र | flash roaster |
| हाइड्रोजन भंगरण | hydrogen embrittlement |

PED-731

2000-1996 (DSK-II)

Price : Inland Rs. 278/-
Foreign £ 4.34 or \$ 7.12

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDBĀD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1999.